

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

**وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری**

**دانشگاه فنی و حرفه ای**

**دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد**

**ترانسفورماتور**



**دکتر حسن زارع**

**تهیه شده برای دانشجویان رشته برق**

**سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸**

## فهرست

۱. مقدمه
۲. ترانسهای تکفاز
۳. مدار معادل خطی ترانسفورماتور دوسیم پیچه
۴. نمایش مدار تزویج شده یک ترانسفورماتور
۵. ترانسفورماتور با تحریک سینوسی
۶. تلفات هسته ترانسفورماتور
۷. عملکرد ترانسفورماتور
۸. تعیین پارامترهای مدار معادل و اندازه گیری مقاومت سیم پیچها
۹. مدار معادل تقریبی
۱۰. بازده
۱۱. ضریب تنظیم و تپ چنجر
۱۲. کنترل ولتاژ ترانسفورماتور
۱۳. تنظیم ولتاژ و بهره ترانسفورماتور
۱۴. اتصالات ترانسفورماتورهای تکفاز
۱۵. اتصال سری-سری
۱۶. اتصال سری- موازی یا موازی- سری
۱۷. اتصال موازی
۱۸. حسن استفاده از دو ترانس به جای یک ترانس
۱۹. موازی بستن ترانسها
۲۰. ترانسفورماتورهای تکفاز سه سیم پیچه

۲۱. اتوترانسفورماتور تکفاز
۲۲. ترانسفورماتورهای اندازه گیری
۲۳. ترنسهای سه فاز
۲۴. انواع اتصالات ترانس و معایب و محاسن آن
۲۵. گروههای اتصال در ترانسهای سه فاز
۲۶. بررسی هارمونیکها در ترانسهای سه فاز
۲۷. طریقه خنک کردن ترانسفورماتورها

قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان، توسط مراکز تولید مانند نیروگاههای بخاری، آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. این مراکز دارای توربینها و آلترناتورهای سه فاز هستند و ولتاژی که بوسیله ژنراتورها تولید می‌شود، باید تا میزانی که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال بالا برده شود. گاهی چندین مرکز تولید بوسیله شبکه‌ای به هم مرتبط می‌شوند تا انرژی الکتریکی مورد نیاز را بطور مداوم و به مقدار کافی در شهرها و نواحی مختلف توزیع کنند.

در محل‌های توزیع برای اینکه ولتاژ قابل استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات باشد، باید ولتاژ پایین آورده شود. این افزایش و کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام می‌شود. بدیهی است توزیع انرژی بین تمام مصرف‌کننده‌های یک شهر از مرکز توزیع اصلی امکانپذیر نیست و مستلزم هزینه و افت ولتاژ زیادی خواهد بود. لذا هر مرکز اصلی به چندین مرکز یا پست کوچکتر (پستهای داخل شهری) و هر پست نیز به چندین محل توزیع کوچکتر (پست منطقه‌ای) تقسیم می‌شود. هر کدام از این مراکز به نوبه خود از ترانسهای توزیع و تبدیل ولتاژ استفاده می‌کنند.

بطور کلی در خانواده و توزیع انرژی الکتریکی، ترانسفورماتورها از ارکان و اعضای اصلی هستند و اهمیت آنها کمتر از خطوط انتقال و یا مولدهای نیرو. خوشبختانه به دلیل وجود حداقل وسایل دینامیکی در آنها کمتر با مشکل و آسیب پذیری روبرو هستند. مسلماً این به آن معنی نیست که می‌توان از توجه به حفاظتها و سرویس و نگهداری آنها غفلت کرد.

### **تعریف ترانسفورماتورهای قدرت:**

ترانسفورماتور وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را در یک سیستم جریان متناوب از یک مدار به مدار دیگر انتقال می‌دهد و می‌تواند ولتاژ کم را به ولتاژ زیاد و بالعکس تبدیل نماید.

برخلاف ماشینهای الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را به یکدیگر تبدیل می‌کند، در ترانسفورماتور انرژی به همان شکل الکتریکی باقیمانده و فرکانس آن نیز تغییر نمی‌کند و فقط مقادیر ولتاژ و جریان در اولیه

و ثانویه متفاوت خواهد بود. ترانسفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیستم های انتقال و پخش انرژی مطرح هستند بلکه در تغذیه مدارهای الکترونیک و کنترل ، یکسوسازی ، اندازه گیری و کوره های الکتریکی نیز نقش مهمی بر عهده دارند .

### – انواع ترانسفورماتور:

انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی کرد :

۱- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها و پستهای فشار قوی

۲- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی ، برای پخش انرژی در سطح شهرها و کارخانه ها

۳- ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند کوره های ذوب آلومینیم ، یکسوسازها و واحدهای جوشکاری

۴- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم و راه اندازی موتورهای القایی

۵- ترانسهای الکترونیک

۶- ترانسهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت

۷- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین کردن نقطه صفر

۸- ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی و ...

و از نظر ماده عایقی و ماده خنک کننده نیز ترانسفورماتورها را می توان بصورت ذیل بسته بندی کرد :

۱- ترانسفورماتورهای روغنی Oil immersed power Transformer

۲- ترانسفورماتورهای خشک ( Dry type transformer )

۳- ترانسفورماتورهای با عایق گازی ( sf6 Gas insulated transformer )

سایر ترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای کوره ، ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز و ... بعنوان

ترانسفورماتورهای خاص قلمداد می گردند .

## – ساختمان ترانسهای قدرت روغنی:

قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از:

۱- هسته یک مدار مغناطیسی ۲ - سیم پیچ های اولیه و ثانویه ۳- تانک اصلی روغن

به جز موارد فوق اجزا دیگری نیز به منظور اندازه گیری و حفاظت به شرح زیر وجود دارند:

۱- کنسرواتور یا منبع انبساط روغن ۲ - تب چنجر ۳ - ترمومترها ۴ - نشان دهنده های سطح روغن ۵- رله

بوخهلتس

۶- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری / شیر فشار شکن ۷- رادیاتور یا مبدلهای حرارتی ۸ - پمپ و فن ها

۹- شیرهای نمونه برداری از روغن پایین و بالای تانک ۱۰- شیرهای مربوط به پرکردن و تخلیه روغن ترانس

۱۱- مجرای تنفسی و سیلیکاژل مربوط به تانک اصلی و تب چنجر ۱۲- تابلوی کنترل ۱۳- تابلوی مکانیزم تب

چنجر ۱۴ - چرخ ها ۱۵- پلاک مشخصات نامی

– هسته:

هسته ترانس یک مدار مغناطیسی خوب با حداقل فاصله هوایی و حداقل مقاومت مغناطیسی است تا فورانهای مغناطیسی براحتی از آن عبور کنند. برای کم کردن تلفات آهنی هسته ترانسفورماتور را نمی توان به طور یکپارچه ساخت بلکه هسته بصورت ورقه ورقه ساخته شده و ضخامت ورقه ها حدود ۰.۳ میلیمتر و حتی کمتر است و همچنین از آهن بدون پسماند با آلیاژی از سیلیسیم (حداکثر ۴.۵ درصد) که دارای قابلیت هدایت الکتریکی و قابلیت هدایت مغناطیسی زیاد است ساخته می شوند. برای کاهش تلفات فوکو ورقه ها تا حد امکان نازک ساخته می شوند و لی ضخامت آنها نباید بحدی برسد که از نظر مکانیکی ضعیف شده و تاب بردارد.

برای عایق کردن ورقهای ترانسفورماتور، قبلا از یک کاغذ نازک مخصوص که در یک سمت این ورقه چسبانده می شود، استفاده می کردند اما امروزه بدین منظور در هنگام ساختن و نورد این ورقه ها یک لایه نازک اکسید

فسفات یا سیلیکات به ضخامت ۲ تا ۲۰ میکرون به عنوان عایق در روی آنها می مالند و با آنها روی ورقه ها را می پوشانند. علاوه بر این ، از لاک مخصوص نیز برای عایق کردن یک طرف ورقه ها استفاده می شود. ورقه های ترانسفورماتور دارای یک لایه عایق هستند.

### - مزایای استفاده هسته ترانس از آهن :

۱- فراوانی ۲ - پایین بودن قیمت ۳ - عمر زیاد ۴- فرم دهی آسان

-و معایب هسته ترانس آهن: ۱- خاصیت القایی کم ۲ - ضدآب نبودن ۳ - وزن زیاد ۴- تولید نویز بالا

### - هسته فریت:

با رشد تکنولوژی و استفاده از دستگاهها با عملکرد بسیار حساس به تغذیه خود مخترعان را بر این داشت که منابع تغذیه ای با خروجی بسیار صاف و ایزوله شده و نویز خروجی بسیار کم برای استفاده در مدارات طراحی کنند. این کار مستلزم استفاده از آلیاژ و قطعاتی با خاصیت القایی بالا بود که براساس محاسبات و تحقیقات گسترده و تجربیات مخترعان و آلیژهای کشف شده و با توجه به قیمت و قابل دسترس بودن آنها و انعطاف آنها در مقابل اشکال درخواستی صنعتی و به آلیاژی به نام فریت رسیدند که این آلیاژ می توانست خیلی از نیازها و درخواست مخترعان از یک آلیاژ ایده ال برای این کار را فراهم کند که به عنوان مثال از فاصله هوایی بین هسته های فریت استفاده های گوناگونی در منابع تغذیه سوئیچینگ می شود. خصوصیت منحصر به فرد فریت ها ، نسبت به آهن و دیگر مواد فرومغناطیس ، عایق آنها است. . مقاومت ویژه نوعی فریت ها ۱ تا ۱۰۴ اهم است ، در حالیکه برای آهن بین ۷ تا ۱۰ اهم است. به خاطر این مقاومت ویژه بالا ، فریت ها در معرض جریانهای گردابی قرار ندارند و می توان از آنها در فرکانسهای بالا بعنوان هسته پیچک rf استفاده کرد مثلا در پیچکهای ترانسفورماتور تلویزیون و حافظه مغناطیسی کامپیوترها.

### مزایای هسته فریت :

۱- خاصیت القایی خوب ۲ - ضدآب بودن ۳ - تولید نویز کم ۴- سبک بودن

۱- شکننده بودن ۲- قابل انعطاف نبودن

-- سیم پیچی های ترانس:

معمولا برای سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور از هادی های مسی با عایق (روپوش) لاکی استفاده می کنند. اینها با سطح مقطع گرد و اندازه های استاندارد وجود دارند و با قطر مشخص می شوند. در ترانسفورماتورهای پر قدرت از هادیهای مسی که به صورت تسمه هستند استفاده می شوند و ابعاد این گونه هادی ها نیز استاندارد است.

توضیح سیم پیچی ترانسفورماتور به این ترتیب است که می توان سر سیم پیچها را به وسیله روکش عایقها از سوراخهای قرقره خارج کرد، تا بدین ترتیب سیم ها قطع (خصوصا در سیمهای نازک و لایه های اول) یا زخمی نشوند. علاوه بر این بهتر است رنگ روکشها نیز متفاوت باشد تا در ترانسفورماتورهای دارای چندین سیم پیچ، به راحتی بتوان سر هر سیم پیچ را مشخص کرد. بعد از اتمام سیم پیچی یا تعمیر سیم پیچهای ترانسفورماتور باید آنها را با ولتاژهای نامی خودشان برای کنترل و کسب اطمینان از سالم بودن عایق بدنه و سیم پیچ اولیه، بدنه و سیم پیچ ثانویه آزمایش کرد.

در ساختمان سیم پیچ های ترانس باید موارد متعددی در نظر گرفته شوند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می نمائیم:

۱- در سیم پیچ ها باید جنبه های اقتصادی که همان مصرف مقدار مس و راندمان ترانس می باشد، مراعات شود.

۲- ساختمان سیم پیچ ها برای رژیم حرارتی که باید در آن کار کند محاسبه شود، زیرا در غیر این صورت عمر ترانس کاسته خواهد شد.



۳- سیم پیچ ها در مقابل تنش ها و کشش های حاصل از اتصال کوتاه های ناگهانی مقاوم شوند .

۴- سیم پیچ ها باید در مقابل اضافه ولتاژهای ناگهانی از نقطه نظر عایقی ، مقاومت لازم را داشته باشند .


سیم پیچ ترانس ها نسبت به هم در نوع سیم پیچ ، تعداد حلقه ها ، درجه و اندازه سیمها و ضخامت عایق بین حلقه ها متفاوت خواهند بود . هر چه ولتاژ ترانس بالا برود ، تعداد حلقه های سیم پیچ بیشتر می شود و هر چه ظرفیت ترانس بیشتر شود ، اندازه سیم ها بزرگتر می گردد .

کلیه ترانسفورماتور های مصرف داخلی دارای دو سیم پیچ (فشار قوی و فشار ضعیف) می باشند که در ابعاد مختلفی پیچیده میشوند. در ترانس با هسته ستونی ، سیم پیچهای اعم از فشار قوی ، متوسط و فشار ضعیف و سیم پیچ تنظیم بصورت استوانه متحدالمرکز روی ستونهای هسته قرار می گیرند . سیم پیچ های فشار ضعیف از سیم تخت با عایق کاغذی یا فویل مسی بصورت سیم پیچ استوانه ای تولید می گردد و سیم پیچ های فشار قوی از سیم گرد و یا تخت با عایق لاکه بصورت سیم پیچی لایه ای و برای قدرت بالاتر بصورت کلافی و مرکب از قرار گیری کلاف ها بروی هم تشکیل میشود که معمولاً سیم پیچ فشار ضعیف در داخل و فشار قوی در خارج واقع می شوند و ترتیب فوق به این دلیل رعایت می شود که عایق کاری فشار ضعیف نسبت به هسته راحت تر است .

سیم پیچها در کل به دو صورت هستند : نواری ، که غیر قابل تعمیر می باشند یا به صورت طبقه طبقه می باشند که به آنها دیسکی هم گفته می شود و قابل تعمیر هستند . سیم های به کار برده شده در ترانسها ، بسته به قدرت آنها تغییر می کنند مثلاً در قدرتهای پایین و متوسط از سیم های با سطح مقطع کوچک و گرد استفاده می شود . در ترانس هایی با قدرت بالا از شمشهائی با سطح مقطع مربعی و یا نواری استفاده می شود . نحوه ی قرار گرفتن سیم پیچ ها معمولاً در ترانسهای قدرت ، ابتدا سیم پیچ ثانویه یا فشار ضعیف پیچیده می شود و سپس سیم پیچ اولیه یا فشار قوی پیچیده می شود . این کار به خاطر این است که در صورت اتصالی ، سیم پیچ فشار قوی از هسته و اتصال به بدنه دور بماند و همچنین از بالا رفتن شدت میدان سیم پیچ اولیه و هسته جلوگیری شود ..

ساختمان ترانسفورماتور ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصیات آنها به سه دسته کوچک متوسط و بزرگ دسته بندی کرد. ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسایل حفاظتی و عایق بندی و امکانات موجود ، کار ساده ای نیست ولی ترانسفورماتورهای کوچک را می توان بررسی و یا ساخت. برای ساختن ترانسفورماتورهای کوچک ، اجزای آن مانند ورقه آهن ، سیم و قرقره را به سادگی می توان تهیه نمود .

ترانسفورماتورهایی که در شبکه های قدرت بکار میروند لازم است از تلف نشدن انرژی اطمینان حاصل کرد برای اینکار سیم پیچی ها روی هسته فرومغناطیسی طوری پیچیده میشوند که توسط جریان هر سیم پیچی شار زیادی در هسته تولید شود و تا حد امکان این شار حلقه های بیشتری از سیم پیچی دیگر را روی هسته در بر بگیرد . شکل (۱) ترانسفورماتوری مرکب از دو سیم پیچی را روی یک هسته فرومغناطیسی نشان میدهد در عمل طراح معمولاً ترانسفورماتور را بدلائی که بعداً خواهیم گفت با این شکل ابتدائی طرح نمیکند .

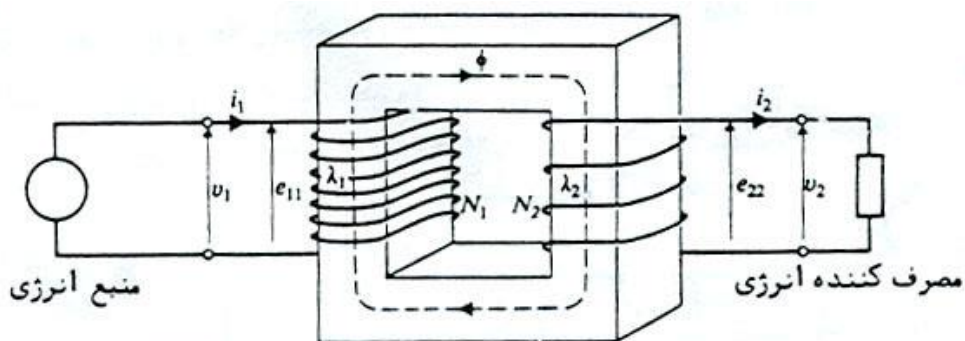

شکل (۱) اساس ترانسفورماتور قدرت با دو سیم پیچی

برای تحلیل عملکرد ترانسفورماتور یک مدل ریاضی از آن باید ساخته شود اولین مدلی که از ترانسفورماتور ساخته میشود ترانسفورماتور ایده ال است و برای آن فرض میشود که :

۱. میدان الکتریکی تولیدی توسط سیم پیچها ناچیز است

۲. مقاومت سیم پیچی ها صرفنظر کردنی است

۳. تمام شار مغناطیسی به هسته فرومغناطیسی محدود میشود

۴. ضریب نفوذ نسبی ماده هسته بقدری بالاست که نیروی محرکه مغناطیسی لازم برای تولید شار در هسته بسیار کم است

۵. تلفات هسته قابل صرف نظر کردن است

اگر اختلاف پتانسیل  $v_1$  به دو سر سیم پیچی  $N_1$  در شکل (۱) اعمال شود جریان  $i_1$  از آن سیم پیچی عبور میکند نیروی محرکه مغناطیسی منتهی به  $N_1 i_1 \Phi$  شار  $\Phi$  را در هسته و شار  $\lambda_1$  در برگیرنده سیم پیچی  $N_1$  را تولید میکند اگر  $v_1$  با زمان تغییر کند  $i_1$  و  $\Phi$  با زمان تغییر خواهند کرد و نیروی محرکه الکتریکی  $e_{11}$  در سیم پیچی  $N_1$  القا خواهد شد بطوریکه :

$$e_{11} = \frac{d\lambda_1}{dt} \quad v \quad (1)$$

اگر جریان و شار افزایش یابند نیروی محرکه القایی در پیچک با تغییر جریان مخالفت خواهد کرد (قانون لنز) که در جهت شکل (۱) عمل میکند چون فرض بر اینست که تمام شار در هسته محدود میشود و تمام حلقه

$$\lambda_1 = N_1 \Phi \quad \text{Wb} \quad (2) \quad \text{های سیم پیچی } N_1 \text{ را در برمیگیرد سپس :}$$

$$e_{11} = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad v \quad (3) \quad \text{و :}$$

بعلاوه چون مقاومت سیم پیچی  $N_1$  ناچیز فرض میشود سپس :

$$v_1 = e_{11} \quad (4)$$

شار  $\Phi$  نیز سیم پیچی  $N_2$  را در بر میگیرد و شار در برگیرنده  $\lambda_2$  را تولید مینماید اگر شار افزایش یابد نیروی محرکه الکتریکی  $e_{22}$  در سیم پیچی  $N_2$  القاء شده که در جهت شکل (۱) عمل میکند و مقدار آن :

$$e_{22} = \frac{d\lambda_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad v \quad (5)$$

اگر بار غیرفعال خارجی به دو سر سیم پیچی  $N_2$  وصل شود  $e_{22}$  باعث عبور جریان  $i_2$  طبق شکل (۱) خواهد شد چون مقاومت سیم پیچی  $N_2$  ناچیز فرض میشود نتیجه اینست که :

$$v_2 = e_{22} \quad (6)$$

بنابراین باتوجه به سه فرض اول :

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{e_{11}}{e_{22}} = \frac{N_1}{N_2} \quad (7)$$

یعنی نسبت پتانسیلها مساوی نسبت تعداد دورهاست و :

$$v_1 = \frac{N_1}{N_2} v_2 \quad (8)$$

نیروی محرکه مغناطیسی خالص هسته در هر لحظه عبارتست از :

$$\zeta = N_1 i_1 - N_2 i_2 \quad A \quad (9)$$

با فرض ۴ :

$$N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0 \quad (10)$$

این فرض معادل نمایش حلقه  $\lambda-I$  هسته با خط مستقیم مماس بر محور  $\lambda$  است از معادله ( ۱۰ ) :


$$i_1 = \frac{N_2}{N_1} i_2 \quad (11)$$

جریانی در سیم پیچی  $N_1$  نمیتواند وجود داشته باشد مگر اینکه جریان متناظری در سیم پیچی  $N_2$  موجود باشد یعنی جریان  $i_2$  باعث وجود جریان  $i_1$  خواهد بود بنابراین نسبت جریانها عکس نسبت تعداد دورهاست .  
از معادلات ( ۸ ) و ( ۱۱ ) داریم :

$$v_1 i_2 = v_2 i_1 \quad W \quad (12)$$

که : (۱۳) قدرت لحظه ای خروجی = قدرت لحظه ای ورودی

این مطلب قابل پیش بینی است زیرا فرضهای ۱ و ۲ و ۵ تمام تلفات و ذخیره انرژی را در ترانسفورماتور نفی میکند . اگر اختلاف پتانسیل  $v_1$  تابع سینوسی از زمان باشد دستگاه از مدار منبع ترانسفورماتور و مدار واکنشی متصل به آن تشکیل یافته که میتوان آنرا با نموداری با نمایش مقدار مؤثر یا rms متغیرها نشان داد .  
چنین نموداری در شکل ( ۲ ) رسم شده که در آن ترانسفورماتور ایده آل با دو سیم پیچی ساده  $N_1$  و  $N_2$  روی هسته را حذف میکند این اطلاعات با گذاشتن نقطه در سرهای دو سیم پیچی در شکل ( ۲ ) نمایش داده شده اند . سرهای سیم پیچی ها که روی آنها نقطه گذاری شده است بطور همزمان نسبت به سرهای دیگر دو سیم پیچی پتانسیل مثبت دارند .

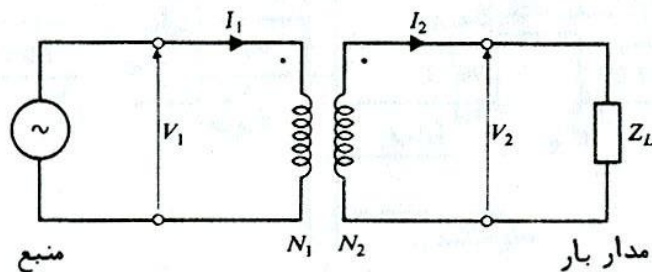

(شکل ۲) ترانسفورماتور ایده‌آل

از معادلات (۸) و (۱۱) میتوان معادلات برداری زیر را مستقیماً نوشت :

$$V_1 = \frac{N_1}{N_2} V_2 \quad \text{V} \quad (14)$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 \quad \text{A} \quad (15)$$

که از آن :

$$\frac{V_1}{I_1} = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 \frac{V_2}{I_2} = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 Z_L \quad \Omega \quad (16)$$

که :


$$Z_L = \frac{V_2}{I_2} \quad (17)$$

$Z_L$  مقاومت ظاهری مدار واکنشی وصل به دو سر سیم پیچی  $N_2$  است.

معادله (۱۶) نشان میدهد همانطور که از دستگاه اندازه گیری وصل به منبع مشخص است مدار را میتوان

معادل شکل (۳) در نظر گرفت که در آن ترانسفورماتور ایده‌آل و بار غیرفعال وصل به آن با مقومت ظاهری

$$\Omega Z_L = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 Z_L \quad (18) \quad \text{زیر جانشین شده اند} :$$

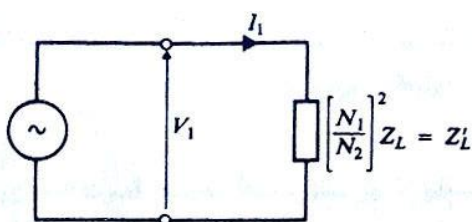


(شکل ۳) مقاومت ظاهری بار ارجاع شده به طرف منبع ترانسفورماتور ایده‌آل

مقاومت ظاهری  $Z_L$  را  $Z_L$  ارجاع شده بطرف  $N_1$  ترانسفورماتور گویند بنابراین نسبت تعداد دورها در ترانسفورماتور میتواند مقاومت ظاهری مؤثر بار تغذیه شده توسط منبع را تغییر دهد. این خاصیت ترانسفورماتور را میتوان برای بدست آوردن قدرت حداکثر از منبع که دارای مقاومت ظاهری داخلی  $Z_S$  است بکار برد. در شکل (۴) برای بدست آوردن قدرت انتقالی حداکثر از منبع با مقاومت ظاهری  $Z_S$  به بار اهمی با مقاومت ظاهری  $Z_L$ ، لازم است نسبت تعداد دورها طوری انتخاب شود که :

$$\Omega \quad Z_L = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 Z_L = Z_S \quad (19)$$

برای حداکثر قدرت انتقالی وقتی  $Z_L$  مختلط باشد. (۲۰)  $\Omega \quad Z_L = Z_S^*$

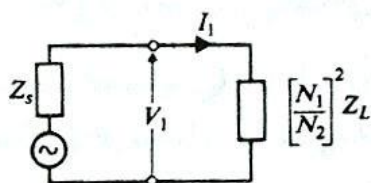


که  $Z_S^*$  مزدوج  $Z_S$  است.

(شکل ۴) حداکثر انتقال قدرت

در عمل که روند جهت انرژی از ترانسفورماتور معلوم است معمولاً یک سیم پیچی را بعنوان اولیه و دیگری را ثانویه قلمداد میکنند سیم پیچی اولیه به منبع انرژی وصل است و از آن انرژی میگیرد سیم پیچی ثانویه به شبکه مصرف وصل است و به آن انرژی میدهد معمولاً یک سیم پیچی برای اختلاف پتانسیل بالاتر از دیگری طرح میشود اما ترانسفورماتور جداکننده که برای جداسازی دو مدار الکتریکی از یکدیگر بکار میرود دو سیم پیچی یکسان دارد در شرایطی که انرژی در هر دو جهت از ترانسفورماتور میتواند عبور کند سیم پیچی ها را فشارقوی و فشار ضعیف مینامند وقتی سیم پیچی فشار ضعیف اولیه باشد آنرا ترانسفورماتور افزایشده و وقتی سیم پیچی فشارقوی اولیه باشد آنرا کاهشده میگویند هر ترانسفورماتور را میتوان بصورت افزایشده یا کاهشده اختلاف پتانسیل بکار برد و محل آن در شبکه نوع آنرا تعیین میکند.

شکل (۵) این حالات را نشان میدهد که مدار یکفاز بدون کلید نشان داده شده است که در عمل مدار سه فاز همراه با کلید بکار میرود

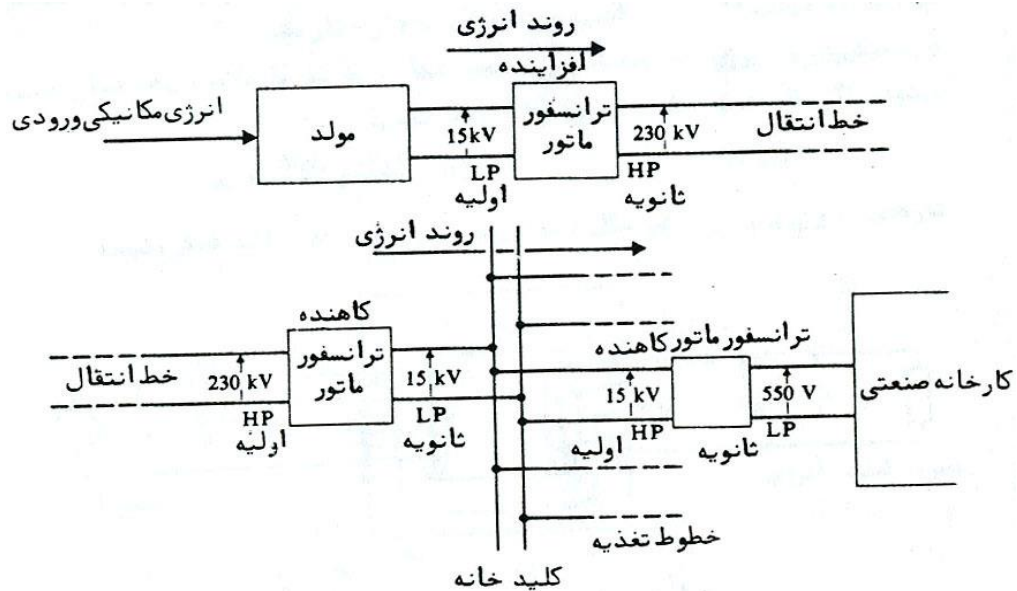

(شکل ۵) نمودار بلوکی یک نمونه شبکه توزیع انرژی

فرکانس، اختلاف پتانسیل، جریان و قدرت ترانسفورماتور که برای آن طرح شده مقادیر نامی ترانسفورماتور نامیده میشوند. اختلاف پتانسیل نامی باتوجه به اینکه لازم است هسته در چگالی شار زیر حد اشباع کار کند محدود میگردد جریان نامی با میزان تلفاتی که حرارت زیادی در ترانسفورماتور تولید نکند محدود میشود بنابراین دیده میشود معیاری که قدرت ترانسفورماتور را تعیین میکند باید قدرت ظاهری  $S$  به ولت آمپر باشد نه قدرت حقیقی به وات. مقادیر نامی ترانسفورماتور کمیات آنرا هنگام کار با حداکثر ظرفیتش نشان میدهند نه در یک شرایط خاص.

مثال (۱) یک ترانسفورماتور  $50KVA$ ،  $60Hz$ ،  $2400/240v$  برای کاهش ولتاژ از خط انتقال به شبکه توزیع خانگی بکار میرود.

الف: چه مقاومت ظاهری به دو سر سیم پیچی فشارضعیف وصل شود تا بار کامل تحویل دهد؟

ب: مقدار این مقاومت ظاهری ارجاع شده به طرف فشارقوی ترانسفورماتور چقدر است؟

ج: جریان در سیم پیچی فشارقوی چقدر است؟

ترانسفورماتور را ایده آل فرض کنید.

حل: الف: چون ترانسفورماتور بدون تلفات است قدرت ظاهری در هر دو سیم پیچی یکی است یعنی:

$$S = V_1 I_1 = V_2 I_2$$

که از آن:

$$I_2 = \frac{S}{V_2} = \frac{50 \times 10^3}{240} = 208 \text{ A}$$

$$Z_L = \frac{V_2}{I_2} = \frac{240}{208} = 1.15 \Omega$$

این مقاومت ظاهری ممکن است اهمی، القائی و یا ترکیب آنها باشد.

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2400}{240} = 10 \quad \text{ب:}$$

$$Z_L = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 Z_L = 10^2 \times 1.15 = 11.5 \Omega$$

ج:

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{50 \times 10^3}{2400} = 20.8 \text{ A}$$

### مدار معادل خطی ترانسفورماتور دو سیم پیچه

ترانسفورماتور ایده آل مدل دقیقی برای تمام موارد نیست و وقتی بررسی دقیق تر ترانسفورماتور لازم باشد مدلی که به ترانسفورماتور واقعی نزدیکتر باشد باید بکار برد و این بدان معنی است که فرضیات بکار رفته در مدل واقعی باید نسبت به مدل ایده آل تقریب بیشتری داشته باشند مدلی که برای بررسی دقیق عمل ترانسفورماتور در اغلب حالات کار مناسب است با در نظر گرفتن فرضهای زیر ساخته میشود:


۱. میدانهای الکتریکی ناشی از سیم پیچی ها قابل صرفنظر کردند
۲. مقاومت سیم پیچی ها را میتوان با پارامترهای متمرکز در سرهای سیم پیچی ها نشان داد
۳. شار تولیدی توسط نیروی محرکه مغناطیسی یک سیم پیچی به دو بخش متمایز تقسیم میشود:
  - a. شار پراکندگی که تمام حلقه های سیم پیچی مولد نیروی محرکه مغناطیسی را در برمیگیرد و حلقه های سیم پیچی دیگر را در بر نمیگیرد.
  - b. شار متقابل که تمام حلقه های هر دو سیم پیچی را در بر میگیرد.
۴. ضریب نفوذ هسته ثابت است
۵. تلفات هسته صرفنظر کردنی است



فرضه‌های ۱ و ۵ با فرضه‌های مربوط به مدل ایده آل ترانسفورماتور یکسانند نتیجه فرضه‌های ۲ و ۳ در شکل ( ۶ ) آمده است که مدار مغناطیسی وسط شکل ترانسفورماتور را با سیم پیچی های بی مقاومت نشان میدهد این مدار مغناطیسی دیگر نماینده ترانسفورماتور واقعی نیست . شار پراکندگی تولیدی توسط دو سیم پیچی با علائم  $\phi_{12}$  و  $\phi_{11}$  مشخص شده اند که جهات آنها با جهات  $i_1$  و  $i_2$  مطابقت دارد شار متقابل که هر دو سیم پیچی را دربر میگیرد و با نیروی محرکه مغناطیسی منتهی آنها تولید شده با علامت  $\Phi_m$  نشان داده میشود . اگر مقاومت مغناطیسی هسته  $R_m$  باشد سپس :


$$\Phi_m = \frac{N_1 i_1 - N_2 i_2}{R_m} \quad (21)$$

شارهای  $\Phi_{11}$  و  $\Phi_{12}$  و  $\Phi_m$  در شکل ( ۶ ) وقتی  $N_1 i_1 > N_2 i_2$  باشد همگی مثبتند .

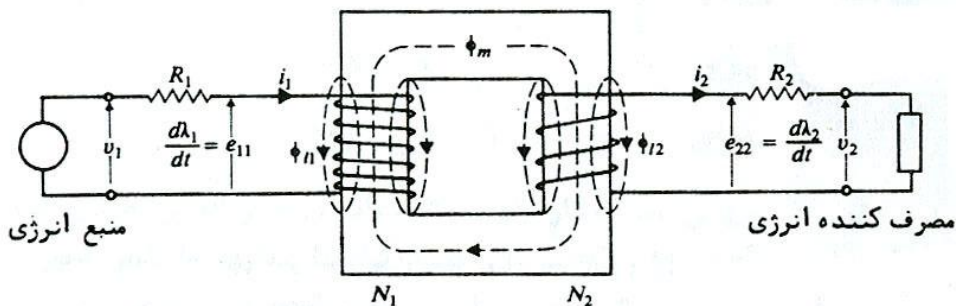

(شکل ۶) نتیجه فرضه‌های ۲ و ۳

نتیجه فرضه‌های ۴ و ۵ در شکل ( ۷ ) آمده است که نمونه چرخه  $B-H$  را برای ماده هسته یا حلقه  $\Phi-i$  را برای هسته و یکی از سیم پیچی ها نشان میدهد چون تلفات هسته صفر فرض میشود سطح حلقه صفر است چون ضریب نفوذ ثابت فرض میشود رابطه خطی بین  $\Phi$  و  $i$  وجود دارد و از این رابطه خطی است که مدار معادل خطی نام گرفته است .

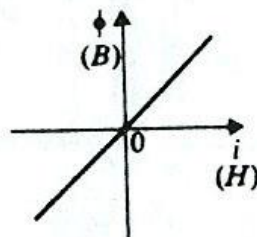

(شکل ۷) نتیجه فرضه‌های ۴ و ۵ از :

وقتی هر دو سیم پیچی حامل

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_m \quad (22)$$

بهمین ترتیب شار دربر گیرنده سیم پیچی  $N_2$  عبارتست از : (۲۳)

$$\Phi_2 = -\Phi_{12} + \Phi_m$$

چون شارهای کل که سیم پیچی های  $N_1$  و  $N_2$  را دربر میگیرد عبارتند از :

$$\lambda_1 = N_1 \Phi_1, \lambda_2 = N_2 \Phi_2 \quad \text{Wb} \quad (24)$$

از شکل (۶) :

$$v_1 = R_1 i_1 + e_{11} = R_1 i_1 + \frac{d\lambda_1}{dt} \quad (25)$$

$$v_2 = -R_2 i_2 + e_{22} = -R_2 i_2 + \frac{d\lambda_2}{dt} \quad (26)$$

نیروی محرکه الکتریکی القائی در دو سیم پیچی از معادلات (۲۲) تا (۲۴) بصورت زیر بیان میگردد .

$$e_{11} = \frac{d\lambda_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi_{11}}{dt} + N_1 \frac{d\Phi_m}{dt} \quad (27)$$

$$e_{22} = \frac{d\lambda_2}{dt} = -N_2 \frac{d\Phi_{22}}{dt} + N_2 \frac{d\Phi_m}{dt} \quad \text{V} \quad (28)$$

ضریب القاء پراکندگی دو سیم پیچ را میتوان بصورت زیر تعریف کرد :

$$L_{11} = \frac{N_1 \Phi_{11}}{i_1}, \quad L_{22} = \frac{N_2 \Phi_{22}}{i_2} \quad (29)$$

و نیروی محرکه الکتریکی القائی در سیم پیچی ها بوسیله شار متقابل  $\Phi_m$  عبارتست از :

$$N_1 \frac{d\Phi_m}{dt} = e_1, \quad N_2 \frac{d\Phi_m}{dt} = e_2 \quad (30)$$

با جانشین کردن معادلات (۲۷) - (۳۰) در معادلات (۲۵) و (۲۶) نتیجه میشود :

$$v_1 = R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + e_1 \quad (31)$$

$$v_2 = -R_2 i_2 - L_{22} \frac{di_2}{dt} + e_2 \quad (32)$$

این دو رابطه در شکل (۸) نمایش داده شده اند که مدار مغناطیسی در وسط نماینده ترانسفورماتوری است

که سیم پیچی های آن بدون مقاومت اهمی و القائی پراکندگی است .

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (33) \quad \text{از معادله (۳۰) :}$$

نسبت این نیروهای محرکه الکتریکی معادل نسبت اختلاف پتانسیلهای دو سر یک ترانسفورماتور ایده آل با

$N_1$  و  $N_2$  دور است . میتوان آنها را بصورت اختلاف پتانسیل دو سر ترانسفورماتور شکل (۸) قلمداد کرد . این

ترانسفورماتور ایده آل نیست چون نیروی محرکه الکتریکی خالص عمل کننده روی هسته صفر نیست زیرا ضریب نفوذ هسته بینهایت نمیباشد .


اگر  $i'_m$  جریان سیم پیچی  $N_1$  باشد که بتنهایی برای تولید شار متقابل  $\Phi_m$  لازم است این جریان را میتوان جریان مغناطیس کننده ارجاع شده به سیم پیچی  $N_1$  نامید و لذا :

$$N_1 i'_m = N_1 i_1 - N_2 i_2 \quad (34)$$

$$i_1 = i'_m + \frac{N_2}{N_1} i_2 \quad (35) \quad \text{که از آن :}$$

چون  $i'_m$  جریانی است که شار تولید میکند ، باید در مدار القائی جریان یابد بنابراین معادلات ( ۳۳ ) و ( ۳۵ ) را میتوان برای بیان مداری شامل یک ترانسفورماتور ایده آل با یک مقاومت القائی که در آن جریان  $i'_m$  عبور میکند و به سیم پیچی  $N_1$  وصل است بکار برد این مدار در شکل ( ۹ ) نشان داده شده است . شرطی که نیروی محرکه مغناطیسی منتجه در هسته ترانسفورماتور ایده آل باید صفر باشد برقرار بوده زیرا :

$$N_1 \left[ \frac{N_2}{N_1} i_2 \right] - N_2 i_2 = 0 \quad (36)$$

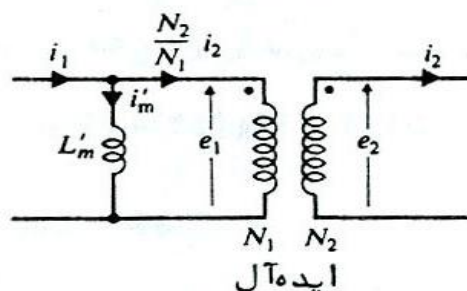


(شکل ۹) مدار نماینده معادلات ۳۳ و ۳۵

ضریب القاء در شکل ( ۹ ) را میتوان بصورت زیر تعیین کرد :

$$L'_m = \frac{N_1 \Phi_m}{i'_m} = \frac{N_1^2}{R_m} \quad (37)$$

و این ضریب القاء مغناطیس کننده ترانسفورماتور ارجاع شده به سیم پیچی  $N_1$  میباشد .

مدار معادل کامل را میتوان با جانشین کردن مدار شکل ( ۹ ) بجای ترانسفورماتور تقریبا ایده آل شکل ( ۸ ) بکار برد و باین ترتیب مدار شکل ( ۱۰ ) بدست می آید .

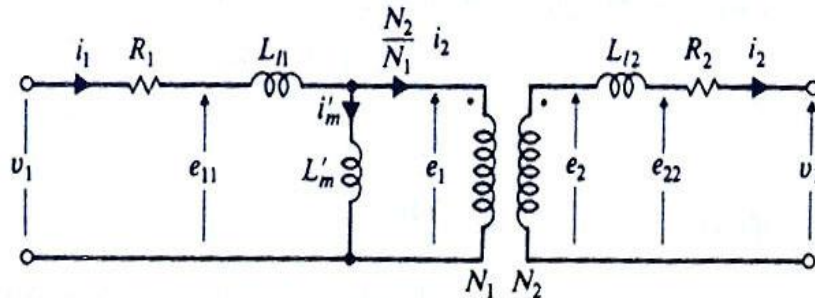

(شکل ۱۰) مدار معادل خطی ترانسفورماتور

با فرض اینکه جریان مغناطیس کننده در ابتدا  $i_m''$  بوده و بتنهایی در سیم پیچی  $N_2$  عبور میکند ضریب القاء  $L_m''$  بدست خواهد آمد که با معادله زیر مشخص میگردد :

$$H \quad L_m'' = \frac{N_2 \Phi_m}{i_m''} = \frac{N_2^2}{R_m} \quad (38)$$

این ضریب القاء دو سر سیم پیچی  $N_2$  وصل بوده است چون بر اساس آن فرض :

$$A \quad N_1 i_m' = N_2 i_m'' \quad (39)$$

سپس از معادلات (۳۷) و (۳۹) :

$$\frac{L_m'}{L_m''} = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 \quad (40)$$

بنابراین  $L_m''$  ضریب القاء مغناطیس کننده  $L_m'$  ارجاع شده به سیم پیچی  $N_2$  خواهد بود .

نمایش مدار تزویج شده یک ترانسفورماتور

ترانسفورماتور دو سیم پیچی شکل ( ۶ ) را میتوان با یک مدار خطی شامل دو شاخه با یک ضریب القاء متقابل بین آنها نشان داد . قسم دیگر مدار را میتوان با در نظر گرفتن شار متقابل  $\Phi_m$  که تمام حلقه های هر دو سیم پیچی را دربر بگیرد ساخت . این شار مرکب از دو مؤلفه است که هر کدام بوسیله نیروی محرکه مغناطیسی

یکی از سیم پیچی ها تولید میشود بنابراین از معادله (۲۱) :

$$\Phi_m = \frac{N_1 i_1}{R_m} - \frac{N_2 i_2}{R_m} = \Phi_{m1} - \Phi_{m2} \quad (41)$$

و از معادلات (۲۲) تا (۲۴) :

$$\lambda_1 = N_1(\Phi_{l1} + \Phi_{m1}) - N_1 \Phi_{m2} \quad (42)$$

$$\lambda_2 = -N_2(\Phi_{l2} + \Phi_{m2}) + N_2 \Phi_{m1} \quad (43)$$

در هر دو معادله فوق اولین جمله در طرف چپ شار دربر گیرنده یک سیم پیچی را توسط جریان همان سیم پیچی نشان میدهد در حالیکه جمله دوم شار دربر گیرنده تولیدی در یک سیم پیچی توسط جریان سیم پیچی دیگر خواهد بود ضرایب خودالقاء  $L_{11}$  و  $L_{22}$  و ضرایب القاء متقابل  $L_{12}$  و  $L_{21}$  دو سیم پیچی را میتوان بصورت زیر تعیین کرد :

$$L_{11} = \frac{N_1(\Phi_{l1} + \Phi_{m1})}{i_1}, \quad L_{22} = \frac{N_2(\Phi_{l2} + \Phi_{m2})}{i_2} \quad \mathbf{H} \quad (44)$$

$$, L_{12} = \frac{N_1 \Phi_{m2}}{i_2} \quad L_{21} = \frac{N_2 \Phi_{m1}}{i_1} \quad \mathbf{H} \quad (45)$$

از معادله (۴۱) داریم :

$$\Phi_{m2} = \frac{N_2 i_2}{R_m}, \quad \Phi_{m1} = \frac{N_1 i_1}{R_m} \quad (46)$$


با جانشین کردن  $\Phi_{m2}$  و  $\Phi_{m1}$  در معادله (۴۵) نتیجه میشود :

$$, L_{12} = \frac{N_1 N_2}{R_m} \quad L_{21} = \frac{N_2 N_1}{R_m} \quad \mathbf{H} \quad (47)$$

بنابراین :

$$L_{12} = L_{21} \quad \mathbf{H} \quad (48)$$

ضرایب القاء در معادلات قبل را اکنون میتوان همراه با مقاومتهای سیم پیچی در مدار شکل ( ۱۱ ) نشان داد .  
 متغیرهای این مدار متناظر با مدار معادل شکل ( ۱۰ ) بوده باید توجه داشت که مدار شکل ( ۱۱ ) یک قسمت از  
 مدار معادل ترانسفورماتور شکل ( ۱۰ ) است ولی با اینحال بطور معمول به آن نام مدار معادل میدهند .

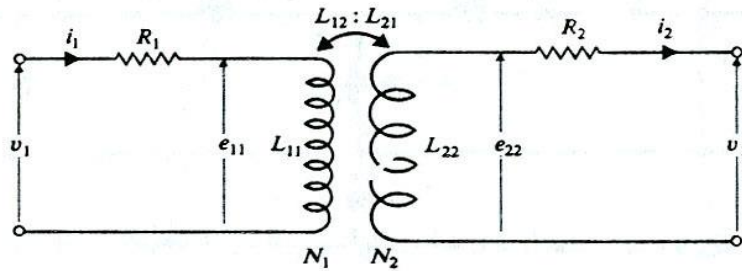

( شکل ۱۱ ) نمایش مدار تزویج شده ترانسفورماتور

با جانشین کردن معادلات ( ۴۴ ) و ( ۴۵ ) در معادلات ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) چنین خواهیم داشت :

$$\lambda_1 = L_{11} i_1 - L_{12} i_2 \quad (۴۹)$$

$$\lambda_2 = -L_{22} i_2 + L_{12} i_1 \quad (۵۰)$$

که در آن  $L_{12}$  ضریب القاء متقابل دو سیم پیچی میباشد .

$$e_{11} = \frac{d\lambda_1}{dt} = L_{11} \frac{di_1}{dt} - L_{12} \frac{di_2}{dt} \quad \text{V} \quad (۵۱)$$

$$e_{22} = \frac{d\lambda_2}{dt} = -L_{22} \frac{di_2}{dt} + L_{12} \frac{di_1}{dt} \quad \text{V} \quad (۵۲)$$

و از شکل ( ۱۱ ) :

$$v_1 = R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} - L_{12} \frac{di_2}{dt} \quad \text{V} \quad (۵۳)$$

$$v_2 = -R_2 i_2 - L_{22} \frac{di_2}{dt} + L_{12} \frac{di_1}{dt} \quad \text{V} \quad (۵۴)$$

چون مدارهای شکل‌های ( ۱۰ ) و ( ۱۱ ) مدل‌های مختلف یک دستگاه هستند باید بین دو دسته پارامتر رابطه ای  
 برقرار باشد از اینرو از معادله ( ۴۴ ) :

$$L_{11} = \frac{N_1 \Phi_{l1}}{i_1} + \frac{N_1 \Phi_{ml}}{i_1} \quad \text{H} \quad (۵۵)$$

$$L_{22} = \frac{N_2 \Phi_{l2}}{i_2} + \frac{N_2 \Phi_{m2}}{i_2} \quad (56)$$

دو جمله طرف راست معادله ( 55 ) مؤلفه های ضریب القاء  $L_{11}$  هستند اولی قبلا با معادله (29) مشخص شده و ضریب القاء پراکندگی سیم پیچی  $N_1$  میباشد جمله دوم که شار متقابل دربر گیرنده سیم پیچی  $N_1$  بر آمپر جریان  $N_1$  است نیز در معادله (37) مشخص گردیده است که ضریب القاء مغناطیس کننده ترانسفورماتور ارجاع شده به سیم پیچی  $N_1$  میباشد بنابراین از معادله (55) :

$$L_{11} = L_{l1} + L'_m \quad (57)$$

$$L_{22} = L_{l2} + L''_m \quad (58) \quad \text{وبهمین ترتیب :}$$

از معادلات (37) و (47) :

$$L'_m = \frac{N_1^2}{R_m} = \frac{N_1}{N_2} L_{12} \quad (59)$$

$$L''_m = \frac{N_2^2}{R_m} = \frac{N_2}{N_1} L_{12} \quad (60) \quad \text{از معادلات (38) و (47) :}$$

مدار تزویج شده شکل (11) اغلب برای نشان دادن ترانسفورماتور دو سیم پیچی بدون هسته مغناطیسی بکار میرود و بندرت برای نمایش ترانسفورماتور با هسته آهن استفاده میشود زیرا ضریب نفوذ نسبی هسته خیلی بالاست و مقاومت مغناطیسی هسته  $R_m$  خیلی کوچک بوده و مقادیر  $L_{11}$  و  $L_{22}$  و  $L_{12}$  بزرگ خواهند بود اگر هسته کامل فرض شود یعنی با ضریب نفوذ بینهایت تمام ضرایب القاء بینهایت شده و معادلات (53) و (54) نامعین خواهند شد .

### ترانسفورماتور با تحریک سینوسی

وقتی اختلاف پتانسیل  $v_1$  اعمال شده از منبع انرژی به سیم پیچی  $N_1$  ترانسفورماتور تابع سینوسی از زمان باشد و شبکه خطی به دو سر سیم پیچی  $N_2$  وصل باشد کل شبکه را میتوان با مدار شکل (12a) نشان داد که در آن تمام متغیرها تابع سینوسی از زمانند مقادیر مؤثر متغیرها روی مدار نشان داده شده است و ضرایب القاء با مقاومتهای القائی به ازاء فرکانسی که ترانسفورماتور کار میکند جایگزین شده اند برای مثال :

$$X_{l1} = 2\pi f L_{l1} = \omega L_{l1} \quad (61)$$


برای جهت روند انرژی نشان داده شده سیم پیچی  $N_1$  را میتوان سیم پیچی اولیه و  $N_2$  را ثانویه در نظر گرفت .  
 تحلیل مدار را میتوان با ارجاع متغیرها و پارامترها در یک طرف ترانسفورماتور ایده آل بطرف دیگر ساده کرد  
 مثلاً وقتی تمام کمیات ثانویه به طرف اولیه ارجاع شود مدار شکل (b ۱۲) بدست می آید مقادیر کمیات ارجاع  
 شده را میتوان از معادلات (۸) و (۱۱) و (۱۸) بدست آورد .

$$E_2 = \frac{N_1}{N_2} E_1 \equiv E_1 \quad (۶۲) \quad V_2' = \frac{N_1}{N_2} V_2 \quad (۶۳)$$

$$I_2' = \frac{N_2}{N_1} I_2 \text{ A} \quad (۶۴) \quad Z_L' = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 Z_L \quad (۶۵)$$

$$X_{l2}' = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 R_2 \ \Omega \quad (۶۶) \quad R_2' = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 R_2 \quad (۶۷)$$

بعد از این تبدیلات دو سر ثانویه ترانسفورماتور ایده آل اتصال کوتاه میشود که به این ترتیب اختلاف پتانسیل  
 بین دو سر سیم پیچی اولیه صفر است . بنابراین این دو سر را میتوان اتصال کوتاه فرض کرد و باین ترتیب  
 ترانسفورماتور ایده آل را از مدار معادل حذف نمود .

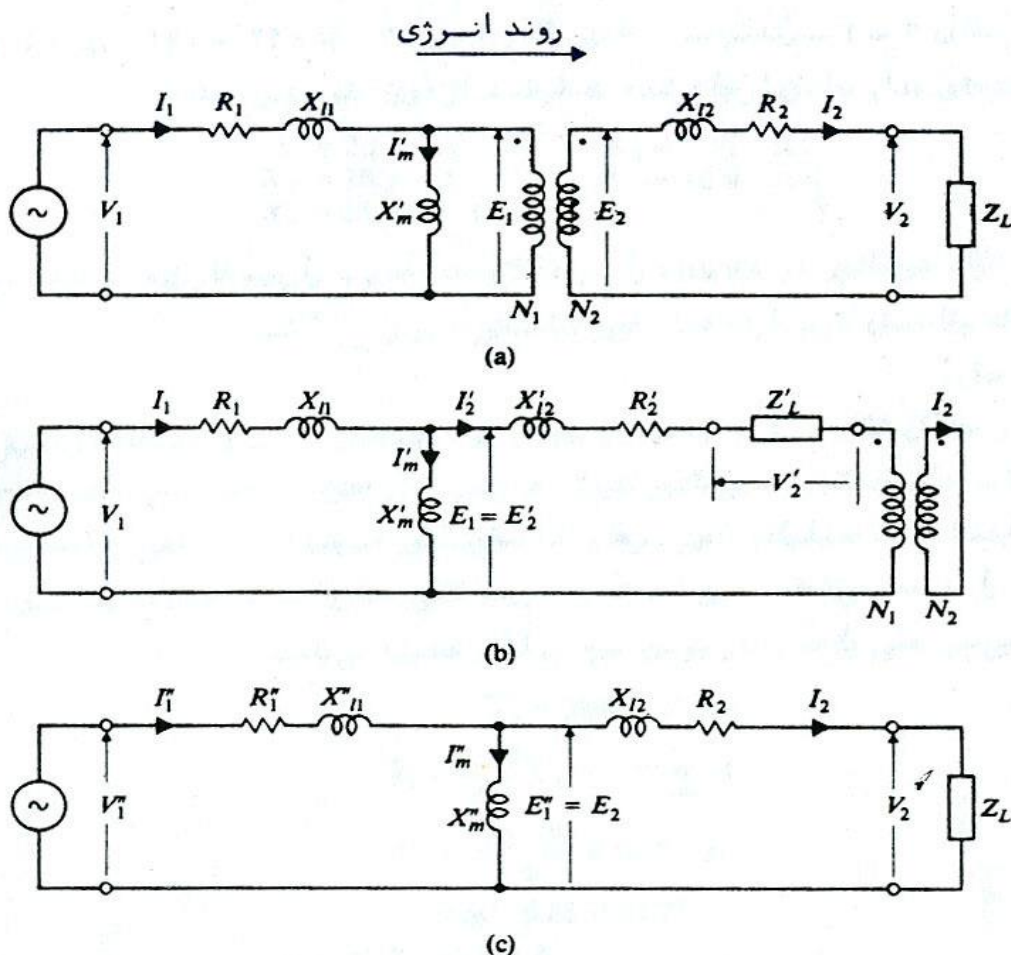


(شکل ۱۲) مدارهای معادل ترانسفورماتور با تحریک سینوسی



برعکس هر عنصر در طرف اولیه ترانسفورماتور منجمله منبع را میتوان به طرف ثانویه انتقال داد و در نتیجه مدار شکل (۱۲ c) را بدست آورد که ترانسفورماتور ایده آل در مدار معادل وجود ندارد میتوان معادلات نظیر معادلات (۶۲) تا (۶۷) را برای تعیین مقادیر متغیرها و پارامترها در مدار اخیر نوشت انتخاب اینکه کمیات به اولیه ارجاع داده شوند (شکل b ۱۲) و یا به ثانویه (شکل c ۱۲) بستگی به مسئله مورد نظر دارد. نمودار برداری مدار معادل ارجاع شده به اولیه ترانسفورماتور در شکل (۱۳) آمده است برای رسم نمودار برداری فرض میشود که مدار بار دارای مقاومت اهمی و القائی است و بنابراین در ضریب توان پس فاز کار میکند از آنجا که در محاسبات ترانسفورماتور نکته مهم اثر ترانسفورماتور بر مدار بار است بردار  $V_2$  را میتوان بعنوان بردار مبنا

$$V_2 \angle 0 \quad (68) \quad \text{در نظر گرفت بطوریکه:}$$

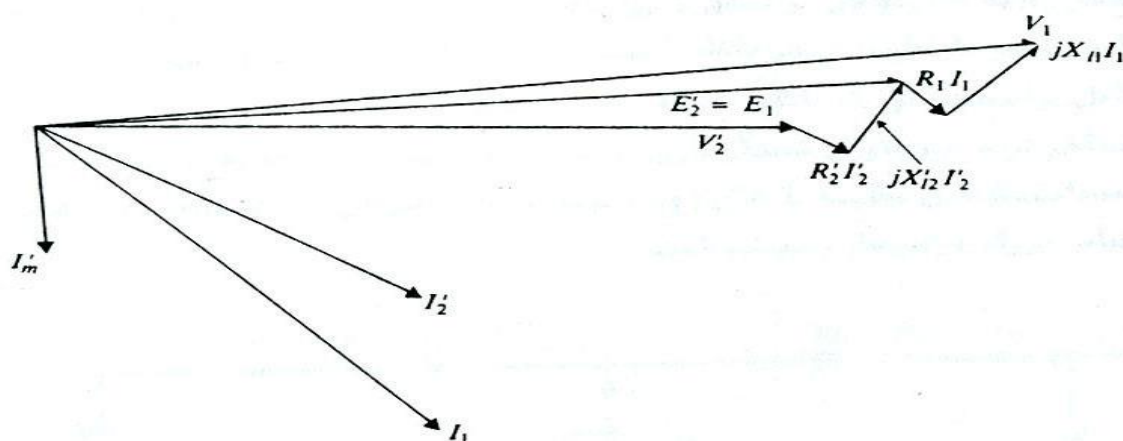

(شکل ۱۳) نمودار برداری شکل (b) ۱۲

اثر مقاومت‌های سیم پیچی و مقاومت‌های القایی پراکندگی و همچنین مقدار جریان مغناطیس کننده در شکل (۱۳) خیلی بزرگ در نظر گرفته شده است در عمل این کمیات بقدری کوچکند که بردارهای نمایش دهنده آنها با یک مقیاس خطای ترسیمی خواهد داشت. بنابراین نمودار برداری صرفاً راهنمای مفیدی برای محاسبه مقدار متغیرهای مدار خواهد بود.

مثال (۲) یک ترانسفورماتور یکفاز 20KVA ، 2200/220v ، 60Hz دارای پارامترهای مدار ارجاع شده به طرف فشار قوی بشرح زیر است :

$$X'_m = 2510\Omega \text{ و } X'_{l2} = 109\Omega \text{ و } X_{l1} = 109\Omega \text{ و } R'_2 = 3.1\Omega \text{ و } R_1 = 25\Omega$$

ترانسفورماتور بار 15KVA را در 220 ولت با ضریب توان پس فاز ۰/۸۵ تغذیه میکند. اختلاف پتانسیل لازم طرف فشارقوی ترانسفورماتور را پیدا کنید.

حل: از مدار معادل شکل (b ۱۲) و نمودار برداری شکل (۱۳) استفاده میکنیم

باید دانست که ترانسفورماتور قدرت خروجی نامی خود را تحویل نمیدهد همچنین نسبت اختلاف پتانسیل های نامی سرهای ترانسفورماتور ضریب تبدیل نامی ترانسفورماتور ایده آل را بدست میدهد این نسبت با تقریب کافی همان نسبت اختلاف پتانسیلها در حالت بی بار با مدار باز بودن سرهای فشار ضعیف میباشد.

$$V'_2 = \frac{2200}{220} V_2 = 22000 \text{ v} \quad V_2 = 2200$$

$$\cos(0.85) = 31.7^\circ \quad I_2 = \frac{15 \times 10^3}{220} = 68.2$$

$$I_2 = 68.2 \angle -31.7^\circ$$

$$I'_2 = \frac{220}{2200} \times 68.2 \angle -31.7^\circ = 6.82 \angle -31.7^\circ$$

از شکل (b ۱۲):

$$E_1 = V'_2 + (R'_2 + jX'_{l2}) I'_2 = 22000 + (3.1 + j1.09) 6.82 \angle -31.7^\circ = 22601.3$$

$$I'_m = \frac{E_1}{jX'_m} = \frac{22601.3}{25100j} = 0.9 \angle -88.7^\circ$$

قابل توجه است که  $I'_m$  در مقایسه با  $I'_2$  خیلی کوچکتر است.

$$I_1 = I'_2 + I'_m = 6.82 \angle -31.7^\circ + 0.09 \angle -88.7^\circ = 6.87 \angle -32.3^\circ$$


$$V_1 = E_1 + (R_1 + jX_{l1}) I_1 = 22601.3 + (25 + j1.09) 6.87 \angle -32.3^\circ = 23142.6$$

بنابراین در مقایسه با مقدار ولتاژ نامی 2200V معادل  $V_1 = 23142.6$  میباشد اختلاف پتانسیل اضافی 111V برای جبران افت ولتاژ ناشی از مقاومت ظاهری ترانسفورماتور لازم است.

### تلفات هسته ترانسفورماتور


تلفات هسته در ترانسفورماتور دقیقا بهمان دلائلی رخ میدهد که در القاءگر پیش می آید بعلاوه ترانسفورماتور در حالت بی بار مانند یک القاءگر با مقاومت ظاهری بالا بدون فاصله هوائی عمل میکند در این شرایط جریان

تحریک آن همانند یک القاء گر است که از دو مؤلفه  $I'_m$  مؤلفه مغناطیس کننده و  $I'_c$  مؤلفه تلفات هسته ساخته شده است با فرض اینکه این مؤلفه ها سینوسی باشد نمودار برداری نمایش دهنده روابط آنها با نیروی محرکه الکتریکی القاء شده در سیم پیچی اولیه در شکل (۱۴) نشان داده شده است .

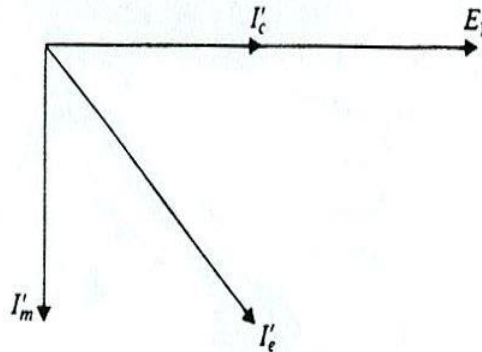

(شکل ۱۴) نمودار برداری ترانسفورماتور و مؤلفه‌های جریان تحریک

عنصر  $R_c$  به مدار معادل ترانسفورماتور اضافه شده تا نماینده قدرت نظیر تلفات هسته باشد . مدار معادل کامل ترانسفورماتور که تلفات هسته آن صفر نباشد در شکل (۱۵) آمده است نمودار برداری متناظر ترانسفورماتوری که مدار باری با ضریب توان پس فاز را تغذیه میکند در شکل (۱۶) آمده است که قابل مقایسه با شکل (۱۳) میباشد مقدار جریان  $I'_c$  در عنصر تلفات هسته  $R_c$  با مقیاس بزرگ در نمودار رسم شده است .

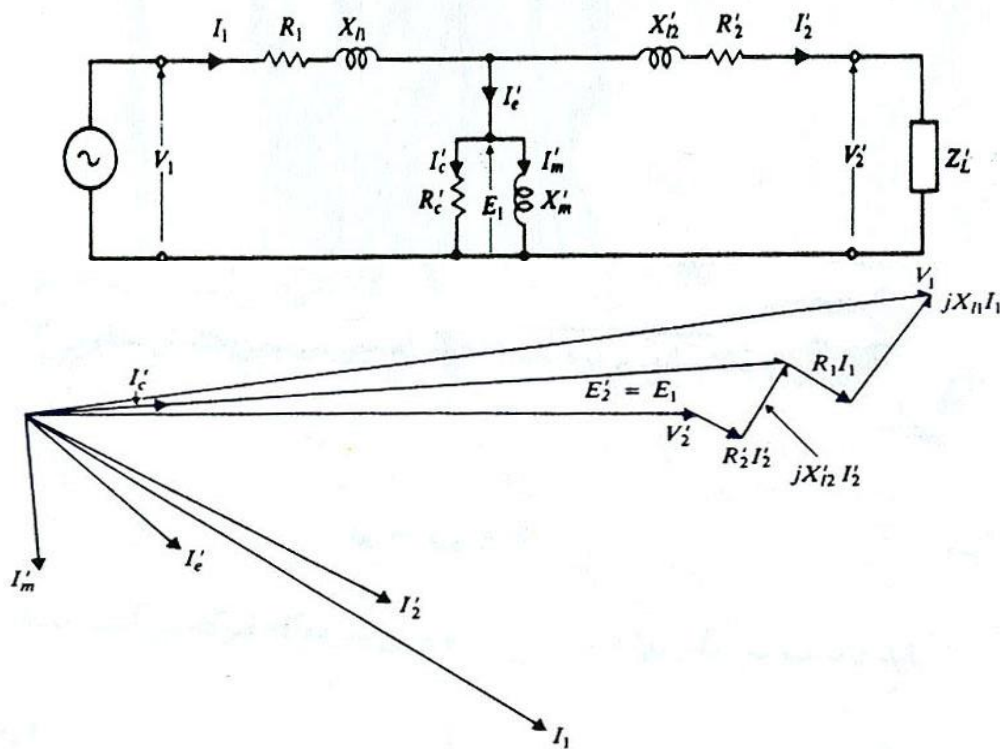

(شکل ۱۶) نمودار برداری شکل ۱۵

از طرفی گیریم شار  $\Phi_m(t)$  سینوسی میباشد برطبق شکل (۱۷) درمیابیم که جریان تحریک یعنی

$i_{\Phi}(t)$  پریودیک میباشد اما دیگر سینوسی کامل نیست با استفاده از سری فوریه میتوان یک تابع پریودیک


منجمله جریان تحریک ترانسفورماتور را اینچنین نوشت :

$$i_{\Phi} = i_{\Phi 1} + i_{\Phi 3} + \dots \quad (۶۹)$$


باید دانست که  $i_{\Phi 1}$  و  $i_{\Phi 3}$  ... توابع سینوسی بوده که فرکانس آنها معادل فرکانس ولتاژ ، سه برابر فرکانس ولتاژ منبع ، پنج برابر فرکانس منبع و ... میباشد . به این مؤلفه ها هارمونیک اول ، هارمونیک سوم ، هارمونیک پنجم و ... اطلاق میگردد . لذا جریان تحریک ترانسفورماتور حاوی هارمونیکهای فرد میباشد البته باید در نظر داشت که در جریان تحریک دامنه هارمونیکهای سوم و بالاتر در مقابل دامنه هارمونیک اول ناچیز است و لذا در مدلسازی ترانسفورماتور برای مقاصد عملی از همان هارمونیک اول استفاده کرده و از بقیه صرفنظر میکنیم شکل (۱۸) هارمونیکهای اول و سوم و کل جریان تحریک را نشان میدهد .

حال مدل ترانسفورماتور تکفاز را با فرض سینوسی بودن شار و جریان تحریک ( هارمونیک اول ) را توسعه میدهیم . با توجه به منحنیهای شار یا  $\Phi_m(t)$  و جریان تحریک (هارمونیک اول ) یا  $i_{\Phi 1}(t)$  در میابیم که بین آنها اختلاف فاز وجود دارد البته اگر مشخصه  $\Phi-i$  یا  $\lambda-i$  خطی باشد نباید انتظار داشت که بین شار و جریان تحریک اختلاف فازی پدید آید و لذا برای مدل کردن مسیر جریان تحریک از یک اندوکتانس استفاده میکنیم اما در حالت کلی برای بین شار و جریان تحریک موجد آن اختلاف فاز وجود دارد و این امر در شکل (۱۹)

نشان داده شده است .

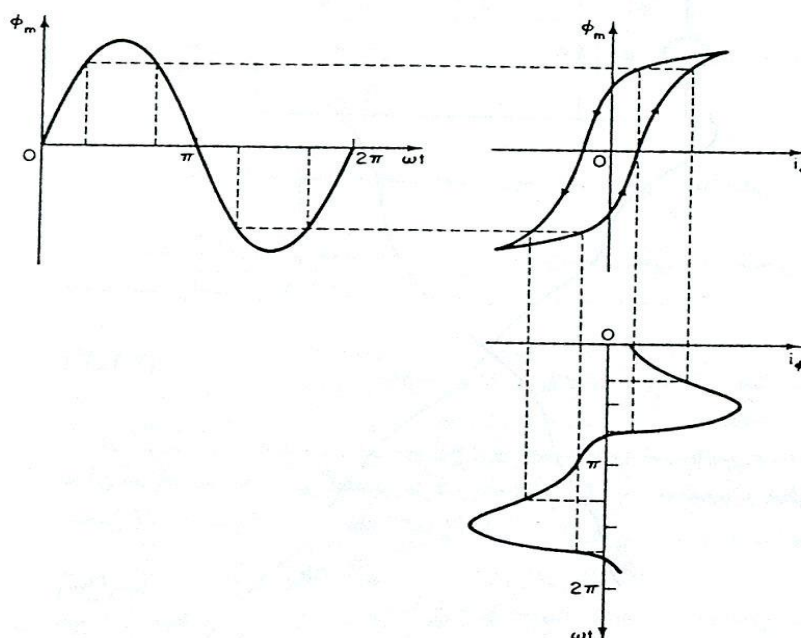

(شکل ۱۷) چگونگی پیدایش جریان تحریک ترانسفورماتور از یک شار سینوسی

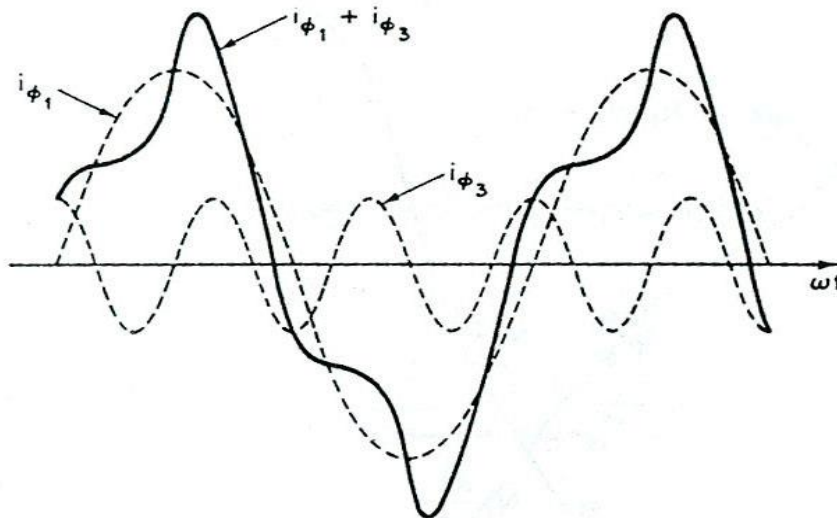


(شکل ۱۸) نمایش هارمونیکهای اول و سوم از جریان تحریک ترانسفورماتور

طبق شکل در میابیم که  $I_{\phi}$  دو مؤلفه دارد

۱.  $i_m(t)$  که جریان مغناطیسی شونده نام دارد و با شار همفاز است.

۲.  $i_c(t)$  جریانی که با  $E_1$  همفاز است و تلفات هسته را تأمین میکند.

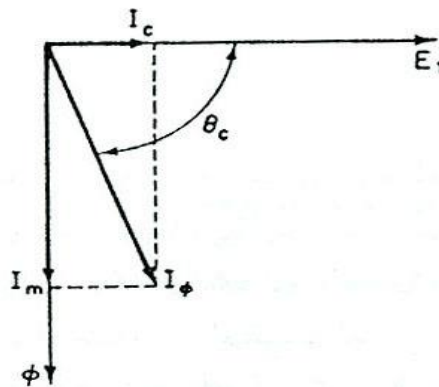

(شکل ۱۹) نحوه نمایش فازوری جریان تحریک ترانسفورماتور

باتوجه به دو جریان فوق الذکر میتوان مسیر آنها را با یک مقاومت یا کاندوکتانس  $G_c$  و یک راکتانس یا سوستپانس  $B_m$  مدلسازی نمود.

### عملکرد ترانسفورماتور

تلفات در ترانسفورماتور بصورت حرارت در هسته و سیم ژیچی ها در میآید که برای گرم نشدن زیادی آن و سریع نشدن زوال عایق باید از ترانسفورماتور خارج شود. چون امکان انتقال حرارت از هر ترانسفورماتور

محدودیتی دارد حد متعادلی باید برای تلفات قدرت که مجاز است قرار داد . چنانچه از این مدار معادل در شکل (۱۵) دیده میشود .

$$P_c = \frac{E_1^2}{R_c} = W \text{ تلفات هسته} \quad (70)$$

$$W = P_o = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 \text{ تلفات مس} \quad (71)$$

این معادلات نشان میدهند که حرارت مورد انتقال بستگی به اختلاف پتانسیلی دارد که ترانسفورماتور با آن کار میکند و همچنین به جریان سیم پیچی ها وابسته است ولی به ضریب توان مدار بار بستگی ندارد . به این دلیل چنانچه قبلا تذکر داده شد قدرت نامی ترانسفورماتور ( مانند هر دستگاه جریان متناوب دیگر ) بر حسب قدرت ظاهری به ولت آمپر در اختلاف پتانسیل نامی بیان میشود تا به قدرت حقیقی به کیلووات .


### تعیین پارامترهای مدار معادل

طراح ترانسفورماتور باید بتواند پارامترهای مدار معادل و همچنین قابلیت ترانسفورماتور را برای انتقال حرارت با انتخاب روش خنک کردن ارزیابی کند و بنابراین قادر باشد قدرت خروجی مجاز هر طرح و جزئیات عملکرد را پیش بینی نماید . وقتی ترانسفورماتور ساخته شد مطلوبی است که از دقت این پیش بینی مطمئن شد و این را میتوان با آزمایشهایی که برای تعیین پارامترهای مدار معادل در نظر گرفته شده انجام داد .

آزمایشها را میتوان با استفاده از هر سیم پیچی بعنوان اولیه بسته به اختلاف پتانسیلی که سیم پیچی ها طرح شده اند و منابع در دسترس انجام داد برای آزمایش ترجیح داده میشود که با اختلاف پتانسیلهایی که خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد کار کرد ولتاژ بالا خطرناک است و ولتاژ پایین نامناسب میباشد . برای آزمایشی که با اختلاف پتانسیل نامی انجام می گیرد اغلب بهتر است که از سیم پیچی فشارضعیف استفاده کرد چون احتمال در دسترس بودن منبع مناسب بیشتر است برای آزمایشهایی که با اختلاف پتانسیل کم انجام میگیرند اغلب بهتر است که از سیم پیچی فشارقوی استفاده کرد زیرا معمولا منبع مناسب در دسترس قرار دارد در زیر فرض میشود که یک سیم پیچی بعنوان اولیه برای هر دو نوع آزمایش بکار میرود . اندازه گیریهایی که امجم میشود مستقیما مدار معادل ارجاع شده به طرف اولیه ترانسفورماتور را میدهند .

### **الف : آزمایش مدار باز**

در این آزمایش اختلاف پتانسیل نامی با فرکانس نامی به دو سر اولیه اعمال میشود در حالیکه دوسر ثانویه باز است چون  $R_c$  و  $X'_m$  خیلی بزرگتر از  $R_1$  و  $X_{l1}$  اند. مدار معادل برای این آزمایش در شکل (a) نشان داده شده است که در آن  $R_2$  و  $X'_{l2}$  را میتوان حذف کرد چون  $I'_2$  صفر است در این شرایط جریان اولیه همان جریان تحریک  $I_e$  ترانسفورماتور است.  $I_e$  و  $V_1$  و  $V_2$  و  $P_{oc}$  توان ورودی ترانسفورماتور اندازه گیری میشود از این اندازه گیریها نسبت تعداد دور  $V_1/V_2$  را میتوان محاسبه و بازبینی کرد و  $R_c$  و  $X'_m$  را حساب کرد.  $P_{oc}$  علاوه تلفات هسته ترانسفورماتور را در هر شرایط کار نشان میدهد زیرا  $E_f$  تنها با تغییر جریان ترانسفورماتور بطور جزئی تغییر میکند.

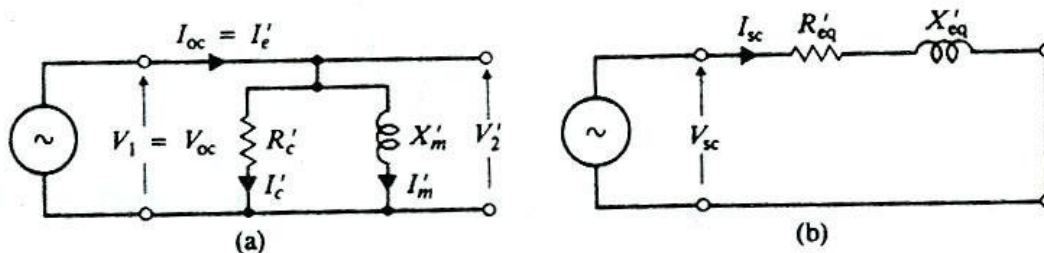

(شکل ۲۰) مدارهای معادل آزمایش (a) مدار باز (b) اتصال کوتاه

### ب: آزمایش اتصال کوتاه:

در این آزمایش ولتاژ  $V_{sc}$  که کسری از اختلاف پتانسیل نامی لازم برای تولید جریان اولیه نامی در فرکانس نامی است به دو سر اولیه اعمال میشود در حالیکه دو سر ثانویه اتصال کوتاه است چون  $R_c$  و  $X'_m$  خیلی بزرگتر از  $R_2$  و  $X'_{l2}$  است مدار معادل این آزمایش در شکل (b) نشان داده شده است که  $R_{eq}$  و  $X'_{eq}$  مقادیر معادل و مقاومت القایی پراکندگی معادل میباشد و بصورت زیر تعریف میشوند:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \quad \Omega \quad (73)$$

$$\Omega X'_{eq} = X'_{l1} + X'_{l2} \quad (74)$$

$V_{sc}$  و  $I_{sc}$  و  $P_{sc}$  قدرت ورودی ترانسفورماتور سنجیده میشوند از این اندازه گیریها  $R_{eq}$  و  $X'_{eq}$  محاسبه شده و سپس معمولاً فرض میشود که:

$$X_{l1} = X'_{l2} = \frac{X'_{eq}}{2} \quad (75)$$

معنی این روابط اینست که مسی‌رهای شار پراکندگی هر دو سیم پیچ یک مقاومت مغناطیسی  $R_1$  دارند و لذا :

$$X_{l2} = \frac{\omega N_2^2}{R_1} \quad , \quad X_{l1} = \frac{\omega N_1^2}{R_1} \quad \Omega \quad (76)$$

بطوریکه :

$$X'_{l2} = \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 X_{l2} = \frac{\omega N_1^2}{R_1} = X_{l1} \quad (77)$$

### ج : اندازه گیری مقاومت سیم پیچها :

$R_1$  و  $R_2$  را میتوان با پل وستون یا کلونین اندازه گرفت چنین سنجشهایی مقاومت سیم پیچی ها را با جریان مستقیم بدست میدهند که ممکن است اختلاف قابل ملاحظه ای با مقاومت‌های حالت جریان متناوب داشته باشند زیرا توزیع جریان متناوب در هادیها غیریکنواخت است. این مطلب را میتوان با تعیین  $R_{eq}$  از آزمایش اتصال کوتاه و مقایسه آن با مقاومت dc سیم پیچی ارجاع شده به اولیه ترانسفورماتور کنترل کرد . اگر  $R_1$  و  $R_2$  مقادیر dc باشند مقاومت معادل dc عبارتست از :

$$R_{dc} = R_1 + \left[ \frac{N_1}{N_2} \right]^2 R_2 \quad \Omega \quad (78)$$

اگر  $R_{dc}$  با  $R_{eq}$  اختلاف قابل ملاحظه ای داشته باشند مقاومت ac سیم پیچی ارجاع شده به اولیه را میتوان با تقسیم  $R_{eq}$  بر نسبت دو جمله طرف راست معادله (78) تعیین کرد .

مثال ( ۳ ) مقادیر زیر از آزمایشهای مربوط به ترانسفورماتور توزیع 10KVA و 2300/230V و 60Hz بدست آمده است :

آزمایش مدار باز با تحریک سیم پیچی فشارضعیف

$$P_{oc} = 70W \text{ توان ورودی } , I_{oc} = 0.45A \text{ جریان } , V_{oc} = 230V \text{ شده اعمال}$$

آزمایش اتصال کوتاه با تحریک سیم پیچی فشارقوی

$$P_{sc} = 240W \text{ توان ورودی } , I_{sc} = 4.5A \text{ جریان } , V_{sc} = 120V \text{ شده اعمال}$$

مقاومت‌های سیم پیچی که با پل dc اندازه گیری شده است

$$R_{kp} = 5.8\Omega , R_p = 0.0605$$



الف : مدار معادل ترانسفورماتور ارجاع شده به طرف فشار ضعیف را مشخص کنید .

ب : جریان تحریک ترانسفورماتور را بصورت درصد جریان بار کامل ( نامی ) بیان کنید .

حل :

الف : برای آزمایش مدار باز تلفات مس در سیم پیچی فشار ضعیف عبارتست از :


$$P_{\omega} = R_p I_{oc}^2 = 0.060 \times 0.45^2 = 0.016$$

این بخش کوچکی از توان ورودی در حالت مدار باز است و میتوان از آن صرف نظر نمود ضریب توان مدار باز

عبارتست از :

$$\cos(\theta) = \frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}} = \frac{70}{230 \times 0.45} = 0.676 \Rightarrow \theta = 47.4^\circ$$

نمودار برداری این آزمایش متناظر با مدار شکل (۲۰a) در شکل (۲۱) نشان داده شده است که از این نمودار :

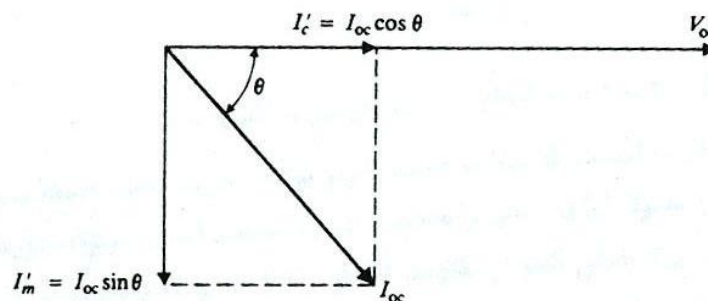

شکل (۲۱) نمودار برداری مدار شکل (۲۰ a)

$$R_e = \frac{V_{oc}}{I_{oc} \cos(\theta)} = \frac{230}{0.45 \times 0.676} = 75 \Omega$$

$$X_m' = \frac{V_{oc}}{I_{oc} \sin(\theta)} = \frac{230}{0.45 \times 0.737} = 69 \Omega$$

و این پارامترها اندازه گیری شده و بطرف فشار ضعیف ارجاع داده میشوند .

مدار آزمایش اتصال کوتاه در شکل (۲۰ b) نشان داده شده است که از این نمودار :

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{240}{4.5^2} = 11.85 \Omega$$

مقاومت ظاهری ترانسفورماتور در حالت اتصال کوتاه :

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{120}{4.5} = 26.7 \Omega$$

بطوریکه :

$$X'_{eq} = [Z_{sc}^2 - (R'_{eq})^2]^{1/2} = [267^2 - 118^2]^{1/2} = 24$$

و این پارامترها اندازه گیری شده و بطرف فشارقوی ترانسفورماتور ارجاع داده میشوند با ارجاع بطرف فشار ضعیف :


$$X''_{eq} = \left(\frac{230}{2300}\right)^2 X'_{eq} = 0.24$$

$$X_{I2} = X_{I1} = \frac{0.24}{2} = 0.12 \quad \text{بطوریکه :}$$

مقاومت سیم پیچی فشارقوی ارجاع شده بطرف فشار ضعیف :

$$R''_{hp} = \left(\frac{230}{2300}\right)^2 R_{hp} = 0.05$$

مدار معادل ترانسفورماتور ارجاع شده بطرف فشار ضعیف در شکل (۲۲) آمده است .

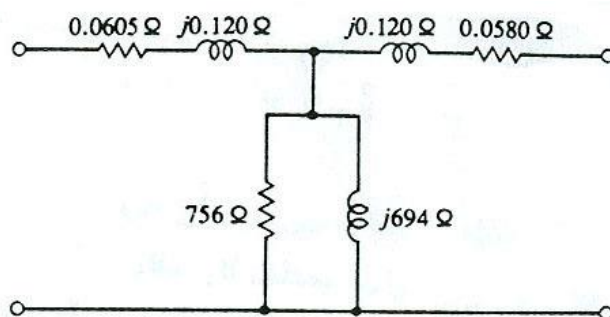

(شکل ۲۲) مدار معادل ترانسفورماتور مثال ۳

ب : توان خروجی نامی S ترانسفورماتور 10KVA است بنابراین جریان بار کامل در طرف فشار ضعیف عبارتست از :

$$A \quad I_{lp} = \frac{S}{V_{lp}} = \frac{10 \times 10^3}{230} = 435$$

جریان تحریک  $I_{oc}$  است که بعنوان درصدی از جریان بار کامل :

$$\frac{I_{oc}}{I_{lp}} \times 100\% = \frac{0.45}{435} \times 100\% = 1.04\%$$

### مدار معادل تقریبی


بندرت لازم میشود که مدار معادل کامل شکل (۱۵) را برای بررسی عملکرد ترانسفورماتور با دقت کافی بکار

برد . محاسبات مربوط به استفاده مدار معادل با تقریب بیشتر بسیار کاهش می یابد در شکل (۲۳) یک سری مدار معادل تقریبی با دقت‌های مختلف جهت بررسی عملکرد ترانسفورماتور نشان داده شده اند . مدارهای (a) و (b) بر این فرض قرار دارند که :

$$V_1 \cong E_1 \cong E_2 \cong V_2 \quad (79)$$

شاخه مغناطیس کننده  $R_c$  و  $X'_m$  موازی بوده و میتوان آنرا در نقطه ای که مسئله براحتی حل شود قرار داد و مقدار  $I'_e$  زیاد تحت تأثیر قرار نمیگیرد . مدار (c) بر اساس این فرض ساده شده که جریان تحریک  $I'_e$  در مقایسه با جریان سیم پیچی  $I_1$  ناچیز است .

این فرض متناظر با اینست که تلفات هسته ناچیز بوده و ضریب نفوذ هسته بسیار بالاست . مدار (c) معمولاً برای یافتن رابطه بین  $V_2$  و  $V_1$  مناسب است . در ترانسفورماتور های بزرگتر مقاومت  $R_{eq}$  خیلی کمتر از مقاومت القائی  $X'_{eq}$  است و بنابراین مدار (d) الگوی مناسبی برای تعیین رابطه بین  $V_2$  و  $V_1$  میباشد بالاخره اختلاف پتانسیل روی مقاومت القائی پراکندگی در مقایسه با اختلاف پتانسیل اعمال شده میتواند باندازه ای کوچک باشد که بتوان آنرا با مدار ایده آل نشان داد (e).

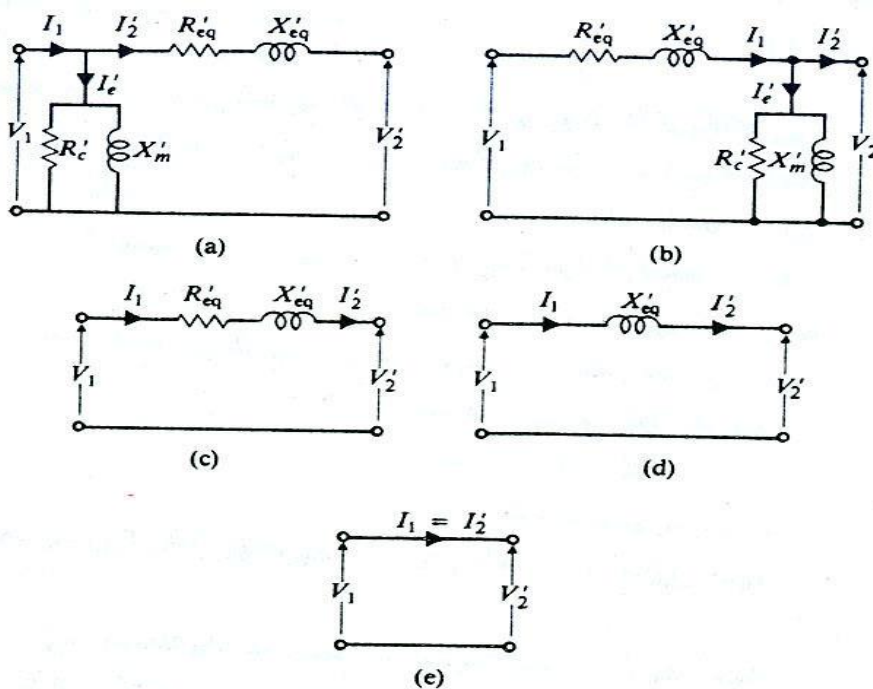

(شکل ۲۳) مدارهای معادل تقریبی ترانسفورماتور

## بازده (راندمان)

در ترانسفورماتوری که خوب طرح شده باشد تلفات هسته و مس نسبتا کوچکند بطوریکه بازده خیلی بالاست که برای ترانسفورماتورهای بزرگ در حدود ۹۹٪ خواهد بود درصد بازده را میتوان بصورت زیر تعریف کرد :

$$\eta = \frac{\text{توان فعال خروجی}}{\text{توان فعال ورودی}} \times 100\% \quad (۸۰)$$

$$\eta = \frac{\text{توان خروجی}}{\text{تلفات مس} + \text{تلفات هسته} + \text{توان خروجی}} \times 100\% \quad (۸۱)$$

نسبت توان خروجی به ورودی را نمیتوان با اندازه گیری مستقیم این دو کمیت به دقت بدست آورد زیرا اختلاف بین آنها در همان حدود خطای اندازه گیری آنهاست لیکن تلفات مس را میتوان برای هر شرایط کار وقتی جریانهای سیم پیچی و مقاومتهای آنها معلوم باشند تعیین کرد تلفات هسته بستگی به چگالی شار حداکثر تولیدی در هسته دارد و در نتیجه بستگی به اختلاف پتانسیل دو سر ترانسفورماتور خواهد داشت چون ترانسفورماتور قدرت در اختلاف پتانسیل ثابتی کار میکند ، تلفات هسته تقریبا ثابت بوده و معمولا میتوان آنها را معادل توان ورودی بی بار ترانسفورماتور در نظر گرفت (مثال ۳) بنابراین اگر پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور معلوم باشد در هر شرایط بازده کار را میتوان تعیین کرد .

نسبت تلفات هسته به تلفات مس در توان خروجی نامی ممکن است برای طرحهای متفاوت ترانسفورماتور برای شرایط مختلف کار متفاوت باشد دلیل این امر را میتوان از بررسی مدار معادل تقریبی شکل (a ۲۳) بدست آورد .

$$\text{تلفات هسته} = P_c = \frac{V_1^2}{R_c} \quad \text{ثابت} \quad (۸۲)$$

$$\text{تلفات مس} = P_w = R_{eq}(I_2')^2 \quad \text{ثابت} \quad (۸۳)$$

اگر ضریب توان بار  $\cos(\theta)$  باشد بازده ترانسفورماتور چنین است :

$$\eta = \frac{V_2 I_2' \cos(\theta) \times 100\%}{V_2 I_2' \cos(\theta) + P_c + R_{eq}(I_2')^2} \quad (۸۴)$$

$$\frac{d\eta}{dt_2} = 0 \quad (85) \quad \text{اگر } CO(\theta) \text{ بار ثابت باشد برای بازده حداکثر داریم:}$$

میتوان ثابت کرد که :

$$W P_c = R_{eq} (I_2)^2 = P_o \quad (86)$$

بنابراین برای حداکثر بازده کار تلفات هسته باید معادل تلفات مس باشد. ترانسفورماتور قدرت که معمولاً در نزدیکی ظرفیت نامی خود کار میکند و در هنگامی که لازم نباشد از مدار خارج میشود معمولاً برای حداکثر بازده در توان خروجی نامی یا نزدیک به آن طرح میگردد. برای یک ترانسفورماتور توزیع که ۲۴ ساعته کار بکند و در اغلب ساعات زیر توان خروجی نامی خودش کار میکند مطلوب آنست که برای بازده حداکثر در نزدیکی توان خروجی متوسط طرح گردد. یعنی نسبت تلفات هسته به تلفات مس در بار کامل در ترانسفورماتور توزیع کمتر از ترانسفورماتوری است که برای بار ثابت طرح شده است کمیت مهم در ترانسفورماتور توزیع بازده روزانه یا بازده انرژی آن است که بصورت زیر بیان میشود:

$$\eta_{AD} = \frac{\text{انرژی خروجی در ۲۴ ساعت}}{\text{انرژی ورودی در ۲۴ ساعت}} \times 100\% \quad (87)$$

این مقدار را در صورتیکه برنامه بار ترانسفورماتور معلوم باشد میتوان تعیین کرد

مثال (۴): ترانسفورماتور توزیع مثال (۳) باری را در ۲۳۰ ولت با ضریب توان ۰/۸۵ تغذیه میکند.

الف: درصد بار کامل (نامی) را که در آن بازده ترانسفورماتور حداکثر است پیدا کنید و بازده را در این بار تعیین نمایید.

ب: ترانسفورماتور در ضریب توان ثابت با برنامه باردهی زیر کار میکند.

۹۰٪ بار کامل برای ۶ ساعت، ۵۰٪ بار کامل برای ۱۰ ساعت، بی بار برای ۸ ساعت

بازده روزانه یا بازده انرژی ترانسفورماتور را در این شرایط تعیین کنید.

حل:

الف: در بازده حداکثر تلفات هسته معادل تلفات مس است تلفات هسته با توان ورودی آزمایش بی بار تعیین میشود تلفات مس را میتوان با تقریب مناسبی با بکار گرفتن مدار معادل تقریبی شکل (۲۳ ج) ارجاع شده

بطرف ثانویه یا فشارضعیف ترانسفورماتور بیان کرد مقاومت معادل  $R_{eq} = 0.118 \Omega$  مقاومت القائی معادل

$X_{eq} = 0.23 \Omega$  و بنابراین در بازده حداکثر :

$$W P_{eq} = R_{eq}' I_2^2$$

که از آن :

$$I_2 = \left( \frac{70}{0.118} \right)^{1.2} = 243$$

$$S_2 = 230 \times 243 = 568$$

توان ظاهری خروجی در این بازده عبارتست از :

و درصد آن نسبت به بار کامل S :

$$\frac{S_2}{S} \times 100\% = \frac{5680}{10} \times 100\% = 56.8\%$$

توان خروجی فعال در  $0.568S$  عبارتست از :

$$P = 0.568S = 5680 \times 0.85 = 4820W$$

$$P_{oc} = 70 = \text{تلفات مس} = \text{تلفات هسته}$$

بنابراین بازده حداکثر عبارتست از :

$$\eta_{max} = \frac{4820}{4820 + 70 + 70} \times 100\% = 97.2\%$$

ب : انرژی خروجی در ۲۴ ساعت بر حسب کیلووات ساعت عبارتست از :

$$\text{KWh} \quad 6 \times 0.9 \times 10 \times 0.85 + 10 \times 0.5 \times 10 \times 0.85 = 883$$

$$\text{kWh} \quad 24 \times 70 = 1.68$$

تلفات هسته در ۲۴ ساعت :

جریان بار کامل ارجاع شده بطرف فشارضعیف  $43.5A$  بود بنابراین تلفات مس در ۲۴ ساعت عبارت خواهد

بود از :

$$\text{KWh} \quad 6 \times (0.9 \times 43.5)^2 \times 0.118 + 10 \times (0.5 \times 43.5)^2 \times 0.118 = 1.65$$

$$\eta_{AD} = \frac{883 \times 100\%}{883 + 1.68 + 1.65} = 96.3\%$$

اختلاف پتانسیل اولیه یک ترانسفورماتور باید طوری باشد که ترانسفورماتور توان خروجی نامی خود را با ثابت نگه داشتن اختلاف پتانسیل در ثانویه تحویل دهد این بدان معنی است که در حالت بی بار اختلاف پتانسیل ثانویه ممکن است از مقدار نامی بعلت اثر مقاومت ظاهری ترانسفورماتور تغییر کند درصد تنظیم ترانسفورماتور بصورت زیر تعریف میشود:

$$= \frac{V_2}{V_2} \frac{\text{بار نامی} - \text{بی بار}}{\text{بار نامی}} \times 100\%$$

تنظیم را میتوان با محاسبه اختلاف پتانسیل اولیه لازم جهت تولید ولتاژ نامی ثانویه در بار نامی و سپس محاسبه  $V_2$  در حالت بی بار با همان اختلاف پتانسیل اولیه بدست آورد. برای این منظور معمولاً دقت کافی در

مدار معادل تقریبی شکل (c ۲۳) وجود دارد که: (۸۹)

$$I_1 \equiv I_2'$$


در حالت بی بار: (۹۰)

$$V_2 \equiv V_1$$

شکل (۲۴) نمودار برداری مدار معادل شکل (c ۲۳) را در حالت برداری ترانسفورماتور نشان میدهد طبق معمول بردار اختلاف پتانسیل ثانویه بعنوان مبنا انتخاب میشود و اثر پارامترهای مدار معادل بدون رعایت مقیاس رسم میگردد در شکل (a ۲۴) ضریب توان پس فاز دارد و  $V_2 < V_1$  میباشد در شکل (b ۲۴) بار

ضریب

توان پیش فاز پائینی دارد و  $V_2 > V_1$  است بنابراین تنظیم بسته به طبیعت بار مثبت یا منفی است.

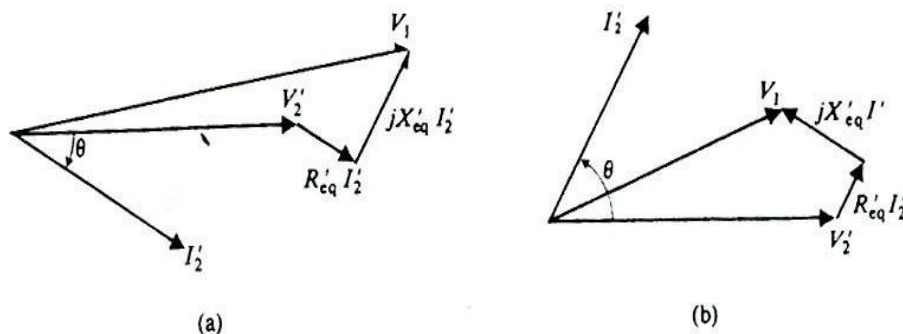

(شکل ۲۴) نمودار برداری مدار معادل تقریبی شکل (c-۲۳)

(a) ضریب توان پس فاز (b) ضریب توان پیش فاز

ترانسفورماتورها اغلب با انشعاباتی روی یک سیم پیچی طرح میشوند بطوریکه نسبت تعداد دور در حدود کمی تغییر کند در ترانسفورماتورهای بزرگ تغییر انشعاب اغلب بطور خودکار انجام شده که اختلاف پتانسیل ثانویه را با تغییر بار و ضریب توان آن محسوسا ثابت نگه میدارد در ترانسفورماتورهای توزیع تغییر انشعاب معمولا دستی انجام میگیرد و باید به میزانی تنظیم شود که با برنامه بار مورد تقاضا بهترین عملکرد را داشته باشد تغییر انشعاب نیز میتواند تغییرات ولتاژ اولیه را در اثر مقاومت ظاهری خطوط تغذیه جبران کند .

مثال ( ۵ ) : ترانسفورماتور مثال ( ۳ ) بار کامل را در ۲۳۰ ولت و ضریب توان ۰/۸ پس فاز تحویل میدهد تعیین کنید :

الف : اختلاف پتانسیل لازم برای اولیه

ب : ضریب توان اولیه

ج : تنظیم ترانسفورماتور

د : تغییر تقریبی در نسبت تعداد دور لازم در صورتیکه اختلاف پتانسیل اولیه در ۲۳۰۰ ولت ثابت بماند .

حل :

چون  $\cos^{-1}(0.8) = 36.8^\circ$  مدار معادل و نمودار برداری شرایط خاص کار طبق شکل (c ۲۳) و (a ۲۴) میباشد جز اینکه کمیات به دو سیم پیچی ثانویه ارجاع داده شده اند .

الف : چون :  $V_2 = 2300^\circ$  سپس  $I_2 = 4.35 \angle -36.8^\circ$

$$V_1' = V_2 + (R_{eq}' + jX_{eq}') I_2$$

از مثال ( ۳ ) :  $R_{eq}' + jX_{eq}' = 0.118 - j0.238 = 0.266 \angle 63.5^\circ$

بنابراین :  $V_1' = 2300^\circ + 0.266 \angle 63.5^\circ \times 4.35 \angle -36.8^\circ = 2404.24$

در شکل (a ۲۴) زاویه بین  $V_2$  و  $V_1'$  برابر ۱.۲۴ است .

$$V_1 = \frac{2300}{230} \times V_1' = 10 \times 240 = 240$$

ب : ضریب توان اولیه عبارتست از :  $\cos(36.8 + 1.24) = 0.78$



ج : وقتی بار از ترانسفورماتور برداشته میشود  $V_2$  به مقدار  $V_1$  ( بار کامل ) بالا میرود بطوریکه :

$$V_2 = 240V \text{ بنابراین :} \quad \text{درصد تنظیم} = \frac{240 - 230}{230} \times 100\% = 4.52\%$$


د : نتیجه بند (ج) نشان میدهد که نسبت تعداد دورهای ترانسفورماتور درحالیکه اختلاف پتانسیل ثانویه ثابت بماند باید در حالت بار  $4/52\%$  کاهش یابد بطوریکه :

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{100 - 4.52}{100} \times 10 = 9.54$$

### کنترل ولتاژ ترانسفورماتور توسط تپ چنجر :

معمولا برای کنترل و تنظیم اختلاف سطح ترانسفورماتورها یکی از سیم پیچی ها را طوری میسازند که تعداد حلقه های آنرا بتوان تغییر داد برای تغییر اختلاف سطح غالبا باید ترانسفورماتور را از سرویس خارج کرد و محل اتصال حلقه های یدکی را به مدار تغییر داد به این ترتیب تعداد حلقه هایی که در تأمین اختلاف سطح شرکت میکنند برای یک مدت طولانی تنظیم میشود با این حال در قطبی از ترانسفورماتور ها یک دسته کلید برای قطع و وصل تعدادی از حلقه های سیم پیچی پیش بینی شده است اختلاف سطح آن را بدون قطع جریان تنظیم میکنند برای اینکار لازم است که پیش از قطع جریان یک حلقه دیگر در مدار قرار گیرد و در این موقع نباید حلقه هایی که بین دو کلید واقع شده اند اتصال کوتاه شوند . اصول کار و مکانیسم این طریقه کنترل در شکل (۲۵) نشان داده شده است هر سیم پیچی که جریان از مرکز آن وارد شده و به دو قسمت مساوی تقسیم شود و در دو جهت مخالف از آن عبور کند عملا خاصیت القایی ندارد در حال کار عادی کلید O و یکی از کلیدهای دیگر همواره بسته است اگر کلید ۱ بسته باشد تعداد حلقه های متصل به مدار حداکثر خواهد بود برای گذشتن از مرحله ۱ به مرحله ۲ و کاهش اختلاف سطح به این طریق عمل میکنند ابتدا کلید O را باز کرده و سپس کلید ۲ را میبندند پس از آن کلید ۱ را باز کرده و کلید O را میبندند . در ترانسفورماتورهای فشار قوی مکانیسم کنترل اختلاف سطح در طرف فشار ضعیف قرار میگیرد زیرا قطع و وصل جریان در طرف فشارقوی از نظر عایق بندی مشکلاتی دارد . در ترانسفورماتورهایی که با فشار ضعیف کار میکنند مکانیسم کنترل در طرف اولیه تعبیه میشود و به همین ترتیب کار میکند در مورد اینگونه

ترانسفورماتورها قطع جریان در طرفی که تعداد آن کمتر باشد آسانتر است در اکثر موارد عملی هدف اصلی عبارت از ثابت نگه داشتن اختلاف سطح در ثانویه ترانسفورماتور است زیرا با تغییر اختلاف سطح اولیه یا مقدار بار این اختلاف سطح تغییر میکند باین جهت مکانیسم کنترل را کاملا خودکار میسازند کلیدها بترتیب خاصی بوسیله یک موتور الکتریکی کوچک قطع و وصل میشوند و این موتور نیز بنوبه خود با رله حساسی که با تغییر اختلاف سطح بکار میافتد کار میکند ترانسفورماتورهایی که به سیستم کنترل خودکار مجهز گردیده اند غالبا دارای ۳۲ مرحله تنظیم ولتاژ هستند و بهمین مناسبت آنها را تنظیم کننده ولتاژ نیز مینامند .

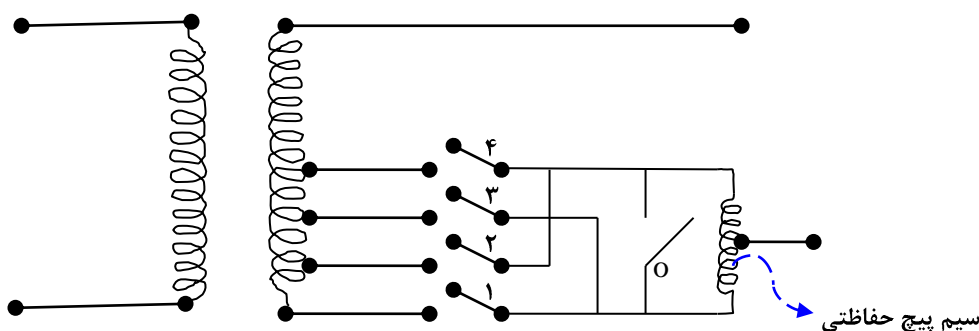

(شکل ۲۵)

### تنظیم ولتاژ و بهره ترانسفورماتور تکفاز

برای انتخاب ترانسفورماتور تکفاز جهت کاربردی خاص باید به دو کمیت مهم تنظیم ولتاژ و بهره توجه خاص نمود درصد تنظیم ولتاژ تغییرات ولتاژ ثانویه از بی باری تا بار اسمی را تحت ضریب توان ثابت نشان میدهد و اینچنین بیان میشود :

$$PVR = 100 \frac{|V_{2(noload)}| - |V_{2(rate)}|}{|V_{2(rate)}|} \quad (91)$$

(درصد تنظیم)

ولتاژ)

اگر از جریان تحریک صرفنظر شود یعنی شاخه های موازی را از مدل حذف کنیم و کمیتها را به سمت ثانویه ارجاع دهیم مدل ترانسفورماتور تکفاز همچون شکل (۱-۲۶) میشود باتوجه به این شکل میتوان گفت :

$$PVR = 100 \frac{|V_1/a| - |V_2|}{|V_2|}$$

(درصد تنظیم)

ولتاژ)

$$a = \frac{N_1}{N_2}$$

باید دانست نسبت تبدیل اینچنین تعریف میگردد :

باتوجه به نمودار فازوری نشان داده شده در شکل (۳-۲۶) داریم :

$$\left| \frac{V_1}{a} \right| = \sqrt{A^2 + B^2} = A \left( 1 + \frac{B^2}{A^2} \right)^{1/2}$$

$$\frac{V_1}{a} = A \left( 1 + \frac{B^2}{2A^2} + \dots \right) \cong A + \frac{B^2}{2A^2}$$


از ریاضیات بیاد داریم :

پس درصد تنظیم ولتاژ اینچنین بیان میشود :

$$PVR = \left( \frac{A - V_2 + B^2/2A}{V_2} \right) 100 \pm \left( \frac{A - V_2 + B^2/2V_2}{V_2} \right) 100$$

باتوجه به کمیت‌های ترانسفورماتور داریم :

$$RVR = 100 \left\{ \frac{I_{L2} (R_{eq2} \cos \phi_L + X_{eq2} \sin \phi_L)}{V_2} + \frac{1}{2} \left[ \frac{I_{L2} (X_{eq2} \cos \phi_L - R_{eq2} \sin \phi_L)}{V_2} \right]^2 \right\} \quad (92)$$

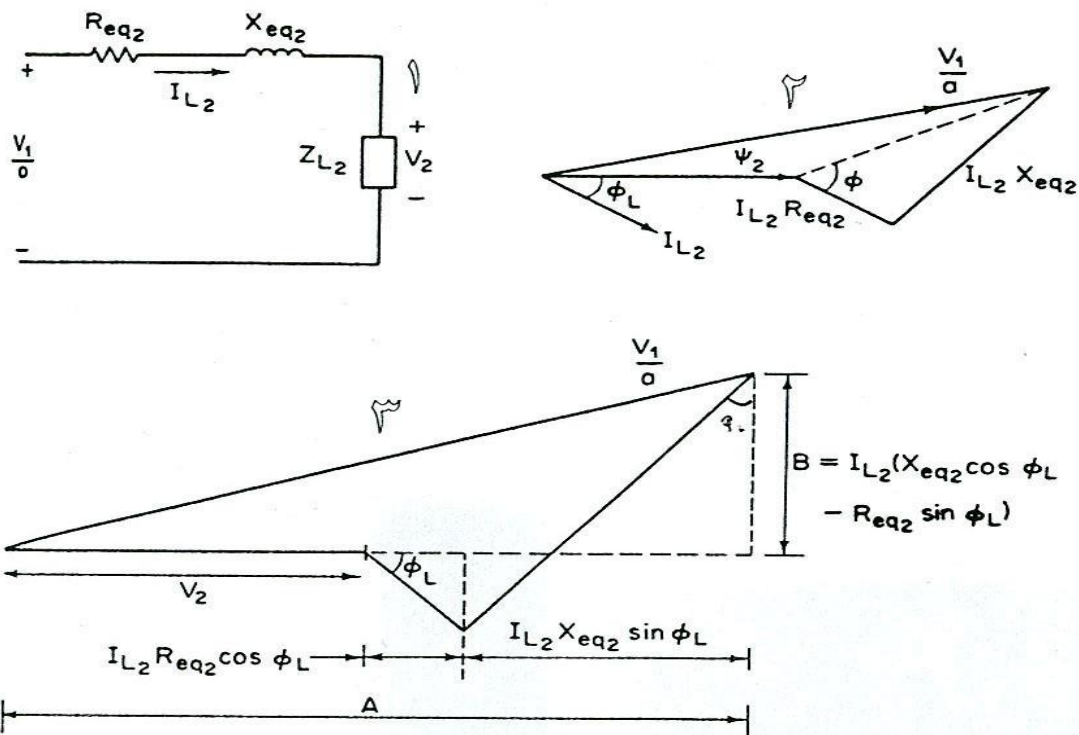

۱- مدل ساده شده ترانسفورماتور تکفاز نسبت به سمت ثانویه

۲- نمودار فازوری در حالت کلی

(شکل ۲۶)

۳- نمودار فازوری مناسب برای محاسبه درصد تنظیم ولتاژ

## اتصالات ترانسفورماتورهای تکفاز

ترانسفورماتورهای تکفاز را میتوان به طرق مختلف به یکدیگر متصل ساخت . گیریم دو ترانسفورماتور تکفاز A و B در دسترس باشند در زیر انواع اتصالات مربوط به این دو ترانسفورماتور شرح داده و یادآور میشویم که هنگام اتصال دو ترانسفورماتور باید به پلاریته سیم پیچهای آن توجه خاص مبذول داشت .

### اتصال سری - سری :

در این اتصال سیم پیچهای اولیه و ثانویه دو ترانسفورماتور A و B باهم سری میشوند (شکل ۱-۲۷) با توجه به شکل درمیابیم که :


الف : جریان هر دو سیم پیچ اولیه یکسان است


ب : جریان هر دو سیم پیچ ثانویه با یکدیگر برابرند

$$V_2 = V_{2A} + V_{2B} \quad \text{ج :}$$

$$V_1 = V_{1A} + V_{1B} \quad \text{د :}$$

باید متذکر شد که جریان عبوری از هر دو سمت نباید از جریان اسمی هر یک از سیم پیچها بیشتر گردد .

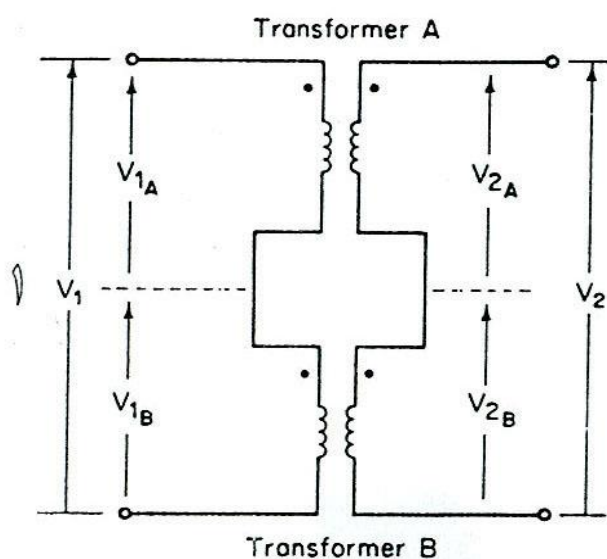

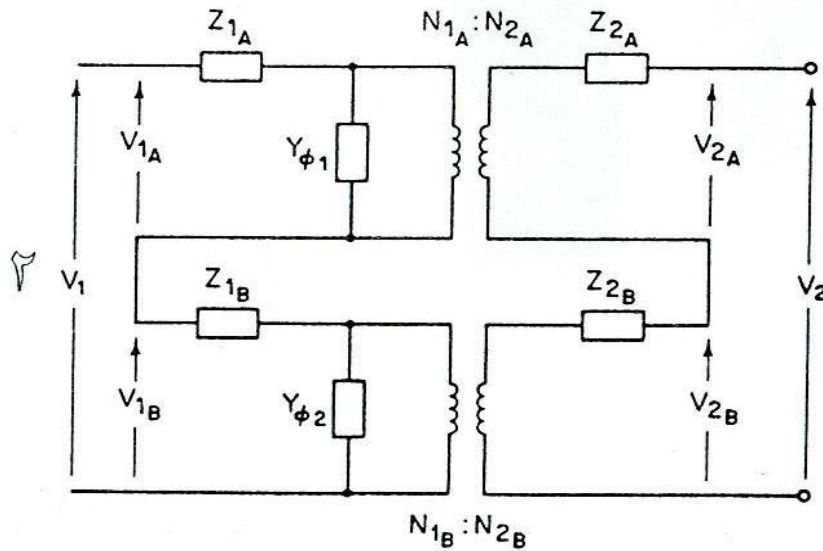

(شکل ۲۷)

۱- اتصال سری - سری

۲- مدار معادل

مثال ( ۶ ) : دو ترانسفورماتور تکفاز A و B با مشخصات زیر مفروضند :

ولت آمپر ۱۰۰۰ = توان اسمی ترانسفورماتور A

ولت آمپر ۶۰۰ = توان اسمی ترانسفورماتور B

نسبت تبدیل هر دو ترانسفورماتور یکسان بوده و برابر  $240/120$  فرض می‌گردد این دو ترانسفورماتور را بصورت اتصال سری - سری بهم مربوط می‌کنیم درباره این اتصال با محاسبات مستدل بحث کنید .

حل :

جریان اسمی دو ترانسفورماتور در سمت اولیه بقرار زیر است :

$$I_{1Ar} = \frac{1000}{240} = 4.16A$$

$$I_{1Br} = \frac{600}{240} = 2.5A$$

لذا وقتی آنها را بصورت سری - سری بهم ربط می‌دهیم جریان سمت اولیه نباید بیش از  $2/5$  آمپر گردد .  
بطریقی مشابه میتوان اثبات کرد که در اتصال سری - سری جریان ثانویه نباید بیش از ۵ آمپر گردد نسبت

تبدیل در اتصال سری - سری برای این دو ترانسفورماتور ۴۸۰/۲۴۰ ولت است . ولت آمپر اسمی این اتصال نیز

$$VA=480 \times 25=12000$$

اینچنین میشود



### اتصال سری - موازی یا موازی - سری

باز در اینجا دو ترانسفورماتور تکفاز را در نظر میگیریم . شکل (۲۸-۱) نشان دهنده اتصال سری - موازی و

شکل (۲۸-۲) نمایانگر اتصال موازی - سری آنهاست باید گفت :

۱. در اتصال سری - موازی سیم پیچهای اولیه باهم سری شده ولی سیم پیچهای ثانویه باهم موازی میشوند .

۲. در اتصال موازی - سری سیم پیچهای اولیه باهم موازی شده ولی سیم پیچهای ثانویه باهم سری میشوند .

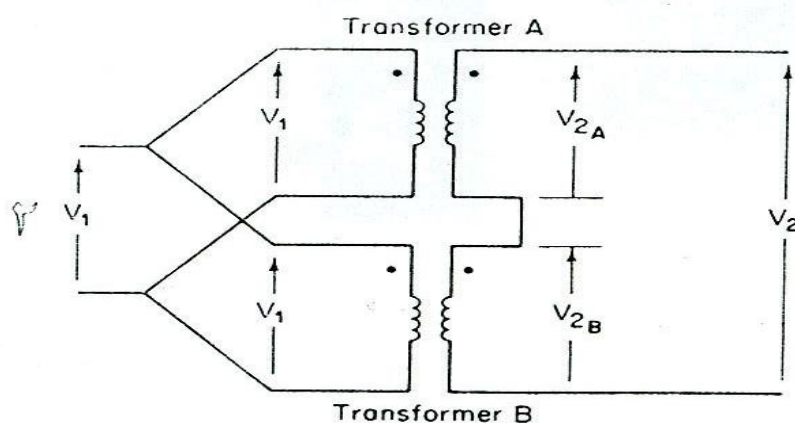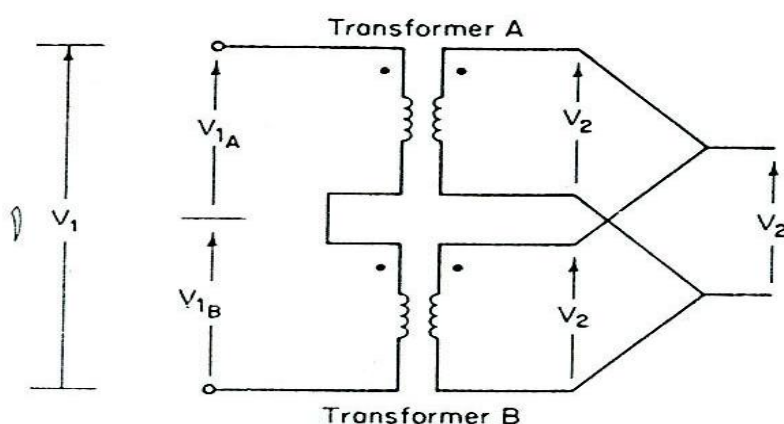

(شکل ۲۸) اتصال سری موازی و موازی سری دو ترانسفورماتور تکفاز

- ۱- اولیه‌ها سری شده و ثانویه‌ها موازی گشته‌اند.
- ۲- اولیه‌ها موازی شده و ثانویه‌ها سری گشته‌اند.

باتوجه به شکل درمی یابیم که :

الف : هنگام سری کردن سیم پیچها اعم از اولیه یا ثانویه پلاریته های مخالف بهم وصل میشوند .

ب : هنگام موازی کردن سیم پیچها اعم از اولیه یا ثانویه پلاریته های مشابه بهم وصل میشوند .

ج : سیم پیچهایی که دارای ولتاژ اسمی مختلف هستند را میتوان به یکدیگر بطور سری مربوط ساخت .

### اتصال موازی

شکل (۱-۲۹) دو ترانسفورماتور تکفاز A و B را نشان میدهد که باهم بطور موازی بسته شده اند باتوجه به

شکل (۲-۲۹) میتوان اینچنین گفت :

الف :  $Z_A$  امپدانس ترانسفورماتور A نسبت به سمت ثانویه میباشد

ب :  $Z_B$  امپدانس ترانسفورماتور B نسبت به سمت ثانویه میباشد .

ج :  $Z_L$  امپدانس باری است که هر دو ترانسفورماتور مشترکا تغذیه میکنند .

در اینجا متذکر میشویم که در هنگام موازی کردن دو ترانسفورماتور باید دقت نمود که نسبت تبدیل آنها

یکسان باشد تا عمل موازی سازی معقول و منطقی بنظر برسد یعنی :

$$a = \frac{N_{1A}}{N_{2A}} = \frac{N_{1B}}{N_{2B}}$$

جریان تحویلی توسط ترانسفورماتور A بقرار زیر است :

$$I_A = \frac{\Delta V}{Z_A} \quad (93)$$

جریان تحویلی توسط ترانسفورماتور B بشرح زیر است :

$$I_B = \frac{\Delta V}{Z_B} \quad (94)$$

باید دانست که :

$$\Delta V = \frac{V_1}{a} - V_2 \quad (95)$$

جریان تحویلی به بار بقرار زیر است :

$$I_L = I_A + I_B \quad (96)$$

از روابط (93) تا (96) داریم:

$$I_L = \frac{\Delta V}{Z_{eq}} \quad (97)$$

$Z_{eq}$  امپدانس معادل دو امپدانس موازی  $Z_A$  و  $Z_B$  است پس:


$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} \quad (98)$$

$$\Delta V = \frac{V_1}{a} - I_L Z_L \quad (99)$$

بسهولت میتوان گفت:

$$I_L = \frac{V_1/a}{Z_L + Z_{eq}} \quad (100)$$

از روابط (97) و (99) داریم:

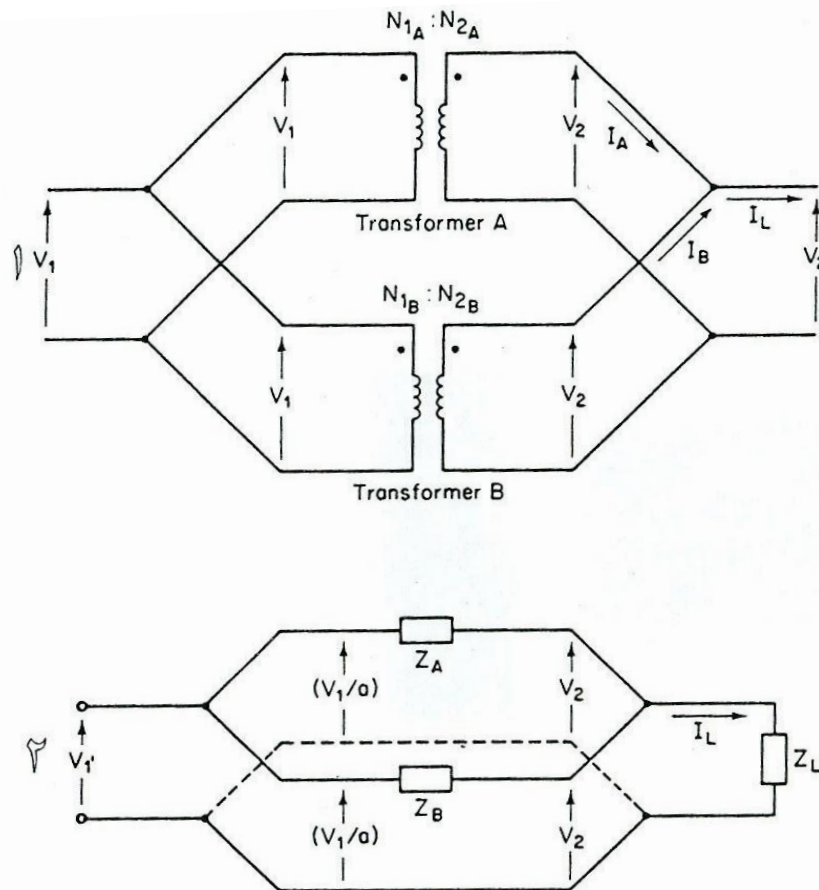

(شکل ۲۹): موازی کردن دو ترانسفورماتور تکفاز

۱- نمودار اتصالات

۲- مدار معادل نسبت به سمت ثانویه



## مزیت استفاده از دو ترانس بجای یک ترانس :

۱. حجم و وزن کمتر میشود و در نتیجه حمل و نقل آنها آسانتر است

۲. اگر عیبی در یکی از ترانسفورماتورها پیش آید تمام مصرف کننده بی برق نمی ماند و ترانس دوم میتواند قسمتی از بار را تغذیه میکند .

اما برای موازی کردن باید ولتاژ خروجی آنها در هر لحظه برابر باشد. ترانسفورماتور موازی شده میتواند توانهای نابرابر داشته باشد ولی بهتر است که نسبت توانهای ترانس های موازی از سه برابر تجاوز نکند و ولتاژ اتصال کوتاه ترانس کوچکتر به هیچ وجه نباید از ولتاژ اتصال کوتاه ترانس بزرگتر کمتر باشد اما ولتاژ اتصال کوتاه میتواند تا حدود ۱۰ درصد بیشتر باشد بدین ترتیب ترانسفورماتور کوچکتر همیشه بار کمتری را تحمل میکند وقتی ولتاژ اتصال کوتاه در دو ترانسفورماتور برابر باشد در اینصورت با عبور جریان کمتر از ترانسفورماتور کوچکتر افت ولتاژ آن برابر افت ترانسفورماتور بزرگتر میشود و بدین ترتیب شرط برابر بودن ولتاژ خروجی در ترانسها ی موازی برقرار میشود برای اینکه شرط فازی ولتاژ خروجی برقرار باشد باید دو ترانس از یک گروه باشند .


شرایط : ولتاژ نامی - ولتاژ اتصال کوتاه - گروه

$$\frac{\Delta}{Z} - \frac{\Delta}{\Delta} - Y - Y \quad \text{گروههای زوج } ۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲$$

$$\frac{\Delta}{Y} - \frac{Y}{\Delta} - \frac{Y}{Z} \quad \text{گروههای فرد } ۱, ۳, ۵, ۷, ۹, ۱۱$$

گروههای اصلی ۵, ۶, ۱۱, ۱۲

## موازی بستن ترانسها

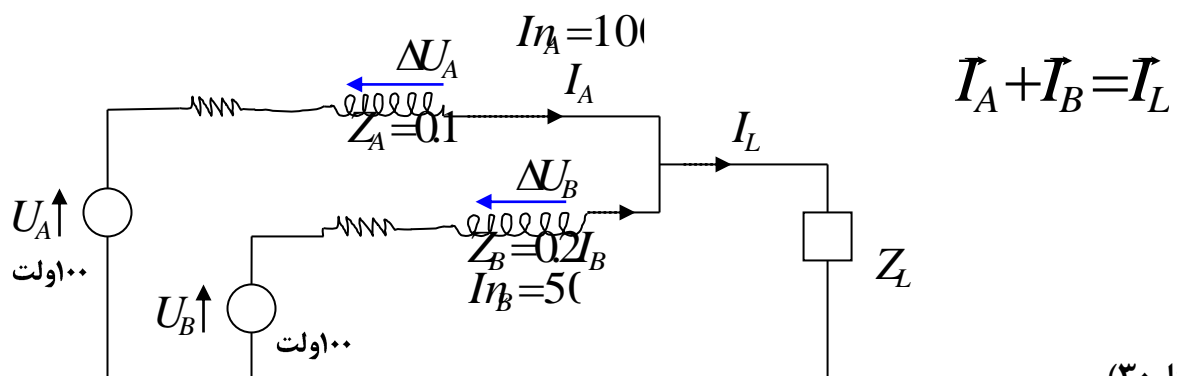

۱. مساوی نبودن ولتاژهای دو ترانسفورماتور ( منبع  $U_A$  و  $U_B$  ) که موازی کردیم باعث میشود که جریان نامی که از مجموع هر دو ترانسفورماتور میباشد نمیتوانیم خوب استفاده کنیم و در مدار یک جریان گردشی بوجود خواهد آمد که باعث نامتعادل شدن مدار خواهد شد و قدرت ظاهری بطور نامی دریافت نمیشود

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{|Z_B|}{|Z_A|} \qquad \frac{UI_{nA}}{UI_{nB}} = \frac{Z_B}{Z_A} \qquad ۲.$$

$$\frac{I_{nA}}{I_{nB}} = \frac{Z_B}{Z_A} \qquad \text{شرط دوم اینکه نسبت جریانها با عکس امپدانسها یکی باشد .}$$


چون شرط اول این بود که  $U_A$  و  $U_B$  بابر باشد در حالت دوم چون این دو باهم موازی هستند  $\Delta U_A$  و  $\Delta U_B$  باهم برابرند .

$$|\Delta U_A| = |\Delta U_B| \qquad |Z_A|I_A = |Z_B|I_B$$

$$\cos\phi_A = \cos\phi_B \qquad ۳. \text{ شرط سوم :}$$

$$\operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{x_A}{R_A}\right) = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{x_B}{R_B}\right) \Rightarrow \frac{x_A}{R_A} = \frac{x_B}{R_B}$$


این به این معنی است که  $\Delta U_A$  و  $\Delta U_B$  باهم برابر باشد و زاویه بین آنها با هم برابر باشد در نتیجه  $I_A$  و  $I_B$  باهم همفاز شد و  $I_L$  که جمع برداری  $I_A$  و  $I_B$  میباشد به جمع جبری تبدیل میشود .

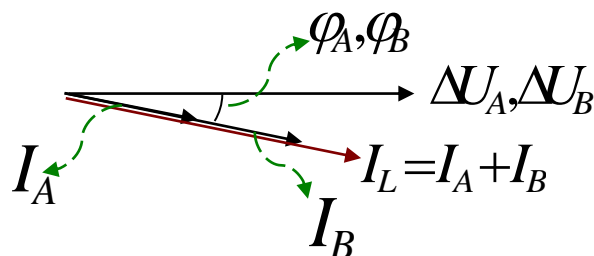

(شکل ۳۱)

اگر این شرط را رعایت نکنیم باعث میشود مثلا اگر ترانس اولی ۱۰۰ آمپر و ترانس دومی ۵۰ آمپر به مصرف کننده میدهد مصرف کننده وقتی ۱۳۰ آمپر میکشد هر دو ترانس به جریان نامی خود میرسند چون جمع

برداری ۱۰۰ و ۵۰ برابر ۱۳۰ میباشد بنابراین اگر جنس ترانس ها از یکی در نظر گیریم در نتیجه  $\frac{X_A}{X_B} = \frac{R_A}{R_B}$  برقرار

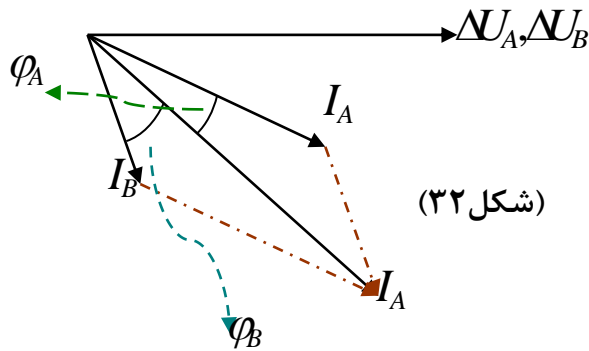

میشود و  $\phi_A = \phi_B$  میشود.

که برآیند  $I_L$  صد درصد از جمع جبری کمتر است

حال برای اینکه هر سه شرط رعایت شود مدارها را به حوزه مختلط میبریم

$$U_L + \Delta U_A = U_A$$

$$Z_L(I_A + I_B) + Z_A I_A = U_A$$

$$U_L + \Delta U_B = U_B$$

$$Z_L(I_A + I_B) + Z_B I_B = U_B$$

$$I_A(Z_L + Z_A) + I_B Z_L = U_A$$

$$I_A Z_L + I_B(Z_L + Z_B) = U_B$$

$$I_A = \frac{\begin{vmatrix} U_A & Z_L \\ U_B & Z_L + Z_B \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Z_L + Z_A & Z_L \\ Z_L & Z_L + Z_B \end{vmatrix}} = \frac{U_A Z_B + Z_L(U_A - U_B)}{Z_L(Z_A + Z_B) + Z_A Z_B}$$

از مقدار  $Z_A Z_B$  به دلیل کوچکی نسبت به  $Z_L$  میتوان صرف نظر نمود در نتیجه :

$$I_A = \frac{U_A Z_B}{Z_L(Z_A + Z_B)} + \frac{U_A - U_B}{Z_A + Z_B}$$

$$I_B = \frac{\begin{vmatrix} Z_L + Z_A & U_A \\ Z_L & U_B \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Z_L + Z_B & Z_L \\ Z_L & Z_L + Z_B \end{vmatrix}} = \frac{U_B Z_A + Z_L(U_B - U_A)}{Z_L(Z_A + Z_B) + Z_A Z_B}$$

$$Z_A Z_B = 0 \Rightarrow I_B = \frac{U_B Z_A}{Z_L(Z_A + Z_B)} - \frac{U_A - U_B}{Z_A + Z_B}$$

مثال ( ۷ ) : ترانس A با مشخصات ۲۰۰/۱۰۰ با قدرت 5kVA تحت آزمایش اتصال کوتاه تغذیه از طرف فشار قوی قرار گرفته و وسایل اندازه گیری اعداد ۴۰ ولت ، ۲۵ آمپر ، ۸۰۰ وات را نشان میدهد و ترانس B با مشخصات ۲۰۰/۹۸ ولت با قدرت 3kVA تحت آزمایش اتصال کوتاه تغذیه از طرف فشارقوی قرار گرفته و وسایل اندازه گیری اعداد ۵۰ ولت ، ۱۵ آمپر ، ۳۰ آمپر و ۵۰۰ وات را نشان داده اند اگر دو ترانس فوق باهم موازی شده از طرف فشارقوی به شبکه ۲۰۵ ولت متصل شده و از طرف فشارضعیف :

$$\text{الف : اهمی } Z_L = 1.25\Omega \text{ و } Z_L = 1\Omega$$

$$\text{ب : سلفی } Z_L = 1\angle 30^\circ$$

$$\text{ج : خازنی } Z_L = 1.5\angle -30^\circ$$

متصل شود مطلوبست جریان هر ترانس و جریان بار و نیز مقایسه نمایید هر ترانس جریانش به چند درصد نامی رسیده است و تعیین اینکه آیا ترانسها میتوانند چنین باری را تغذیه کنند یا خیر . سپس مشخص کنید اگر بار از ترانس جدا شده باشد جریان گردشی دو ترانس از دیدگاه فشار ضعیف چقدر است .

$$\text{s.c} \quad 40 \frac{200}{100} \text{V} \quad 50 \angle 25^\circ \text{A} \quad 80 \text{W} \quad I_{n1} = 25 \text{A}, I_{n2} = 50 \text{A}$$

$$\frac{200}{98} \angle 5^\circ \text{V} \quad \text{B} \quad \text{s.c} \quad I_{n1} = 15 \text{A}, I_{n2} = 30 \text{A} \quad 50 \text{W} \quad 30 \angle 15^\circ \text{A}$$

از طریق آزمایش اتصال کوتاه  $Z_e$  و  $R_e$  از طریق فشار قوی بدست می آوریم و به طرف فشار ضعیف میبریم .

$$R_{e1A} = \frac{P}{I_n^2} = \frac{800}{25^2} = 1.28 \Omega \quad Z_{e1A} = \frac{U}{I} = \frac{40}{25} = 1.6$$

$$X_{e1} = \sqrt{Z_{e1}^2 - R_{e1}^2} = \sqrt{1.6^2 - 1.28^2} = 0.96$$

$$R_{e2A} = \frac{1}{4} \times 1.28 = 0.32$$

$$X_{e2A} = \frac{1}{4} \times 0.96 = 0.24$$

$$R_{e1B} = \frac{500}{15^2} = 2.22$$

$$Z_{e1B} = \frac{50}{15} = 3.33$$

$$X_{e1B} = \sqrt{3.33^2 - 2.22^2} = 2.48$$

$$R_{e2B} = \left(\frac{98}{200}\right)^2 \times 2.22 = 0.53$$

$$X_{e2B} = \left(\frac{98}{200}\right)^2 \times 2.48 = 0.59$$

$$\Rightarrow U_A = 205 \times \frac{100}{200} = 102.5 \quad \text{و} \quad U_B = 205 \times \frac{98}{200} = 100.45$$

$$I_A = \frac{102.5(0.53 + j0.59)}{1.3((0.32 + j0.24) + 0.53 + j0.59)} + \frac{102.5 - 100.45}{(0.32 + j0.24) + 0.53 + j0.59} = 63 - j3.17 = 70.54 \angle -2.6^\circ$$

$$I_B = \frac{100.45(0.32 + j0.24)}{1.3((0.32 + j0.24) + 0.53 + j0.59)} - \frac{102.5 - 100.45}{(0.32 + j0.24) + 0.53 + j0.59} = 2577 - j196 = 3231 \angle -3.7^\circ$$

$$I_L = I_A + I_B = 8877 - j513 = 1025 \angle -3.0^\circ$$

جواب قسمت دوم منفی است چون بیشترین جریان نامی ما ۸۰ آمپر میباشد در اینجا امیدانس بار ۱۰۲/۵ آمپر میکشد پس نمیتواند تغذیه کند در نتیجه ترانس A زودتر قطع میکند و بعد ترانس B توسط کلید دپژنکتور قطع میشود چون نمیتواند جریان زیاد را تحمل کند .

$$\frac{7054}{50} \times 100 = 141\%$$

$$\frac{3231}{30} \times 100 = 1077\%$$

### ترانسفورماتورهای تکفاز سه سیم پیچه

در این ترانسفورماتورها بر روی هسته سه سیم پیچ قرار دارند و شکل (۱-۳۳) شمای اینگونه ترانسفورماتورهای تکفاز را نشان میدهد این سه سیم پیچ به نامهای زیر معروفند :

سیم پیچ اولیه که به منبع AC وصل میشود .

سیم پیچ ثانویه که بار را تغذیه میکند ( بار شماره ۱)

سیم پیچ ثالثیه که بار دیگری را تغذیه میکند ( بار شماره ۲)


باید دانست که این ترانسفورماتورها موقعی مورد استفاده قرار میگیرند که به سطوح مختلف ولتاژ برای تغذیه

بارهای گوناگون نیاز داشته باشیم برای تحلیل اینگونه ترانسفورماتورهای تکفاز از مدار معادل شکل (۲-۳۲)

استفاده میشود . این مدار معادل نسبت به سمت اولیه بوده و از شاخه های موازی برای سهولت محاسبات

صرفنظر میشود و این مدل از تقریب نسبتا خوبی برخوردار است در اینگونه ترانسفورماتورها تعاریف زیر را در

نظر میگیریم :

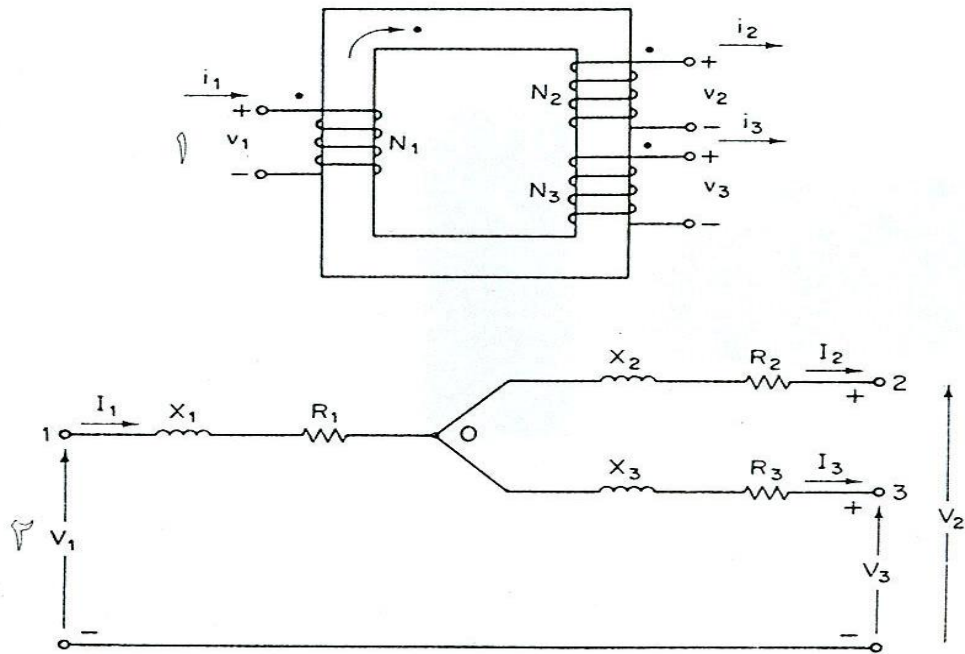

(شکل ۳۳) : ترانسفورماتور تکفاز سه سیم پیجه

۱- شمای کلی

۲- مدار معادل نسبت به سمت اولیه

۱.  $R_1$  مقاومت سیم پیچ اولیه
  ۲.  $R_2$  مقاومت سیم پیچ ثانویه ارجاع شده نسبت به سمت اولیه
  ۳.  $R_3$  مقاومت سیم پیچ ثالثیه برده شده به سمت اولیه
  ۴.  $X_1$  راکتانس نشتی سیم پیچ اولیه
  ۵.  $X_2$  راکتانس نشتی سیم پیچ ثانویه ارجاع شده به سمت اولیه
  ۶.  $X_3$  راکتانس نشتی سیم پیچ ثالثیه ارجاع شده به سمت اولیه
  ۷.  $Z_1$  امپدانس سیم پیچ اولیه
  ۸.  $Z_2$  امپدانس سیم پیچ ثانویه ارجاع شده بطرف اولیه
  ۹.  $Z_3$  امپدانس سیم پیچ ثالثیه ارجاع شده بطرف اولیه
- باید دانست که  $Z_1$  و  $Z_2$  و  $Z_3$  از روابط زیر بدست می آیند :

$$Z_1 = \frac{Z_{12} + Z_{13} - Z_{23}}{2} \quad (101)$$

$$Z_2 = \frac{Z_{12} + Z_{23} - Z_{13}}{2} \quad (102)$$

$$Z_3 = \frac{Z_{13} + Z_{23} - Z_{12}}{2} \quad (103)$$

باید متذکر شد که :

الف :  $Z_{12}$  امپدانس است که از آزمایش اتصال کوتاه حاصل میشود یعنی سیم پیچ ثانویه را اتصال کوتاه مینمائیم و به سیم پیچ اولیه ولتاژ اعمال میکنیم تا از اولیه جریان اسمی بگذرد ( ثالثیه باز است )


ب :  $Z_{13}$  امپدانس است که از آزمایش اتصال کوتاه بدست می آید یعنی سیم پیچ ثالثیه را اتصال کوتاه مینمائیم و به سیم پیچ اولیه ولتاژ اعمال میکنیم تا از اولیه جریان اسمی بگذرد ( ثانویه باز است )

ج :  $Z_{23}$  امپدانس است که از آزمایش اتصال کوتاه بدست می آید یعنی سیم پیچ ثالثیه را اتصال کوتاه مینمائیم و به سیم پیچ ثانویه ولتاژ اعمال میکنیم تا از ثانویه جریان اسمی بگذرد . ( اولیه باز است )

### اتو ترانسفورماتور تکفاز

اتو ترانسفورماتورهای تکفاز اتصال خاصی از ترانسفورماتورهای تکفاز هستند و در آنها میتوان به ولتاژ خروجی متغیر از نوع AC دست یافت . اتو ترانسفورماتورهای تکفاز حاوی یک سیم پیچ مشترک پیچیده شده بر روی هسته میباشد و خروجی توسط انشعاب بر روی این سیم پیچ مشخص میشود ( شکل ۳۴ ) برخلاف ترانسفورماتورهای تکفاز که در آنها دو سیم پیچ اولیه و ثانویه باهم اتصال الکتریکی ندارند و فقط پیوند مغناطیسی بین آنها برقرار است ، در اتو ترانسفورماتورهای تکفاز علاوه بر پیوند مغناطیسی ، پیوند الکتریکی نیز بین سیم پیچهای اولیه و ثانویه که تواما سیم پیچ مشترکی را تشکیل میدهند وجود دارد باید گفت عملکرد اتو ترانسفورماتورهای تکفاز شبیه ترانسفورماتورهای تکفاز است در اینجا یادآوری میکنیم که همچنانکه ترانسفورماتورهای سه فاز وجود دارند و مورد بهره برداری قرار میگیرند اتو ترانسفورماتورهای سه فاز نیز ساخته شده و در شبکه های برق مورد استفاده و بهره برداری واقع میشود . باتوجه به شکل (۳۴)

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (104) \quad \text{داریم :}$$

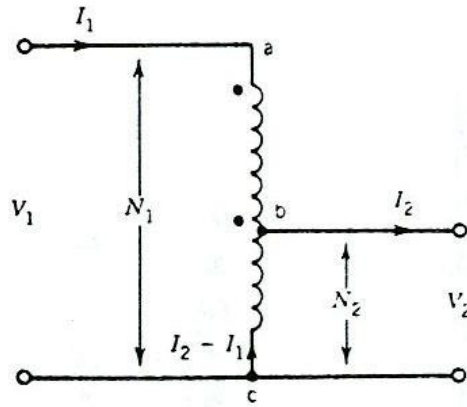

(شکل ۳۴) اتوترانسفورماتور تکفاز

$$0 < V_2 < V_1$$

اگر انشعاب ثانویه بصورت لغزان باشد داریم :

آمپر دور (mmf) بین نقاط a و b در شکل (۳۴) بقرار زیر است :

$$F_U = (N_1 - N_2)I_1 = \left(1 - \frac{1}{a}\right)N_1I_1 \quad (105)$$

آمپر دور (mmf) بین نقاط b و c در شکل (۳۴) بقرار زیر است :

$$F_L = N_2(I_2 - I_1) = \frac{N_1}{a}(I_2 - I_1) \quad (106)$$

برای تعادل بین آمپر دورها در دو بخش بالا و پایین اتوترانسفورماتور باید :

$$N_1I_1\left(1 - \frac{1}{a}\right) = \frac{N_1}{a}(I_2 - I_1) \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{a} \quad (107)$$

میبینیم روابط اتوترانسفورماتور تکفاز شبیه ترانسفورماتور تکفاز است مزایای عمده اتوترانسفورماتور نسبت

به ترانسفورماتورهای معمولی بشرح زیر است :

۱. راکتانسهای نشتی اتوترانسفورماتور کمتر است

۲. تلفات اتوترانسفورماتور کمتر است

۳. توان ظاهری اتوترانسفورماتور نسبت به ترانسفورماتور معمولی بیشتر است

۴. اگر از انشعاب لغزان استفاده شود در خروجی به ولتاژ متغیر AC دست میابیم .

تنها نکته منفی در رابطه با اتوترانسفورماتورها آنستکه بین سیم پیچها اتصال الکتریکی وجود دارد .



## ترانسفورماتورهای اندازه گیری

### الف : ترانسفورماتورهای جریان (CT)

این ترانسفورماتورها همراه با آمپرترهای با حد سنجش کم جهت اندازه گیری جریانهای در مدارهای ولتاژ جریان متناوب بکار میروند آنها علاوه بر عایق کردن دستگاه از خط فشار قوی جریان را به نسبت معینی کاهش میدهند اینگونه ترانسفورماتورها دارای اولیه با سیم ضخیم و تعداد دور کم و ثانویه با سیم نازک و تعداد دور زیاد میباشد که به دو سر یک آمپرتر که معمولا حد سنجش آن ۵ آمپر است بسته میشود یکی از عمومی ترین ترانسهای جریان از نوع انبری یا گلوبی میباشد که کاربرد وسیعی در اندازه گیری جریانهای در حال کار دارد .

چون مقاومت آمپرتر خیلی کم است لذا از ترانسفورماتورهای جریان بطور نرمال در حالت اتصال کوتاه کار میکند اگر بهر دلیلی آمپرتر از سیم پیچ ثانویه برداشته شود در آنصورت این سیم پیچ بایستی اتصال کوتاه شود اگر این کار انجام نگیرد در آنصورت بدلیل عدم حضور آمپردورهای مخالف ثانویه نیروی محرکه مغناطیسی اولیه بدون مخالف فوران بسیار زیاد و غیرعادی در هسته ایجاد خواهد کرد که تلفات هسته بیش از اندازه ای را باعث شده و این هم نیز گرمای غیر معمولی در هسته ایجاد میکند و یک ولتاژ زیاد در دو سر ترمینالهای ثانویه ظاهر خواهد شد این حالتی نیست که در ترانسفورماتورهای فشار ثابت معمول اتفاق بیافتد زیرا جریان اولیه آنها توسط بار واقع بر ثانویه شان تعیین می گردد در صورتیکه در یک ترانسفورماتور جریان ، جریان اولیه بطور کلی توسط بار واقع بر سیستم تعیین میشود و نه توسط بار واقع بر ثانویه خودش ، ازاینرو یک ترانسفورماتور جریان هرگز نباید تحت هیچ شرایطی بار گذاشته شود


### ب : ترانسفورماتورهای ولتاژ (PT ,CVT)

این ترانسفورماتورها ترانسفورماتورهای کاهنده با نسبت فوق العاده دقیقی هستند و همراه با ولتمترهای استاندارد با حد سنجش کم (معمولا ۱۵۰ ولت ) بکار میروند که وقتی انحرافشان به نسبت تبدیل تقسیم شود ولتاژ حقیقی در طرف فشار قوی را بدست میدهند .

در ولتاژهای ۵۰۰۰ ولت ، ترانسفورماتورهای فشار قوی معمولاً از نوع خشک هستند و بین ۵۰۰۰ و ۱۳۸۰۰ ولت ، آنها همیشه از نوع روغنی (روغن فشار قوی ) میباشند چون سیم پیچهای ثانویه آنها برای بکار انداختن دستگاهها یا رله ها یا لامپهای اطمینان یا اضطراری مورد نیاز است لذا قدرتهای نامی آنها معمولاً ۴۰ تا ۱۰۰ ولت میباشد برای اطمینان ثانویه بایستی کاملاً از اولیه فشارقوی عایق شده و بعلاوه بایستی از جهت حفاظت اپراتور ایمن شود .

### ترانسهای سه فاز

توان الکتریکی در مقیاس وسیع عملاً سه فاز و ولتاژهای تولید شده حدود ۳۲ کیلوولت است انتقال این توان نسبت به بعد مسافت بین تولید و توزیع در ولتاژهای بالای ۱۳۲ کیلوولت تا ۱۰۰۰ کیلوولت انجام میگیرد برای نیل به این هدف به ترانسهای سه فاز احتیاج است تا ولتاژ تولید شده را به مقدار ولتاژ خط انتقال افزایش دهند همچنین در محلهای توزیع بار ولتاژ انتقال به حدود ۶۳۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ ولت کاهش یافته و در بیشتر مصرف کننده ها ولتاژ توزیع به ولتاژهای مصرف مانند ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت ( ۳۸۰ ولت خط به خط ) کاهش میابند این تغییرات ولتاژ سه فاز را میتوان هم توسط سه ترانس مشابه تکفاز (استاندارد آمریکایی ، گروه ترانس سه فاز ) و هم توسط یک ترانس سه فاز ( استاندارد اروپایی ، ترانس سه فاز تک هسته ) انجام داد شکل (۳۵) عناصر یک سیستم تولید انتقال و توزیع را نشان میدهد .

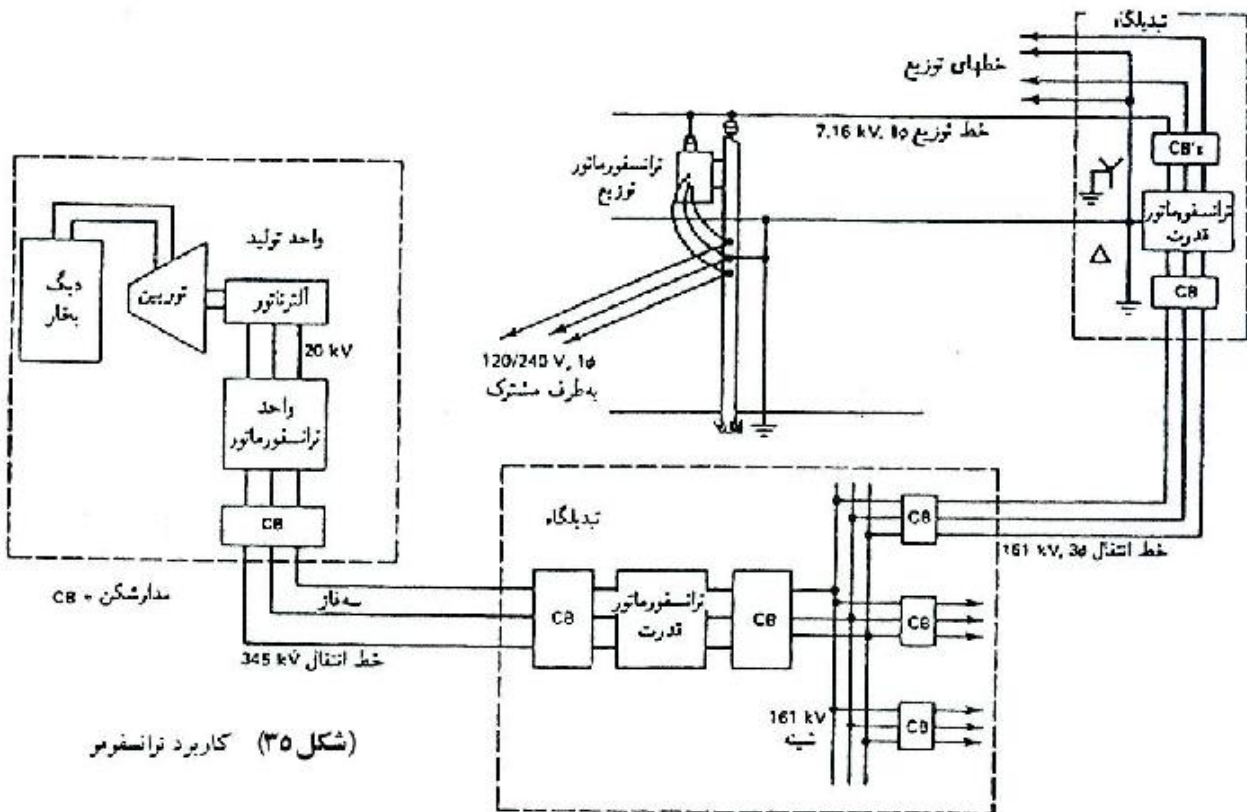


(شکل ۳۵) کاربرد ترانسفورماتور


ترانس سه فاز در حقیقت سه ترانس پیچیده شده به دور یک هسته مشترک مطابق شکل (۳۶) است همانطور که در شکل ملاحظه میشود سه هسته ۱۲۰ درجه از هم فاصله دارند و یک ستوان از هر هسته با یکدیگر در تماس هستند ستون مرکزی که از این سه ستون تشکیل شده حامل فوران ایجاد شده توسط جریانهای سه فاز است از آنجا که در یک سیستم متقارن مجموع سه فوران در ستون مرکزی صفر است بنابراین بدون هیچ اشکالی میتوان آنها حذف نمود (مانند حذف سیم خنثی در سیستم سه فاز) در اینحالت فوران فازها مسیرهای مشترکی را طی میکنند. ترانسفورماتوری که دارای چنین هسته ای باشد در ابتدا مورد استفاده قرار می گرفت ولی به دلیل دست و پاگیری آن با کمی تغییر میتوان آنها بصورت غیر متقارن و یا در اصطلاح به صورت معمولی ساخت (شکل ج ۳۶) با قرارگرفتن ستونها در یک صفحه بازدارندگی مغناطیسی دیده شده از هر ستون کناری بیش از بازدارندگی دیده شده از ستون وسط گردیده که اینحالت باعث بروز یک عدم تقارن در جریانهای بی باری سه ترانس خواهد شد. این عدم تقارن در حالت بارداری قابل چشم پوشی است و با انتخاب سطح مقطعهای کوچک برای پایه های عمودی و سطح مقطعهای بزرگ برای شاخه های افقی میتوان از

اهمیت آن کاست در بعضی موارد نیز بجای این ترانس از ترانس پنج شاخه استفاده میکنند ترانسهای سه فاز همانند ترانسهای تکفاز در دو نوع هسته ای ( شکل ۳۶ ) و صدفی ( شکل ۳۷ ) ساخته میشوند مزایای اصلی یک ترانس سه فاز در مقایسه با سه ترانس تکفاز عبارتند از :

۱. ترانس سه فاز کم حجمتر و سبکتر است . (با توان نامی مساوی )
۲. ترانس سه فاز به مواد اولیه کمتری برای ساخت هسته نیاز دارد . (با توان نامی مساوی )
۳. از نظر هزینه ترانس سه فاز تقریباً ۱۵٪ ارزانتر تمام میشود .
۴. برای سیم پیچی ، اتصالات و عایق بندی و مخزن روغن ، ترانسهای سه فاز به مواد کمتری نیاز دارند .
۵. بازدهی بالاتر است .

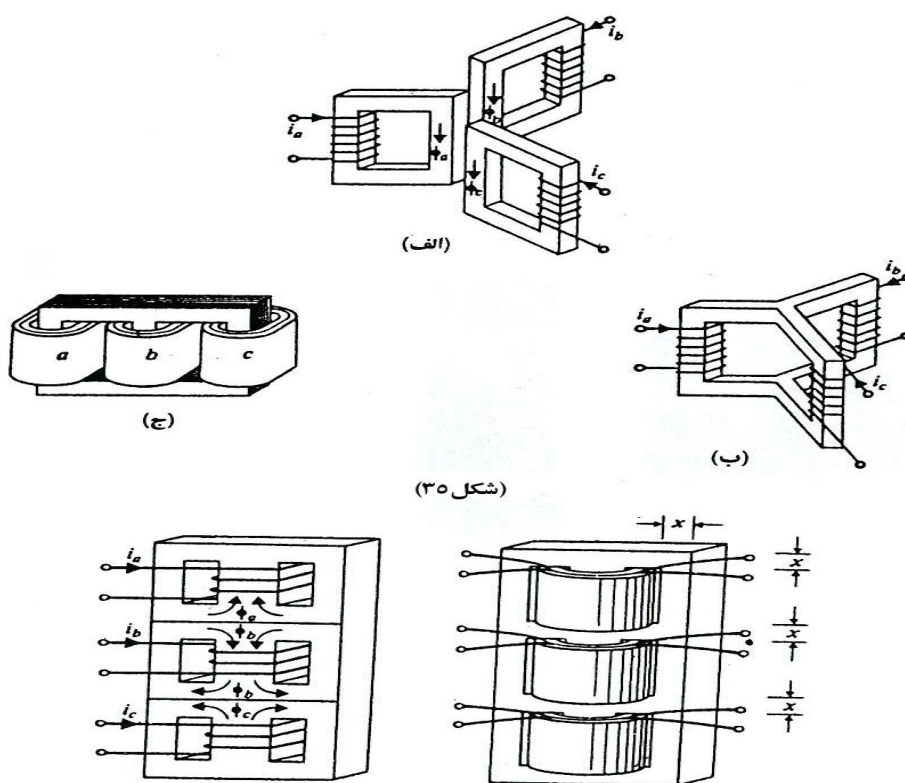

( شکل ۳۵ )

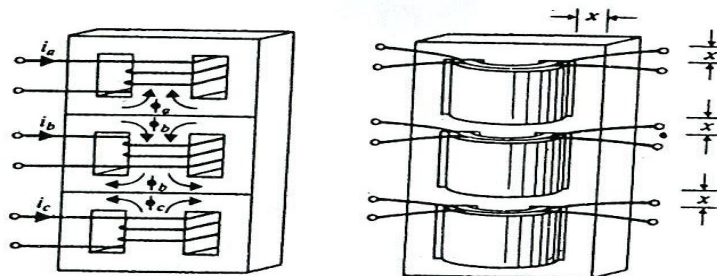

( شکل ۳۶ ) ترانس سه فاز نوع صدفی

نقص اصلی ترانس سه فاز انعطاف ناپذیری آنست . بعنوان مثال یک ترانس تکفاز از سه ترانس تکفاز ممکن است مقدار توان نامی بالاتری نسبت به دوتای دیگر جهت تغذیه یک بار نامتعادل داشته باشد . همچنین در صورت خرابی یکی از فازها تمام ترانس سه فاز باید جهت تعمیر از خط خارج شود درحالیکه برای سه

ترانس تکفاز اگر یکی از ترانسها از خط خارج شود سیستم هنوز میتواند بصورت مثلث باز (V-V) با ظرفیت کمتر به کار خود ادامه دهد و یا اینکه میتوان بجای ترانس معیوب ترانس سالم یدکی کار گذاشت .  
 در حال حاضر به دلایل بهبود ساختمان ترانس سه فاز و وجود وسایل حفاظتی بهتر در مقابل ازدیاد ولتاژ و مشکل اتصال کوتاه ترانسها خیلی دیر خراب میشوند . از اینرو به استثنای مدارهای توزیع که هم به تغذیه بار تکفاز و هم به سه فاز احتیاج است در تأسیسات جدید از سه ترانس تکفاز بندرت استفاده میشود البته تصمیم گیری درباره استفاده از ترانس سه فاز و یا سه ترانس تکفاز به کشور و نوع استفاده در سیستم بستگی دارد .

ناگفته نماند که واکاری این دو نوع سیستم یکسان است و کیلوولت آمپر اسمی ترانس سه فاز سه برابر توان ظاهری هر فاز است .

در انتقال ولتاژ سه فاز و همچنین در استفاده از ترانس بعنوان تغییر دهنده تعداد فاز در یک سیستم چند فاز اتصالهای متنوعی امکانپذیر است که انواع معمولی آن ستاره - ستاره (Y-Y) مثلث - مثلث ( $\Delta-\Delta$ ) ستاره - مثلث ( $Y-\Delta$ ) مثلث - ستاره ( $\Delta-Y$ ) مثلث باز (V-V) تی - تی (T-T) و اتصال اسکات است مزایا و کمبودهای هر اتصال پس از این مورد مطالعه قرار میگیرند .

اتصال ستاره - ستاره (Y-Y) :

شکل ( ) طریقه اتصال و نمودار فازوری Y-Y را نشان میدهد اگر ولتاژ اولیه خط به خط  $V_L$  باشد ولتاژ خط به خنثای اولیه  $(\frac{V_L}{\sqrt{3}})$  خواهد بود . اگر نسبت انتقال  $a > 1$  فرض شود ( ترانس کاهنده ) مقدار ولتاژ خط به

خنثی بر روی ثانویه  $(\frac{V_L}{a\sqrt{3}})$  است اگر جریان خط بر روی اولیه I باشد که

$$\alpha_{Y-Y} = \frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}V_P}{\sqrt{3}V_S} = \frac{I_S}{I_P} = a$$


همان جریان فاز یا سیم پیچ است جریان خط روی ثانویه aI خواهد بود

بطور کلی در این اتصال میتوان گفت که :

(۱۰۸)

لازم به یادآوری است که اتصالات ترانسها باید با قطبورد درست انجام پذیرد بعنوان مثال فرض کنید ترانس I

با قطب آورد وارون در اولیه بسته شده باشد و اتصالاتی خروجی بدون تغییر بماند ولتاژهای فاز ورودی همانهایی است که از منبع تغذیه گرفته میشوند و بنابراین تغییری نمیکنند اما اکنون ولتاژ خروجی ترانس I به جای  $X_2$  به  $X_1$  از  $X_1$  به  $X_2$  است و نسبت به حالت قبل  $180^\circ$  درجه چرخیده و در نتیجه یک سیستم سه فاز متقارن روی خروجی خواهیم داشت. خطری در اتصال ترانس ستاره - ستاره با قطب آورد نادرست قبل از اعمال بار وجود ندارد و دلیل آن مدار باز بودن این اتصال است اما قبل از اعمال بار باید از قطب آورد درست ترانسها اطمینان حاصل کرد این کار با یک آزمایش ساده امکانپذیر است کافیست که ولتاژهای خط خروجی را اندازه گرفته و اگر همگی باهم مساوی و  $1/\sqrt{3}$  برابر ولتاژ فاز باشند اتصال قطب آورد درست انجام گرفته است.

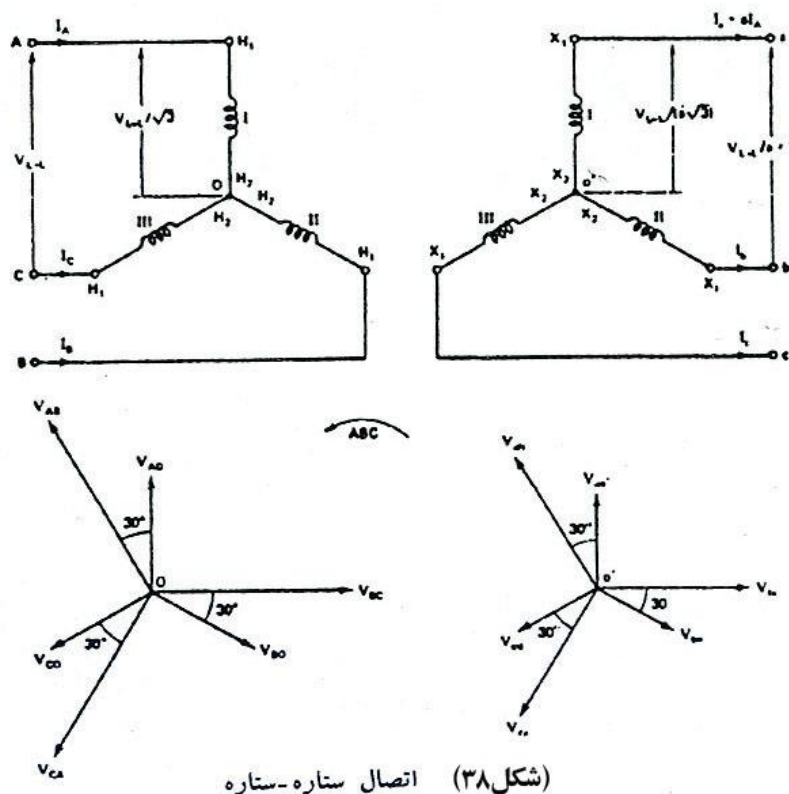

### امتیازات سیستم ستاره - ستاره عبارتند از :

۱. ولتاژهای وارد شده بر کلافهای ترانس مساوی ولتاژ فاز است که  $0.577$  ولتاژ خط میباشد از اینرو به عایق کمتری برای کلافها و اندازه کوچکتری برای هسته به دلیل فوران کمتر احتیاج است.
۲. جریان کلافها مساوی جریان خط است و در نتیجه سطح مقطع بزرگتری (نسبت به مثلث - مثلث) برای کلافها لازم است هادیهای سنگین تر از نظر مکانیکی قویتر بوده که این خود استقامت در مقابل جریانهای

اتصال کوتاه را افزایش میدهد حادثه خبر نمیکند برای مثال هنگام بدی آب و هوا ممکن است خط قطع شده و اتصالی بوجود آورد و یا اینکه با افتادن درختی بر روی خطوط اتصال کوتاه در شبکه بوجود آید هادیهای با سطح مقطع بزرگتر از نظر اقتصادی یک کمبود و لیکن از نظر مکانیکی یک مزیت بحساب می آیند .

۳. وجود نقاط ستاره ( خنثی ) در دو سمت این اتصال فراهم نمودن اتصال خنثی را ممکن میسازد و از اینرو میتوان دو اندازه ولتاژ برای بارهای مختلف بدست آورد از ترکیب ۲۲۰ ولت تکفاز و ۳۸۰ ولت سه فاز بسیار استفاده میشود در مناطق مسکونی از برق تکفاز ۲۲۰ ولت میتوان برای مصارف روشنایی اجاق برقی موتورهای کوچک و از سه فاز ۳۸۰ ولت برای آسانبرها و مصارف پر قدرت تر سود جست . معمولاً برای هر طبقه یا قسمتی از ساختمان از یک فاز استفاده میشود بطوریکه بار روی فازها متعادل باشد .

### **کمبودهای سیستم ستاره – ستاره عبارتند از :**

الف : اگر بار روی ترانس سه فاز نامتعادل باشد ولتاژ فازهای ترانس نامتعادل میگردد

ب : مشکلات ناشی از هماهنگ سوم

اتصال ستاره – ستاره فقط در حالت بار متعادل رضایت بخش است . اگر نقطه های ستاره ، زمین ( و یا متصل ) نشده باشند و بار متعادل باشد ولتاژهای فاز از نظر قدر مطلق باهم برابر و متعادل می مانند . در صورت عدم تعادل بارها نقطه صفر تغییر محل داده و بر حسب تغییرات بار حالت شناور بخود میگیرد و ولتاژهای فاز دیگر باهم برابر نخواهند بود بعنوان مثال اگر یکی از ترانسها اتصال کوتاه شود ولتاژهای دو ترانس دیگر به ولتاژ خط نزدیک میشوند بعبارت دیگر انتظام ولتاژ هر ترانس جداگانه ممکن است به دلیل عدم تعادل بار و نه بخاطر اندازه بار خیلی ضعیف گردد .

از بحثهای گذشته متوجه شدید که جریان تحریک هر ترانس غیر سینوسی است و در حقیقت دارای یک مؤلفه بزرگ هماهنگ سوم است که لازمه غلبه بر اشباع برای فراهم نمودن فوران سینوسی است در یک سیستم سه فاز متقارن سه جریان هماهنگ سوم همگی باهم مساوی و همفاز هستند . با اعمال قانون جریان کیرشف در نقطه ستاره متوجه میشوید که جمع سه جریان خط باید صفر باشد این موضوع مشکلی برای جریانهای

پایه که با هم ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند بوجود نمی آورد با داشتن هماهنگ سوم جمع سه جریان مساوی و همفاز باید صفر شود و این بدان معنی است که هرکدام از آنها باید مساوی صفر باشد به عبارت دیگر اگر اتصالی بین نقطه ستاره و منبع سه فاز وجود نداشته باشد هیچ جریان هماهنگ سومی در ستاره به گردش در نمی آید و در نتیجه فوران نمیتواند با زمان سینوسی تغییر نماید درحقیقت فوران ، یک هماهنگ سوم شدید (حدود ۳۰٪) در غیبت هماهنگ سوم جریان مغناطیس کنندگی خواهد داشت چون ولتاژ القاء شده هم متناسب با اندازه فوران و هم متناسب با فرکانس است از اینرو مؤلفه هماهنگ سوم ولتاژ القاء شده تقریباً به بزرگی ولتاژ پایه خواهد بود . با جمع شدن این مؤلفه به مقدار پایه مقدار بیشینه ولتاژ تقریباً دو برابر اندازه معمول خواهد شد .

دو راه حل برای رفع مشکل شناور شدن نقطه ستاره و هماهنگ سوم در اتصال ستاره - ستاره وجود دارد آشکارترین راه حل فراهم نمودن اتصال خنثی قوی (کم امپدانس) برای نقطه های ستاره ترانس بخصوص اولیه ترانس است تا به جریانهای هماهنگ سوم اجازه عبور بدهد . این بدان معنی است که سیم صفر نقطه ستاره اولیه ترانس و نقطه ستاره منبع تغذیه (مولد) را بهم وصل نماید تا یک جریان قوی ۱۵۰ هرتزی در یک سیستم ۵۰ هرتزی از خود عبور دهد که خود سبب اختلال در سیمهای تلفن کشیده شده به موازات خطوط انتقال میگردد .

راه حل دوم نصب یکدسته کلاف به نام کلافهای سومین در ترانس بصورت مثلث است در اینصورت جریانهای هماهنگ سوم در سیمهای سوم به گردش در می آید تا مؤلفه ای از جریان تحریک لازم را تغذیه نموده و موج فوران را به شکل سینوسی نزدیک نماید با اینحال مقدار کوچکی از فوران هماهنگ سوم یعنی آن اندازه ای که ولتاژ هماهنگ سوم را القاء میکند تا جریان گردش فراهم شود در ورودی باقی خواهد ماند .

کلافهای سوم همچنین سه فاز را به یکدیگر پیوند میدهند هرگونه اختلال در ولتاژ با فرکانس پایه بین فازها که بدلیل اختلال در جریان خط خروجی بوجود آید سبب به گردش در آمدن جریان با فرکانس پایه ای در کلافهای سوم میگردد این عمل ولتاژهای فاز را به طرف تعادل سوق میدهد و سبب توزیع بهتر اختلال بار خروجی بین فازها میشود .



کلافهای سوم معمولاً برای یک سوم ولت آمپر اسنی ترانس طراحی میگردند و در بعضی از ترانسهای سه فاز حتی پایانه های این کلافها از محفظه ترانس بیرون آورده نمیشوند (وظیفه آنها جلوگیری از نوسان نقطه صفر است و به سیم پیچ پایدار کننده موسومند) در بعضی موارد کلافهای سوم برای تغذیه لوازم پست نیز (موتور پمپها، پنکه ها و روشنایی) بکار گرفته می شوند که در اینصورت به کلافهای کمکی موسومند.

در ترانس سه فاز نوع هسته ای با سه ستون مجموع فورانهای سه فاز در هر یک از دو سر ستون وسط باید برابر با صفر باشد از آنجا که مجموع هماهنگهای سوم فازها نمیتواند صفر شود فوران مشترک نمیتواند هماهنگ سوم داشته باشد و بنابراین ترانس نوع هسته ای میتواند بدون کلاف سوم بصورت  $Y/Y$  کار کند.

بطور کلی میتوان نتیجه گیری کرد که اتصال ستاره - ستاره برای ترانسهای فشارقوی با کیلوولت آمپر پایین اقتصادی است استفاده از آن در سیستمهای توزیع منطقه ای زیاد مشکل ساز نیست بخصوص در کارخانجات صنعتی منطقه ای که به وجود خنثی هم در مدار ورودی و هم در مدار خروجی احتیاج است و خنثی اتصال زمین است.

### اتصال مثلث - مثلث ( $\Delta-\Delta$ ):


شکل (۳۹) شیوه اتصال و نمودار فازوری مثلث - مثلث را نشان میدهد در این روش رابطه زیر بین ولتاژهای

$$a_{\Delta\Delta} = \frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_P}{V_S} = a \quad (109) \quad \text{فاز (V) و ولتاژهای خط (V}_L\text{) برقرار است:}$$

جابجایی زاویه بین ولتاژ اولیه و ثانویه وجود ندارد بنابراین ترانس سه فاز مثلث - مثلث را میتوان با ترانس سه فاز ستاره - ستاره بشرط داشتن نسبت ولتاژهای برابر موازی نمود. ولتاژهای القاء شده در خروجی باهم سری هستند و بر حلقه بسته ای متشکل از سه کلاف خروجی عمل میکنند با داشتن سه ترانس یکسان و اعمال یک سیستم متقارن سه فاز روی ورودی ولتاژهای خروجی کاملاً باهم مساوی شده و اختلاف فازشان باهم نیز ۱۲۰ درجه خواهد بود مجموع این سه ولتاژ صفر است و در بی باری هیچ جریانی در کلافهای خروجی به گردش در نمی آید با یکسان نبودن نسبت ولتاژها و یا وجود اختلاف فاز بین ورودی و خروجی (و یا وجود هر دو حالت) ولتاژ خروجی برآیند غیر صفر در حلقه بسته بوجود می آید که سبب به گردش درآمدن جریان در خروجی ترانسها حتی در غیبت بار میشود. تحت شرایط عادی این جریان قابل چشم پوشی است اما اگر

ترانسها با قطب آورد درست بسته نشوند در اینصورت حتی با وجود ترانسهای یکسان جریان گردش سنگینی بوجود می آید که سبب خرابی همه ترانسها می گردد بعنوان مثال اگر قطباورد ترانس I عوض شود،  $V_{ca}$  یعنی ولتاژ القایی خروجی در ترانس نسبت به دو ولتاژ دیگر تغییر جهت میدهد که در نتیجه ولتاژ برآیندی به اندازه دو برابر مقدار ولتاژ خط در حلقه بسته بوجود می آید .

از اینرو قبل از بستن کامل مدار مثلث باید از قطباورد صحیح مطمئن شد و این عمل با قرار دادن ولت متری بین دو سر باز خروجی ترانس ( مثلث باز شده ) انجام میگیرد اگر ولت متر دو برابر مقدار ولتاژ فاز را بخواند نشانه آنست که یکی از کلافها با پلاریته غلط متصل شده است با جابجایی کلافها از طریق حدس و آزمون اتصال صحیح بدست می آید ناگفته نماند که گاهی اوقات ولت متر نه مقدار صفر و نه دو برابر ولتاژ فاز را نشان میدهد مقدار این ولتاژ گاهی ممکن است به ۵۰ ولت برسد و دلیل آن هماهنگیهای سوم نسبتا بزرگ موجود در سه ترانس است .

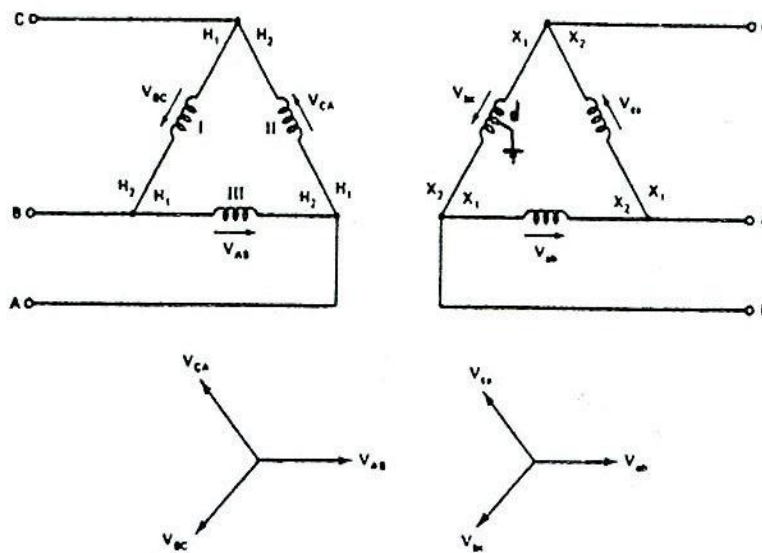

(شکل ۳۹) اتصال مثلث-مثلث

### مزایای این سیستم عبارتند از :

۱. برای داشتن ولتاژ خروجی سینوسی لازم است که جریان مغناطیس کنندگی ترانس حاوی هماهنگ سوم باشد ( به دلیل اشباع هسته ) در اینصورت مؤلفه هماهنگ سوم جریان مغناطیس کنندگی میتواند در ورودیهای متصل شده بصورت مثلث به گردش درآید بدون اینکه از خطوط انتقال جاری شود بنابراین در ولتاژ خروجی هماهنگ سوم ظاهر نمیگردد .

۲. بار نامتعادل فقط سبب بروز مقدار بسیار کمی اختلال (عدم تعادل) در ولتاژها آنهم بدلیل اختلاف در افت داخلی ترانسها میشود از اینرو میتوان گفت که در تمام پهنه عمل ترانس سه فاز مثلث- مثلث سیستم ولتاژ متقارن موجود است.

۳. مهمترین مزیت آنست که اگر ترانسی از کار بیافتد سیستم سه فاز با دو ترانس بصورت مثلث باز (V-V) به کار خود با کاهش ظرفیت مفید ادامه خواهد داد.

### نقصهای این سیستم عبارتند از :

الف : فشار ولتاژ وارد بر کلافهای ترانس همان فشار ولتاژ خط است و از اینرو به عایق بیشتری برای کلافها و در نتیجه هزینه بالاتری در مقایسه با اتصال ستاره - ستاره احتیاج است اختلاف هزینه معمولا در ولتاژهای زیر یازده کیلوولت کوچک است و در ولتاژهای بالاتر تقریبا ۱۰٪ به میزان هزینه بدلیل عایق ضخیمتر اضافه میگردد همچنین ولتاژ بالاتر هزینه بزرگتری را برای همان تعداد دور نسبت به اتصال ستاره - ستاره ایجاب میکند.

ب : در این اتصالها تنها به یک مقدار از ولتاژ برای بار دسترسی داریم همچنین در موقع بروز مشکل اتصال کوتاه در یک خط ولتاژ بین هسته و سیم پیچ مساوی ولتاژ کامل خط خواهد بود .  
بطور کلی میتوان گفت که اتصال مثلث - مثلث در فشار ضعیف با کیلوولت آمپر نسبتا بالا اقتصادی است و به کار گرفته میشود .

### اتصال ستاره - مثلث ( $Y-\Delta$ ) :

شیوه اتصال و نمودار فازوری در شکل (۴۰) نشان داده شده است کاربرد اصلی این اتصال در پستهای فرعی انتهایی خطوط انتقال برای کاهش و توزیع ولتاژ به بار است در این نوع اتصال هم مزیتهای مخصوص اتصال مثلث و هم اتصال ستاره مورد بهره برداری قرار می گیرد کلافهای فشار قوی بصورت ستاره به خطوط انتقال متصل میگردد بنابراین فشار وارد بر هر کلاف تنها ۵۷۷٪ ولتاژ خط است بار فشار ضعیف به خروجی مثلث شکل وصل است که در نتیجه جریان خروجی هر کلاف ۵۷۷٪ جریان خط خواهد شد در این سیستم برعکس


اتصالات ستاره - ستاره و مثلث - مثلث نسبت ولتاژهای خط ( ورودی به خروجی ) با نسبت دورهای کلافها متفاوت است بعبارت دیگر نسبت تبدیل این اتصال عبارتست از :

$$\alpha_{Y-\Delta} = \frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}V_P}{V_S} = \sqrt{3}a \quad (110)$$

در این اتصال بار نامتعادل اثر نامطلوبی بر روی ولتاژها ندارد ( برعکس ستاره - ستاره ) و فقط جریانهای خط و جریانهای داخل سیم پیچ ثانویه را نامتعادل میکند .

مقایسه شکلهای فیزوری ولتاژ در اولیه و ثانویه چنین نشان میدهد که در اتصال ستاره - مثلث در مقایسه با اتصالات ستاره - ستاره و یا مثلث - مثلث یک اختلاف فاز ۳۰ درجه بین ولتاژهای اولیه و ثانویه وجود دارد از اینرو حتی در صورت مساوی بودن اندازه ولتاژ خطوط ، یک سیستم ستاره - مثلث را نمیتوان با سیستم مثلث - مثلث و یا ستاره - ستاره موازی کرد .

اتصال متقارن و درست پایانه ها همانطور که در شکل (۴۰) به نمایش درآمده است در خروجی برآیند ولتاژی برابر صفر میدهد و در نتیجه هیچ جریان گردشی در مثلث جاری نمیشود . اما اگر نقطه ستاره زمین نشده باشد هر ولتاژ هماهنگ سوم موجود در سیستم تغذیه ، در خروجی ظاهر گشته و در مثلث باهم جمع میشوند بعنوان مثال اگر ولتاژ فاز خروجی ۱۰۰ ولت باشد ولتاژ هماهنگ سوم ممکن است به بزرگی ۵۰ ولت باشد و در نتیجه قبل از بستن مدار مثلث ، ولت متر در دو سر باز مثلث مقداری به بزرگی ۵۰ ولت را نشان بدهد (با اینکه قطبیت درست رعایت شده است) . با رعایت نکردن قطبیت درست ولت متر ممکن است مقداری بالاتر از ۲۰۰ ولت را نشان بدهد . این دو حالت باید از هم تمیز داده شوند زیرا که فقط در حال اول ( مقدار ولتاژ کمتر ) میتوان مدار مثلث را بست و این بدان خاطر است که مقاومت ظاهری ترانس برای هماهنگ سوم سه برابر حالت پایه است و در نتیجه جریان گردشی ناچیز خواهد بود هماهنگ سوم در جریانهای خط ثانویه (در طرف مثلث) وجود نخواهد داشت زیرا جریانهای خط مساوی اختلاف جریانهایی است که در سیم پیچهای مثلث شکل در گردش است . اگر نقطه ستاره زمین شده باشد در اینصورت مشکل هماهنگ در ولتاژ وجود نداشته و آزمایش اتصال درست مثلث - ستاره بسیار ساده میگردد .

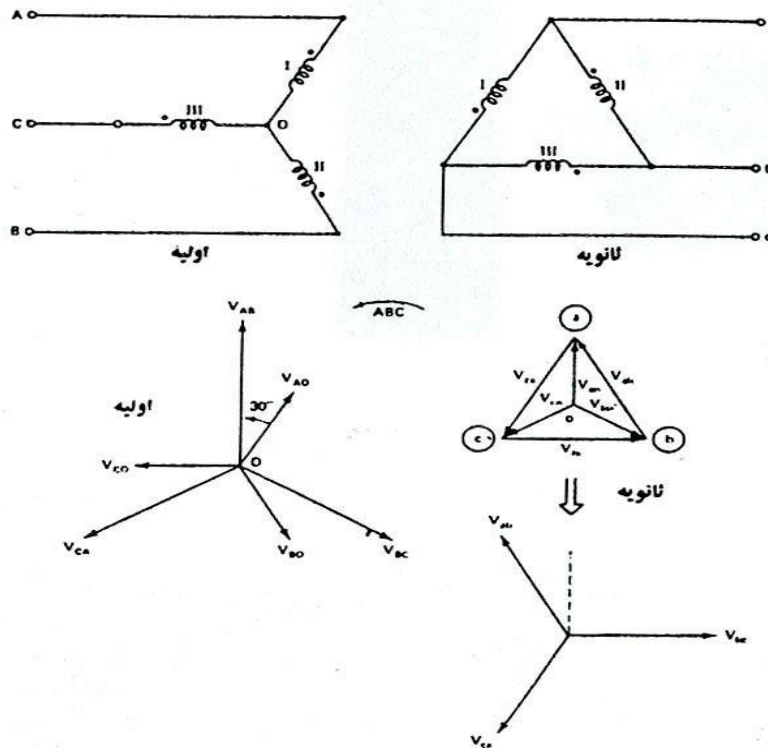

(شکل ۴۰) اتصال ستاره-مثلث




### اتصال مثلث - ستاره ( $\Delta-Y$ ):

این اتصال که شبیه اتصال ستاره-مثلث است در شکل (۴۱) به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده میشود بار دیگر همانند اتصال ستاره-مثلث بین ولتاژهای خط ورودی و خروجی جابجایی فاز  $30^\circ$  درجه موجود است از اینرو موازی کردن یک چنین مجموعه ای با ترانسهای ستاره-ستاره و یا مثلث-مثلث غیر ممکن است حتی اگر نسبت ولتاژها بطور صحیح تنظیم شده باشد همانطور که قبلا هم ملاحظه کرده اید نسبت تبدیل فازی در ترانسهای سه فاز برابر نسبت تبدیل دورهاست اما نسبت ولتاژهای خط بستگی به اتصال بکار برده شده دارد در اتصال مثلث - ستاره نسبت تبدیل  $a_{\Delta-Y}$  مطابق رابطه زیر است:

$$a_{\Delta-Y} = \frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_P}{\sqrt{3}V_S} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (111)$$

از اتصال مثلث-ستاره اغلب در شروع خطوط انتقال انرژی برای افزایش ولتاژ تولید شده (توسط مولد) استفاده میگردد در اینحالت بار دیگر همانند ستاره-مثلث هم مزایای مخصوص مثلث و هم ستاره بکار گرفته میشوند. در سالهای اخیر استفاده از این اتصال عمومیت بیشتری پیدا کرده است و از آن بعنوان ترانس کاهنده نیز استفاده میشود این نوع بهره برداری در پستهای فرعی توزیع توان شهری و همچنین در کارخانه های صنعتی که به دو مقدار ولتاژ بدست آمده از ستاره احتیاج دارند (سه فاز برای بارهای پر قدرت و تکفاز

برای مصارف روشنایی با استفاده از زمین کردن صفر ستاره) دیده میشود قسمت اعظم ترانسهای سه فاز در سیستمهای قدرت از نوع  $\Delta/Y$  یا  $Y/\Delta$  هستند زیرا هم امکان زمین کردن در یک سمت آنها وجود دارد و هم اینکه سیم پیچ  $\Delta$  میتواند هماهنگهای سوم را درون خود نگاه دارد و نگذارد که از ترانس عبور کند . در این اتصال هیچگونه نگرانی از شناور شدن نقطه ستاره و یا اعوجاج در ولتاژ وجود ندارد زیرا اتصال مثلث مسیری برای جریانهای هماهنگ سوم ایجاد نموده و فوران سینوسی باقی میماند بطور کلی اتصال مثلث در برابر بارهای نامتعادل پایدارتر است زیرا مثلث ، عدم تعادل را در هر فاز دوباره توزیع میکند .

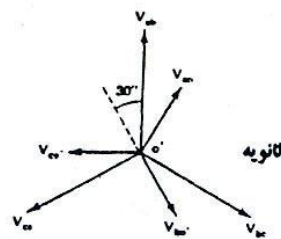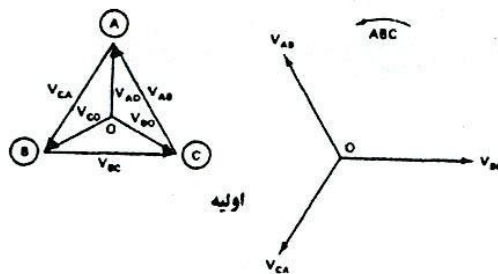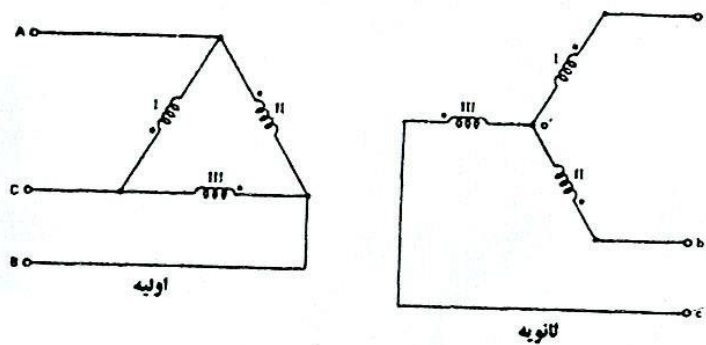

(شکل ۴۱)

### سیستم چهار سیمه مثلثی

شکل (۳۹) ترانس سه فازی را که ورودی آن مثلث و خروجی آن مثلث چهارسیمه است نشان میدهد. این سیستم در جاهایی که هم بارهای سه فاز (متصل بین نقاط a,b,c) و هم بار تکفاز (متصل بین bd یا cd که d نقطه انشعاب است) لازم است بکار رود .


نکته قابل تذکر آنست که این اتصال نباید با سه فاز چهارسیمه متداول اشتباه گرفته شود . در چهارسیمه مرسوم ولتاژ هر خط به نقطه مشترک (صفر ستاره) با هم مساوی است درحالیکه با سیستم چهارسیمه مثلثی دو ولتاژ خط به نقطه انشعاب باهم مساوی و ولتاژ خط سوم تا مشترک  $1/\sqrt{3}$  برابر دو تای دیگر است بعنوان مثال اگر ولتاژ خط خروجی ۴۴۰ ولت باشد دوبار تکفاز ۲۲۰ ولتی را میتوان روی **bd** و **cd** متصل نمود در صورت اتصال بار تکفاز ۲۲۰ ولتی بین **a** و **d** ( $V_{ad} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 440 = 381$ ) دستگاه از بین خواهد رفت بعضی مواقع نقطه **d** را زمین کرده که خود سردرگمی این سیستم با سیستم چهارسیمه متداول را افزایش میدهد . ترانس ستاره - ستاره را هم میتوان با مثلث - مثلث و هم با مثلث - مثلث چهارسیمه موازی نمود به شرط آنکه نقطه ستاره را به نقطه انشعاب مثلث وصل نمائیم . اختلاف ولتاژ بین نقطه های مشترک ستاره و مثلث چهارسیمه ۲۹٪ ولتاژ خط است و با اتصال این دو نقطه بهم جریان گردشی شدید بوجود می آید .

### گروههای اتصال در ترانسهای سه فاز

همانگونه که از مطالب و شکل‌های فیزیوری بخشهای قبلی مشاهده میگردد ممکن است بین ولتاژهای یکمین و دومین یک ترانس سه فاز اختلاف فازی وجود داشته باشد ترانسهای سه فاز را با توجه به اختلاف فاز بین ولتاژهای خط اولیه و ثانویه گروه بندی مینمایند اهمیت شناخت گروههای اتصال در ترانس سه فاز از آنجاست که در زمان موازی کردن ترانسها باهم علاوه بر مساوی بودن فرکانسها و ولتاژهای نظیر در ترانسها ، باید دو فاز از نظر زاویه نیز برهم منطبق باشند بعبارت دیگر فیزور فازهای نظیر باید کاملاً برهم منطبق گردند بهمین علت تنها نشان دادن شیوه اتصال سیم پیچهای اولیه و ثانویه در یک ترانس سه فاز کافی نیست بلکه باید اختلاف فاز بین ولتاژهای خط اولیه و ثانویه ترانس نیز مشخص باشد .

برای این منظور معمولاً از روشی بنام روش ساعت استفاده میشود در این روش ولتاژ خط سمت اول را بر روی عقربه دقیقه شمار که روی عدد ۱۲ است قرار میدهند . اکنون اگر عقربه ساعت شمار طوری میزان شود که با عقربه دقیقه شمار همان زاویه ای را که ولتاژ خط ثانویه با اولیه بوجود می آورد بسازد ساعت نشان دهنده گروه ترانس مذکور خواهد بود . بعنوان مثال در شکل‌های (۳۹) و (۴۰) و (۴۱) گروههای ترانس بترتیب ۱۲ و یا

صفر (ولتاژ خط ثانویه همفاز با ولتاژ خط اولیه) ، ۱۱ (ولتاژ ثانویه ۳۰ درجه جلوتر از ولتاژ اولیه) و ۱ (ولتاژ ثانویه ۳۰ درجه عقبتر از ولتاژ اولیه) است . در پایان لازم به گفتن است که چهار گروه ۱۲ و ۰ ، ۶ ، ۵ ، ۱۱ گروههای اصلی را تشکیل میدهند و در صنعت معمولاً این گروهها را بترتیب با حرف A,B,C,D نمایش میدهند .

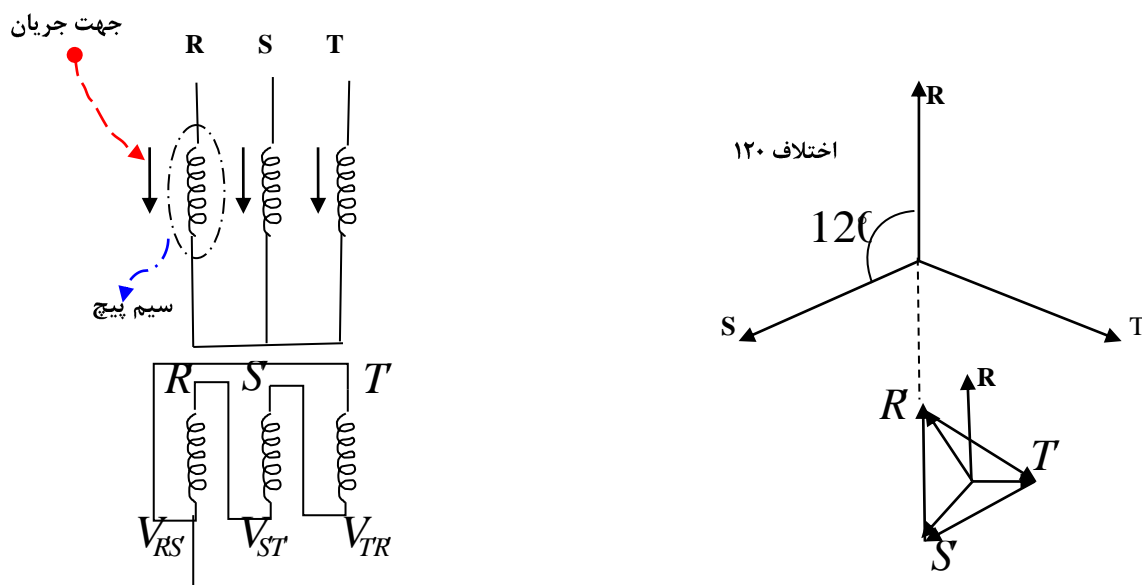



مثال : (۸)

### بررسی هارمونیکها در ترانسفورماتورهای سه فاز

همانطور که دیدیم اگر چگالی شار در هسته زیاد باشد در اینصورت به هسته کوچکتری نیاز داریم از نظر اقتصادی ترانسفورماتورها را طوری طراحی میکنند که در ناحیه اشباع کار کنند و این امر باعث میگردد جریان تحریک غیر سینوسی گردد . جریان تحریک غیر سینوسی حاوی هارمونیک اصلی یا هارمونیک اول و سایر هارمونیکهای فرد میباشد بعد از هارمونیک اول هارمونیک سوم از بقیه هارمونیکهای فرد قویتر است لذا در مقاصد عملی میتوان از هارمونیکهای ۵ و ۷ و ۹ و ... صرفنظر نمود گفتنی است که تحت ولتاژ اسمی ، هارمونیک سوم جریان تحریک ۵ تا ۱۰ درصد هارمونیک اول است اگر ولتاژ اعمالی به ترانسفورماتور ۱۵۰ درصد ولتاژ اسمی باشد هارمونیک سوم جریان تحریک ۳۰ تا ۶۰ درصد هارمونیک اول خواهد بود در این بخش نحوه تولید هارمونیک در انواع اتصالات ترانسفورماتورهای سه فاز مورد بررسی قرار گرفته و نحوه محدود سازی اثرات آنها مورد بحث قرار میگیرد شکل (۱-۴۵) را در نظر میگیریم که در آن اولیه بصورت Y



بوده و نقطه خنثی شبکه تغذیه نیز در دسترس است (نقطه N). اتصال ثانویه  $\Delta$  میباید اکنون حالات زیر را در نظر میگیریم .

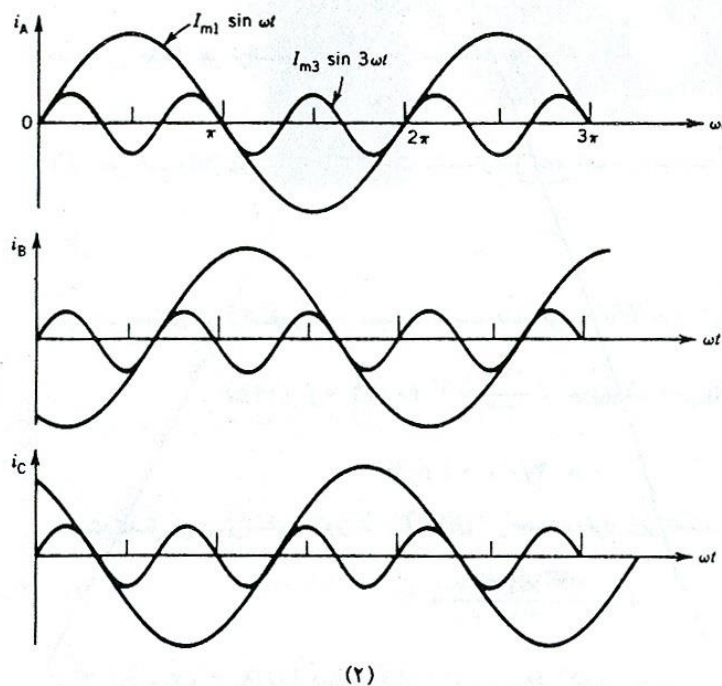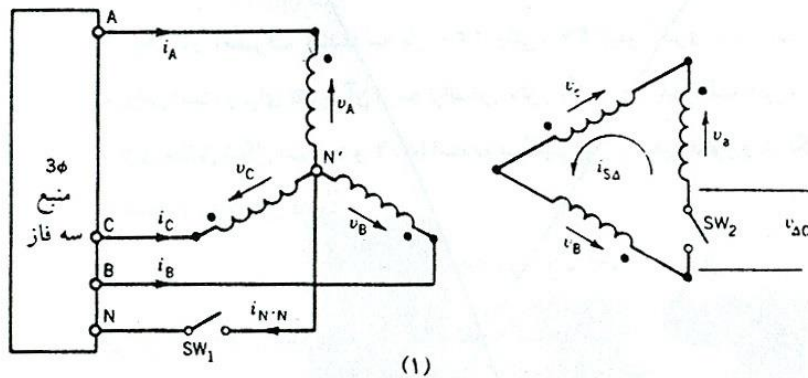

(شکل ۴۵) هارمونیک جریان در ترانسفورماتور سه فاز ۱- اتصال  $\Delta$  - ۲ Y - شکل موج جریانهای تحریک

کلید  $SW_1$  بسته و کلید  $SW_2$  باز است . شکل (۴۵)

چون  $SW_2$  باز است لذا در سیم پیچهای ثانویه جریان براه نمی افتد و جریانهای اولیه همان جریانهای تحریک خواهد بود . گیریم جریانهای تحریک حاوی هارمونیکهای اول و سوم باشند ( شکل ۴۵-۲) . پس :

$$i_A = I_{m1} \sin(\omega t) + I_{m3} \sin(3\omega t) \quad (118)$$

$$i_B = I_{m1} \sin(\omega t - 120^\circ) + I_{m3} \sin(3\omega t - 120^\circ) \quad (119)$$

$$i_C = I_{m1} \sin(\omega t - 240^\circ) + I_{m3} \sin(3\omega t - 240^\circ) \quad (120)$$

جریان در سیم خنثی بقرار زیر است :

$$i_{MN} = i_A + i_B + i_C = 3I_{mB} \sin 3\omega t \quad (121)$$

گفتنی است که مؤلفه های هارمونیک اول باهم ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند ولی مؤلفه های هارمونیک سوم همفازند . مشاهده میشود سیم خنثی حامل هارمونیک سوم است (شکل ۱-۴۶) از آنجائیکه جریان تحریک سینوسی نیست (شکل ۲-۴۶) شار در هسته و ولتاژهای القایی در سیم پیچها سینوسی خواهند بود چون سیم پیچهای ثانویه باز هستند ( $SW_2$  باز است) پس :

$$v_{\Delta_0} = v_a + v_b + v_c = 0 \quad (122)$$

$SW_1$  و  $SW_2$  باز هستند:

در اینحالت در اولیه هارمونیک سوم نمیتواند برقرار گردد و لذا جریان اولیه (جریان تحریک) اساسا سینوسی است . اگر جریان تحریک سینوسی باشد بخاطر غیرخطی بودن منحنی B-H شار غیر سینوسی شده و حاوی هارمونیک سوم میباشد . پس ولتاژهای القایی نیز حاوی هارمونیک سوم میشوند . برای ولتاژهای القایی در سمت اولیه داریم :

$$v_A = v_{A1} + v_{A3} \quad (123)$$

$$v_B = v_{B1} + v_{B3} \quad (124)$$

$$v_C = v_{C1} + v_{C3} \quad (125)$$

اندیسهای ۱ و ۳ نمایانگر هارمونیکهای اول و سوم است ولتاژ خط - خط بقرار زیر است :

$$v_{AB} = v_A - v_B = v_{A1} - v_{B1} + v_{A3} - v_{B3} \quad (126)$$

$$v_{A3} - v_{B3} = 0 \quad (127) \text{ از آنجائیکه } v_{B3} \text{ و } v_{A3} \text{ همفاز و مساویند پس :}$$

لذا :


$$v_{AB} = v_{A1} - v_{B1} \quad (128)$$

نتیجه میگیریم با آنکه ولتاژهای فاز حاوی هارمونیک سوم هستند ولی ولتاژهای خط - خط حاوی هارمونیک سوم نمی باشند ولتاژ مثلث باز در شکل (۱-۴۵) در ثانویه ترانسفورماتور بقرار زیر است :


$$V_{\Delta 0} = V_a + V_b + V_c = (V_{a1} + V_{b1} + V_{c1}) + (V_{a3} + V_{b3} + V_{c3}) = V_{a3} + V_{b3} + V_{c3} = 3V_{a3} \quad (129)$$

کلید  $SW_2$  باز و  $SW_1$  کلید بسته است :


اگر  $SW_2$  کلید بسته شود  $V_{\Delta 0}$  جریان هارمونیک سوم را در اتصال مثلث ثانویه براه می اندازد این امر هارمونیک سوم گم شده جریان تحریک در سمت اولیه را تأمین کرده و لذا شار و ولتاژهای القایی سینوسی می گردند (شکل ۳-۴۶)

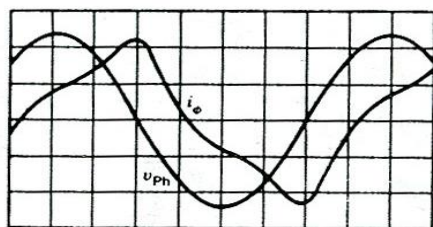

(۲)

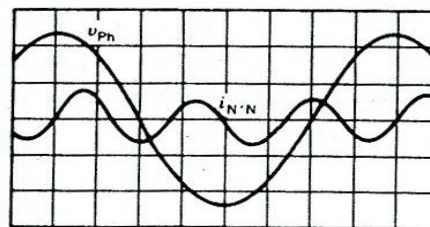

(۱)

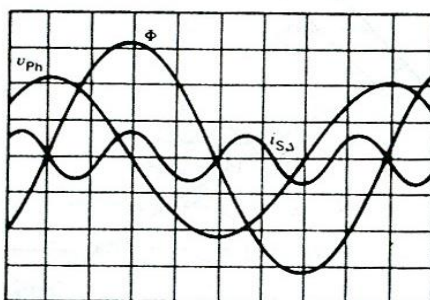


(۳)

(شکل ۴۶) اسیلوگرام ولتاژ و جریان در اتصال  $\Delta - Y$

### اتصال $Y-Y$ با سیم پیچ ثالثیه $\Delta$

اگر دو سمت ترانسفورماتور سه فاز فشارقوی باشد و مجبور باشیم هر دو سمت اولیه و ثانویه را بصورت اتصال ستاره ببندیم (شکل ۴۷) در اینصورت هارمونیک سوم جریان تحریک در هیچ طرف براه نمی افتد. برای تأمین هارمونیک سوم سه سیم پیچ اضافی با اتصال  $\Delta$  تعبیه میکنیم و به آن سیم پیچ ثالثیه اطلاق میگردد این سیم پیچ سه فاز مثلث شکل

هارمونیک سوم جریان تحریک را تأمین مینماید همچنین این سیم پیچ سه فاز مثلث شکل میتواند در مواقع لزوم مصرف کننده دیگری را نیز تغذیه نماید.

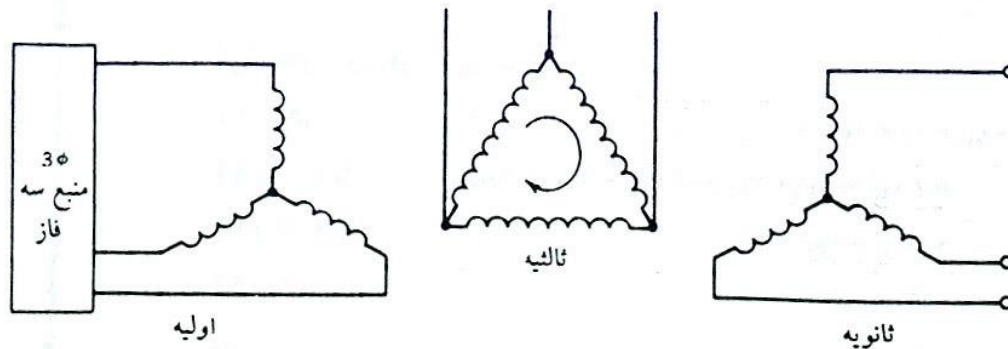

(شکل ۴۷) اتصال Y-Y با سیم پیچ ثابته  $\Delta$

### اتصال مثلث باز یا V-V

این اتصال ما را قادر میسازد که با استفاده از دو ترانسفورماتور تکفاز یک سیستم سه فاز را مورد بهره برداری قرار دهیم این اتصال شبیه اتصال  $\Delta-\Delta$  برای سه ترانسفورماتور تکفاز است که یکی از ترانسفورماتورها از مدار به عللی خارج شده باشد شکل (۲-۴۸) شمای اتصال V-V را نشان میدهد که دو ترانسفورماتور تکفاز بین منبع و بار سه فاز قرار گرفته اند. نمودار فازوری شکل (۱-۴۸) نشان میدهد که منبع سه فاز متعادل به دو سیم پیچ اولیه متصل است باید دانست که  $V_{CA}$  منتهجه  $V_{BC}$  و  $V_{AB}$  است ولتاژهای القاء شده در ثانویه یعنی  $V_{bc}$  و  $V_{al}$  ولتاژهای سه فاز متعادلی بنامهای  $V_{ar}$ ،  $V_{br}$ ،  $V_{cr}$  در دو سر مصرف کننده (بار) ایجاد میکنند (شکل ۳-۴۸) ولتاژ و جریان بار را اینچنین در نظر میگیریم:

$$V_{an} = V_2 \angle 0 \quad V_{bn} = V_2 \angle -120^\circ \quad V_{cn} = V_2 \angle +120^\circ$$

$$I_{an} = I_2 \angle -\phi \quad I_{bn} = I_2 \angle -120^\circ - \phi \quad I_{cn} = I_2 \angle 120^\circ - \phi$$

ثانویه ترانسفورماتور شماره (۱) بار را تحت جریان  $I_{an}$  و ولتاژ  $V_{al}$  تغذیه میکند و باید دانست:

$$V_{ab} = \sqrt{3} V_2 \angle 30^\circ \quad (130)$$

توان ظاهری تحویلی به بار توسط ترانسفورماتور شماره (۱) بقرار زیر است:

$$S_1 = V_{ab} I_{an} = \sqrt{3} V_2 I_2 \angle \phi + 30^\circ \quad (131)$$

پس ترانسفورماتور شماره (۱) تحت ضریب توان  $\cos(\phi + 30^\circ)$  کار میکند بطریقی مشابه توان ظاهری تحویلی به بار توسط ترانسفورماتور شماره (۲) بقرار زیر است:

$$S_2 = V_{cb} I_{cn}^* = (\sqrt{3} V_2 \angle 90^\circ)(I_2 \angle \phi - 120^\circ) \Rightarrow S_2 = V_2 I_2 \angle \phi - 30^\circ \quad (132)$$

پس ترانسفورماتور شماره (۲) تحت ضریب توان  $\cos(\phi-30)$  کار میکند پرواضح است کل توان ظاهری تحویلی به بار بقرار زیر است :

$$S_t = S_1 + S_2 = \sqrt{3}V_2 I_2 \angle \phi \quad (133)$$

پس توان اسمی در اتصال V-V بشرح زیر است :


لذا ولت آمپر اسمی در اتصال V-V بر حسب ولت آمپر اسمی هر ترانسفورماتور بقرار زیر است :

$$|S_t| = \sqrt{3}V_{rating} \quad (134)$$

اما در اتصال  $\Delta-\Delta$  ولت آمپر اسمی باتوجه به ولت آمپر اسمی هر ترانسفورماتور بقرار زیر است :

$$|S_{t\Delta}| = 3V_{rating} \quad (135)$$

پس : (توان اسمی در اتصال V-V)  $\times \sqrt{3}$  = توان اسمی در اتصال  $\Delta-\Delta$

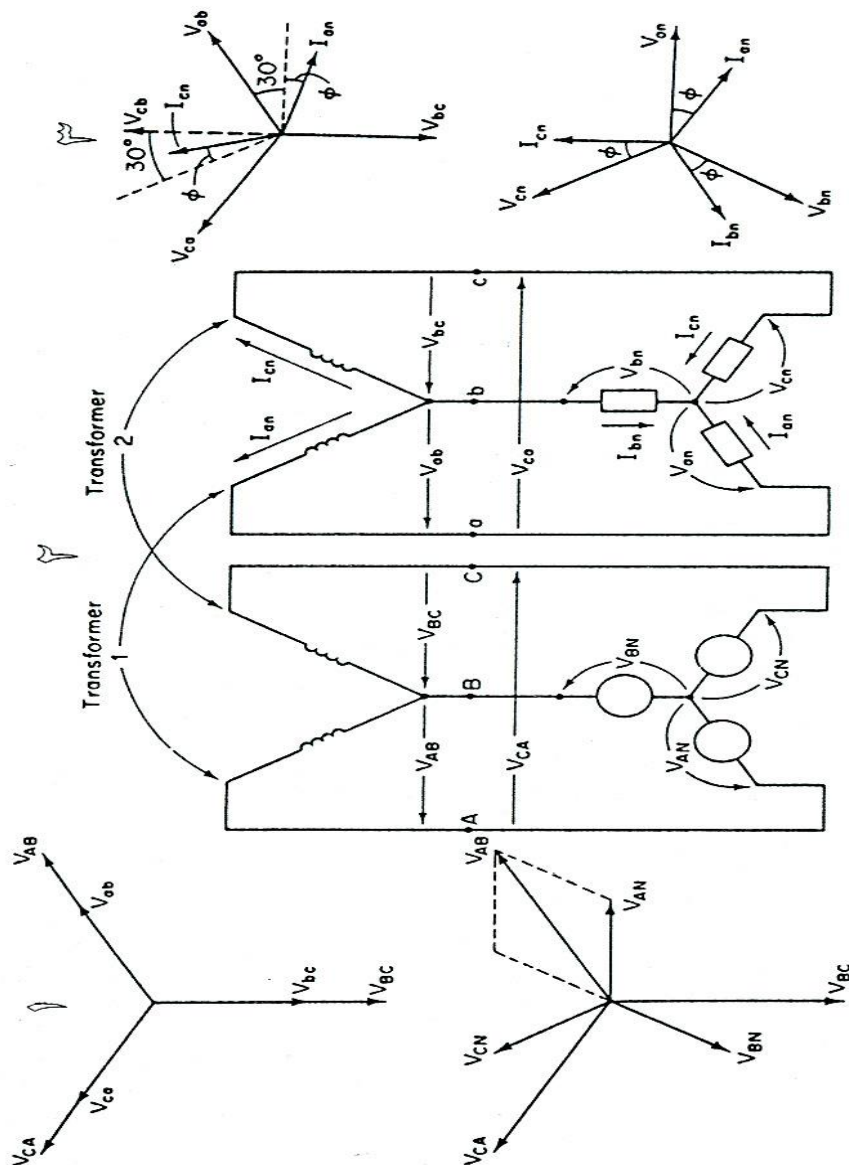

(شکل ۴۸) ۱- نمودار فازوری در اولیه اتصال V-V ۲- شمای اتصال V-V

۳- نمودار فازوری در ثانویه اتصال V-V

## T-T اتصال

در این اتصال همچون اتصال V-V میتوان از دو ترانسفورماتور تکفاز در یک سیستم سه فاز استفاده کرد . ترانسفورماتور شماره (۱) حاوی یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه است . تعداد دور اولیه  $2N_1$  و تعداد دور ثانویه  $2N_2$  است . معمولا به ترانسفورماتور شماره (۱) لفظ ترانسفورماتور اصلی نیز اطلاق میگردد . ترانسفورماتور شماره (۲) نیز شامل یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه است . تعداد دور سیم پیچ اولیه  $\sqrt{3}N_1$  و تعداد دور سیم پیچ ثانویه  $\sqrt{3}N_2$  میباشد . معمولا با ترانسفورماتور شماره (۲) لفظ ترانسفورماتور تیسر نیز اطلاق میگردد . باید دانست همچون شکل (۴۹) یک سر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور تیسر به وسط سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور اصلی وصل بوده و عین همین عمل در ثانویه تکرار شده است باز در اینجا فرض میکنیم ولتاژ بر هر دور در هر دو ترانسفورماتور یکسان است و لذا ولتاژ اسمی سیم پیچهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور تیسر معادل  $0.866$  برابر ولتاژ اسمی سیم پیچهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور اصلی است .

$$0.866 = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{باید دانست :}$$

حال دوباره اتصال T-T همچون شکل (۴۹) را در نظر میگیریم و فرض میکنیم که اولیه آن به یک منبع سه فاز با اتصال ستاره وصل شده باشد و ولتاژهای فاز منبع را اینچنین در نظر میگیریم :

$$V_{AN} = \frac{V_1}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$V_{BN} = \frac{V_1}{\sqrt{3}} \angle -150^\circ$$


$$V_{CN} = \frac{V_1}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ$$

گیریم جریان فازها همفاز ولتاژهای فاز باشند پس :

$$I_{AN} = I_1 \angle -30^\circ$$

$$I_{BN} = I_1 \angle -150^\circ$$

$$I_{CN} = I_1 \angle 90^\circ$$

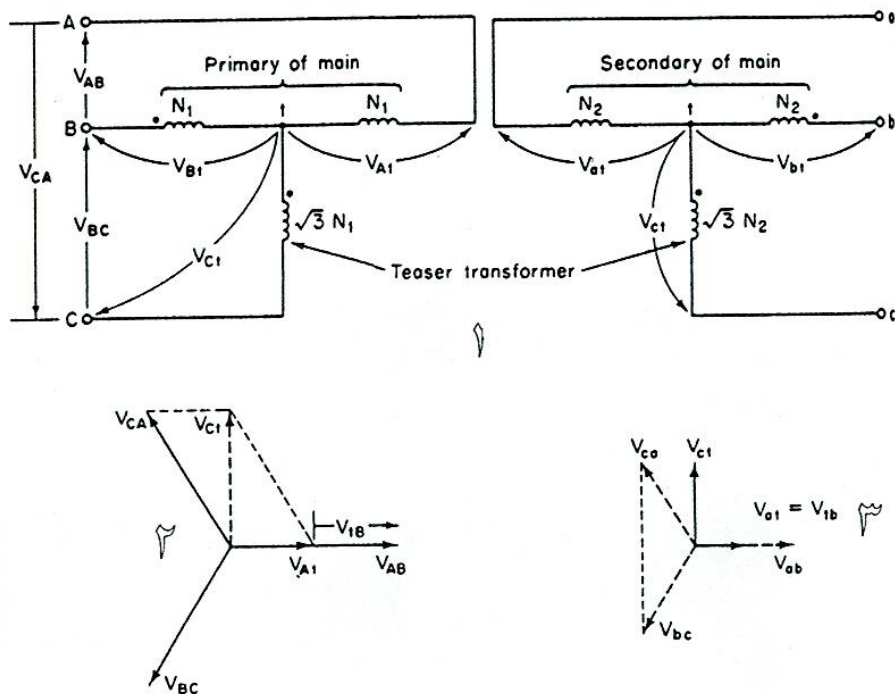

(شکل ۴۹) : اتصال T-T

پس جریانهای سیم پیچ های موجود در اولیه بقرار زیر میشود :

$$I_{At} = I_1 \angle -30^\circ$$

$$I_{Bt} = I_1 \angle -150^\circ$$

$$I_{Ct} = I_1 \angle 90^\circ$$

ولتاژهای اعمال شده به سیم پیچهای اولیه متعادل بوده و بقرار زیرند :

$$V_{AB} = V_1 \angle 0^\circ$$

$$V_{BC} = V_1 \angle -120^\circ$$

$$V_{CA} = V_1 \angle 120^\circ$$

$V_{AB}$  به نسبت مساوی بین سیم پیچهای A-t و B-t تقسیم میشود یعنی :

$$V_{AB} = V_{At} + V_{tB} = V_1 \angle 0^\circ$$

باتوجه به شکل (۴۹) داریم :

$$V_{At} = \frac{V_1}{2} \angle 0^\circ$$

$$V_{Bt} = \frac{V_1}{2} \angle 180^\circ$$

برای بدست آوردن  $V_{ct}$  اینچنین عمل میکنیم :

$$V_{Ct} = V_{CA} + V_{At} = V_1 \angle 120^\circ + \frac{V_1}{2} \angle 0^\circ$$

$$V_{Ct} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_1 \angle 90^\circ$$

برای سیم پیچهای ثانویه نیز داریم :

$$V_{at} = \frac{N_2}{N_1} V_{At} = \frac{N_2}{N_1} \frac{V_1}{2} \angle 0^\circ$$

$$V_{bt} = \frac{N_2}{N_1} V_{Bt} = \frac{N_2}{N_1} \frac{V_1}{2} \angle 180^\circ$$

$$V_{ct} = \frac{\sqrt{3}N_2}{\sqrt{3}N_1} V_{Ct} = \frac{N_2}{N_1} \frac{\sqrt{3}}{2} V_1 \angle 90^\circ$$

جریانهای ثانویه نیز اینچنین حساب میشود :

$$I_{ta} = \frac{N_1}{N_2} I_{At} = \frac{N_1}{N_2} I_1 \angle -30^\circ$$

$$I_{tb} = \frac{N_1}{N_2} I_{Bt} = \frac{N_1}{N_2} I_1 \angle -150^\circ$$

$$I_{tc} = \frac{\sqrt{3}N_1}{\sqrt{3}N_2} I_{Ct} = \frac{N_1}{N_2} I_1 \angle 90^\circ$$

توانهای ظاهری در قسمتهای A و B در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور اصلی اینچنین حساب میشود :

$$S_{At} = V_{At} I_{At}^* = \frac{V_1 I_1}{2} \angle 30^\circ = \frac{V_1 I_1}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2} \right)$$

$$S_{Bt} = V_{Bt} I_{Bt}^* = \frac{V_1 I_1}{2} \angle -30^\circ = \frac{V_1 I_1}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - j \frac{1}{2} \right)$$

توجه کنید که توان راکتیو قسمت A اندوکتیو و توان راکتیو قسمت B خازنی یا کاپاسیتیو است . کل توان

ظاهری در اولیه ترانسفورماتور اصلی بقرار زیر است و پرواضح است که ضریب توان واحد میباشد .



$$S_{primamain} = S_{At} + S_{Bt} = V_1 I_1 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

توان ظاهری در اولیه ترانسفورماتور تیسر اینچنین حساب میشود :

$$S_{Ct} = V_{Ct} I_{Ct}^* = V_1 I_1 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

پس توان ظاهری در اولیه ترانسفورماتور اصلی معادل توان ظاهری در اولیه ترانسفورماتور تیسر میباشد . اگر ترانسفورماتورها را ایده آل بگیریم پرواضح است که روابط زیر نیز در ثانویه برقرار است :

$$S_{ta} + S_{tb} = \frac{V_1 I_1 \sqrt{3}}{2} \qquad S_{tc} = \frac{V_1 I_1 \sqrt{3}}{2}$$

### اتصال اسکات

هنگام تحلیل اتصال T-T دریافتیم که  $V_{at}$  و  $V_{ct}$  از نظر مقدار نامساوی و باهم ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند همچنین بین  $V_{bt}$  و  $V_{ct}$  نیز ۹۰ درجه اختلاف فاز وجود دارد .

در اینجا یادآوری میکنیم که یک سیستم دوفاز از دو فازور ولتاژ تشکیل شده که از نظر مقدار باهم برابر اما با یکدیگر ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند . واضح است که اتصال T-T را میتوان با اندک تغییری به شکلی درآورد که یک سیستم سه فاز را به یک سیستم دوفاز تبدیل نماید . این عمل را تبدیل اسکات نامند و نوع اتصال را اتصال اسکات گویند .

اولیه در اتصال اسکات عینا شبیه اتصال T-T میباشد (شکل ۱-۵۰) اما اتصال ثانویه ترانسفورماتور اصلی و ترانسفورماتور تیسر در اتصال اسکات با اتصال T-T متفاوت است و این امر در شکل (۱-۵۰) نشان داده شده است . تعداد دور سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور اصلی برابر  $2N_2$  و تعداد دور سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور تیسر نیز برابر  $2N_2$  میباشد .

فرض کنید به اولیه اتصال اسکات همانند اتصال T-T یک منبع سه فاز متعادل وصل شود . پرواضح است که :

$$V_{At} = \frac{V_1}{2} \angle 0 \qquad V_{Bt} = \frac{V_1}{2} \angle 180 \qquad V_{Ct} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_1 \angle 90$$

باتوجه به نسبت تبدیلهای در ثانویه داریم :

$$V_{at} = \frac{V_1 N_2}{2 N_1} \angle 0$$

$$V_{bt} = \frac{V_1 N_2}{2 N_1} \angle 180$$


$$V_{ct} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_1 \frac{2N_2}{\sqrt{3}N_1} \angle 90$$

به سهولت داریم :

$$V_{ba} = V_{bt} + V_{ta} = \frac{N_2}{N_1} V_1 \angle 180$$

$$V_{ca} = \frac{N_2}{N_1} V_1 \angle 90$$

ملاحظه میشود که از یک سیستم سه فاز به یک سیستم دوفاز دست یافته ایم .

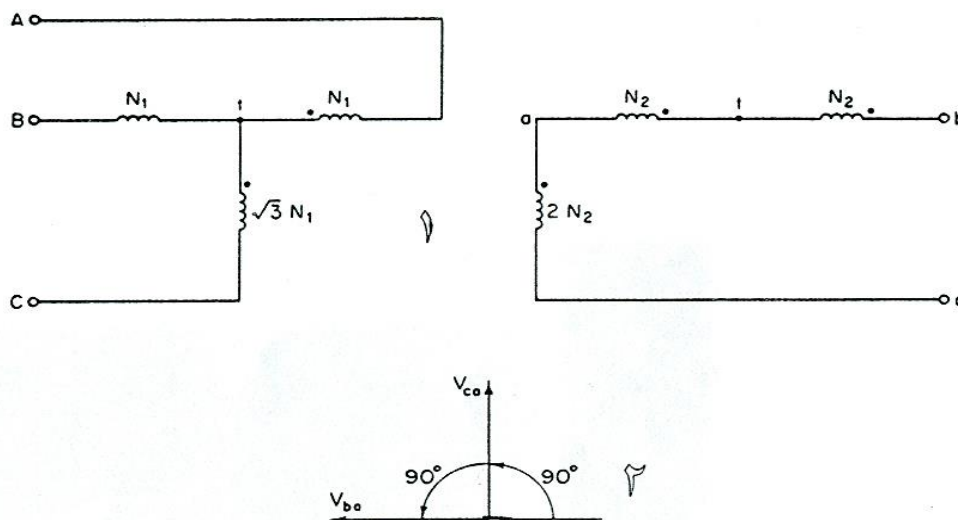

(شکل ۵۰) : اتصال اسکات

### طریقه خنک کردن ترانسفورماتورها :

تلفات ترانسفورماتور باعث گرم شدن ترانسفورماتور میشود و اگر حرارت ایجاد شده بخارج هدایت نشود بازدهی ترانسفورماتور کم شده و چه بسا باعث سوختن ترانسفورماتور میشود . برای خنک کردن ترانسفورماتور برحسب نوع ترانسفورماتور (خشک یا روغنی) طرق مختلفی موجود است که عبارتند از :

#### ۱. ترانسفورماتور خشک

ترانسفورماتور خشک با قدرت زیاد بندرت ساخته میشود زیرا این ترانسفورماتورها از نظر استقامت الکتریکی و دینامیکی خیلی ضعیفتر از ترانسفورماتورهای روغنی میباشند .

ترانسفورماتورهای خشک معمولا با قدرت 300KVA و ماکزیمم ولتاژ 10KVA ساخته میشوند . در ترانسفورماتورهای خشک با قدرت کم معمولا وسیله اضافی برای خشک کردن ترانسفورماتور بکار برده نمی

شود بلکه همان خنک شدن طبیعی در اثر تماس مداوم و عادی هوا با سطوح ترانسفورماتور کافی است. این نوع ترانسفورماتور را که معمولاً خودبخود خنک میشود با TS نشان میدهند ترانسفورماتورهای خشک با قدرت بیشتر را به کمک فتیلاتورهای (بادزن) مخصوص خنک میکنند این ترانسفورماتورها با علامت TF مشخص میشوند.

در این طریقه خنک کردن حرکت و سیرکولاسیون هوا بوسیله فتیلاتور زیاد و سریع شده در نتیجه هدایت حرارت بخارج سریعتر عملی میگردد. ترانسفورماتورهای خشک باید حتی الامکان بطور دائمی به ولتاژ وصل باشد و از شبکه برق قطع نگردند زیرا قطع شدن آن باعث خنک شدن و عرق کردن و مرطوب شدن ترانسفورماتور میگردد.

## ۲. ترانسفورماتور روغنی

ترانسفورماتورهای قدرت زیاد تماماً روغنی هستند بطوریکه هسته ترانسفورماتور با سیم پیچی در داخل محفظه پر از روغن قرار میگیرند. در این ترانسفورماتورها روغن واسطه انتقال حرارت از هسته و سیم پیچی ترانسفورماتور به هوای خارج میباشد. طرق مختلف خنک کردن ترانسفورماتورهای روغنی بشرح زیر است:

### الف: **خنک شدن طبیعی (OS)**

این نوع خنک کردن عملاً بدون هیچ واسطه ای انجام میگردد و درحقیقت برداشت حرارت در اثر تشعشع هدایت و انتقال حرارت بطور عادی و طبیعی انجام میگردد و ساده ترین و ارزانتترین روش خنک کردن ترانسفورماتور است زیرا ترانسفورماتور احتیاج به هیچگونه مراقبت و نگهداری خاصی ندارد.

در ترانسفورماتورهای کوچک تا قدرت 30KVA کافی است که سطوح خارجی منبع روغن صاف باشد و در قدرتهای بیشتر تا 6000KVA برای بزرگ کردن سطح تماس منبع روغن با هوا منبع روغن را پره دار و یا موجی درست می کنند و در قدرتهای بیشتر تا حدود 20000KVA منبع روغن دارای لوله های خنک کننده مجزا میباشد. لوله ها متناسب با قدرت ترانسفورماتور در ۲ یا ۵ ردیف در اطراف منبع ترانسفورماتور نصب میشود. عمل خنک کردن بطور طبیعی را میتوان با جریان انداختن سریع روغن توسط پمپ مخصوصی تسریع نمود.

## ب : خنک کردن غیر طبیعی

ترانسفورماتورهای خیلی بزرگ و یا ترانسفورماتورهایی که در اتاق سرپوشیده و کوچک نصب میشوند باید بطور مصنوعی خنک شوند تا عمل خنک شدن تسریع یابد و از بازدهی ترانسفورماتور کاسته نگردد . خنک کردن مصنوعی بیشتر به کمک آب (OW) و یا به کمک جریان انداختن سریع هوا (فتیلاتور)(OF) انجام میشود . خنک کردن ترانسفورماتور به کمک آب دو طریق است :

۱. خنک کردن روغن ترانسفورماتور در داخل منبع

۲. خنک کردن روغن ترانسفورماتور در خارج از منبع

در طریقه اول لوله های آب سرد از داخل منبع ترانسفورماتور در کنار دیواره های منبع و یا در سقف منبع عبور داده میشود و جریان آب سرد باعث خنک کردن روغن میگردد در این طریقه نشت کردن احتمالی آب باعث خراب شدن ترانسفورماتور میشود .

در طریقه دوم روغن گرم از ترانسفورماتور خارج شده و به کمک آب خنک شده مجدداً داخل ترانسفورماتور تزریق میشود . در اینگونه ترانسفورماتورها روغن از بالای ترانسفورماتور توسط پمپ روغن خارج شده پس از خنک شدن در کولر آبی مجدداً از زیر ترانسفورماتور وارد منبع روغن میشود . در ترانسفورماتورهای با قدرت خیلی زیاد از کولر مخصوصی استفاده میشود .

### - تانک اصلی روغن :

تانک ترانس یک ظرف مکعب یا بیضوی شکل است که هسته و سیم پیچ های ترانس در آن قرار می گیرند و نقش یک پوشش حفاظتی را برای آنها ایفا می کند داخل این ظرف از روغن پر می شود بطوریکه هسته و سیم پیچ کاملاً در روغن فرو می روند . سطح خارجی تانک تلفات گرمایی داخل ترانس را به بیرون منتقل می کند از هر مترمربع سطح تانک حدوداً ۴۰۰ الی ۴۵۰ وات توان گرمایی به خارج منتقل می شود ، بطوریکه در ترانسهای کوچک ، همین سطح برای خنک کاری کافی است و به تمهیدات دیگری نظیر رادیاتور و فن نیاز نمی باشد. در ترانسهای تا ۵۰ KVA بدنه تانک از ورق ساده فولادی به ضخامت حدوداً ۳ MM ساخته می شود ،

سطح آن صاف بوده و نیازی به میله های تقویتی یا لوله های خنک کن ندارد . هر ۴ وجه ترانس از یک ورق یک پارچه درست می شود و فقط در یک گوشه جوشکاری می گردد .

تانک ترانس بایستی موجب شود که موارد مشروحه ذیل تأمین گردند :

- حفاظتی برای هسته ، سیم پیچ ، روغن و سایر متعلقات داخلی باشد .

- دارای استقامت کافی باشد که در حین حمل و نقل و نیز در زمان اتصال کوتاه داخلی بتواند تنش های مکانیکی ایجاد شده را تحمل نماید .

- ارتعاشات و صدا در آن به حداقل می رسد.

- ساختمان آن در برابر نشت روغن و یا نفوذ هوا کاملاً آب بندی باشد .

- سطوح کافی برای دفع گرمای ناشی از تلفات ترانس را تأمین کند .

- محلی برای نصب پوشینگها ، تب چنجر ، مخزن ذخیره روغن و سایر متعلقات باشد.

- در حدی باشد که براحتی قابل تحمل و حمل و نقل از طریق جاده یا راه آهن باشد .

- حداقل تلفات فوکو در آن ایجاد شود .

- حداقل میدان مغناطیسی در خارج از آن وجود داشته باشد .

در ضمن طراحی تانک ترانس به روش پیش بینی شده برای حمل و نقل آن نیز بستگی دارد .

### • روغن ترانس :

روغن ترانسفورماتور بخش تصفیه شده روغن معدنی می باشد که در دمای بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد

به جوش آمده است . این روغن پس از تصفیه از لحاظ شیمیایی کاملاً خالص بوده و تنها شامل هیدرو کربنهای

مایع می باشد. روغن ترانسفورماتورهای قدرت نقش بسیار مهمی در عملکرد ترانسفورماتورها دارند. نقش

عایق کنندگی، خنک کنندگی و تشخیص عیب از جمله مهمترین وظایف روغن می باشند. با پیرشدن ترانسفورماتور، روغن این دستگاه بعضی از خصوصیات شیمیایی و الکتریکی خود را از دست می دهد.

### - روغن ترانسفورماتور دو وظیفه اساسی بر عهده دارد:

اول اینکه بعنوان عایق الکتریکی عمل می نماید و ثانیاً حرارت های ایجاد شده در قسمت های برقدار ترانسفورماتور را به خارج منتقل می کند.

با ولتاژ های بالایی که هم اکنون در شبکه انتقال انرژی صورت می گیرد نیاز به روغن ترانسفورماتور ها بعنوان عایق الکتریکی و وسیله خنک کننده افزایش یافته است. چنانچه روغن خالص باشد مشخصات الکتریکی آن خوب خواهد بود و نیز اگر ویسکوزیته (چسبندگی) روغن کم باشد، خاصیت خنک کنندگی بهتری خواهد داشت و **POUR POINT** آن پائین خواهد بود. به هر حال ویسکوزیته روغن را نمی توان بسیار پائین انتخاب کرد زیرا در این صورت **flash point** روغن پائین تر خواهد آمد و از روغن با **flash point** پائین نایستی استفاده کرد. پائین ترین حد **flash point** در اینگونه موارد ۱۳۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته میشود. در عین حال ویسکوزیته روغن نباید به اندازه کافی پائین باشد تا **p.p** روغن کمتر از ۴۰- درجه سانتی گراد باشد. (در بعضی کشورهای اروپای شمالی از روغنهایی با **p.p** پائیت استفاده میشود).

خصوصیات یک روغن ایده آل میتواند آیتمهای زیر را در بر داشته باشد :

۱- استقامت الکتریکی بالایی داشته باشد.

۲- انتقال حرارت را بخوبی انجام دهد .

۳- جرم مخصوص پائینی داشته باشد . در روغن هایی که جرم مخصوص پائینی دارند، ذرات معلق براحتی و به سرعت ته نشین میگردند و این خاصیت باعث تسریع در روند هموژنیزه روغن میشود.

۴- ویسکوزیته پائینی داشته باشد، روغنی که ویسکوزیته پائینی دارد سیالیت آن بهتر است و بیشتر است و در نتیجه خاصیت خنک کنندگی بهتری خواهد داشت.

۵- **Pour point** پائینی داشته باشد. روغنی که **Pour point** پائینی دارد در درجه حرارت های پائین حرکت خود را از دست خواهد داد.

۶- **Flash point** بالایی داشته باشد. **Flash point** مشخص کننده تمایل روغن به تبخیر شدن می باشد. هر چه **Flash point** روغن پائین تر باشد تمایل به تبخیر شدن در روغن بیشتر است. هنگامی که روغن تبخیر میشود ، ویسکوزیته آن بالا میرود و روغن های تبخیر شده ترکیبات آتش زایی را با هوای بالای روغن ایجاد می کنند.

۷- به مواد عایقی و استراکچر فلزی نمی بایستی آسیبی برساند.

۸- خاصیت شیمیایی پایداری داشته باشد. این مسئله به عمر بیشتر روغن کمک خواهد کرد.

• **خصوصیات روغن ترانسفورماتور :**

روغنی که در ترانسفورماتور بکار میرود می بایستی دو خصیصه زیر را داشته باشد :

۱- روغن باید تمییز باشد. مواد جامد معلق یا ترکیبات شیمیایی زیان آور و یا آب در آن هرگز موجود نباشد.

۲- روغن از لحاظ شیمیایی بایستی پایدار باشد. تغییرات روغن با توجه به گرما و اکسیژنی که با آن در تماس باشد در درجه حرارت کار نرمال ترانس میبایستی تا حد امکان کم باشد.

### • **ناخالصی ها :**

ناخالصی ها در اولین قدم خاصیت الکتریکی روغن را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به نوع ناخالصی تاثیر پذیری روغن متفاوت خواهد بود. بطور مثال :

۱- ذرات جامد با قطر بیشتر از  $15\mu m$  و قطرات کوچک آب استقامت دی الکتریک روغن را کاهش میدهد.

۲- چنانچه ذرات جامد در روغن باشد ، استقامت دی الکتریک روغن توسط آب های غیر محلول در روغن کاهش خواهد یافت.

۳- ذرات جامد بسیار کوچک ( $\mu 15m <$ ) برای مثال ترکیبات قطبی حل نشده در میدانهای الکتریکی بالا تلفات دی الکتریکی در روغن را بالا خواهد برد.

به هر حال هر چه میزان ناخالصی ها در روغن بیشتر باشد، تاثیر پذیری روغن بیشتر خواهد شد. بنابراین برای انواع مختلف ناخالصی ها و خصوصیات الکتریکی وابسته به روغن می بایستی محدودیت هایی در نظر گرفت.

### • زوال و اضمحلال روغن :

از آنجا که روغن یک ترکیب آلی است زوال و تاثیر ناپذیری آنرا در مقابل گرما و اکسیژن نمی توانیم کاملاً از بین ببریم. بنابراین روغن اکسیده میشود و ترکیبات اسیدی و قطبی به تبع آن بوجود می آید و کشش سطحی روغن در مقابل آب کاهش می باید.

از طرف دیگر ترکیبات اسیدی بر کاغذ و تخته های فشرده شده عایق های سیم پیچی ها تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. در حقیقت سلول های عایقی هنگامی که تحت حرارت قرار می گیرند در محیط اسیدی سریعتر از محیط خنثی ترد و شکننده می شوند.

تشکیل لجن و کثافات در روغن ترانسفورماتور از پیامدهای دیگر زوال و اضمحلال روغن می باشد. پس از این مرحله تغییرات در روغن نسبتاً سریعتر صورت می گیرد. برای مثال کشش سطحی در این مرحله از مقدار اولیه خود  $45 * N/M 3- 10$  به مقدار  $15 * N/M 3- 10$  کاهش می یابد. لجن و کثافات هنگامی که در روغن ترانسفورماتور تشکیل میشوند، بر روی سیم پیچی ها رسوب می کنند و باعث می گردند که سیم پیچی ها بطور موثر خنک نشوند.

### • تجزیه و تحلیل گازها برای آشکار کردن نقصهای ابتدایی در ترانسفورماتور :

عایقها در یک ترانسفورماتور تنها به دلیل حرارت و تجزیه شیمیایی زائل نمی شوند، بلکه تخلیه الکتریکی نیز در این فرایند موثر می باشند. بوسیله تخلیه الکتریکی و درجه حرارت نسبتاً بالای محیط، روغن و کاغذ به مواد گازی از قبیل هیدروژن - متان - اتیلن - استیلن - و اکسید کربن تجزیه می گردند. این پدیده در



ترانسفورماتور بدین معنی است که نقصی وجود دارد. این نقص می تواند کاملاً بی ضرر باشد و نیز می تواند بسیار جدی بوده و دیر یا زود منتهی به عملکرد بد ترانسفورماتور شود.

منشاء و میزان گازهای مختلف تولید شده بستگی به نوع و جدی بودن خطا دارد. بنابراین با بررسی گازهای حل نشده در روغن ترانسفورماتور نیاز به بازدید و تعمیر ترانسفورماتور آشکار می گردد. برای مثال اضافه حرارت روغن باعث ایجاد گاز متان و اتیلن، تخلیه الکتریکی جزئی در روغن باعث ایجاد هیدروژن و تخلیه الکتریکی شدید، گاز استیلن در روغن ایجاد خواهد نمود.

به هر حال، چگونگی بررسی اینگونه گازهای ایجاد شده در روغن و تجزیه و تحلیل آنها هنوز کاملاً قطعی نشده و در کشور های مختلف در این خصوص مطابق با استاندارد های IEC تحقیقات ادامه دارد.

### • نظارت بر روغن و رطوبت گیری :

بررسی روغن های نمونه برداری شده از ترانس که در فواصل منظمی صورت می گیرند، نظارت خوبی بر کار ترانسفورماتور خواهد بود. با این عمل نه تنها برخی مشخصات روغن در زمانهای معینی ضبط می گردد، بلکه همچنین میزان پیشرفت و تغییرات این مشخصه با زمان نیز آشکار خواهد شد. که این خود مبنای بهتری برای ارزیابی وضعیت روغن می باشد. چنانچه نتایج بعضی از اندازه گیریها هماهنگ با نتایج قبلی نباشد، این بدان معنی است که در اندازه گیری ها و یا هنگام نمونه برداری خطایی وجود داشته است. روغن نمونه برداری شده براحتی بوسیله آلودگی و رطوبت شیر ها و یا بطری نمونه برداری، آلوده می گردد و بنابراین نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور بایستی با حد اکثر دقت صورت گیرد.

### • ترکیب روغن ها :

چه نوع روغنی را میتوانیم به ترانسفورماتورها اضافه نمائیم؟ در حقیقت ترکیب دو نوع روغن متفاوت می تواند نتایج غیر قابل انتظاری به همراه داشته باشد. بازدارنده اکسیداسیون دو روغن ممکن است بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یا ترکیبات ناشی از کهولت در یک روغن می تواند رسوبات ایجاد کند در حالیکه این رسوبات توسط روغن دوم رقیق گردد. به هر حال روغن ها می توانند به دلایل مختلفی با یکدیگر نا سازگار باشند.

در موارد نامشخص، آزمایشات مربوط به ترکیبات دو نوع روغن متفاوت می تواند انجام شود. معمولاً باید اصول زیر را همواره در ترکیب دو نوع روغن متفاوت مراعات نمود.

روغن دو نوع ترانسفورماتور را در صورت داشتن شرایط زیر می توان ترکیب نمود.  
۱- مطابق با استاندارد واحدی باشند.

۲- شامل باز دارنده اکسیداسیون یکسان و یا باز دارنده اکسیداسیون قابل مقایسه ای باشند.

۳- مقدار خنثی (Neutralization value) کوچکتر از  $0.5 \text{ mg KOH/g}$  داشته باشد.

۴- میزان آب در روغن از  $20 \text{ g/g}$  کمتر باشد.

### آزمایشگاه روغن ترانسفورماتور :

روغن ترانسفورماتور بعنوان تنها عاملی است که می تواند وضعیت اکتیوپارت ترانسفورماتور را بازگو کند. انجام آزمایشهای زیر روی روغن، نه تنها وضعیت فیزیکی و شیمیایی روغن را برای ما مشخص می کند، بلکه میتواند فعل و انفعالات داخلی ترانسفورماتور را نیز بازگو نماید:

۱- گاز کروماتوگرافی ۲- ویسکوزیته ۳- کشش سطحی ۴- رنگ ۵- نقطه اشتعال ۶- اسیدیتته ۷- سنجش ولتاژ شکست ۸- تانژانت دلتا روغن

ضرورت وجود آزمایشگاه روغن :

جهت انجام آزمایشات می توان از استانداردهای زیر استفاده کرد :

**IEEE-DIN-ISO-IEC-ASTM** استانداردهای بین جهانی

-آزمایشات روغن سه دسته می باشند:

(۱) فیزیکی (۲) شیمیایی (۳) الکتریکی

## ۱- آزمایشات فیزیکی روغن:

### (a) نقطه اشتعال

نقطه اشتغال حداقل دمایی است که روغن در آن دما در مجاورت یک شعله کوچک مشتعل می گردد. از آنجائیکه اشتعال روغن موجود در ترانسفورماتورهای قدرت فوق العاده خطرناک می باشد باید حداکثر دمای کار مجاز دستگاه بر مبنای این پارمتر مشخص گردد.

### (b) ویسکوزیته

این مشخصه بیانگر زمان عبور حجم مشخصی از روغن از یک لوله موئین است و میزان نیروی لازم برای سیرکولاسیون روغن را مشخص می نماید. این ویژگی در سیستم خنک کننده ترانسفورماتور بسیار موثر می باشد.

### (c) کشش سطحی :

بیانگر نیروی حذف بین دو ماده مختلف است که در مورد روغن عایقی بین روغن و آب است. این روش یک روش فوق العاده حساس جهت تشخیص میزان آلودگی روغن با مواد قطبی است. این تست جزو تستهای دوره ای روغن عایقی است و بهترین مشخصه تشخیص زوال روغن است ..

### (d) رنگ :

رنگ روغن یکی از ویژگیهای مهم روغن است که مبنای سنجش آن **ASTM D1500** می باشد.

## ۲- آزمایشات شیمیایی روغن :

### (a) آب موجود در روغن :

مقدار آب موجود در روغن با میزان تلفات عایقی نسبت مستقیم دارد همچنین آب باعث خوردگی اجزای فلزی و کاهش ولتاژ شکست می گردد..

**(b) اندازه گیری گازهای محلول در روغن (DGA) :**

این تست مهمترین تست دوره ای روغن عایقی می باشد و بر خلاف تست های دیگر که کیفیت روغن عایقی را مشخص می نماید ، جهت بررسی خطاهای ترانسفورماتور بکار می رود . در این آزمایش گازهای محلول در روغن نظیر هیدروژن ، دی اکسید کربن ، متان ، استیلن ، اتیلن ، اندازه گیری میگردد .

**(C) اسیدیته :**

این آزمایش برای کم کردن هدایت الکتریکی ( افزایش خاصیت عایقی ) و کم کردن خوردگی در فلز و افزایش طول عمر عایق سیستم ضروری است .

**۳- آزمایشات الکتریکی روغن :**

**(a) ولتاژ شکست :** ولتاژ قابل تحمل روغن می باشد و بیانگر حداکثر ولتاژ مجاز است . در مورد روغن های عایقی کارکرده علت کاهش این مشخصه وجود آب و سایر ذرات معلق هادی است .

**(b) تلفات عایقی (تائزانت دلتا) :**

این مشخصه بیانگر میزان تلفات عایقی روغن است و مقادیر بالای آن بیانگر وجود مقادیر زیاد یونهای قطبی محلول در آن است . این مشخصه در روغن های کارکرده میزان زوال روغن را مشخص می کند .

**(C) مقاومت ویژه الکتریکی :**

مقاومت ویژه الکتریکی ، نسبت گرادیان پتانسیل به جریان در نمونه می باشد و از میزان ترکیبات یونی محلول در روغن خبر می دهد .

**- سیستم آنالیز روغن ترانسفورماتورهای قدرت :**

یکی از روشهای خوب و مناسب جهت بررسی تحولات داخل ترانسفورماتورهای قدرت ، آنالیز گازهای موجود و محلول در روغن ترانسفورماتور می باشد ؛ این گازها از تنش های الکتریکی ، حرارتی و مکانیکی در داخل

ترانسفورماتور تولید می شوند و معمولاً عبارتند از هیدروژن ( $H_2$ ) ، متان ( $CH_4$ ) منو اکسید کربن ( $CO$ ) ، دی اکسید کربن ( $CO_2$ ) ، اتیلن ( $C_2H_4$ ) ، اتان ( $C_2H_6$ ) ، و استیلن ( $C_2H_2$ ) که اندازه و مقدار موجودیت هر یک از این گازها در روغن ترانسفورماتور بیانگر یک عیب ویژه ای در داخل ترانس قدرت است. مطابق با استاندارد (**IEC 61599**) و عدم توجه به میزان این گازها موجب خسارتهای مالی و جانی خواهد بود.

جهت اندازه گیری گازهای داخل روغن دستگاههای کوچک و بزرگ متفاوتی وجود دارد که در مدل های مختلف کار متشابهی را انجام می دهند. یکی از انواع این دستگاهها بروی خود ترانس نصب میشود که بصورت مداوم با روغن داخل ترانس ارتباط دارد و روغن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. از جمله کارایی های این نوع آنالیزرها بررسی مداوم روغن ترانسفورماتور و تجزیه و تحلیل گازهای موجود در ترانسفورماتور است که حتی زیر بار و در حالت برق دار کار می کند و تعبیه کنتاکت های کمکی جهت ارسال آلام و هشدار به اتاق فرمان در زمان زیاد شدن این نوع گازها در روغن ترانسفورماتور است این دستگاهها در هر زمانی که اشکالی در ترانس بوجود بیاید حتی خیلی جزئی باشد با اعلام هشدار از وارد شدن صدمات بیشتر جلوگیری می کند.

یکی از دستگاههای متداول جهت نصب بروی ترانسفورماتورهای قدرت دستگاه آنالیز گاز هیدروژن و سنجش رطوبت است که در اغلب خطاهای داخل ترانسفورماتورها گاز هیدروژن تولید میشود؛ رطوبت نیز یکی از خطاهای مخرب در روغن ترانسفورماتور و بروی عایق های آن است؛ عمر عایق ها متناسب با میزان جذب رطوبت آنهاست و از طرفی با افزایش میزان رطوبت در نواحی با شدت میدان الکتریکی بیشتر موجب آستانه شروع تخلیه جزئی و افزایش شدت آن می شود و در نهایت باعث وارد شدن خسارات جدی به ترانسهای قدرت می شود.

علاوه بر هیدروژن و رطوبت ، میزان منواکسید کربن که در اثر تغییرات در مواد عایقی در داخل ترانسفورماتور

تولید می شود یکی از علایم افزایش حرارت نقطه ای در داخل سیم پیچ های ترانسفورماتور است ، میزان منواکسید کربن تولیدی میتواند نشان دهنده سطح وقوع تجزیه حرارتی سلولز باشد .

- سیستمهای جلوگیری از فساد روغن :

۱- سیستم با کنسرواتور معمولی ( باز) **Open type conservator system**

۲- سیستم با تانک بسته ( تحت فشار هوا) **Air Sealed Tank system**

۳- سیستم با تانک بسته (تحت فشار گاز نیتروژن) **Nitrogen sealed tank system**

۴- سیستم کنسرواتور دیافراگمی **Diaphragm conservator system**

۵- سیستم بالشتک هوایی با فشار ثابت **Bellows – sesl constant Pressur system**

۶- سیستم های با مواد جذب کننده رطوبت **Activated alumina Tveater system**

۷- سیستم های با مواد افزودنی **Additive system**

از انواع سیستمهای فوق سیستم های کنسرواتور معمولی و کنسرواتور دیافراگمی بسیار متداول می باشد که به طور مشروح مورد بررسی قرار می گیرند .

۱- **کنسرواتور معمولی :**

در این سیستم کنسرواتور به عنوان یک منبع ذخیره و جابجایی روغن در بالای تانک اصلی قرار گرفته و به کمک مواد رطوبت گیر به هوای خارج ارتباط دارد .

در این سیستم رطوبت هوا بکمک مواد موجود در محفظه رطوبت گیر (**Silicagel-breather**) جذب شده و بنابراین روغن با هوای نسبتاً خشک در تماس می باشد . این نوع کنسرواتور از متداولترین انواع

کنسرواتورها می باشد که برای سالیان دراز مورد استفاده قرار می گرفته و امروزه نیز برای ولتاژ پایین تر از **100** کیلوولت کاربرد بسیاری دارد . در این سیستم سطح تماس روغن با هوا در حداقل می باشد و با توجه به

اینکه درجه حرارت روغن نیز در داخل کنسرواتور کم می باشد بنابراین سرعت واکنش روغن با اکسیژن هوا بسیار کند می باشد.

ضمناً تغییرات عدد اسیدی روغن نیز در این سیستم بنحوی است که پس از حدود ۱۵ الی ۲۰ سال به مقدار مجاز یعنی ۰/۳ تا ۰/۴ میلی گرم KOH در هر گرم می رسد و لذا لازم است بعد از هر ۱۵ تا ۲۰ سال روغن ترانسفورماتور تعویض گردد از مزایای این نوع کنسرواتور ، سادگی ، ارزانی و جلوگیری از اعمال فشارهای بالا به ترانسفورماتور می باشد .

## ۲- سیستم کنسرواتور نوع دیافراگمی :

در این نوع کنسرواتور از یک کیسه لاستیکی ( ضد روغن ) به منظور ایزوله کردن روغن از هوا مطابق شکل استفاده می شود .

در این سیستم فشار داخل کیسه هوایی متناسب با فشار بیرون بوده و به ترانسفورماتور فشار زیادی وارد نمی شود . جنس کیسه هوایی از سه لایه مواد لاستیکی بوده که لایه های داخلی و خارجی آن با مواد ضد روغن از جنس نیتریل (NBR) می باشد . با کاربرد این نوع کنسرواتور از فساد روغن تا مدت ۵۰ سال جلوگیری می شود و چون عملاً عمر ترانسفورماتور در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال می باشد در طول عمر ترانسفورماتور احتیاجی به تعویض روغن در صورت نگهداری مناسب سیستم نمی باشد

## ترانسفورماتور هرمتیک:

ترانسفورماتور هایی که روغن آنها با هوای آزاد هیچگونه ارتباطی ندارد و مخازن آنها کاملاً مسدود می باشد به ترانسفورماتور های هرمتیک مشهورند . از بهترین ویژگی های این نوع ترانسفورمانور ها کاهش میزان فرسودگی مواد عایقی آنها در مقایسه با ترانسفورماتور های با منبع انبساط ، بعلت عدم ارتباط با هوا با روغن میباشد. بطوریکه در این نوع ترانسفورماتور ها اصولاً نیازی به تعویض روغن نبوده و در نهایت هزینه مراقبت و نگهداری آنها به مقدار زیادی کاهش می یابد در کارخانجات ایران ترانسفور ، ترانسفورماتورهای هرمتیک

در دو نوع ، هر متیک با بالشتک گازی (رادیاتوری) و روغنی (پره ای) طراحی و ساخته می شوند .

### **الف) ترانسفورماتور های هرمتیک با بالشتک گازی ( رادیاتوری)**

+این ترانسفورماتور ها بطور کلی بر دو نوع اند و در هر محدوده قدرت قابل ساخت می باشند . محفظه گاز در این ترانسفورماتور علاوه بر جلوگیری از ارتباط روغن با هوای محیط نقش حجم الاستیک را ایفا می نماید . از گازی بی اثر باید در محفظه استفاده نموده که تاثیر تخریبی بر روی روغن دارد و سایر مواد عایقی و قسمتهای داخلی و ترانسفورماتور ها نداشته باشد . / گازی که معمولا برای این منظور به کار میرود ، گاز ازت (نیتروژن  $N_2$ ) و در برخی موارد هوای خشک است این ترانسفورماتور ها عمدتا دارای مخزن کاملا صلب بوده و در دو نوع زیر تولید می شوند :

الف : با حجم ثابت گاز ( در محدوده ترانسفورماتور توربیع).

ب : فشار ثابت گاز ( در محدوده ترانسفورماتور های قدرت).

در ترانسفورماتور های هرمتیک با بالشتک گازی برای کاهش دامنه تغییرات فشار ، حجم محفظه تحت فشار به قدر کافی بزرگ در نظر گرفته میشود . بسته به شرایط بارگیری مقداری از درون روغن حل می شود که میزان گاز حل شده در روغن تابع خطی از فشار بوده و دما تاثیر ناچیزی در حلالیت گاز دارد ، گاز هیدروژن دارای حجمی معادل ۲۰٪ الی ۵۰٪ حجم روغن ترانسفورماتور می باشد به دلیل بزرگ بودن حجم محفظه گاز در مواردی که از لحاظ ارتفاع ترانسفورماتور و یا نصب پوشینگها محدودیت وجود داشته باشد می توان بخشی از محفظه گاز را به مخازنی در جنب دیواره های ترانسفورماتور انتقال داده و توسط لوله ای ارتباط آن ها با محفظه بالای روغن برقرار نمود

### **ب) ترانسفورماتور های هرمتیک روغنی (پره ای)**

در این نوع از خاصیت ارتجاعی پره های خنک کننده (وله ها) ، برای جبران تغییرات حجم روغن استفاده شده است ، به طوری که در اثر افزایش حجم روغن پره ها باز و در کاهش حجم روغن پره ها فشرده می شوند نوسانات بار و فشار در طی عمر ترانسفورماتور مذکور ، پره ها را در معرض پدیده خستگی قرار می دهد لذا طراحی این ترانسفورماتور ها باید به گونه ای باشند که تنشهای حاصله از حد تنش خستگی پره ها تجاوز



نمایند . به کار گیری سیستم های پیشرفته ی جوشکاری و استفاده روش های مناسب تولید مخزن تاثیر مهمی در افزایش عمر مخازن ترانسفور ماتور های مذکور دارد . این نوع ترانسفورماتورها کاملا از روغن پر شده و در محدوده ظرفیت ترانسفور ماتور های توزیع ساخته می شوند .

شکل ظاهری ترانسفور ماتور های هرمتیک روغنی (پره ای)

