


((بسم الله الرحمن الرحيم))

وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

ماشین الکتریکی سه فاز

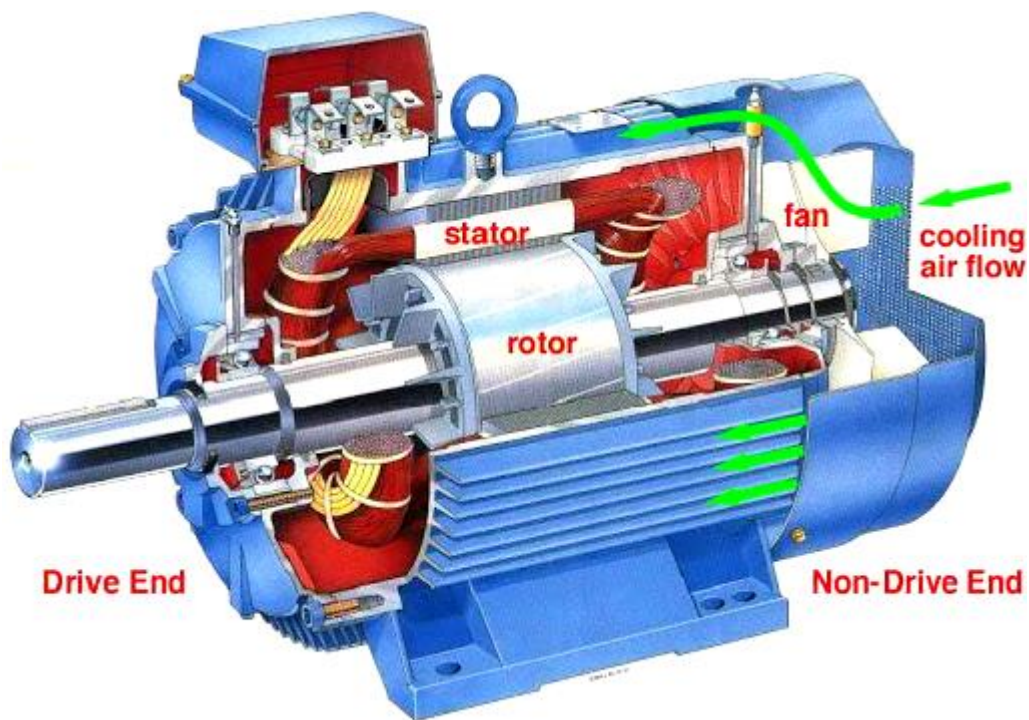

تهیه کننده:

دکتر حسن زارع

تهیه شده برای دانشجویان رشته برق قدرت

سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

« فهرست »

عنوان

صفحه

۱. ماشین های القایی الکتریکی (آسنکرون) ۱
۲. ساختمان موتورهای القایی سه فاز ۱
۳. میدان مغناطیسی دوار یا گردان ۲
۴. ولتاژ القاء شده ۸
۵. توزیع نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) ۹
۶. هارمونیک های فضائی و ضریبهای سیم پیچی ۱۵
۷. عملکرد موتورهای القائی سه فاز در شرایط مختلف ۱۷
۸. بررسی سه حالت موتوری، ژنراتوری، و ترمزی در ماشین های القائی سه فاز ۲۱
۹. موتور القائی سه فاز معکوس ۲۳
۱۰. معرفی چند مدار معادل تقریبی و ساده برای موتورهای القایی سه فاز ۲۸
۱۱. آزمایش های بی باری و روتور قفل شده جهت تعیین پارامترهای موتورهای القایی سه فاز ۳۰
۱۲. مشخصه های موتورهای القایی سه فاز ۳۱
۱۳. نحوه پخش توان در ماشین های القائی در حالت های موتوری ژنراتوری و ترمزی ۳۸
۱۴. موتورهای القایی بار و تورسیم بندی شده ۴۱
۱۵. موتورهای القایی قفس سنجابی بامیله های عمیق ۴۱
۱۶. روتورهای قفس سنجابی مضاعف (دوبل) ۴۲
۱۷. طبقه بندی موتورهای القایی قفس سنجابی ۴۴

۴۶	۱۸. کنترل سرعت
۴۶	۱۹. کنترل ولتاژ
۴۷	۲۰. کنترل فرکانس
۵۰	۲۱. عملکرد موتورالقائی تحت فرکانس لغزش ثابت
۵۱	۲۲. کنترل سرعت با تغییر مقاومت روتور
۵۳	۲۳. کنترل سرعت با تغییر تعداد قطبها
۵۷	۲۴. راه اندازی موتورهای القایی
۵۹	۲۵. راه اندازی با مقاومت ظاهری اضافی در استاتور
۵۹	۲۶. راه اندازی با نصف سیم پیچ استاتور
۶۰	۲۷. راه اندازی ستاره - مثلث
۶۰	۲۸. راه اندازی با اتوترانس
۶۳	۲۹. توقف سریع موتورهای القایی
۶۲	۳۰. ترمز با اعمال فشار مخالف
۶۳	۳۱. ترمز با جریان مستقیم
۶۳	۳۲. تکفاز شدن موتور سه فاز
۶۴	۳۳. مولد القایی
۶۵	۳۴. بهره برداری از مولد القایی به طور جداگانه
۷۰	۳۵. موتورالقائی نیم تکه
۷۰	۳۶. بررسی هارمونیک های زمانی و مکانی در موتورهای القایی سه فاز
۷۵	۳۷. ماشین های سنکرون سه فاز
۷۷	۳۸. ساختمان ماشین های سنکرون سه فاز
۷۸	۳۹. ژنراتور سنکرون
۸۱	۴۰. شین بی نهایت
۵۸	۴۱. موتور سنکرون سه فاز

۸۶	۴۲. روش های راه اندازی موتور سنکرون
۸۸	۴۳. مدار معادل
۹۱	۴۴. تعیین راکتانس سنکرون
۹۲	۴۵. راکتانس سنکرون اشباع نشده
۹۳	۴۶. راکتانس سنکرون اشباع شده
۹۴	۴۷. نمودار فازوری
۹۵	۴۸. مشخصه های توان و گشتاور
۹۸	۴۹. مکان هندسی توان مختلط
۹۹	۵۰. منحنی های توانائی
۱۰۰	۵۱. کنترل ضریب توان
۱۰۳	۵۲. ژنراتورهای سنکرون مستقل
۱۰۴	۵۳. ماشین های سنکرون قطب برجسته
۱۰۵	۵۴. جریانها و راکتانس های d و q
۱۰۷	۵۵. روابط توان در ماشین های سنکرون قطب برجسته
۱۰۹	۵۶. تعیین X_d و X_q
۱۱۰	۵۷. کنترل سرعت موتورهای سنکرون
۱۱۰	۵۸. کنترل فرکانس
۱۱۳	۵۹. موتور سنکرون خود کنترل
۱۱۳	۶۰. سیستم کنترل باحلقه بسته
۱۱۴	۶۱. کاربرد ماشین های سنکرون سه فاز

ماشینهای القایی الکتریکی (آسنکرون)

مقدمه


ماشین های القایی بطور کلی به موتورها و ژنراتورهای القایی گفته میشود. موتورهای القایی یکی از ماشین های پرمصرف در صنایع بوده و حاوی یک قسمت ساکن بنام استاتور و یک قسمت دوار بنام روتور می باشند. روتور بر روی محور نصب بوده و درون استاتور می چرخد و لذا بین روتور و استاتور شکاف هوایی وجود دارد در موتورهای القایی استاتور به شبکه AC وصل شده و در روتور جریان AC به علت عمل القاء برقرار می گردد و بهمین دلیل به آنها موتورهای القایی گفته می شود. موتورهای القایی هنوز آنطور که باید و شاید در صنعت نیروگاهی جای خود را باز نکرده اند و اکثر کتب توجه خود را به موتورهای القایی معطوف می دارند ساختمان ژنراتور القایی نیز شبیه موتورهای القایی است یعنی در آنها نیز روتور و استاتور وجود دارد موتورهای القایی دوار بر سه نوعند :

۱. موتورهای القایی تکفاز

۲. موتورهای القایی دوفاز

۳. موتورهای القایی سه فاز


البته امروزه موتورهای القایی خطی نیز در سیستمهای حمل و نقل کاربرد فراوان دارند .

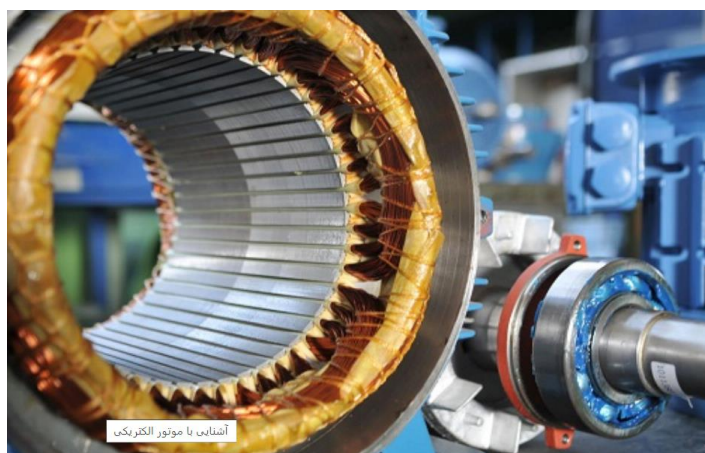

آشنایی با موتور الکتریکی

(b)

(b) استاتور

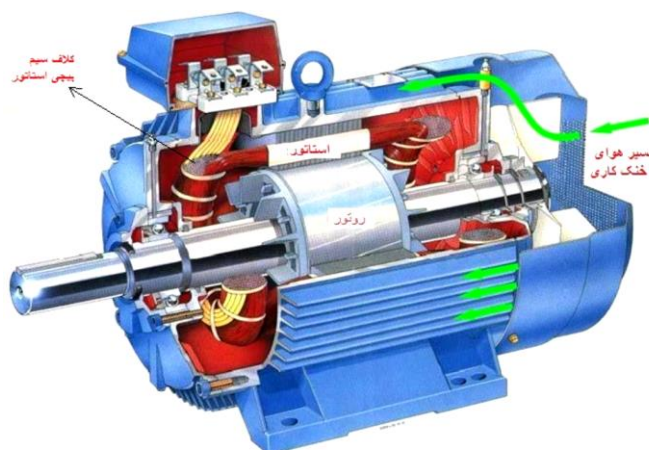

((a))

شکل (۵۱) موتور القایی سه فاز (a) شمای خارجی


ساختمان موتورهای القایی سه فاز

شکل (۵۱-۲) تصویر یک موتور القایی سه فاز را نشان میدهد و باید دانست در این موتور شکاف هوایی بین روتور و استاتور یکنواخت است هسته استاتور مورق (لایه لایه) بوده و از فولاد مرغوب تهیه میشود سطح داخلی استاتور حاوی شیارهایی است که سیم پیچی سه فاز درون آنها جاسازی میشود (شکل ۵۱-۲). هسته روتور نیز مورق بوده و از مواد فرومغناطیسی مرغوب ساخته میشود سطح خارجی روتور نیز شیاردار است و هادیهای روتور در آن جاسازی میشوند. روتور موتورهای القایی سه فاز از نظر ساختمان بر دو نوعند :

الف : روتور سیم بندی شده که درون شیارهای روتور سیم پیچ مسی یا آلومینیومی جاسازی شده است .


ب: روتور قفسی سنجابی که درون سیارهای روتور میله های آلومینیومی یا مسی تیبیه شده است . باید دانست در روتور قفس سنجابی میله ها از دو سمت توسط حلقه های انتهایی بهم متصل اند یا بعبارت دیگر میله ها از دو سمت اتصال کوتاه شده اند .

شکل (۵۲-a) یک روتور قفس سنجابی و شکل (۵۲-b) یک روتور سیم بندی شده را نشان میدهد . در روتور سیم بندی شده سیم پیچ روتور شبیه سیم پیچ استاتور بوده و سه فاز میباشد و درون سیارهای روتور تعبیه شده اند . لذا در روتور سیم بندی شده با سه مجموعه سیم پیچ تکفاز مواجه هستیم و لذا شش پایانه برای سیم بندی روتور حاصل می شود .

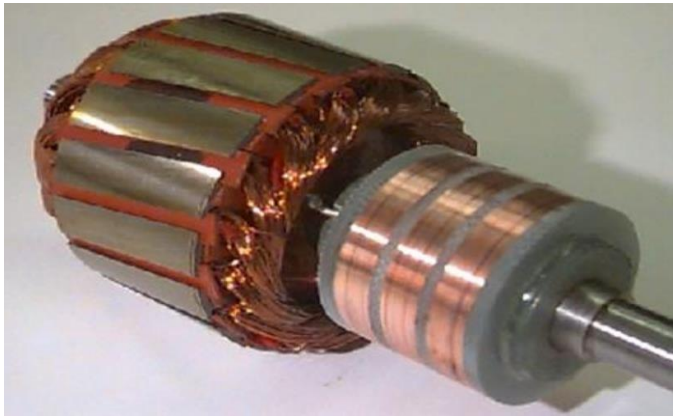

(b)

(b) روتور سیم پیچی شده

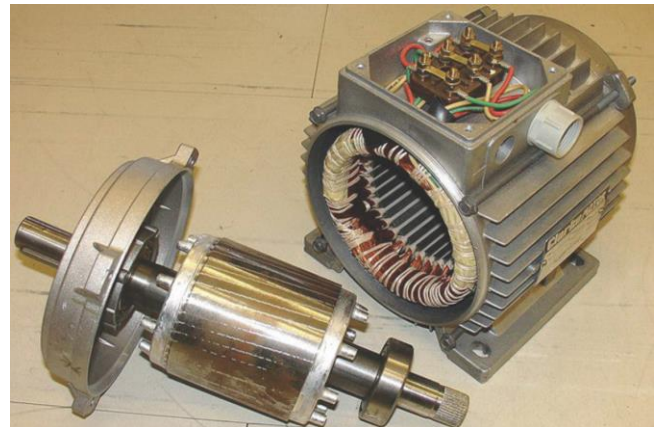

(a)

شکل روتور (۵۲) ساختمان روتور (a) روتور قفسه ای

معمولا کارخانه سازنده سه پایانه را درون ماشین بهم متصل ساخته و سه پایانه دیگر را از ماشین خارج میسازد و به سه حلقه لغزان بر روی محور متصل میکند (شکل ۵۲-b) بر روی این سه حلقه لغزان سه جاروبک ساکن وجود دارد و توسط این جاروبکها میتوان مدار روتور را به مدار دیگری از قبیل رتوستا جهت کنترل سرعت موتور متصل نمود گفتنی است در موتورهای قفس سنجابی ، دیگر حلقه های لغزان وجود ندارد و هیچگونه پایانه ای از روتور خارج نمیشود پس :

الف : در موتورهای قفس سنجابی فقط سه پایانه مربوط به استاتور از ماشین خارج میشود و به منبع ولتاژ AC وصل میگردد .


ب : در موتورهای با روتور سیم بندی شده شش پایانه از ماشین خارج میشود سه پایانه مربوط به استاتور است که برق AC وصل میشود و سه پایانه مربوط به روتور بوده که به حلقه های لغزان وصل میگرددند .

موتورهای قفس سنجابی ارزانتر و چون سخت تر از موتورهایی است که روتور آنها از نوع سیم بندی شده میباشد . سیم پیچی روتور و استاتور در موتورهای القایی که روتور آنها سیم بندی شده است بصورت گسترده و توزیع شده بوده و در کل محیط روتور و استاتور پخش شده اند . علت این امر استفاده اقتصادی از هسته آهن و هادی مسی بوده و در ضمن شکل موج mmf بهبود می یابد و لذا گشتاور آرام و نرمی حاصل میشود گفتنی است که سیم پیچی های هر فاز در استاتور و روتور چندین شیار را دربر میگیرند . شکل (۵۳-a) برش یک موتور القایی قفس سنجابی را نشان میدهد سیم پیچهای استاتور اصولا از نوع گسترده یا توزیع شده بوده

و در طول محیط استاتور پخش میباشند . اما برای سهولت آنها را بصورت سه کلاف متمرکز aa', bb', cc' نشان داده ایم باید دانست :

۱. کلاف متمرکز aa' نمایانگر کلیه سیم پیچی های گسترده یا توزیع شده فاز a است .
۲. کلاف متمرکز bb' نشانگر کلیه سیم پیچی های گسترده فاز b میباشد .
۳. کلاف متمرکز cc' مبین کلیه سیم پیچی های گسترده فاز c میباشد .

محور مغناطیسی این سه کلاف متمرکز، 120° درجه الکتریکی نسبت بهم جابجایی دارند . میدانیم در موتورهای القایی سه فاز، استاتور سه فاز است و میتوان آنرا به دو صورت ستاره و مثلث آرایش داد. شکلهای (b-53) و (c-53) دو آرایش ستاره و مثلث مربوط به استاتور را نشان میدهد .

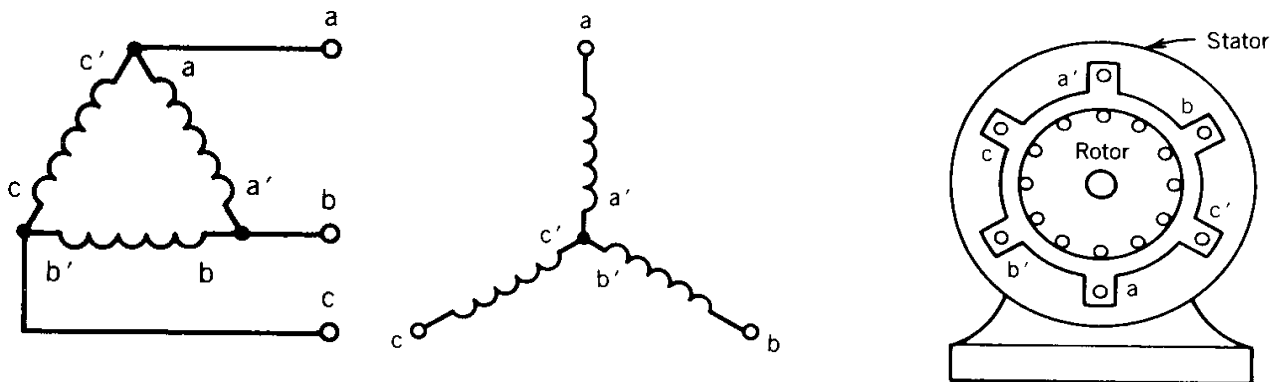

(c) اتصال مثلث

(b) اتصال ستاره

شکل (a) (53) برش موتور القایی سه فاز

میدان مغناطیسی گردان یا دوار

شکل (a-54) شمای یک استاتور با سه کلاف متمرکز سه فاز را نشان میدهد و محور مغناطیسی کلافها نسبت بهم در فضا و در محیط داخلی استاتور بمیزان 120° درجه الکتریکی جابجائی دارند باز متذکر میشویم کلافهای متمرکز aa', bb', cc' نمایانگر کلیه سیم پیچی های گسترده یا توزیع شده فازهای a, b, c استاتور است در اینجا فرض بر آنست که ماشین دوقطبی است .


اگر جریان متناوب سینوسی از هر کلاف بگذرد در اینصورت mmf ضربانی یا نوسانی حاصل میشود که دامنه و جهت آن به مقدار لحظه ای جریان عبوری از سیم پیچی بستگی دارد . شکل (2-54) توزیع mmf در فضا و در لحظات مختلف را بخاطر عبور جریان AC از کلاف متمرکز aa' نشان میدهد کلافهای bb', cc' نیز موجهای mmf با توزیع سینوسی پدید می آورند لذا با سه موج mmf سینوسی مربوط به کلافهای aa', bb', cc' روبرو هستیم که نسبت بهم در فضا بمیزان 120° درجه الکتریکی جابجائی دارند گیریم جریانهای متعادل زیر از سیم پیچ سه فاز استاتور بگذرد و شکل موجهای آن مطابق شکل (3-54) باشند یعنی :

$$i_a = I_m \cos(\omega t) \quad (136)$$

$$i_b = I_m \cos(\omega t - 120) \quad (137)$$

$$i_c = I_m \cos(\omega t + 120) \quad (138)$$

در اینجا خاطر نشان میسازیم که جهت عبور جریانهای از کلافها با علامتهای $(+), (\bullet)$ نشان داده شده اند (شکل a-54) .

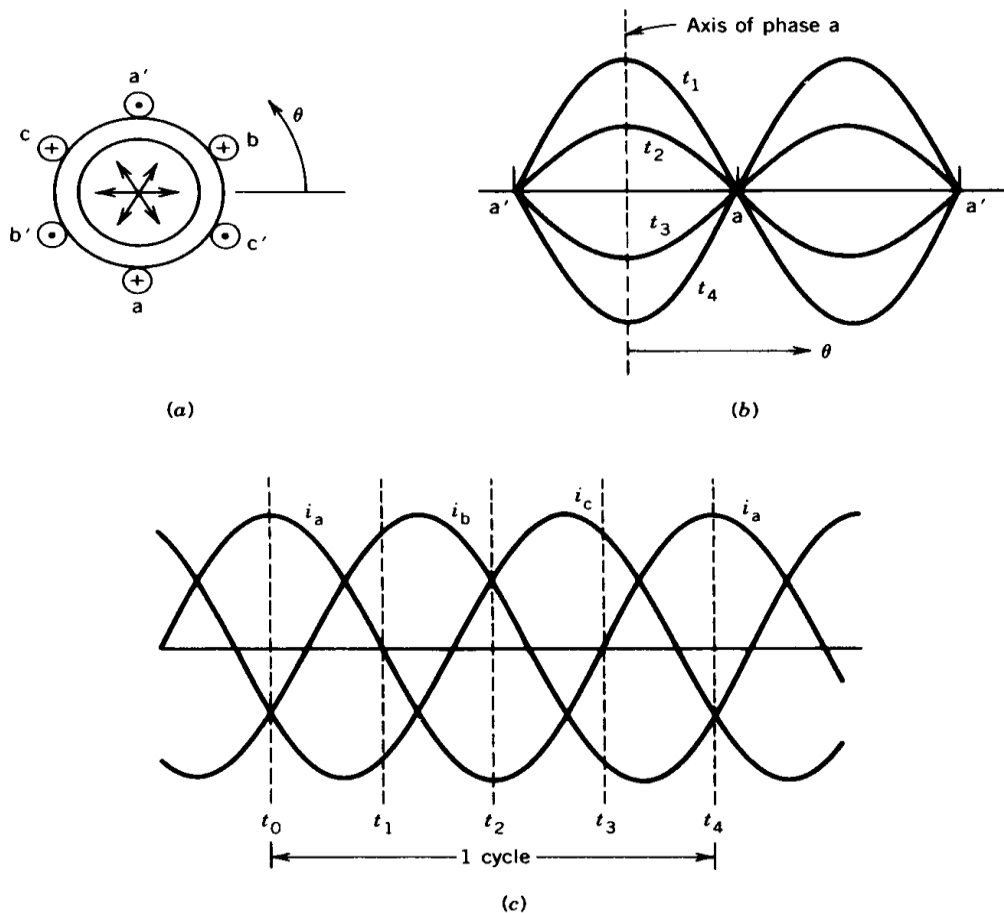

شکل (۵۴) mmf ضربانی یا نوسانی

گیریم جریانهای فوق از سیم پیچهای هر فاز بگذرد در اینصورت هر فاز موج mmf مربوطه را با توزیع سینوسی در فضا ایجاد میکند و یک نمونه آن مربوط به فاز a در شکل (۵۴-b) آمده است ملاحظه میشود مقدار ماکزیمم موج mmf مربوط به فاز a بر محور مغناطیسی فاز a منطبق است برای فازهای b, c نیز وضع بهمین منوال است. یعنی مقدار ماکزیمم موج mmf مربوط به فاز b بر محور مغناطیسی فاز b منطبق است و برای فاز c نیز مقدار ماکزیمم موج mmf مربوطه بر محور مغناطیسی فاز c قرار دارد لذا موج mmf مربوط به هر فاز را میتوان بصورت یک بردار فضایی نشان داد و این بردارها در امتداد محور مغناطیسی فازها خواهند بود دامنه این بردارها با جریان لحظه ای فازها متناسب است گفتنی است در اثر حضور سه موج mmf در ماشین، موج mmf منتجه حاصل میگردد که میتوان آنرا به روش ترسیمی یا تحلیلی ارزیابی نمود.


روش ترسیمی

اکنون لحظات مختلفی را بررسی میکنیم و مقدار و جهت موج mmf منتجه را ارزیابی مینمائیم. با توجه به شکل (۵۴-c) برای لحظه t_0 داریم:

$$i_a = I_m \text{ (از سیم پیچی فاز a میگذرد)} \quad (139)$$

$$i_b = -\frac{I_m}{2} \text{ (از سیم پیچی فاز b میگذرد)} \quad (140)$$

$$i_c = -\frac{I_m}{2} \text{ (از سیم پیچی فاز c میگذرد)} \quad (141)$$

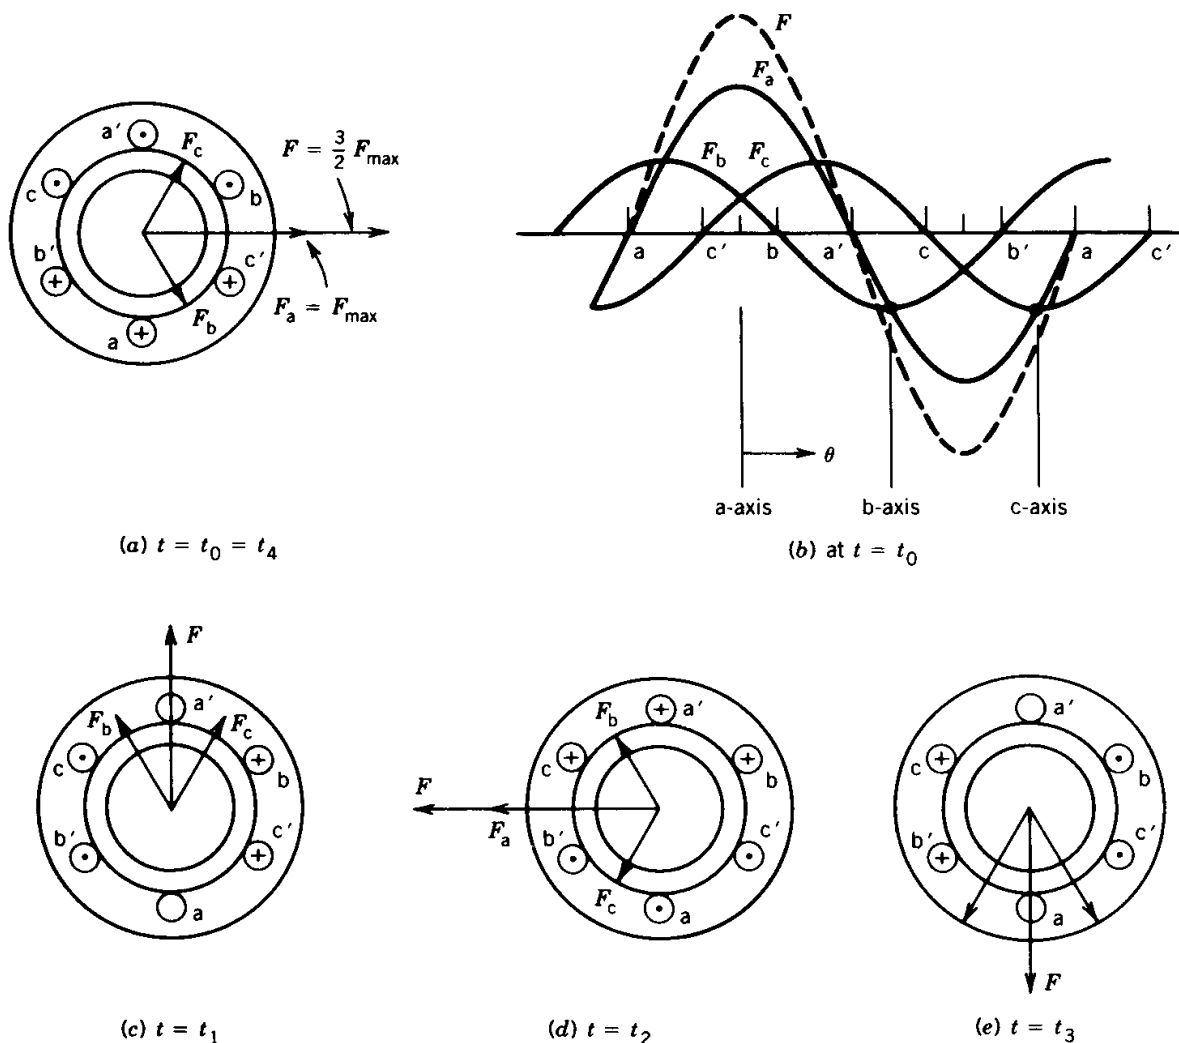

شکل (۵۵) تعیین میدان مغناطیسی به روش ترسیمی

در این صورت جهت جریانها در کلافها مطابق شکل (۵۵-۱) بوده و توسط علامتهای (+), (•) مشخص شده اند گفتنی است که :

۱. جریان در فاز a ماکزیمم است لذا mmf حاصله توسط فاز a ماکزیمم است این mmf توسط $F_a = F_{max}$ در امتداد محور مغناطیس فاز a در شکل (۵۵-a) مشخص شده است.
۲. mmf حاصله توسط فاز b برابر $F_b = \frac{F_{max}}{2}$ است و در شکل (۵۵-b) نشان داده شده است.
۳. mmf حاصله توسط فاز c برابر $F_c = \frac{F_{max}}{2}$ است و در شکل (۵۵-b) آمده است.
۴. چون i_b و i_c منفی هستند لذا F_b و F_c در جهت منفی محورهای مغناطیسی مربوطه نشان داده شده اند. (شکل b-۵۵)
۵. منتجه این سه mmf در شکل (۵۵-a) نشان داده شده و مقدار mmf منتجه معادل $3 \frac{F_{max}}{2}$ است.
۶. جهت mmf منتجه در امتداد جهت مثبت محور مغناطیسی فاز a است. (شکل a-۵۵)
۷. در لحظه t_0 توزیع mmf منتجه سینوسی بوده و همچون mmf مربوط به فاز a در امتداد محور مغناطیسی فاز a عمل میکند اما دامنه mmf منتجه معادل $\frac{3}{2}$ دامنه mmf فاز a است.

۸. در لحظه t_0 موجهای mmf فازهای گوناگون و mmf منتجه در شکل (b-55) نشان داده شده است . حال مطابق شکل (c-54) لحظه t_1 را در نظر میگیریم و داریم :

$$i_a = 0, F_a = 0 \quad (142)$$

$$i_b = \frac{\sqrt{3}}{2} I_m, F_b = \frac{\sqrt{3}}{2} F_{\max} \quad (143)$$

$$i_c = -\frac{\sqrt{3}}{2} I_m, F_c = -\frac{\sqrt{3}}{2} F_{\max} \quad (144)$$

شکل (c-55) بردارهای $F_a = 0, F_b, F_c$ و بردار منتجه را در لحظه t_1 نشان میدهد و مشاهده میشود که : الف : مقدار بردار نتیجه همان $\frac{3F_{\max}}{2}$ است .

ب : جهت بردار در لحظه t_1 بمیزان 90° درجه در جهت خلاف عقربه ساعت نسبت به لحظه t_0 چرخیده است . حال لحظات t_2 و t_3 در شکل (c-54) را در نظر میگیریم و بسهولت در می یابیم که موجهای mmf مطابق شکلهای (d-55) و (e-55) میشوند . باز مشاهده میشود که مقدار mmf منتجه همواره $3 \frac{F_{\max}}{2}$ است ولی جهت آن دائما عوض میشود بعبارت دیگر mmf منتجه در جهت خلاف عقربه های ساعت می چرخد اگر یک سیکل کامل یا چرخه کامل طی شود دوباره به وضعیت شکل (a-55) می رسیم پس در هر سیکل کامل موج mmf منتجه یک دور کامل در جهت خلاف عقربه ساعت می چرخد و لذا میدان گردان شکل گرفته است . بحث فوق برای ماشین دوقطبی صادق است . در ماشین p قطبی در هر سیکل ، mmf منتجه میزان $\frac{2}{p}$ دور کامل می چرخد اگر در ماشین p قطبی فرکانس جریانها f باشد لذا سرعت دوران میدان گردان برحسب دور در دقیقه (rpm) بقرار زیر است:

$$n = \frac{2}{p} f \times 60 = \frac{120f}{p} \quad (145)$$

به سرعت فوق که همان سرعت دوران میدان گردنده است سرعت سنکرون نیز اطلاق میگردد در تحلیل فوق فرض بر آن بود که :

۱. i_a از کلاف فاز a عبور کند.

۲. i_b از کلاف فاز b عبور کند.

۳. i_c جریان کلاف فاز c است .

به این حالت شرایط توالی مثبت گوئیم و دیدیم جهت چرخشی میدان گردان در جهت خلاف عقربه ساعت است اگر :

الف : i_a از کلاف فاز a عبور کند .

ب : i_b از کلاف فاز c بگذرد .

ج : i_c جریان کلاف فاز b باشد .

دراینصورت شرایط توالی منفی حاصل میشود و جهت چرخش میدان گردان در جهت عقربه ساعت است پس تعویض توالی فاز باعث میشود جهت چرخش mmf منتجه عوض شود .

روش تحلیلی

یک ماشین دوقطبی با استاتور سه فاز همچون شکل (a-۵۶) در نظر میگیریم. در این شکل θ زاویه مکانی هر نقطه از فاصله هوایی نسبت به محور مغناطیسی فاز a است در هر لحظه mmf منتجه در امتداد زاویه θ بقرار زیر است:

$$F(\theta) = F_a(\theta) + F_b(\theta) + F_c(\theta) \quad (146)$$

باید دانست در هر لحظه، سیم پیچی هر فاز mmf مخصوص بخود را تولید می کنند که ماکزیمم آن بر محور همان فاز منطبق است و دامنه هر mmf به جریان لحظه ای همان فرکانس بستگی دارد مشارکت mmf فاز a در امتداد زاویه θ اینچنین است:

$$F_a(\theta) = N i_a \cos(\theta) \quad (147)$$

در رابطه اخیر N تعداد حلقه یا تعداد دور مؤثر فاز a بوده و i_a جریان فاز a است از آنجائیکه محور مغناطیسی فازها نسبت بهم ۱۲۰ درجه الکتریکی جابجایی دارند لذا مشارکت mmf فازهای b, c در امتداد زاویه θ بقرار

$$F_b(\theta) = N i_b \cos(\theta - 120) \quad (148) \quad \text{زیر است:}$$

$$F_c(\theta) = N i_c \cos(\theta + 120) \quad (149)$$

لذا mmf منتجه در امتداد زاویه θ بشرح زیر است:

$$F(\theta) = N i_a \cos(\theta) + N i_b \cos(\theta - 120) + N i_c \cos(\theta + 120) \quad (150)$$

با جایگزینی مقادیر لحظه ای جریانها داریم:

$$\begin{aligned} F(\theta, t) &= N I_m \cos(\omega t) \cos(\theta) \\ &+ N I_m \cos(\omega t - 120) \cos(\theta - 120) \\ &+ N I_m \cos(\omega t + 120) \cos(\theta + 120) \end{aligned} \quad (151)$$

$$\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2} \cos(A - B) + \frac{1}{2} \cos(A + B) \quad (152) \quad \text{از مثلثات بیاد داریم:}$$

پس:

$$\begin{aligned} F(\theta, t) &= \frac{1}{2} N I_m \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2} N I_m \cos(\omega t + \theta) \\ &+ \frac{1}{2} N I_m \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2} N I_m \cos(\omega t + \theta - 240) \\ &+ \frac{1}{2} N I_m \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2} N I_m \cos(\omega t + \theta + 240) \\ &= \frac{3}{4} N I_m \cos(\omega t - \theta) \end{aligned} \quad (153)$$

از رابطه بالا معلوم میشود که mmf منتجه در شکاف هوایی ماشین شکل میگیرد و با سرعت زاویه ای $\omega = 2\pi f$ می چرخد گفتنی است که:


۱. در لحظه t_1 (شکل b-۵۶) mmf منتجه دارای توزیع سینوسی در حول شکاف هوایی بوده و پیک آن

در $\theta = \omega t_1$ رخ میدهد.

۲. در لحظه دیرتر t_2 (شکل b-۵۶) mmf منتجه همچنان دارای توزیع سینوسی بوده و پیک آن در

$\theta = \omega t_2$ رخ میدهد.

از نکات فوق در میابیم که موج mmf در حول شکاف هوایی بمیزان $\omega(t_2 - t_1)$ حرکت و چرخیده است سرعت زاویه ای mmf گردان برابر $\omega = 2\pi f$ بوده و برحسب رادیان بر ثانیه بیان میشود. اگر بخواهیم در ماشین P قطبی سرعت دوران را برحسب دور در دقیقه بیان کنیم از رابطه (۱۴۵) کمک میگیریم.

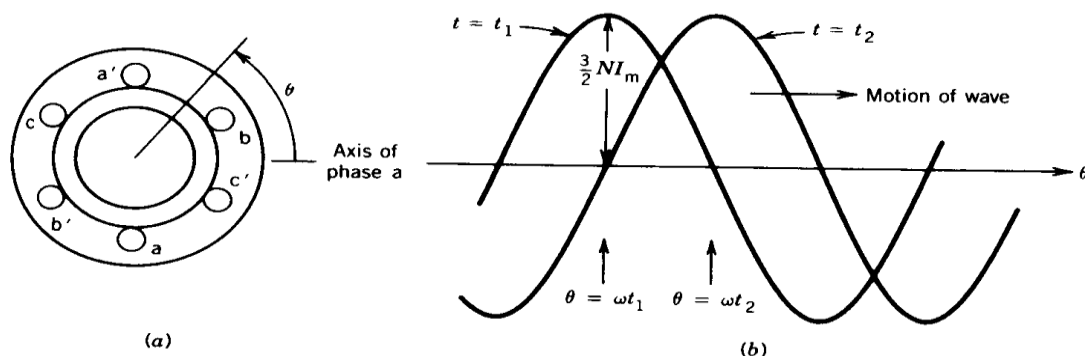


شکل (۵۶) حرکت موج mmf منتجه

ولتاژ القاء شده

در بخش قبلی دیدیم سیم پیچی گسترده سه فاز استاتور در صورت عبور جریانهای متعادل سه فاز میدان گردان با توزیع سینوسی در شکاف هوایی حاصل میسازد این امر را میتوان در یک ماشین دوقطبی با دوران یک آهن ربای گردان در شکاف هوایی شبیه نمود (شکل ۵۷) میدان گردان در کلافهای aa', bb', cc' طبق قانون فارادی ولتاژ القاء میکند. گیریم توزیع چگالی شار در شکاف هوایی بقرار زیر باشد:

$$B(\theta) = B_{\max} \cos(\theta) \quad (155)$$

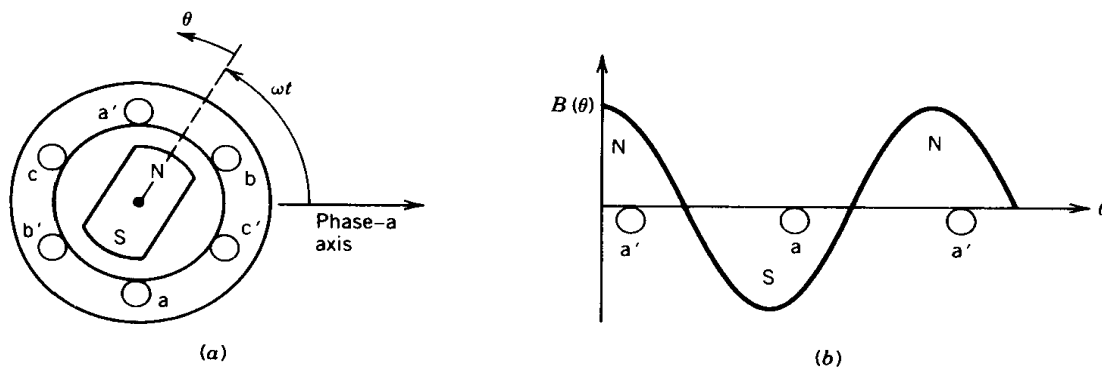

شکل (۵۷) توزیع چگالی شار در شکاف هوایی

شار قطب در شکاف هوایی (ϕ_p) اینچنین است:

$$\phi_p = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} B(\theta) l r d\theta = 2B_{\max} l r \quad (156)$$

I طول محوری استاتور و r شعاع داخلی استاتور در شکاف هوایی است. گیریم کلافهای هر فاز با گام کامل پیچیده شده باشد و تعداد دور یا تعداد حلقه کلافها N باشد گام کامل بمعنی آنست که لبه کلافها بمیزان 180° درجه الکتریکی در طول محیط استاتور از هم فاصله داشته باشند (شکل ۵۷-a) واضح است که با دوران میدان مغناطیسی ناشی از استاتور که با آهن ربا مدل شده است شار پیوندی یا شار دور متغیری در کلافها حاصل میشود به عنوان مثال میتوان گفت:

۱. شار پیوندی کلاف aa' در $\theta = \omega t$ ماکزیمم بوده و برابر $N\phi_p$ است.

۲. شار پیوندی کلاف aa' در $\omega t = 90^\circ$ صفر است.

بطور کلی شار پیوندی فاز a بقرار زیر است:

$$\lambda_a(\omega t) = N\phi_p \cos(\omega t) \quad (157)$$

ولتاژ القاء شده در کلاف aa' مربوط به فاز a از قانون فاراده بدست می آید:

$$e_a = -\frac{d\lambda_a}{dt} = \omega N\phi_p \sin(\omega t) = E_{\max} \sin(\omega t) \quad (158)$$

ولتاژهای القاء شده در کلافهای bb', cc' بقرار زیر است:

$$e_b = E_{\max} \sin(\omega t - 120) \quad (159)$$

$$e_c = E_{\max} \sin(\omega t + 120) \quad (160)$$

مقدار مؤثر (rms) ولتاژ القا شده در کلافها بقرار زیر است:

$$E_{rms} = \frac{\omega N\phi_p}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f}{\sqrt{2}} N\phi_p = 4.44 fN\phi_p \quad (161)$$

در روابط بالا f فرکانس برحسب هرتز میباشد و ϕ_p شار هر قطب ماشین است. در روابط فوق N کل تعداد حلقه های سری کلافهای متمرکز در هر فاز بوده که یک سیم پیچی با گام کامل را تشکیل میدهد. در ماشینهای AC واقعی سیم پیچهای هرفاز بصورت توزیع شده و گسترده در شیارهای گوناگون پخش شده اند علت این امر استفاده بهتر از امکانات هسته و هادیهای مسی است و همچنین با این عمل شکل موج mmf بهبود می یابد. در چنین شرایطی ولتاژ القاء شده در کلافهای مختلف موجود در شیارهای گوناگون باهم همفاز نمی باشند لذا برای پیدا کردن کل ولتاژ القایی در هر فاز باید ولتاژهای القایی کلافهای متعدد همان فاز را که در شیارهای مختلف جاسازی شده هند جمع فازوری نمود تا به کل ولتاژ القایی در هر فاز دست یابیم. در اینصورت رابطه زیر بدست می آید:

$$E_{rms} = 4.44 fN_{ph}\phi_p K_w \quad (162)$$

N_{ph} تعداد حلقه های سری در هر فاز بوده و K_w ضریب سیم پیچی نام دارد. K_w بین 0.85 تا 0.95 میباشد.

توزیع نیروی محرکه مغناطیسی (mmf)

یک سیم پیچی N حلقه ای یا N دوری را در نظر میگیریم که درون دو شیار استاتور ماشین جاسازی شده باشد شکل (a-58) اگر جریان i از سیم پیچ بگذرد mmf در امتداد زاویه θ توسط آمپر دور محصور شده توسط مسیر خط چین مسدود تعیین میشود (شکل a-58)

$$F(\theta) = Ni \quad (163)$$

توزیع mmf در شکاف هوایی در شکل (b-58) نشان داده شده است گیریم شکاف هوایی یکنواخت بوده و طول آن g باشد و از مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) هسته روتور و استاتور چشم پوشی شود در اینصورت توزیع چگالی شار در شکاف هوایی همانند توزیع mmf خواهد بود یعنی:

$$B(\theta) = \mu_0 \frac{Ni}{2g} \quad (164)$$




و سایر هارمونیکهای چگالی شار بقرار زیرند:

$$B(\theta) = B_{1(\max)} \sin(\theta) + B_{3(\max)} \sin(3\theta) + B_{5(\max)} \sin(5\theta) + \dots \quad (165)$$

توزیع چگالی شار موج چهارگوش است و غیرسینوسی میباشد. مؤلفه های هارمونیک اصلی و سایر هارمونیکهای چگالی شار بقرار زیرند:


$$= \sum \frac{4B_{\max}}{\pi h} \sin(h\theta) \quad (166) \quad h=1,3,5,\dots$$

در رابطه فوق کلیه هارمونیکهای فرد مشخص شده است در شکل (c-58) هارمونیک اصلی، هارمونیک سوم و پنجم چگالی شار نشان داده شده است.

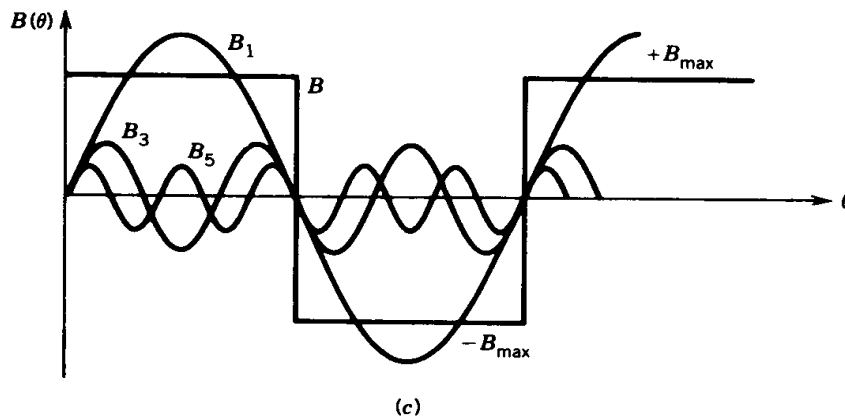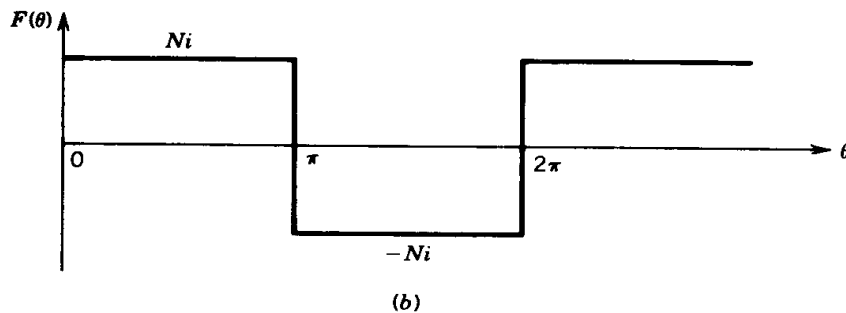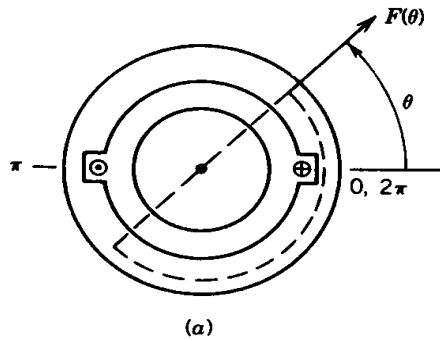


شکل (58) سیم پیچ متمرکز (a) سیم پیچ در دوشیار استاتور (b) توزیع mmf در شکاف هوایی (c) توزیع چگالی شار در شکاف هوایی

هارمونیکهای چگالی شار و لنتاژهای هارمونیک دار در سیم پیچ القاء میکنند باید گفت که هارمونیکها را میتوان با توزیع و گسترش سیم پیچ درون شیارهای مختلف کاهش داد در شکل (a-59) یک سیم پیچ توزیع شده یا گسترده را درون ۱۲ شیار نشان میدهد توزیع mmf در این حالت در شکل (b-59) نشان داده شده است در این شکل مؤلفه هارمونیک اصلی mmf نیز در این شکل نشان داده شده است ملاحظه میشود توزیع mmf در سیستم چند شیاری به موج سینوسی نزدیکتر است

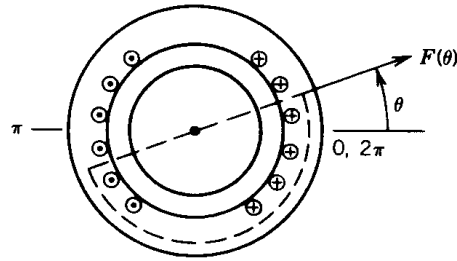

(a)

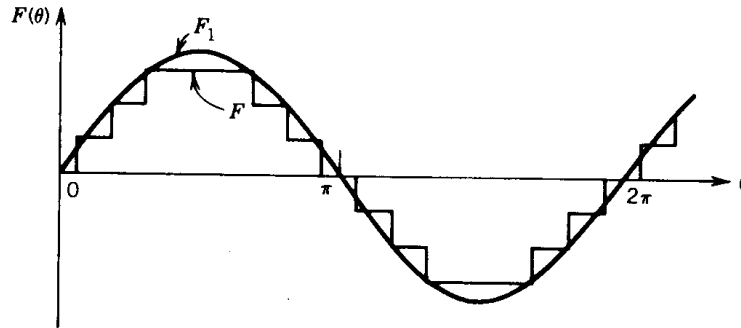

(b)

شکل (۵۹) سیم پیچ توزیع شده یا گسترده

باید دانست اگر تعداد شیارها بسمت بینهایت میل کند توزیع mmf سینوسی خواهد بود اما ساخت چنین ماشین ایده آلی غیرممکن است. شکل (۶۰) سیم پیچ استاتور یک ماشین سه فاز را نشان می دهد در عمل تعداد شیارها محدود است و سیم پیچ گسترده یا توزیع شده در این شیارها جاسازی شده اند .



شکل (۶۰) کلاف و سیم پیچی در یک ماشین سه فاز

ولتاژهای القاء شده

برای سیم پیچ متمرکز N حلقه ای یا N دوری ، ولتاژ ، مؤثر القاء شده در هر فاز بقرار زیر است :

$$E = 4.44 fN\phi \quad (167)$$


F فرکانس و Φ هارمونیک اصلی شار قطب است اگر سیم پیچ گسترده فرض شود داریم:

$$E = 4.44 fN\phi K_w \quad (168)$$

باید دانست ولتاژ اخیر از ولتاژ رابطه قبل کمتر است K_w ضریب سیم پیچی نامیده میشود و کوچکتر از یک است مقدار K_w به نحوه سیم پیچی بستگی دارد.

آرایش سیم پیچی

شکل (a-61) سیم پیچی گسترده مربوط به استاتور ماشین سه فاز دو قطبی را نشان میدهد این سیم پیچی از نوع دو لایه با گام کامل است در این سیستم در هر شیار دو لبه کلاف جاسازی شده است سیم پیچ دو لایه در اکثر ماشینها بجز موتورهای کوچک مصرف دارد در این سیستم لبه های کلافی که در شیارهای مجاور جاسازی شده اند مربوط به فاز مشابه خواهند بود به عنوان مثال میتوان گفت a_1, a_2, a_3, a_4 تشکیل کمربند فاز a را تشکیل می دهند. در ماشین سه فاز کمربند فاز 60° درجه است در سیستم دو لایه یک لبه یک کلاف مانند a_1 در کف شیار و لبه دیگر در بالای شیار دیگر قرار دارد باید دانست دهانه یا گام هر کلاف در شکل (a-61) معادل 180° درجه الکتریکی است و لذا سیم پیچی گام کامل شکل گرفته است در اینجا متذکر میشویم از آنجائیکه ماشین دو قطبی است گام قطبی نیز معادل 180° درجه الکتریکی میباشد لذا در ماشین دو قطبی گام کامل سیم پیچی معادل گام کامل قطبی خواهد بود شکل (b-61) دهانه یا گام کمتر از گام کامل قطبی است لذا سیم پیچی با گام کسری یا گام کوتاه شکل گرفته است

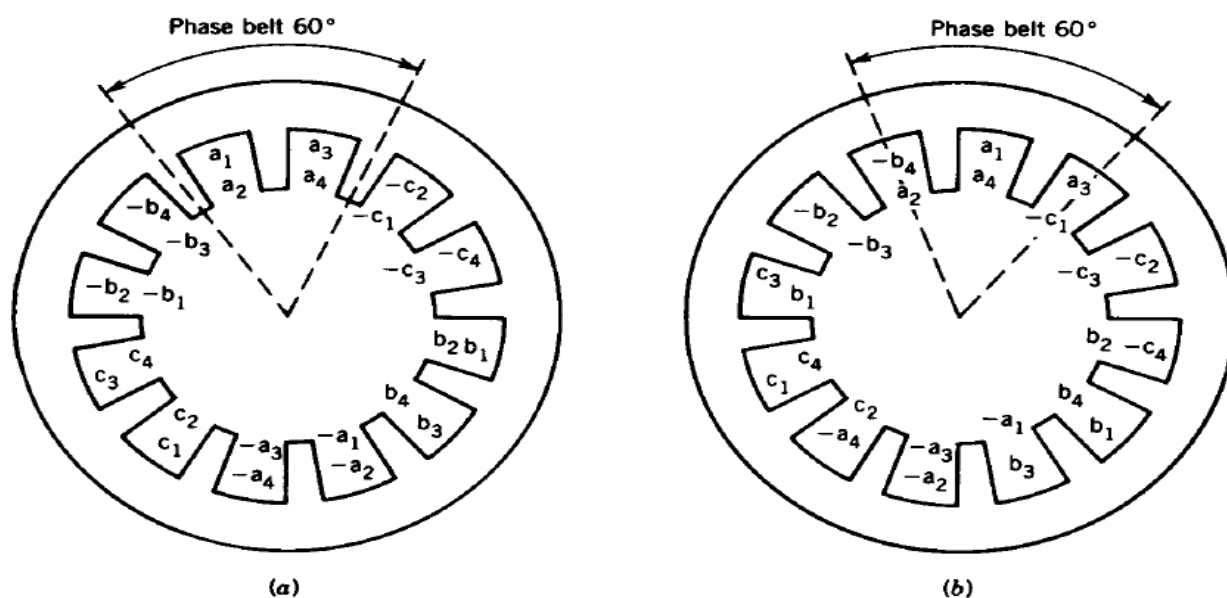

شکل (61) سیم پیچ دو لایه استاتور (a) گام کامل (b) گام کسری با گام کوتاه

در شکل (b-61) کلاف a_1, a_1 پنج ششم گام قطبی را طی میکند (150° درجه الکتریکی). در این صورت کمربندهای فاز بر روی هم می افتند یا فصل مشترک دارند. بعنوان مثال میتوان دید که کمربند فاز a شامل لبه های مربوط به فاز b, c است (شکل b-61) سیم پیچ با گام کوتاه اغلب در ماشینهای سه فاز AC مورد استفاده قرار میگیرد در این سیم پیچها طول سیم بندی کاهش می یابد و لذا در مس صرفه جوئی میکنیم و نیز همانطور که خواهیم دید دامنه برخی از هارمونیکها در توزیع mmf و ولتاژ القایی کاهش می یابد.

ضریب سیم پیچی

نحوه توزیع و گام کلافها بر ولتاژهای القاء شده در سیم پیچ اثر میگذارد در این بخش دو ضریب مورد توجه قرار میگیرد:

۱. ضریب توزیع K_d

۲. ضریب گام K_p

ضریب توزیع

در سیم پیچی متمرکز ولتاژهای القا شده در کلافها همفاز بوده و لذا ولتاژ سیم پیچی از جمع جبری ولتاژهای کلافها حاصل میشود. در سیم پیچ توزیع شده یا گسترده ولتاژهای القاء شده در کلافها همفاز نبوده و اختلاف فازی معادل α بین آنها بوجود می آید α زاویه شار نامیده میشود در اینصورت ولتاژ سیم پیچی از جمع فازوری ولتاژهای کلافها حاصل میشود ضریب توزیع (K_d) اینچنین تعریف میشود:


$$K_d = \frac{\text{جمع فازوری ولتاژهای کلاف}}{\text{جمع جبری ولتاژهای کلاف}} \quad (169)$$

α = زاویه بین دو شیار مجاور

n = تعداد شیارها به إزاء هر قطب یا تعداد شیارها به إزاء هر کمر بند

گیریم $n=3$ باشد شکل (۶۲) ولتاژهای کلافها را بصورت فازورهای RS, ST, TU نشان میدهد باید دانست این فازورها وتر دایره ای بمرکز O میباشد گفتنی است که زاویه این وترها از دیدگاه مرکز دایره معادل α است. فازور RU معادل جمع فازوری RS, TU, ST است و همان ولتاژ سیم پیچی میباشد. زاویه وتر RU از دیدگاه مرکز دایره O معادل $n\alpha$ است (در اینحالت خاص $n=3$ است) از رابطه (۱۶۹) و شکل (۶۲) داریم:

$$K_d = \frac{RU}{n(RS)} = \frac{2Rx}{n(2Ry)} = \frac{Rx}{nRy} = \frac{OR \cdot \sin(n\alpha/2)}{n \cdot OR \cdot \sin(\alpha/2)} = \frac{\sin(n\alpha/2)}{n \cdot \sin(\alpha/2)} \quad (170)$$

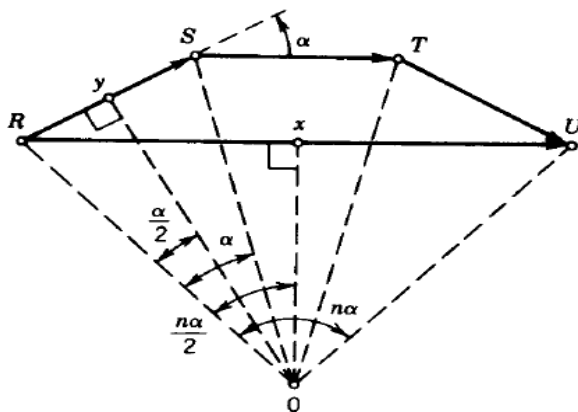

شکل (۶۲) ولتاژهای کلاف در سیم پیچ توزیع شده

ضریب گام

در کلافهای با گام کوتاه که دهانه یا گام کلاف کمتر از گام قطبی است ولتاژ القاء شده کمتر از حالت گام کامل است ضریب گام (K_p) را اینچنین تعریف میکنیم:

$$K_p = \frac{\text{ولتاژ القاء شده در کلاف با گام کوتاه}}{\text{ولتاژ القاء شده در کلاف با گام کامل}} \quad (171)$$

شکل (۶۳) ولتاژهای القایی در کلاف با گام کامل و گام کسری را نشان میدهد گام کلاف در حالت گام کسری یا گام کوتاه معادل $180 - \gamma$ است بعبارت دیگر بمیزان γ از گام کامل کوتاهتر است ولتاژ کلاف بقرار زیر است:



$$e_c = e_1 + e_2 \quad (172)$$

برای گام کامل ولتاژهای e_1 و e_2 در زمانی مشابه ماکزیمم میشوند اما در گام کسری هرگاه e_1 ماکزیمم شود، e_2 ماکزیمم نخواهد بود این امر در نمودار فازوری شکل (۶۳-b) نشان داده شده است در گام کسری یا گام کوتاه E_2 بمیزان γ با E_1 اختلاف فاز دارد گفتنی است که:


۱. E_1 فازور ولتاژ e_1 است.

۲. E_2 فازور ولتاژ e_2 است. گیریم:

$$E_1 = E_2 = E$$

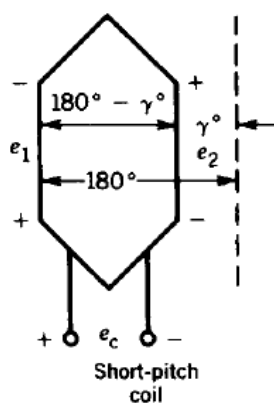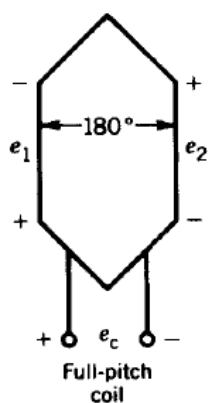

(a)

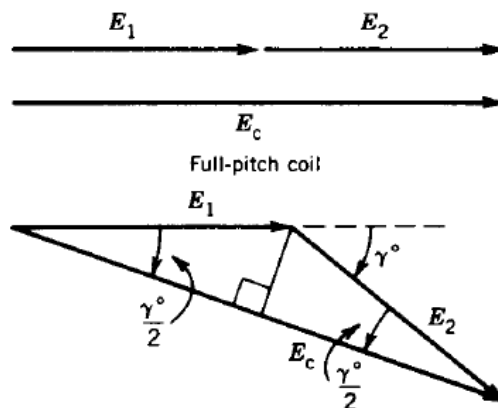

(b)

شکل (۶۳) ولتاژ القا شده در کلاف در گام کامل و گام کسری (گام کوتاه)

از رابطه (۱۷۱) و شکل (۶۳-b) داریم:

$$K_p = \frac{2E \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{2E} = \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) \quad (173)$$

ضریب سیم پیچی (K_w)

اگر کلافها درون چندین شیار توزیع شده باشند و گام آنها کسری یا گام کوتاه باشد ولتاژ القایی درون سیم پیچی از هر دو ضریب فوق الذکر متأثر میشود پس:

$$K_w = K_d \times K_p \quad (174)$$

مثال (۹): استاتور یک ماشین سه فاز شامل ۹ شیار به ازاء هر قطب است و شامل سیم پیچ دولایه متعادل سه فاز است گام کلافها کسری یا کوتاه بوده و معادل $\frac{7}{9}$ است بعبارت دیگر دهانه یا گام هر کلاف ۷ شیار میباشد ضریب سیم پیچی را حساب کنید؟ براحتی داریم:

$$\text{گام کلاف} = \frac{7}{9} \times 180 = 140 \quad \alpha = \frac{180}{2} = 90 \quad (\text{زاویه شیار})$$

گام کلاف کوتاه یا کسری است پس:

$$\gamma = 180 - 140 = 40$$

$$n = \frac{9}{3} = 3$$

تعداد شیارهای هر فاز به ازاء هر قطب بقرار زیر است:

$$K_d = \frac{\sin(3 \times 20/2)}{3 \sin(20/2)} = 0.9598$$

از رابطه (۱۷۰) داریم :

$$K_p = \cos(40/2) = 0.9397$$

از رابطه (۱۷۳) داریم :

$$K_w = 0.9598 \times 0.9397 = 0.9019$$

از رابطه (۱۷۴) داریم :

بعلت ضریبهای K_p , K_d ولتاژهای القایی بمیزان 0.9019 کمتر خواهد شد .

هارمونیکهای فضائی و ضریبهای سیم پیچی

در روابط (۱۶۷) و (۱۶۸) فرض بر آن بود که ولتاژ القایی سینوسی است اما اگر توزیع چگالی شار سینوسی نباشد ولتاژ القایی در سیم پیچی غیرسینوسی خواهد بود . باید دانست K_p و K_d برای هر هارمونیک متفاوت خواهد بود باید دانست اختلاف فاز ولتاژ هارمونیک h ام برای دو کلاف مجاور برابر $h\alpha$ خواهد بود لذا در

$$K_{dh} = \frac{\sin(nh\alpha/2)}{n \sin(h\alpha/2)} \quad (175)$$

هارمونیک h داریم :

شکل (۶۴) جدول ضریب توان توزیع را رابی تعداد شیارهای مختلف تحت هارمونیکهای گوناگون نشان میدهد در این جدول n تعداد شیارها در هر فاز به ازاء هر قطب میباشد و $n=1$ سیم پیچ متمرکز را معرفی میسازد . باتوجه به این جدول میتوان گفت که در هارمونیک اصلی k_{d1} بین ۸ تا 0.956 تغییر میکند لذا توزیع سیم پیچی باعث کاهش ولتاژ القایی میگردد اما همین جدول نشان میدهد که سیم پیچی توزیع شده ولتاژهای القاء شده هارمونیک دار را نیز بشدت کاهش میدهد که خود از مزایای سیم پیچی توزیع شده یا گسترده محسوب میشود . گفتنی است که ضریب گام برای هارمونیک h ام بقرار زیر است :

$$K_{ph} = \cos(h\gamma/2) \quad (176)$$

شکل (۶۴) در ماشین های سه فاز تحت هارمونیک های مختلف

Distribution Factor for Harmonics

n^a	$h = 1$	3	5	7	9	11
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	0.966	0.707	0.259	0.259	0.707	0.966
3	0.960	0.667	0.218	0.177	0.333	0.177
4	0.958	0.653	0.205	0.158	0.271	0.126
5	0.957	0.647	0.200	0.149	0.247	0.110
6	0.956	0.644	0.197	0.145	0.236	0.102
∞	0.955	0.637	0.191	0.136	0.212	0.087

^a $n = 1$, concentrated winding; $n > 1$, distributed winding.

شکل (۶۵) جدول ضریب گام را برای هارمونیکهای مختلف نشان میدهد مشاهده میشود که در گامهای کوتاه ولتاژهای القائی هارمونیکهای تضعیف خواهند شد زیرا در گامهای کوتاه K_{ph} کمتر است . باید دانست گام کسری را میتوان طوری انتخاب کرد تا هارمونیک خاصی کاملا از بین برود برای از بین رفتن هارمونیک h ام باید :

$$\cos\left(\frac{h\gamma}{2}\right) = 0 \Rightarrow \left(\frac{h\gamma}{2}\right) = 90^\circ \quad (177)$$

$$\gamma = \frac{180}{h} \quad (178)$$

شکل (۶۵) K_p در ماشین های سه فاز تحت هارمونیک های مختلف

Coil Pitch ($180^\circ - \gamma$) ^a	Pitch Factor for Harmonics					
	$h = 1$	3	5	7	9	11
120° or 2/3	0.866	0.000	0.866	0.866	0.866	0.866
144° or 4/5	0.951	0.588	0.000	0.588	0.951	0.951
150° or 5/6	0.966	0.707	0.259	0.259	0.707	0.966
154° or 6/7	0.975	0.782	0.434	0.000	0.434	0.782
160° or 8/9	0.985	0.866	0.643	0.342	0.000	0.342
180° or 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

^a $\gamma = 0^\circ$ for full-pitch coil.

$$\gamma = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

بعنوان مثال برای از بین بردن هارمونیک سوم باید :

ضریب سیم پیچی برای هارمونیک h ام بقرار زیر است :

$$K_{wh} = K_{dh} \times K_{ph} \quad (179)$$

عملکرد موتورهای القایی سه فاز در شرایط مختلف

در این بخش به چند حالت مختلف از عملکرد موتورهای القایی سه فاز اشاره می کنیم

عملکرد موتور در حالت سکون

یک موتور القایی سه فاز با روتور سیم بندی شده را در نظر میگیریم و فرض میکنیم که مدار روتور باز باشد اگر استاتور به برق سه فاز وصل شود میدان گردان در شکاف هوایی شکل میگیرد که با سرعت سنکرون n_s می چرخد (رابطه ۱۴۵). این میدان گردان در روتور و استاتور ولتاژ القاء کرده و فرکانس هردو ولتاژ القایی همان فرکانس شبکه خواهد بود (f_1) از رابطه (۱۶۲) مقدار این ولتاژها بقرار زیر است :

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \phi_p K_{w1} \quad (180)$$

$$E_2 = 4.44 f_1 N_2 \phi_p K_{w2} \quad (181)$$

پس :

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \times \frac{K_{w1}}{K_{w2}} \quad (182)$$


معمولا ضریب های سیم پیچی روتور و استاتور یعنی K_{w1} , K_{w2} باهم یکسانند پس :

$$\frac{E_1}{E_2} \approx \frac{N_1}{N_2} = (\text{نسبت دورها یا نسبت تبدیل}) \quad (183)$$

جابجا کننده فاز (اختلاف فاز دهنده)

اگر روتور را در وضعیتی مستقر سازیم که محور هر فاز استاتور با محور فاز همنام در روتور زاویه β سازد (شکل a-۶۶) ، در اینصورت ولتاژهای القاء شده در فازهای همنام در روتور و استاتور اختلاف فازی معادل β پیدا میکنند (شکلهای b-۶۶ و c-۶۶). در شکل (۶۶) فقط فاز a نشان داده شده است پس اگر موتور القایی

در وضعیت سکون با شرایط فوق مستقر شود میتواند بصورت یک جابجا کننده فاز یا اختلاف فاز دهنده عمل کند. اگر به طریق مکانیکی و دستی وضعیت روتور را تغییر دهیم میتوان β را از صفر تا 360° درجه تنظیم نمود.

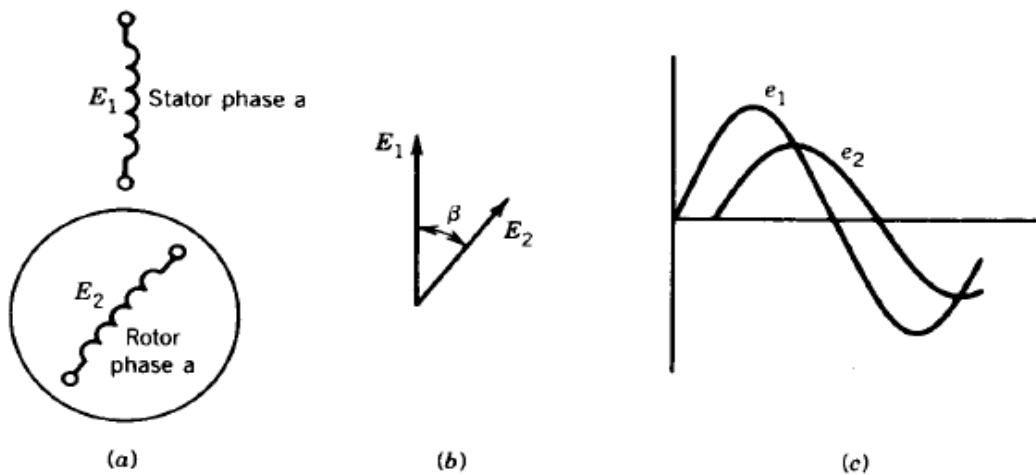

شکل (۶۶) جابجا کننده فاز القایی

تنظیم کننده ولتاژ (رگولاتور ولتاژ)

در این سیستم روتور به چرخش در نمی آید و حالت سکون حفظ می گردد. شکل (a-۶۷) یک تنظیم کننده ولتاژ را نشان میدهد. شکل (b-۶۷) نمودار فازوری سیستم را نشان میدهد اگر بطریق مکانیکی یا دستی روتور را بچرخانیم ولتاژ خروجی (V_O) مکان هندسی دایره ای شکل را طی میکند. اگر سیم پیچهای روتور استاتور مشابه باشند لذا E_1 , E_2 یکسان بوده و میتوان V_O را از صفر تا $2V_{in}$ تغییر داد. ولتاژ منبع ورودی است. در حقیقت این تنظیم کننده توانسته است V_{in} را به V_O مبدل سازد. این تنظیم کننده ولتاژ از نوع القایی است و دارای مزایای زیر نسبت به اتوترانسفورماتور با خروجی متغیر است:

الف: دائما و بدون وقفه و تغییرات پله ای تنظیم ولتاژ خروجی میسر میشود.

ب: به انشعاب لغزان همچون اتوترانسفورماتور نیاز داریم.

معایب این دستگاه نسبت به اتوترانسفورماتور بقرار زیر است:

۱. اندوکتانس نشتی آن بیشتر از اتوترانسفورماتور است.

۲. جریان مغناطیس کنندگی آن بیشتر از اتوترانسفورماتور است.


۳. هزینه آن بیشتر از اتوترانسفورماتور میباشد.

عملکرد موتورهای القایی سه فاز در حالت کار عادی (چرخش)

در تمامی حالات فوق شرایطی فراهم است تا روتور بچرخش نیاید و حالت سکون حفظ گردد. اکنون فرض میکنیم مدار روتور بسته شود (اتصال کوتاه گردد) و استاتور به منبع AC سه فاز وصل شود در اینصورت ولتاژهای القاء شده در روتور باعث برقراری جریانهای القایی در فازهای روتور میشود جریانهای روتور و میدان گردان استاتور باعث پدید آمدن گشتاور و در نتیجه چرخش محور ماشین میگردد. طبق قانون لنز نیز جهت چرخش محور و روتور باید هم جهت چرخش میدان گردان باشد تا سرعت نسبی بین میدان گردان و سیم

پیچی روتور کم شود . پس از سرعت گیری ، روتور بحالت ماندگار رسیده و تحت سرعت n خواهد چرخید . باید دانست n همواره از n_s که سرعت سنکرون یا سرعت دوران میدان گردان است کوچکتر میباشد . اگر $n=n_s$ گردد ولتاژ القایی در روتور حاصل نمی شود . لذا جریان در روتور پدیدار نشده و گشتاور شکل نمی گیرد . از آنجائیکه سرعت دوران محور در موتورهای القایی با سرعت سنکرون مساوی نیست لذا گاهی به این موتورها لفظ موتورهای آسنکرون نیز اطلاق میگردد . اکنون کمیتی بنام لغزش را در اینگونه موتورها معرفی میکنیم و آنرا با s نشان میدهم :

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \quad (184)$$

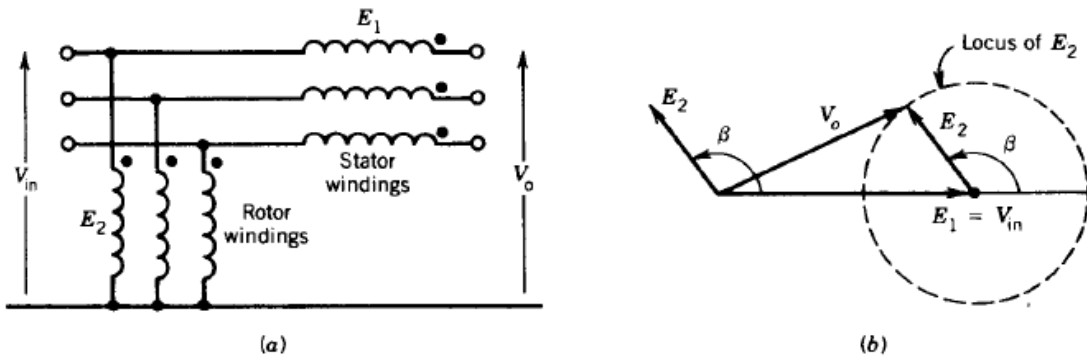

شکل (۶۷) تنظیم کننده ولتاژ القایی (رگولاتور ولتاژ)

در رابطه بالا سرعتها برحسب دور در دقیقه (rpm) بیان میشوند اگر صورت و مخرج کسر فوق را در $\frac{2\pi}{60}$ ضرب کنیم در اینصورت سرعتها برحسب رادیان بر ثانیه خواهد بود یعنی :

$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s}$$

واضح است که s موتورهای القایی سه فاز عددی بین صفر و یک است یعنی :

۱. در حالت سکون یا لحظه راه اندازی $n=0$ است و لغزش برابر یک میباشد ($s=1$)
۲. در شرایطی که $n=n_s$ گردد در اینصورت $s=0$ است البته در موتورهای القایی هیچوقت این شرط رخ نمیدهد زیرا در موتورهای القایی در حالت کار عادی $n < n_s$ میباشد .
۳. لغزش در حالت کار عادی موتورهای القایی عددی است اعشاری .
۴. گاهی لغزش بصورت درصد بیان میگردد مثلا لغزش $2\% / +$ بصورت 2 درصد معرفی میشود .
۵. گاهی لغزش را برحسب دور در دقیقه بیان میکنند و داریم :

$$(لغزش دور در دقیقه ای) = n_s - n = sn_s$$

بعبارت دیگر اگر بر روی روتور بنشینیم درمیابیم که روتور پشت میدان گردان می لغزد و سرعت نسبی بین روتور و میدان گردان برابر $n_s - n$ است . گفتنی است که فرکانس ولتاژ جریان القایی در روتور با سرعت نسبی بین روتور و میدان گردان متناسب است و از رابطه (۱۴۵) داریم :

$$f_2 = \frac{P}{120} (n_s - n) = \frac{P}{120} sn_s = sf_1 \quad (185)$$

f_1 فرکانس جریان و ولتاژ استاتور بوده (فرکانس منبع تغذیه) و f_2 فرکانس ولتاژ جریان القایی در روتور است به f_2 فرکانس لغزش نیز گفته میشود ولتاژ القاء شده در روتور در تحت لغزش s بقرار زیر است :

$$E_{2s} = 4.44 f_2 N_2 \phi_P K_{w2} = 4.44 s f_1 N_2 \phi_P K_{w2} = s E_2 \quad (186)$$

E_2 ولتاژ القاء شده در روتور در حالت سکون بوده و به سختی دیگر فرکانس این ولتاژ برابر f_1 است جریانهای القایی در سیم پیچ سه فاز روتور نیز میدان گردانی پدید می آورند سرعت این میدان گردان نسبت به روتور بشرح زیر است :

$$n_2 = \frac{120 f_2}{p} = \frac{120 s f_1}{p} = s n_s \quad (187)$$

از آنجائیکه روتور با سرعت $(rpm)_n$ می چرخد ، میدان گردان حاصله توسط جریانهای القایی رتور (میدان گردان روتور) در شکاف هوایی با سرعت زیر می چرخد .

$$n + n_2 = (1 - s)n_s + s n_s = n_s (rpm)$$

لذا میدان گردان استاتور و میدان گردان روتور هر دو با سرعت سنکرون (n_s) در شکاف هوایی می چرخند و در نتیجه نسبت بهم ساکن هستند . تداخل این دو میدان و اثر متقابل آنها برهم ، گشتاور را پدید می آورد . در اینجا متذکر میشویم هرگاه از سرعت موتور نام میبریم منظور همان سرعت روتور یا سرعت محور یا n میباشد (رابطه ۱۸۴) . باز یادآوری میکنیم در موتورهای القایی همواره داریم :

$$n < n_s$$

لذا به آنها موتورهای آسنکرون نیز گفته میشود .

مثال (۱۰): یک موتور القایی سه فاز ۴۶۰ ولتی ، ۱۰۰ اسب بخاری ، ۴ قطبی و ۶۰ هرتزی مفروض است و توان اسمی خروجی را در لغزش ۵ درصد (۰/۰۵) تحویل میدهد . مطلوبست :

الف : سرعت سنکرون میدان گردان استاتور و سرعت موتور

ب : سرعت میدان گردان روتور

ج : فرکانس مدار روتور

د : لغزش برحسب rpm یا slip(rpm)

ه : سرعت میدان گردان روتور در حالتی زیر :

۱. نسبت به روتور

۲. نسبت به استاتور

۳. نسبت به میدان گردان استاتور

و : در شرایط کار عادی (لغزش ۵ درصد) ولتاژ القایی در روتور را حساب کنید . نسبت دورها (نسبت تبدیل) را ۱:۰/۰۵ بگیریید .

حل :

الف : براحتی داریم :

$$n_s = \frac{120 f}{p} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 rpm$$

$$n = (1 - s)n_s = (1 - 0.05)1800 = 1710 rpm$$

ب : بسهولت میتوان گفت ۱۸۰۰ دور در دقیقه

$$f_2 = s f_1 = 60 \times 0.05 = 3 Hz$$

ج : براحتی داریم :

$$slip(rpm) = sn_s = 1800 \times 0.05 = 90rpm$$

د : به آسانی داریم :

ه :

۱. 90 rpm

۲. 1800 rpm

۳. 0 rpm

و : گیریم ولتاژ القایی در استاتور معادل ولتاژ اعمال شده به موتور باشد پس :

$$E_{2s} = sE_2 = s \frac{N_2}{N_1} E_1 = 0.05 \times 0.5 \times \frac{460V}{\sqrt{3}} = 6.64V / phase$$

بررسی سه حالت موتوری ، ژنراتوری و ترمز در ماشینهای القایی سه فاز

ماشینهای القایی در سه حالت کلی زیر میتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند :

۱. حالت موتوری

۲. حالت ژنراتوری

۳. حالت ترمز

برای بررسی مفاهیم این سه حالت به شکل (۶۸-ا) توجه میکنیم که در آن یک ماشین القایی هم محور یک ماشین DC است .

حالت موتوری

پایانه های استاتور ماشین القایی را به شبکه سه فاز AC وصل میکنیم (شکل ۶۸-ا) . در این حالت میدان گردان استاتور شکل گرفته عمل القاء در روتور صورت می پذیرد و گشتاور حاصل میشود . روتور در جهت میدان گردان استاتور بچرخش درمی آید و سرعت آن در نهایت n است و همواره داریم :

$$n_s < n$$

واضح است که n_s سرعت سنکرون میدان گردان استاتور است (شکل ۶۸-ب) درحالتی که ماشین القایی بصورت موتور کار میکند بصورت یک محرک اولیه برای ماشین DC عمل میکند و ماشین DC در حالت ژنراتوری قرار میگیرد .




حالت ژنراتوری

در این حالت پایانه ماشین القایی سه فاز را به شبکه سه فاز وصل کرده و ماشین DC را در حالت موتوری بکار می اندازیم . سرعت چرخش موتور DC را طوری تنظیم میکنیم که سرعت دوران محور (n) از n_s یا سرعت میدان گردان استاتور ماشین القایی بیشتر گردد اما جهت چرخش محور همان جهت دوران میدان گردان ماشین القایی باشد . در این حالت ماشین القایی در حالت ژنراتوری کار میکند و به آن ژنراتور القایی یا ژنراتور آسنکرون نیز گفته میشود . شکل (۶۸-ج) شرایط کار ژنراتور القایی را نشان میدهد .

حالت ترمزی

گیریم محور دو ماشین در شکل (۶۸-ا) از هم جدا شود و ماشین القایی به شبکه سه فاز وصل گردد و در حالت موتوری کار کند . اگر توالی فاز ولتاژهای اعمالی به استاتور به ناگهان عوض شود و از توالی فاز abc به


توالی فاز acb تغییر ماهیت دهد در اینصورت جهت چرخش میدان گردان استاتور نسبت به جهت چرخش روتور که به دوران خود بخاطر اینرسی ادامه میدهد عوض خواهد شد و حالت ترمز پیش می آید در اینحال نهایتاً سرعت روتور صفر شده و در جهت مخالف شروع به دوران میکند و در اینجاست که باید هرچه سریعتر در لحظه سرعت صفر منبع تغذیه از موتور جدا شود. شکل (d-۶۸) جهت سرعتها را در حالت ترمز نشان میدهد. شکل (e-۶۸) تغییرات گشتاور برحسب لغزش یا سرعت را در سه حالت موتوری، ژنراتوری و ترمز به نمایش میگذارد.

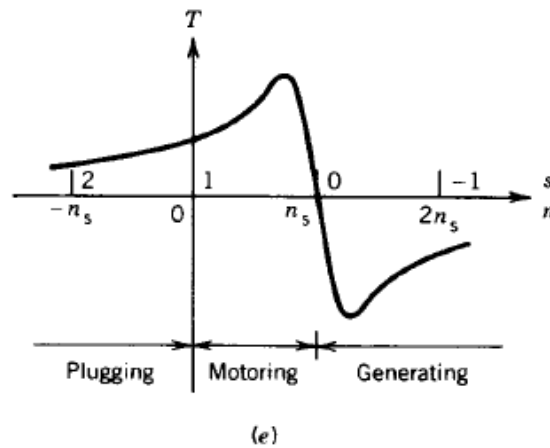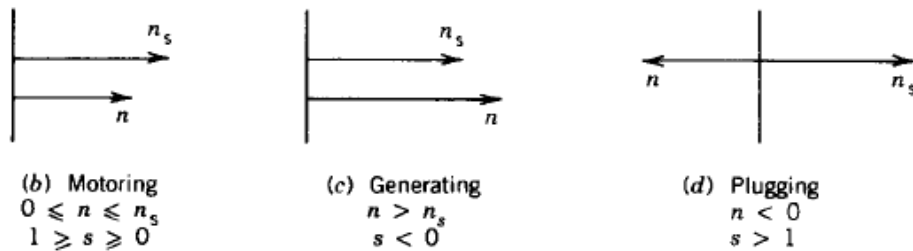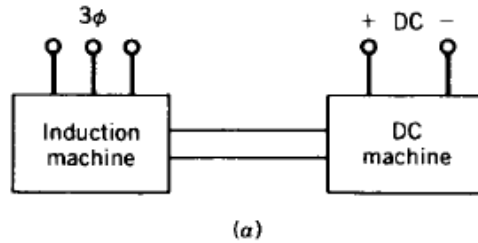

شکل (۶۸) نمایش حالت های موتوری- ژنراتوری و ترمزی در ماشین های القایی

موتور القایی سه فاز معکوس

یک موتور القایی سه فاز با روتور سیم بندی شده را در نظر میگیریم. اکنون منبع تغذیه سه فاز را از طریق حلقه های لغزان به روتور وصل کرده و سیم پیچ سه فاز استاتور را اتصال کوتاه میکنیم. در اینحالت موتور القایی معکوس شکل می گیرد (شکل ۶۹) در اینحالت جریانهای سه فاز روتور میدان گردانی پدید می آورند و این میدان گردان در شکاف هوایی شکل میگیرد. این میدان گردان نسبت به روتور با سرعت سنکرون می چرخد اگر روتور ساکن باشد این میدان در شکاف هوایی نیز با سرعت سنکرون میچرخد. لذا در استاتور ولتاژ و جریان القایی پدید می آید و گشتاور حاصل میشود. اگر روتور مجاز به حرکت باشد طبق قانون لنز در جهت خلاف میدان گردان خواهد چرخید تا ولتاژ القایی در استاتور کاهش یابد.

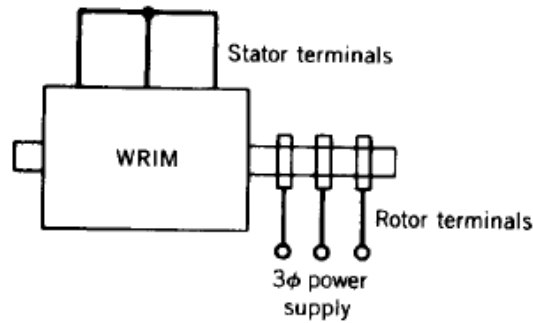


شکل (۶۹) موتور القایی معکوس (روتور از نوع سیم بندی شده WRIM)

مدار معادل

در این بخش مدار معادل موتورهای القایی (آسنکرون) سه فاز را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مدار معادل مطرح شده در این بخش مربوط به حالت ماندگار (مانا) بوده و به‌کار عادی موتور در سرعت یا لغزشهای مختلف مربوط می‌شود. در این بحث برای سهولت فرض می‌شود که روتور از نوع سیم بندی شده است (شکل ۷۰). اگر روتور قفس سنجابی باشد برای سهولت آنرا با یک سیم پیچ سه فاز مدل می‌کنیم. میدانیم در صورت عبور جریان از استاتور دو میدان گردان در شکاف هوایی شکل می‌گیرد یعنی:

۱. میدان گردان استاتور که با سرعت n_s (سرعت سنکرون) می‌چرخد.
 ۲. میدان گردان روتور که در شکاف هوایی با سرعت n_s دوران می‌کند.
 ۳. نتیجه دو میدان فوق‌الذکر نیز در شکاف هوایی با سرعت n_s می‌چرخد.
- باید دانست این میدان منتجه در سیم پیچهای استاتور ولتاژهای القاء میکند و فرکانس این ولتاژها f_1 است. f_1 فرکانس منبع تغذیه استاتور میباشد.

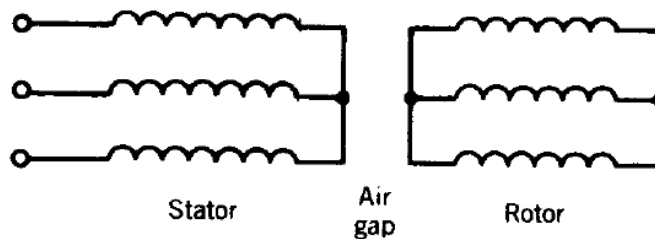

شکل (۷۰) موتور القایی با روتور سیم بندی شده

باید گفت میدان منتجه در روتور نیز ولتاژ القاء میکند و فرکانس ولتاژ القایی در آن f_2 است. همانطور که قبلاً گفته شد به f_2 فرکانس لغزش نیز گفته میشود. اکنون اینطور به نظر می‌رسد که مدار معادل باید شبیه ترانسفورماتور باشد.

سیم پیچی استاتور

مدل هر فاز استاتور مطابق شکل (۷۱-a) است که:

۱. V_1 ولتاژ فاز در پایانه استاتور است بعبارت دیگر V_1 ولتاژ فاز شبکه تغذیه میباشد و برابر $V_{LL}/\sqrt{3}$

است (V_{LL} ولتاژ خط - خط شبکه تغذیه میباشد)

۲. R_1 مقاومت هر فاز سیم پیچ استاتور است.

۳. L_1 راکتانس نشتی هر فاز سیم پیچ استاتور میباشد .

۴. E_1 ولتاژ القاء در هر فاز استاتور است .

۵. L_m راکتانس مغناطیس کنندگی در هر فاز استاتور میباشد .

۶. R_c مقاومت نشان دهنده تلفات هسته استاتور در هر فاز است .

گفتنی است از آنجائیکه موتورهای سه فاز از نظر ساختمان روتور و استاتور متعادل هستند پس برای تحلیل آنها در شرایط مانا کافی است یک فاز را مورد مطالعه قرار دهیم و لذا برای استاتور مدل تکفاز ارائه شده است . باتوجه به شکل (۷۱-۲) مشاهده میشود که شباهتی بین مدل استاتور و مدل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور وجود دارد تنها تفاوت در میزان کمیتها و متغیرهاست . بعنوان مثال میتوان گفت بخاطر وجود شکاف هوایی ، جریان تحریک (I_Φ) در موتورها بزرگتر از I_Φ ترانسفورماتورها خواهد بود .

در موتورها I_Φ بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جریان اسمی موتور است اما در ترانسفورماتورها I_Φ بین ۱ تا ۵ درصد جریان اسمی است . در موتورها بخاطر وجود شکاف هوایی ، X_1 از راکتانس نشتی اولیه ترانسفورماتور بزرگتر است . یکی دیگر از دلایل بزرگتر بودن X_1 در موتورها آنست که سیم پیچی های استاتور درون شیارهای متعدد گسترده و توزیع شده اند .

مدار روتور

باتوجه به مطالب قبلی درمیابیم که مدار معادل هر فاز روتور مطابق شکل (۷۱-۳) است .

باز میگوییم که چون سیستم سه فاز متعادل است کافی است یکفاز آنرا مورد بررسی قرار دهیم باید دانست :

۱. E_2 ولتاژ القاء شده در هر فاز روتور در حالت سکون است (تحت فرکانس f_1)

۲. R_2 مقاومت هر فاز روتور است .

۳. L_2 راکتانس نشتی هر فاز روتور میباشد .

$$f_2 = sf_1$$

فرکانس مدار روتور دیگر f_1 نبوده و برابر f_2 است و میدانیم :

باتوجه به شکل (۷۱-۳) جریان هر فاز روتور بقرار زیر است :

$$I_2 = \frac{sE_2}{R_2 + jsX_2} \quad (188)$$

توان مصرف شده در مدار روتور یا تلفات مسی روتور بقرار زیر است : (۱۸۹)

رابطه (۱۸۸) را اینچنین می نویسیم :

$$I_2 = \frac{E_2}{(R_2/s) + jX_2} \quad (190)$$

باتوجه به رابطه (۱۹۰) مدار معادل هر فاز روتور مطابق شکل (۷۱-۳) خواهد بود . اکنون دو مدار معادل نشان

داده شده در شکل های (۷۱-۳) و (۷۱-۳) را مقایسه میکنیم :

الف : جریان روتور (I_2) در هر مدار از نظر مقدار یکسان بوده و همفاز نیز میباشد .

ب : در شکل (۷۱-۳) فرکانس I_2 برابر f_2 و در شکل (۷۱-۳) فرکانس I_2 معادل f_1 است .




ج : راکتانس در مدار شکل (۷۱-۳) برابر sX_2 و در شکل (۷۱-۳) معادل X_2 است .

د : مقاومت در شکل (۷۱-۳) معادل R_2 و در شکل (۷۱-۳) برابر R_2/s است .

ه : ولتاژ القاء شده در روتور در شکل (۷۱-۲) برابر E_2S و در شکل (۷۱-۳) معادل E_2 است .

و : توان در مدار شکل (۷۱-ب) از رابطه (۱۸۹) بدست می آید اما در شکل (۷۱-ج) از رابطه زیر بدست می آید :

$$P = I_2^2 \frac{R_2}{s} = \frac{P_2}{s} \quad (191)$$

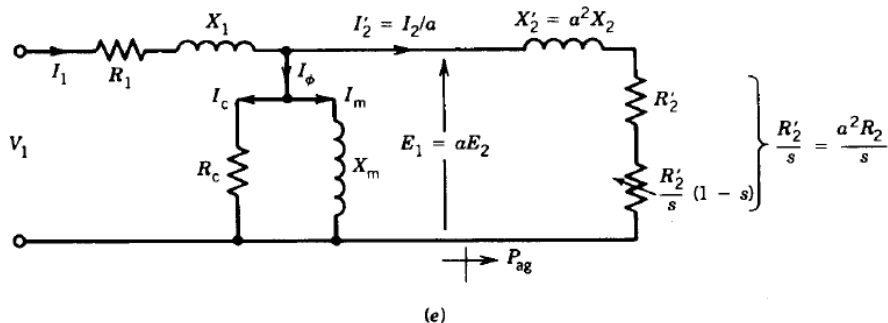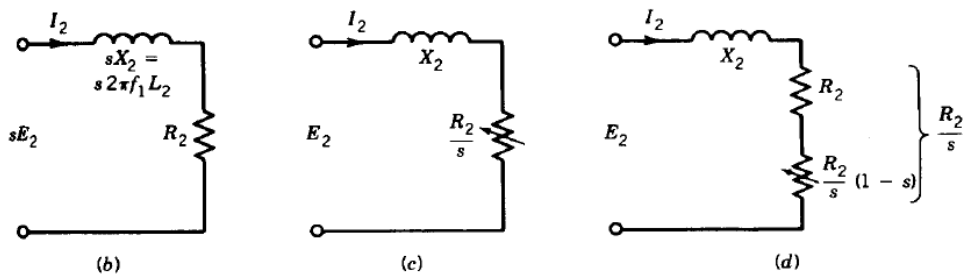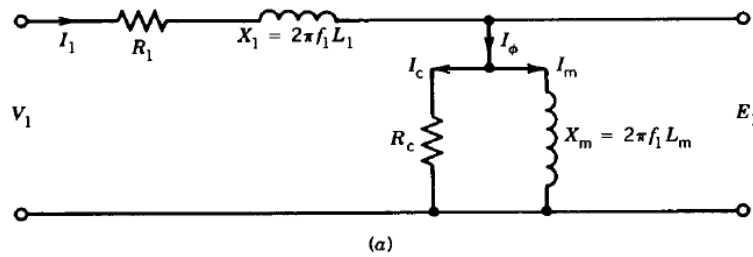

شکل (۷۱) نحوه پیدا کردن مدار معادل موتور القایی سه فاز

معمولا موتورها در لغزش کوچک کار می کنند پس :

$$P \text{ (معادله (۱۹۱))} > P \text{ (معادله (۱۸۹))}$$

گفتنی است فرکانس در مدار شکل (۷۱-ج) معادل فرکانس استاتور (f_1) و فرکانس در مدار شکل (۷۱-ب) برابر f_2 است . پس شکل (۷۱-ج) مدار معادل روتور از دیدگاه استاتور است . لذا توان P ذکر شده در معادله (۱۹۱) که بزرگتر از P در رابطه (۱۸۹) است ، همان توان عبوری از شکاف هوایی بوده که وارد روتور میشود . بخشی از P در رابطه (۱۹۱) توان مورد نیاز رابطه (۱۸۹) را تأمین میکند و بخشی دیگر به توان مکانیکی تبدیل میشود . رابطه (۱۹۱) را اینچنین می نویسیم :

$$P = P_{ag} = I_2^2 \left[R_2 + \frac{R_2}{s} (1-s) \right] \quad (192)$$

$$= I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

P_{ag} توان عبوری از شکاف هوایی است که وارد روتور می گردد . گفتنی است که تمامی توانهای فوق الذکر مربوط به یکفاز ماشینی است (مدل تکفاز) . از بحث فوق نتیجه میشود که مدل رتور از دیدگاه استاتور

میتواند مطابق شکل (۷۱-d) باشد و فرکانس این مدل همان f_1 است. رابطه (۱۹۲) از دو قسمت تشکیل شده است.

۱. قسمت اول که همان رابطه (۱۸۹) بوده و نمایانگر تلفات اهمی یا مسی روتور است $(R_2 I_2^2)$

۲. قسمت دوم یا $\frac{1-s}{s} R_2 I_2^2$ که توان مکانیکی حاصله نام دارد.

بسهولت داریم:

$$P_{mech} = I_2^2 \frac{R_2}{s} (1-s) \quad (193)$$

$$= (1-s) P_{ag} = \frac{1-s}{s} P_2 \quad (194)$$

و:

$$P_2 = I_2^2 R_2 = s P_{ag} \quad (195)$$

پس:

$$P_{ag} : P_2 : P_{mech} = 1 : s : 1-s \quad (196)$$

از گفتار بالا نتیجه میشود که عملکرد مناسب موتور القایی در لغزشی کم حاصل میشود زیرا در لغزش کوچک بخش اعظم P_{ag} به P_{mech} تبدیل میشود اگر لغزش زیاد باشد بخش کمی از P_{ag} به P_{mech} تبدیل شده و بخش اعظم P_{ag} بصورت گرما در روتور هدر میرود لذا ممکن است در این شرایط سیم پیچی روتور آسیب ببیند گفتنی است در حالت کار عادی بخشی از P_{mech} بصورت اصطکاک و تهویه هدر میرود و مابقی بصورت توان خروجی بر روی محور ظاهر میشود.

مدار معادل کامل

باتوجه به نکات فوق الذکر میتوان گفت:

۱. شکل (۷۱-a) مدار معادل هر فاز استاتور را در فرکانس f_1 نشان میدهد.

۲. شکلهای (۷۱-c) و (۷۱-d) مدار معادل هر فاز روتور را از دیدگاه استاتور تحت فرکانس f_1 نشان میدهد لذا میتوان مدار معادل روتور را به مدار معادل استاتور ملحق نمود و به مدار معادل موتور دست یافت البته این مدار معادل مربوط به هر فاز موتور است در مدارهای معادل روتور و استاتور، E_1 و E_2 باتوجه به نسبت دورها یا نسبت حلقه ها $\left(a = \frac{N_1}{N_2}\right)$ بهم مربوط میشوند لذا مدار معادل کامل موتور همچون شکل (۷۱-e) خواهد بود

باید دانست:

۱. این مدار معادل برای یکفاز (معمولا فاز a) معتبر است.
۲. در این مدار معادل کلیه کمیتها (X, R) مربوط به هر فاز میباشند.
۳. در این مدار معادل کلیه کمیتها به سمت استاتور ارجاع داده شده است.
۴. فرکانس این مدار f_1 بوده که معادل فرکانس منبع تغذیه استاتور است.
۵. این مدار معادل شباهت زیادی به مدار معادل ترانسفورماتور دارد.

مثال (۱۱): یک موتور القایی سه فاز ۴۶۰ ولتی و ۴ قطبی و ۶۰ هرتزی مفروض است در سرعت ۱۷۲۸ دور در دقیقه توان اسمی را به بار متصل به محور تحویل میدهد مجموع تلفات تهویه و اصطکاک ۷۵۰ وات است. مطلوبست:

الف: توان مکانیکی حاصله توسط ماشین

ب: توان عبوری از شکاف هوایی

ج: تلفات مسی روتور

حل الف: توان خروجی که بر روی محور ظاهر میشود بقرار زیر است:

$$P_{out} = 15 \times 746 = 11190W$$

$$P_m = P_{out} + P_{f,w}$$

$$P_m = 11190 + 750 = 11940W$$

توان مکانیکی حاصله بقرار زیر است:

باید دانست $P_{f,w}$ مجموع تلفات تهویه و اصطکاک است پس:

ب: بسهولت داریم:

$$n_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800rpm$$

$$s = \frac{1800 - 1728}{1800} = 0.04$$

$$P_{ag} = \frac{11940}{1 - 0.04} = 12437.5W$$

ج: براحتی داریم:

$$P_2 = 0.04 \times 12437.5 = 497.5W$$


معرفی چند مدار معادل تقریبی و ساده برای موتورهای القایی سه فاز

مدار معادل نشان داده شده در شکل (e-۷۱) یک مدل نسبتاً کامل و جامع است و برای هر فاز در حالت ماندگار صادق میباشد. این مدار در حقیقت یک مدار RL بوده که نسبتاً پیچیده نیز می باشد لذا برای تحلیل موتورهای مدارهای ساده تری نیز پیشنهاد شده است.

مدار معادل تقریبی

در شکل (e-۷۱) اگر از افت ولتاژ در X_1 , R_1 چشم پوشی شود و E_1 و V_1 را تقریباً مساوی بگبریم در اینصورت میتوان شاخه های موازی که به شاخه های مغناطیس کنندگی موسومند را به ابتدای مدار معادل منتقل نمود و به شکل (a-۷۲) دست یافت. می بینیم تحلیل این مدار RL بسیار ساده است باید دانست اگر V_1 و f_1 ثابت باشند تلفات هسته استاتور که توسط R_C مدل میشود عددی ثابت خواهد بود. در شرایط بی باری که موتور بار مکانیکی خاصی را نمی چرخاند سرعت موتور (سرعت محور) خیلی به سرعت سنکرون نزدیک است لذا در شرایط بی باری لغزش بسیار کم و فرکانس روتور نیز بسیار ناچیز است و در نتیجه میتوان از تلفات هسته روتور چشم پوشی نمود در سرعتهای کمتر (لغزش بیشتر) فرکانس روتور f_2 افزونتر میشود و تلفات هسته روتور زیاد میگردد. اما عمدتاً موتورهای در لغزش کم کار میکنند و لذا f_2 عددیست کوچک. بهمین منظور در تحلیل موتورهای عمدتاً از تلفات هسته روتور صرفنظر میگردد. گفتنی است در صورتیکه V_1


و f_1 ثابت باشند مجموع تلفات هسته استاتور ، تلفات تهویه و تلفات اصطکاک معمولاً عددی ثابت است و در سرعت‌های گوناگون آنچنان تغییر نمی‌کند لذا میتوان کل این سه تلفات را یک کاسه کرده و به آن تلفات ثابت ماشین یا تلفات چرخشی اطلاق میکنیم (P_{rot}) در اینصورت میتوان R_c را از مدار معادل حذف نمود و به شکل (۷۲-b) رسید .

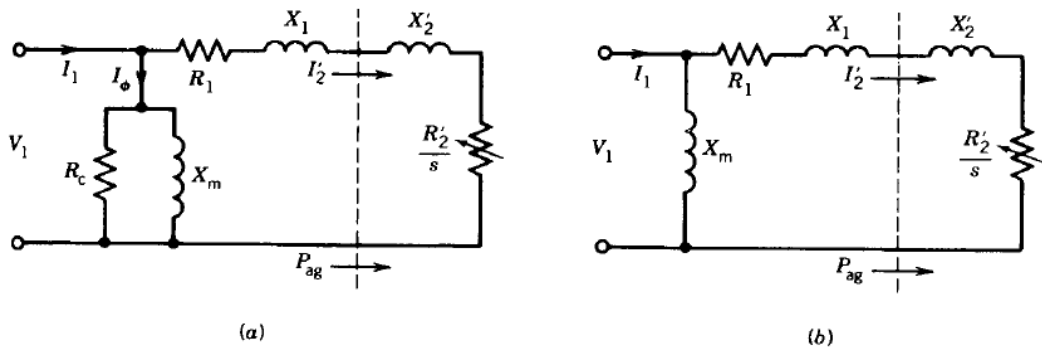

شکل (۷۲) مدارهای معادل تقریبی

مدار معادل پیشنهادی IEEE


در موتورهای القایی سه فاز بخاطر وجود شکاف هوایی بین روتور و استاتور جریان تحریک (I_ϕ) زیاد است و حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد جریان اسمی را شامل میشود . همچنین راکتانس نشتی استاتور X_1 نیز عددی نسبتاً زیاد است درچنین شرایطی انجمن مهندسين برق و الکترونیک امریکا (IEEE) پیشنهاد مینماید که بردن X_m به ابتدای مدار معادل کار آنچنان پسندیده ای نیست و بهتر است از مدار معادل شکل (۷۳) یاری گرفته شود . در مدار IEEE نیز از R_c خبری نیست و تلفات هسته استاتور با تلفات تهویه و اصطکاک بصورت یک کاسه در نظر گرفته میشود .

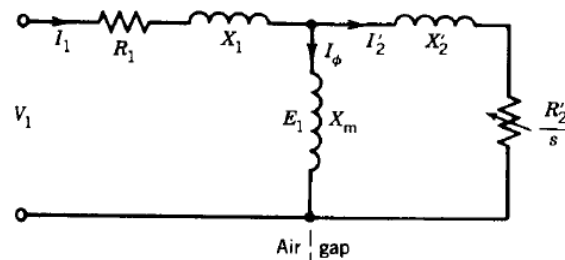

شکل (۷۳) مدار معادل IEEE

مدار معادل تونن

برای سهولت محاسبات در مدار معادل IEEE بهتر است از روش تونن استفاده گردد بعبارت دیگر بجای استفاده از X_m, X_1, R_1, V_1 میتوان از X_{th}, R_{th}, V_{th} استفاده نمود (شکل ۷۴)

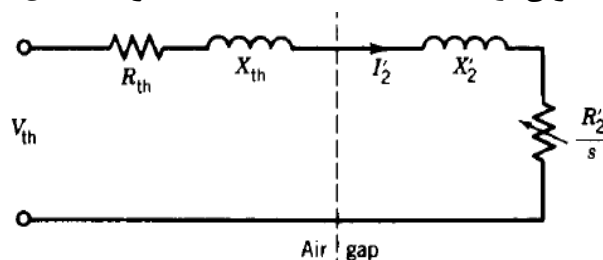

شکل (۷۴) مدار معادل تونن

باید دانست :

$$V_{th} = \frac{X_m}{[R_1^2 + (X_1 + X_m)^2]^{1/2}} V_1 \quad (197)$$

اگر $R_1^2 \ll (X_1 + X_m)^2$ باشد که معمولاً نیز همینطور است داریم :

$$V_{th} \approx \frac{X_m}{X_1 + X_m} V_1 \\ = K_{th} V_1$$

امپدانس تونن بقرار زیر است :

$$Z_{th} = \frac{jX_m(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_m)} = R_{th} + jX_{th}$$

اگر $R_1^2 \ll (X_1 + X_m)^2$ باشد داریم :

$$R_{th} \approx \left(\frac{X_m}{X_1 + X_m} \right)^2 R_1 = K_{th}^2 R_1 \quad (198)$$

اما معمولاً $X_1 \ll X_m$ است پس :

$$X_{th} \approx X_1 \quad (199)$$

پس بطور کلی میتوان برای موتورهای القایی سه فاز مدلهای متفاوتی ارائه داد و باید دانست این مدلها برای هر فاز موتور معتبر است. این مدلها که در حالت ماندگار معتبرند بقرار زیرند :

الف : مدل دقیق یا مدل T (شکل ۷۱-e)

ب : مدل تقریبی یا مدل L (شکل ۷۲-a)

ج : مدل تقریبی یا مدل L ساده (شکل ۷۲-b)

د : مدل IEEE (شکل ۷۳)

ه : مدل تونن مربوط به مدل IEEE (شکل ۷۴)

آزمایشهای بی باری و روتور قفل شده جهت تعیین پارامترهای موتور القایی سه فاز

پارامترهای مدار معادل موتور القایی سه فاز از قبیل R_c و X_m و X_2 و X_1 و R_2 و R_1 از آزمایشهای زیر حاصل میشوند :

الف : آزمایشهای بی باری (NLT)

ب : آزمایشهای روتور قفل شده یا روتور مسدود شده (BRT یا LRT)

ج : آزمایش DC بر روی سیم پیچ استاتور

آزمایشهای بی باری (NLT) در موتورهای القایی شبیه آزمایش بی باری یا مدار باز در ترانسفورماتورها است. در این آزمایش میتوان به اطلاعاتی درباره جریان تحریک (I_Φ) در موتور و تلفات چرخشی (PROT) پی برد. در این آزمایش استاتور به شبکه ای با ولتاژ فرکانس اسمی وصل میشود و هیچگونه بار مکانیکی به محور اعمال نمی شود در اینصورت توان ورودی به موتور مجموع تلفات هسته استاتور تلفات تهویه و اصطکاک (PROT) و تلفات مسی روتور و استاتور خواهد بود. در بی باری تلفات مسی روتور ناچیز است. لذا در بی باری

توان ورودی معادل مجموع تلفات مسی استاتور و P_{ROT} است. تلفات چرخشی موتور بوده و بقرار زیر است:

$$P_{Rot} = \text{تلفات هسته استاتور} + \text{تلفات اصطکاک و تهویه}$$

پس از انجام آزمایش بی باری میتوان به P_{ROT} پی برد اما P_{ROT} در تمامی شرایط حتی شرایط بارداری معادل P_{ROT} در شرایط بی باری در نظر میگیریم و به آن تلفات ثابت ماشین نیز اطلاق میکنیم.

از آزمایش روتور قفل شدخ که مشابه آزمایش اتصال کوتاه در ترانسفورماتور است میتوان به بسیاری از پارامترهای موتور پی برد در این آزمایش روتور را قفل یا مسدود میکنیم تا نچرخد با استاتور باید ولتاژی اعمال گردد بنحوی که شرایط کار عادی روتور از قبیل جریان و فرکانس فراهم شود بعنوان مثال در شرایط کار عادی انتظار داریم که جریان و فرکانس روتور کم باشد لذا باید به استاتور ولتاژ کمی اعمال شود تا جریان کمی برای روتور حاصل شود از آنجائیکه در حالت روتور قفل شده فرکانس روتور و استاتور مشابه است و میخواهیم فرکانس روتور کم باشد لذا فرکانس منبع تغذیه استاتور نیز باید نسبت به فرکانس اسمی کاهش یابد طبق استاندارد IEEE فرکانس منبع تغذیه در این آزمایش ۲۵٪ فرکانس اسمی است در این آزمایش میتوان به راکتانس نشتی ماشین پی برد.

از آنجائیکه این راکتانسها در فرکانس اسمی حاصل نمیشود لذا پس از بدست آوردن آنها باید با یک تناسب ساده مقدار راکتانسها را در فرکانس اسمی (f_1) حساب نمود گفتنی است در ماشینهای با قدرت کمتر از ۲۰ اسب بخار اثر فرکانس در آزمایش روتور قفل شده آنچنان مشهود نیست و میتوان این آزمایش را با فرکانس اسمی انجام داد.

جهت پیدا کردن مقاومت استاتور (R_1) از آزمایش DC که معرف خوانندگان عزیز است استفاده میشود.

مشخصه های موتورهای القایی سه فاز

در بخش قبل راجع به مدار معادل موتور القایی سه فاز بحث کردیم این مدار معادل ما را یاری میدهد تا به مشخصه های ماشین پی ببریم بعنوان مثال میتوان با توجه به مدار معادل در حالت مانا به بازده، ضریب توان، گشتاور راه انداز، گشتاور ماکزیمم که به گشتاور پرتگاهی موسوم است و بسیاری از مشخصه های دیگر دست یابیم. گشتاور مکانیکی حاصله توسط هر فاز موتور اینچنین بدست می آید:

$$P_{mech} = T_{mech} \omega_{mech} = I_2^2 \frac{R_2}{s} (1-s) \quad (200)$$

$$\omega_{mech} = \frac{2\pi n}{60} \quad \text{که:}$$

n سرعت موتور بر حسب دور در دقیقه (rpm) است رابطه سرعت مکانیکی با سرعت سنکرون بقرار زیر است

$$\omega_{mech} = (1-s)\omega_{syn} = \frac{n_{syn}}{60} 2\pi(1-s) \quad (201)$$

باید دانست:

$$\omega_{syn} = \frac{120f}{60P} \times 2\pi = \frac{4\pi f}{6} \quad (202)$$

از روابط (۱۹۲) و (۲۰۰) و (۲۰۱) داریم :

$$T_{mech} \omega_{syn} = I_2^2 \frac{R_2}{s} = P_{ag} \quad (203)$$

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_{syn}} P_{ag} = \frac{1}{\omega_{syn}} I_2^2 \frac{R_2}{s} \quad (204)$$

$$= \frac{1}{\omega_{syn}} I_2'^2 \frac{R_2'}{s} \quad (205)$$

از مدار معادل تونن (شکل ۷۴) و معادله (۲۰۵) داریم :

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{\left(R_{th} + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_{th} + X_2')^2} \frac{R_2'}{s} \quad (206)$$

اگر از مدار شکل (۷۲) برای محاسبه I_2 استفاده شود در اینصورت باید در معادله (۲۰۶) تغییرات زیر را انجام داد تا گشتاور مکانیکی حاصل شود .

۱. بجای V_{th} از V_1 استفاده شود


۲. بجای R_{th} باید R_1 جایگزین گردد

۳. بجای X_{th} باید از X_1 استفاده گردد

باید دانست اگر گشتاور مکانیکی توسط مدار معادل شکل (۷۲) محاسبه شود در اینصورت ۵٪ با گشتاور محاسبه شده توسط مدل‌های شکل (۷۳) و (۷۴) تفاوت خواهد داشت رابطه (۲۰۶) مربوط به هر فاز موتور است لذا اگر این رابطه سه برابر شود کل گشتاور حاصله توسط موتور بدست می آید

شکل (۷۵) تغییرات گشتاور بر حسب سرعت یا لغزش را نشان می دهد در شرایط لغزش کم داریم :

$$R_{th} + \frac{R_2'}{s} \gg X_{th} + X_2' \quad \text{و} \quad \frac{R_2'}{s} \gg R_{th}$$

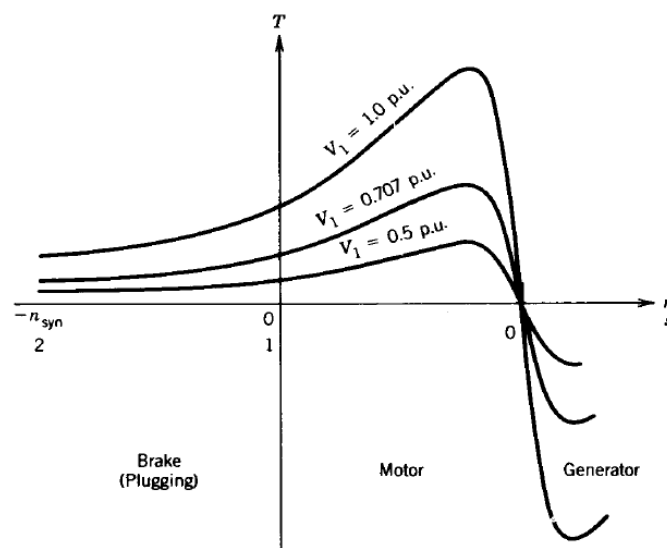

شکل (۷۵) تغییرات گشتاور موتور القایی سه فاز بر حسب سرعت یا لغزش در تحت ولتاژهای مختلف

پس :

$$T_{mech} \approx \frac{1}{\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{R_2'} s \quad (207)$$

رابطه اخیر نشان میدهد که در لغزش کم تغییرات گشتاور نسبت به لغزش خطی است و در شکل (۷۵) این تغییرات خطی در حول سرعت سنکرون مشهود است اگر لغزش زیاد باشد داریم :

$$R_{th} + \frac{R'_2}{s} \ll X_{th} + X'_2$$

و :

$$T_{mech} \approx \frac{1}{\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{(X_{th} + X'_2)} \frac{R'_2}{s} \quad (208)$$

می بینیم در این ناحیه گشتاور با معکوس لغزش متناسب است و این امر در شکل (۷۵) در حول $s = 1$ مشهود است از رابطه (۲۰۶) در میابیم که گشتاور با مجذور V_{th} و در نتیجه V_1 متناسب است. شکل (۷۵) منحنی گشتاور سرعت یا گشتاور لغزش را در تحت ولتاژهای گوناگون نشان میدهد و این منحنیها مشخصه های گشتاور سرعت یا گشتاور لغزش نیز گفته میشود به این مشخصه ها به اختصار مشخصه $T-n$ یا مشخصه $T-s$ نیز اطلاق میشود. برای پی بردن به گشتاور ماکزیمم اینچنین عمل میکنیم :

$$dT/ds = 0$$

با توجه به رابطه (۲۰۶) در اعمال شرط فوق داریم :


$$\frac{R'_2}{sT_{max}} = \left[R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (209)$$

بسهولت داریم :

$$sT_{max} = \frac{R'_2}{\left[R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]^{\frac{1}{2}}} \quad (210)$$

از معادلات (۲۰۶) و (۲۱۰) داریم :

$$T_{max} = \frac{1}{2\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{R_{th} + \left[R_{th}^2 + (X_{th} + X'_2)^2 \right]^{\frac{1}{2}}} \quad (211)$$

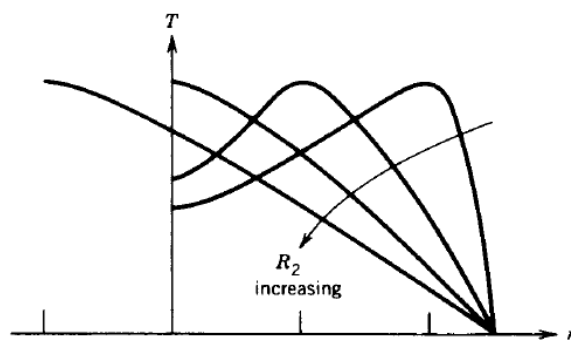

شکل (۷۶) اثر تغییرات مقاومت روتور بر مشخصه گشتاور سرعت یا لغزش

در روابط اخیر T_{max} قله مشخصه گشتاور سرعت یا گشتاور لغزش تحت ولتاژی مفروض بوده و sT_{max} لغزشی است که تحت آن T_{max} رخ میدهد دقت کنید که T_{max} در رابطه (۲۱۱) مربوط به هر فاز موتور برای پیدا کردن کل گشتاور ماکزیمم باید رابطه (۲۱۱) سه برابر نمود. با توجه به نکات فوق در میابیم که :

الف : sT_{max} تابعی از مقاومت روتور است .

ب: T_{max} تابعی از مقاومت روتور نمی باشد

لذا اگر مقاومت روتور را تغییر دهیم مشخصه هایی همچون شکل (۷۶) حاصل میشود. این امر در موتورهای با روتور سیم بندی شده میسر است زیرا از طریق حلقه های لغزان میتوان به هر فاز روتور رنوستای متغیر اضافه نمود و مقاومت روتور را تغییر داد. معمولاً رسم بر آنست که مقاومت رنوستا را طوری تنظیم میکنند که گشتاور ماکزیمم (T_{max}) در لحظه راه اندازی رخ میدهد تا موتور با گشتاور قابل ملاحظه ای شتاب گیرد پس از افزایش سرعت، رنوستا را بتدریج از مدار خارج میکنند اگر مقاومت استاتور (R_1) کوچک باشد لذا R_{th} نیز

$$S_{T_{max}} \approx \frac{R'_2}{X_{th} + X'_2} \quad (212)$$

ناچیز شده و از روابط (۲۱۰) و (۲۱۱) داریم:

$$T_{max} \approx \frac{1}{2\omega_{syn}} \frac{V_{th}^2}{X_{th} + X'_2} \quad (213)$$

از روابط (۲۰۶) و (۲۱۱) داریم:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{\left(R_{th} + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2}{\left(R_{th} + \frac{R'_2}{s_{T_{max}}}\right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \frac{s}{s_{T_{max}}} \quad (214)$$

اگر R_1 و در نتیجه R_{th} ناچیز باشند داریم:

$$\frac{T_{max}}{T} \approx \frac{\left(\frac{R'_2}{s}\right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2}{\left(\frac{R'_2}{s_{T_{max}}}\right)^2 + (X_{th} + X'_2)^2} \frac{s}{s_{T_{max}}} \quad (215)$$

از معادل (۲۱۲) و (۲۱۵) داریم:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{\left(\frac{R'_2}{s}\right)^2 + \left(\frac{R'_2}{s_{T_{max}}}\right)^2}{2\left(\frac{R'_2}{s_{T_{max}}}\right)^2} \times \frac{s}{s_{T_{max}}} \quad (216)$$

$$= \frac{s_{T_{max}}^2 + s^2}{2s_{T_{max}}s}$$

باید دانست گشتاور T در لغزش s و گشتاور T_{max} در لغزشی $s_{T_{max}}$ رخ میدهد در حقیقت رابطه (۲۱۸) گشتاور موتور را در شرایطی خاص با گشتاور ماکزیمم مقایسه میکند.

جریان استاتور

از مدل شکل (۷۳) امیدانس ورودی را بدست می آوریم:

$$\begin{aligned} Z_1 &= R_1 + jX_1 + jX_m // \left(\frac{R'_2}{s} + jX'_2\right) \\ &= R_1 + jX_1 + jX_m // Z'_2 \\ &= R_1 + jX_1 + \frac{jX_m \left(\frac{R'_2}{s} + jX'_2\right)}{R'_2/s + j(X_m + X'_2)} \\ &= |Z_1| \angle \theta_1 \end{aligned} \quad (217)$$


جریان استاتور بقرار زیر است :

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = I_\phi + I_2'$$

$$0 < s \leq 1$$

میدانیم محدوده لغزش موتور اینچنین است :

اگر فرض کنیم سرعت موتور همان سرعت سنکرون باشد در اینصورت $s = 0$ بوده و $\frac{R_2'}{s}$ بینهایت میشود در نتیجه $I_2' = 0$ خواهد شد (شکل ۷۷)

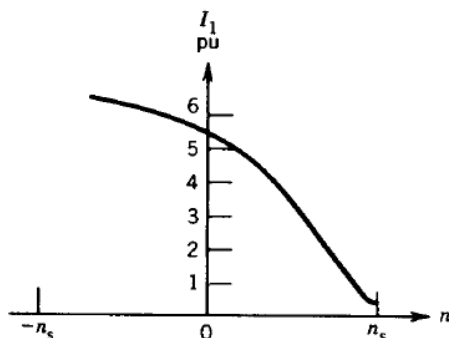

شکل (۷۷) تغییرات جریان استاتور بر حسب سرعت


$$I_1 = I_\phi$$

پس :

هرچه لغزش بیشتر شود در اینصورت $\frac{R_2'}{s} + jX_2'$ کمتر شده لذا I_1, I_2' زیاد میشود (شکل ۷۳) در لحظه راه اندازی ($s = 1$) جریان استاتور که به جریان راه اندازی معروف است ۵ تا ۸ برابر جریان اسمی خواهد بود. (شکل ۷۷) تغییرات جریان استاتور بر حسب سرعت را نشان میدهد جریان در این شکل در سیستم یکایی بیان شده است و جریان مبنا همان جریان اسمی موتور است.

ضریب توان ورودی

باتوجه به شکل (۷۳) در می یابیم که با تغییر لغزش موتور امپدانسهای گوناگون از خود بروز میدهد و لذا زاویه بین V_1 و I_1 تغییر میکند شکل (۷۸) تغییرات ضریب توان (PF) بر حسب سرعت را برای موتور القایی سه فاز نشان میدهد.

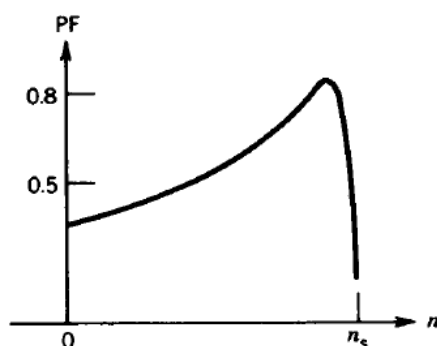

شکل (۷۸) تغییرات ضریب توان بر حسب سرعت

بازده (بهره)

برای پیدا کردن بازده در موتورهای القایی سه فاز باید به تلفات ماشین پی برد و بهتر است به نمودار پخش توان در موتور توجه کرد (شکل ۷۹). در یک موتور القایی سه فاز توان ورودی به ماشین بقرار زیر است :

$$P_{in} = 3V_1 I_1 \cos \theta_1 \quad (218)$$


ورودی ماشین بقرار زیر است :

تلفات اهمی یا مسی استاتور بشرح زیر است :

$$P_1 = 3I_1^2 R_1 \quad (219)$$

R_1 مقاومت AC هر فاز استاتور با در نظر گرفتن اثر پوستی در درجه حرارت و فرکانس مورد نظر میباشد. استاتور حاوی تلفات هسته نیز میباشد که مجموع تلفات هیستریزس و جریلن گردابی است لذا پس از آنکه توان ورودی تلفات استاتور اعم از تلفات هسته و تلفات مسی را تأمین نمود مابقی از فاصله فاصله هوایی می گذرد (شکل ۷۹). به توان عبوری از فاصله هوایی P_{ag} اطلاق میکنیم بخشی از P_{ag} بصورت گرما و تلفات مسی در روتور هدر میرود یعنی :

$$P_2 = 3I_2^2 R_2 \quad (220)$$

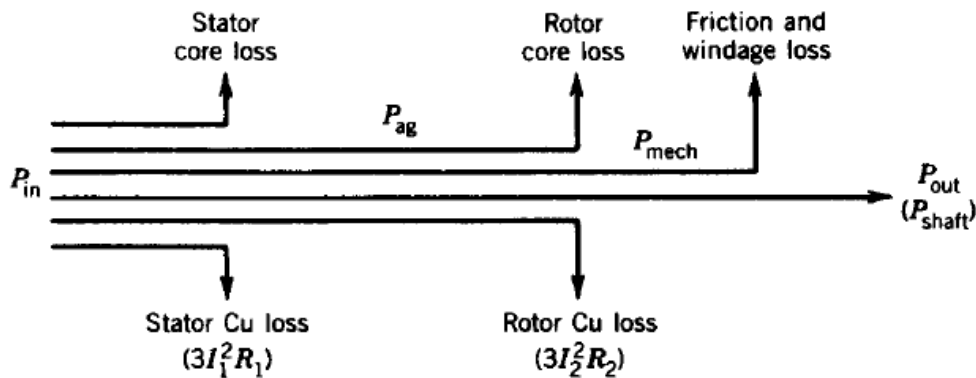

شکل (۷۹) نمودار پخش توان در موتور های القایی

R_2 مقاومت AC هر فاز روتور است. در ماشینهای روتور سیم بندی شده R_2 مجموع مقاومت هر فاز روتور و مقاومت هر فاز روستای متصل به آنست. باید دانست بخش ناچیزی از P_{ag} صرف تلفات هسته روتور میشود البته از آنجائیکه فرکانس روتور در شرایط عادی کم است تلفات هسته روتور ناچیز میباشد و میتوان در شرایط کار عادی از آن صرفنظر نمود.

پس از آنکه P_{ag} تلفات روتور را تأمین نمود الباقی به توان مکانیکی (P_{mech}) تبدیل میشود بخشی از توان مکانیکی صرف تلفات اصطکاک و تهویه شده و مابقی بصورت توان مکانیکی خروجی (P_{out}) بر روی محور ظاهر میشود P_{out} توان مکانیکی مفید نیز نام دارد. بسهولت میتوان بازده را اینچنین تعریف کرد :

$$Eff = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (221)$$

بازده تابع لغزشی یا s است اگر از کل تلفات بجز تلفات مسی روتور صرفنظر کنیم داریم :

$$P_{ag} = P_{in}$$


$$P_2 = sP_{ag}$$

$$P_{out} = P_{mech} = P_{ag}(1-s)$$

لذا بازده ایده آل اینچنین تعریف میشود :

$$Eff_{(ideal)} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = 1-s \quad (222)$$

(بازده ایده آل) به بازده ایده آل گاهی بازده داخلی نیز گفته میشود زیرا در این بازده نسبت توان خروجی و توان عبوری از فاصله هوایی مطرح است. شکل (۸۰) تغییرات بازده بر حسب سرعت را برای موتورهای القایی نشان میدهد و در این شکل بازده ایده آل یا بازده داخلی نیز رسم شده است.

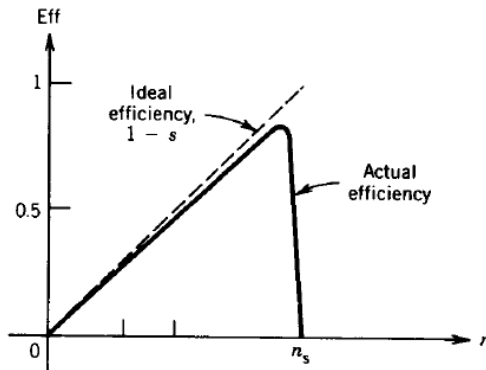

شکل (۸۰) تغییرات بازده بر حسب سرعت در موتورهای القایی سه فاز

واضح است که در صورت نیاز به بازده زیاد، موتور باید در حوالی سرعت سنکرون کار کند و لذا موتورهای عمده تا طوری طراحی میشوند که در حالت کار عادی دارای لغزش کوچک باشند همچنین ملاحظه میشود در صورت در نظر گرفتن کل تلفات، بازده واقعی از بازده ایده آل کمتر است معمولاً بازده موتورهای القایی سه فاز در شرایط اسمی حدود ۹۵٪ است.

نحوه پخش توان در ماشینهای القایی در حالتی موتور و ژنراتوری و ترمز

در بخش قبل دیدیم که ماشین القایی میتواند بصورت موتور یا ژنراتور کار کند و در ضمن در مرحله ترمز نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. شکل (۸۱-ا) نمودار پخش توان را در موتورهای القایی نشان میدهد و در حالت موتوری داریم:

$$0 < s \leq 1$$

مشاهده میشود که:

الف: توان الکتریکی از شبکه وارد موتور میشود

ب: بخشی از توان الکتریکی صرف تلفات اهمی یا مسی استاتور میگردد (P_{cu1})

ج: تفاوت P_{elec} و P_{cu1} از شکاف هوایی عبور کرده و وارد روتور میشود. P_{ag}

د: بخشی از P_{ag} صرف تلفات مسی روتور میشود (P_{cu2})

ه: تفاوت P_{ag} و P_{cu2} به توان مکانیکی تبدیل میشود

و: بخشی از توان مکانیکی صرف تلفات چرخشی P_{rot} میشود.

ز: تفاوت P_{mech} و P_{rot} بصورت توان مکانیکی مفید بر روی محور ظاهر میشود (P_{shaft} یا P_{out})
گفتنی است که:

$$P_{rot} = \text{تلفات هسته استاتور} + \text{تلفات اصطکاک} + \text{تلفات تهویه} = \text{مقداری ثابت} = \text{تلفات ثابت}$$

$$s < 0$$

شکل (۸۱-۲) نمودار پخش توان در حالت ژنراتوری را نشان میدهد و داریم:
مشاهده میشود که:

۱. توان ورودی به سیستم توان مکانیکی اعمالی به محور است (P_{shaft})

۲. بخشی از P_{shaft} صرف تلفات چرخشی می گردد.


۳. ما به تفاوت P_{shaft} و P_{rot} به P_{mech} موسوم است.

۴. بخشی از P_{mech} صرف تأمین تلفات مسی روتور میگردد.

۵. مابقی P_{mech} از شکاف هوایی عبور میکند و به استاتور میرود .

۶. بخشی از P_{ag} صرف تأمین تلفات مسی استاتور میگردد .

۷. مابقی P_{ag} بصورت توان الکتریکی به شبکه تزریق میشود

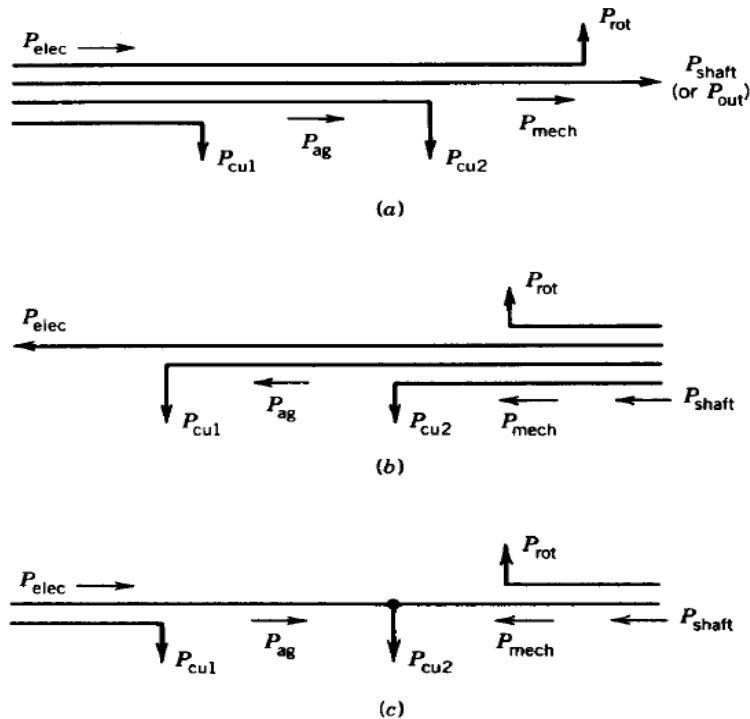

شکل (۸۱) نمودار پخش توان برای ماشین های القایی (a) موتور القایی (b) ژنراتور القایی (c) ترمزی

در اینجا یادآوری میکنیم در حالت ژنراتوری نیز P_{rot} از مجموع تلفات هسته استاتور و اصطکاک و تهویه حاصل میشود و بعنوان تلفات ثلثت تلقی می گردد گفتنی است :

الف : P_{mech} در حالت موتوری مبین تبدیل توان الکتریکی به مکانیکی است .

ب : P_{mech} در حالت ژنراتوری مبین تبدیل توان مکانیکی به الکتریکی میباشد .

از دیدگاه مدار معادل شکل (۷۱-ع) داریم :

الف : در حالت موتوری $(1-s) \frac{R_2}{s}$ مثبت است .

ب : در حالت ژنراتوری $(1-s) \frac{R_2}{s}$ منفی است .

لذا در حالت ژنراتوری $(1-s) \frac{R_2}{s}$ بعنوان یک منبع انرژی عمل میکند اما در حالت موتوری $R_2 \frac{(1-s)}{s}$ بعنوان یک مصرف کننده انرژی عمل میکند .

شکل (۸۱-ع) نمودار پخش توان را در حالت ترمز نشان میدهد . در حالت ترمز رتور در جهت خلاف میدان

$$s > 1$$

گردان میچرخد و داریم :

در اینحالت دو توان ورودی به سیستم اعمال می گردد . (شکل-ع۸۱)

۱. توان ورودی از شبکه به استاتور (P_{elec})

۲. توان ورودی مکانیکی اعمالی به محور (P_{shaft})

گفتنی است که :

الف : بخشی از P_{elec} صرف تلفات مسی استاتور میشود (P_{cu1})

ب : مابقی P_{elec} از شکاف هوایی رد شده و به P_{ag} موسوم است .

ج : P_{ag} به روتور می ریزد و بخشی از تلفات مسی روتور را تأمین میکند . (P_{cu2})

د : بخشی از P_{shaft} صرف تلفات چرخشی میگردد


ه : مابقی P_{shaft} به P_{mech} موسوم است .

و : P_{mech} نیز بخشی دیگر از تلفات مسی روتور را تأمین میکند (P_{cu2})

در حالت ترمز از دو سمت توان به روتور می ریزد و تلفات مسی روتور (P_{cu2}) زیاد است . باتوجه به مدار معادل شکل (۷۱-ع) مقدار $(1-s) \frac{R_2}{s}$ منفی است و این مقاومت بعنوان یک منبع انرژی عمل میکند که تلفات اهمی یا مسی روتور را در حالت ترمز همانند حالت ژنراتوری تأمین کند .

اثر مقاومت روتور

در موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی متداول عمدتاً در شرایط اسمی با لغزش کوچک و جریان اسمی کم روبرو هستیم . بازده و ضریب توان اینگونه موتورها در شرایط اسمی نسبتاً قابل ملاحظه است . در اینگونه موتورها در لحظه راه اندازی با گشتاور و ضریب توان کم مواجه بوده ، اما جریان در لحظه راه اندازی نسبتاً زیاد است . اگر بار مکانیکی گشتاور راه اندازی قابل ملاحظه ای طلب کند (شکل ۸۲) در اینصورت شتاب موتور آرام بوده و جریان زیادی در طول مدت سرعت گیری از شبکه می کشد و بنابراین مسأله حرارتی جدی خواهد بود . مقاومت روتور بر روی عملکرد موتور اثر قابل ملاحظه ای دارد . در شرایط کار عادی که لغزش کم است مقاومت روتور نیز باید کم باشد تا بازده خوبی حاصل شو . در لحظه راه اندازی مقاومت روتور باید زیاد باشد تا گشتاور راه انداز و ضریب توان قابل ملاحظه گردد و جریان راه اندازی کم شود . موتورهای القایی که مقاومت روتور آنها ثابت است باید طوری طراحی شوند که مصالحه ای بین شرایط راه اندازی و کار عادی پیش آید . اما موتورهای القایی دیگری نیز وجود دارد که مقاومت روتور آنها متغیر است . در زیر به توضیح آنها می پردازیم :

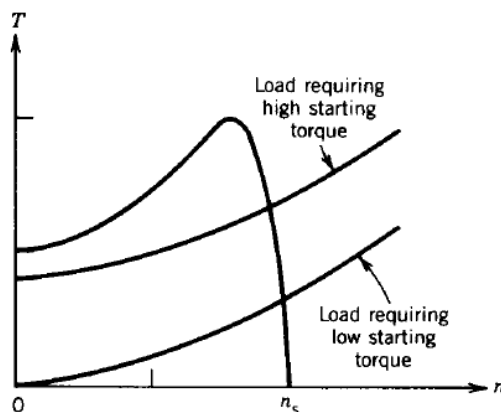


شکل (۸۲) مشخصه گشتاور سرعت موتور همراه با دو گشتاور بار مختلف

موتورهای القایی با روتور سیم بندی شده

در این موتورها میتوان به هر فاز از طریق حلقه های لغزان رتوستا متصل نمود . معادله (۲۱۰) نشان میدهد که لغزش متناظر با گشتاور ماکزیمم به مقاومت روتور بستگی دارد یعنی :

$$S_{T_{max}} \propto (R_{W2} + R_{ext}) \quad (223)$$

R_{W2} مقاومت هر فاز روتور و R_{ext} مقاومت هر فاز رئوستای متصل به روتور است اگر به گشتاور راه انداز زیاد نیاز داشته باشیم میتوان R_{ext} را طوری تنظیم نمود که گشتاور ماکزیمم در لحظه راه اندازی رخ دهد ($S_{T_{max}}$) در ضمن شتاب گیری موتور ، بتدریج R_{ext} را از مدار خارج میسازیم تا بالاخره به نقطه کار عادی ماشین برسیم شکل (۸۳) اثر تغییر R_{ext} را بر روی گشتاور ماشین نشان میدهد نقطه کار ماشین از محل تلاقی گشتاور ماشین و گشتاور بار حاصل میشود . باید دانست قله منحنی گشتاور موتور (T_{max}) به مقاومت روتور بستگی ندارد و عددیست ثابت ، اما $S_{T_{max}}$ با تغییر مقاومت روتور جابجا میشود . در خاتمه راه اندازی و مرحله کار عادی ماشین ، R_{ext} از مدار بیرون میرود و روتور با مقاومت کم خود بکار ادامه میدهد . لذا ماشین با لغزش کم و بازده زیاد به گردش ادامه خواهد داد .

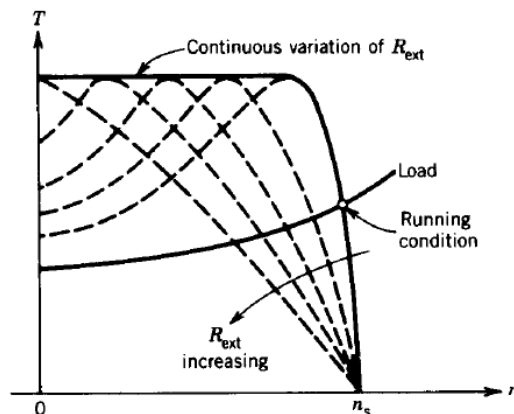

شکل (۸۳) اثر مقاومت روتور بر روی گشتاور ماکزیمم (T_{max}) و جابجایی آن

باتوجه به شکل (۸۳) میتوان به نقاط تلاقی متفاوتی دست یافت منظور از نقاط تلاقی محل برخورد منحنی گشتاور ماشین و گشتاور بار است . لذا با تغییر R_{ext} میتوان به سرعت‌های گوناگون دست یافت . این روش یکی از روش‌های کنترل سرعت در موتورهای القایی است .

موتورهای القایی قفس سنجابی با میله های عمیق :

می دانی در حالت سکون (راه اندازی) فرکانس روتور بقرار زیر است :

$$f_2 = f_1 = (\text{فرکانس شبکه})$$

$$f_2 = sf_1$$

فرکانس روتور در حالت چرخش محور بقرار زیر است :

اگر $f_1 = 60\text{Hz}$ باشد و لغزش کم باشد در اینصورت f_2 حدود یک تا سه هرتز خواهد بود . از این خاصیت یعنی تغییرات f_2 از لحظه راه اندازی تا شرایط کار عادی میتوان استفاده کرد تا مقاومت روتور بطور اتوماتیک تغییر کند . میله های روتور را میتوان طوری طراحی کرد که مقاومت مؤثر آنها در فرکانس ۶۰ هرتز چندین برابر مقاومت مؤثر میله ها در فرکانس ۳ هرتز باشد . این امر بخاطر پیده اثر پوستی امکانپذیر است .

شکل (۸۴-ا) یک میله عمیق نازک مربوط به روتور قفس سنجابی را که درون شیار قرار گرفته نشان میدهد . در این شکل شار نشتی شیار که توسط جریان میله پدید می آید نشان داده شده است . پرواضح است که اندوکتانس لایه های تحتانی میله عمیق بیش از اندوکتانس لایه های فوقانی خواهد بود . علت این امر آنست





که شار پیوندی بیشتر لایه های تحتانی را دربر میگیرد. نتیجه آنکه جریان در لایه های تحتانی با راکتانس زیاد، کمتر از جریان در لایه های فوقانی با راکتانس کم است.

این بدان معنی است که جریان بیشتر از قسمتهای فوقانی میله عمیق میگذرد. این امر سبب میشود که مقاومت مؤثر میله افزایش یابد. عدم یکنواختی توزیع جریان در میله عمیق در فرکانس های بالا مشهودتر است. لذا در لحظه راه اندازی با عدم یکنواختی قابل ملاحظه ای در توزیع جریان روبرو هستیم. در هنگام کار عادی (لغزش کم) فرکانس روتور حدود یک تا سه هرتز است در اینصورت مقاومت مؤثر (R_{ac}) میله عمیق خیلی نزدیک به مقاومت DC خواهد شد. یعنی در اینحالت توزیع جریان در میله تقریباً یکنواخت است.

شکل (b-84) تغییرات $\frac{R_{ac}}{R_{dc}}$ بر حسب فرکانس روتور را نشان میدهد. البته میتوان میله ها را طوری طراحی

کرد که تغییرات $\frac{R_{ac}}{R_{dc}}$ نسبت به فرکانس قابل ملاحظه تر باشد. نمونه ای از این شیارها و میله ها در شکل

(c-84) آمده است. اگر میله های عمیق به نحوی مناسب طراحی شوند در اینصورت به منحنی های گشتاور سرعتی همچون شکل (d-84) می رسیم. در این شکل دو مشخصه مربوط به روتور قفس سنجابی معمولی و قفس سنجابی با میله های عمیق جهت مقایسه نشان داده شده است.

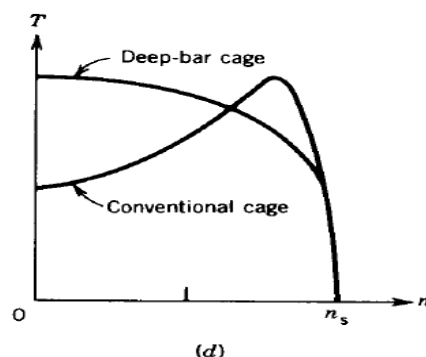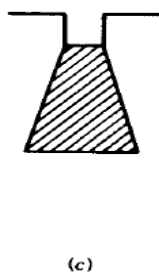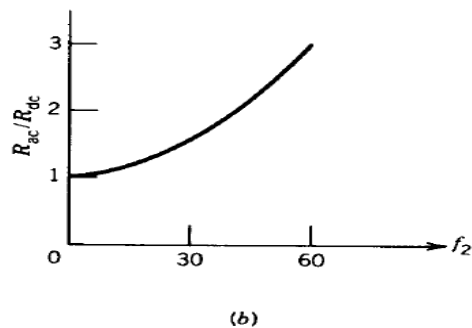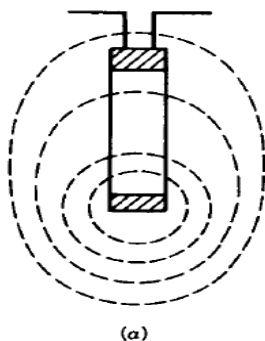

شکل (84) روتور با میله های عمیق و مشخصه های مربوطه

روتورهای قفس سنجابی مضاعف (دوبل)

اگر بخواهیم گشتاور راه انداز زیاد و جریان راه انداز کم باشد، میتوان از روتورهای قفس سنجابی مضاعف استفاده کرد. روتورهای قفس سنجابی مضاعف از دو قفس تشکیل شده اند:

1. قفس بیرونی یا قفس خارجی یا قفس فوقانی

۲. قفس درونی یا قفس داخلی یا قفس تحتانی

شکل (۸۵-a) شمای میله های این دو قفس را در یک شیار نشان میدهد و باید گفت میله های هر دو قفس از دو انتها بوسیله حلقه های انتهائی اتصال کوتاه شده اند. لازم به ذکر است که :

۱. سطح مقطع قفس بیرونی از سطح مقطع قفس درونی کمتر است .
 ۲. مقاومت ویژه ماده قفس بیرونی از مقاومت ویژه ماده قفس درونی بیشتر است .
 ۳. با توجه به بندهای (۱ و ۲) مقاومت قفس بیرونی از مقاومت قفس درونی بیشتر است .
 ۴. با باریک کردن شیار بین دو قفس، راکتانس ناشی قفس درونی نسبت به قفس بیرونی بیشتر می شود .
- در لحظه راه اندازی بخش اعظم جریان روتور از قفس بیرونی می گذرد ، لذا مقاومت مؤثر روتور افزایش می یابد. در شرایط کار عادی که فرکانس روتور کم است، راکتانس قابل صرف نظر کردن است و جریان از هر دو قفس موازی می گذرد درحقیقت مقاومت روتور برابر مقاومت معادل دو قفس موازی است . لذا دوباره با یک سیستم با مقاومت متغیر روبرو هستیم . باید گفت در موتورهای قفس سنجابی با میله های عمیق یا قفس سنجابی مضاعف ، مقاومت مؤثر و راکتانس ناشی روتور با فرکانس تغییر میکند . شکل (۸۵-b) مدار معادل موتور القائی قفس سنجابی مضاعف را نشان میدهد که :


۱. L_2' اندوکتانس ناشی هر فاز قفس بیرونی است .

۲. L_2'' اندوکتانس ناشی هر فاز قفس درونی میباشد .


۳. R_2' مقاومت هر فاز قفس خارجی است .

۴. R_2'' مقاومت هر فاز قفس داخلی است .

کمیت های فوق تابع فرکانس روتور هستند . موتورهای قفس سنجابی با میله های عمیق یا قفس سنجابی مضاعف را میتوان طوری طراحی نمود که در شرایط راه اندازی و کار عادی عملکرد خوبی داشته باشند . این امتیاز از تغییر مقاومت روتور ناشی میشود . البته این تغییر مقاومت همانند روتورهای سیم بندی شده قابل انعطاف نمی باشد . باید دانست اگر شرایط راه اندازی خیلی حاد باشد بهتر است از روتور سیم بندی شده استفاده شود .

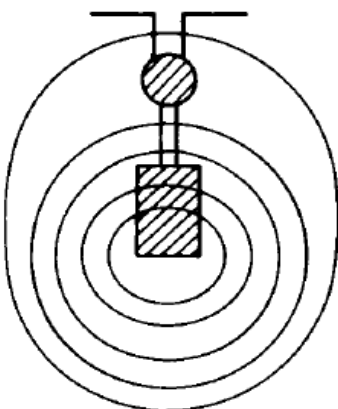

(a)

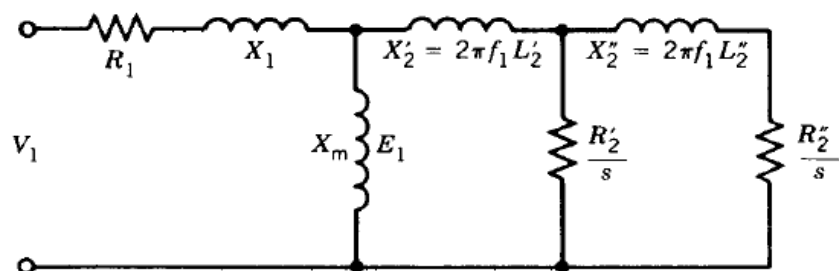

(b)

شکل (۸۵) روتور قفس سنجابی مضاعف و مدار معادل موتور القایی سه فاز

طبقه بندی موتورهای القایی قفس سنجابی

معمولا در صنعت با بارهای مکانیکی گوناگون روبرو هستیم برای ایجاد محیطی مناسب برای راه اندازی و کار عادی این بارهای مکانیکی، انواع طرحهای مختلف از موتورهای قفس سنجابس به بازار عرضه شده است. سازندگان طبق استاندارد NEMA، موتورهای قفس سنجابی را در چهار کلاس A,B,C,D می سازند. شکل (۸۶) مشخصه گشتاور سرعت را در این چهار کلاس نشان می دهد تفاوت عمده در طراحی موتورهای قفس سنجابی در این چهار کلاس همان نحوه تغییر مقاومت مدار روتور است.

موتورهای کلاس A

موتورهائی که در این کلاس طراحی میشوند دارای خواص زیرند:

۱. گشتاور راه اندازی آنها عادی است.
۲. جریان راه اندازی آنها زیاد است.
۳. در شرایط کار عادی لغزش کم است.
۴. مقاومت روتور کم است و لذا در لغزش کم ($0.005 < S < 0.015$) بازده نسبتا خوب است.
۵. از این موتورها در شرایطی که گشتاور بار به گشتاور راه انداز کم نیاز دارد استفاده میشود. اینگونه بارها سریعآ شتاب می گیرند و مسأله حرارتی پیش نمی آید.
۶. در ماشینهای بزرگ کلاس A ماشین را تحت ولتاژ کمتر از ولتاژ اسمی راه اندازی می کنند.
۷. مشخصه گشتاور سرعت این موتورها در شکل (۸۶) نشان داده شده است.

موتورهای کلاس B

مشخصه گشتاور سرعت این موتورها در شکل (۸۶) آمده است در این موتورها میتوان به نکات زیر توجه کرد

۱. گشتاور راه اندازی این موتورها شبیه موتورهای کلاس A است.
 ۲. جریان راه اندازی در این موتورها ۷۵ درصد موتورهای کلاس A است.
- علت کاهش جریان راه اندازی نحوه طراحی میله های عمیق یا قفس مضاعف با راکتانسهای نشتی زیاد است. باید دانست که راکتانس نشتی زیاد گشتاور ماکزیمم را کاهش میدهد. لغزش و بازده در شرایط اسمی در اینگونه موتورها تقریبا مشابه کلاس A است. موتورهای کلاس B کاربرد وسیعی در صنعت دارند.

موتورهای کلاس C

مشخصه گشتاور سرعت این موتورها در شکل (۸۶) آمده است. در این موتورها داریم:


۱. گشتاور راه اندازی این موتورها زیاد است.
۲. جریان راه اندازی این موتورها نسبتا کم است.

در این موتورها از روتور قفس سنجابی مضاعف استفاده میشود و مقاومت روتور بیش از کلاس B است در شرایط اسمی لغزش اینگونه موتورها بیش از کلاسهای A, B بوده و بازده نسبت به کلاسهای A, B کمتر است

موتورهای کلاس D

مشخصه گشتاور سرعت این موتورها در شکل (۸۶) نشان داده شده است. این موتورها دارای خواص زیرند:

۱. گشتاور راه اندازی این موتورها زیاد است.
۲. جریان راه اندازی این موتورها کم است.
۳. در شرایط کار عادی لغزش نسبتاً بزرگ است.
۴. در این موتورها میله های روتور قفس سنجابی مسی نبوده بلکه برنزی است.
۵. در این موتورها گشتاور ماکزیمم در لغزش ۵۰ درصد حاصل میشود.
۶. لغزش اسمی این موتورها بین ۸ تا ۱۵ درصد بوده و لذا بازده این ماشینها کم است.
۷. در این موتورها، تلفات اهمی روتور نسبتاً زیاد است لذا موتورها حجیم و گران هستند.

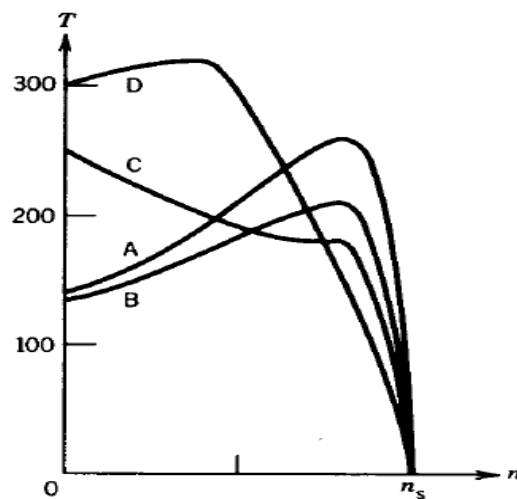

شکل (۸۶) مشخصه های گشتاور سرعت موتورهای کلاس A, B, C, D


کنترل سرعت:

اگر موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصل شود در اینصورت پس از راه اندازی در سرعتی حوالی سرعت سنکرون خواهد چرخید. گفتنی است با افزایش گشتاور بار سرعت به میزان کم کاهش می یابد لذا این موتورها تقریباً از نوع موتورهای سرعت ثابت فرض میشوند. اما در برخی از صنایع لازم است که سرعت موتور در یک محدوده و طیف نسبتاً وسیعی تغییر کند. موتورهای DC بطور سنتی برای مواردیکه کنترل سرعت مورد نیاز است مورد بهره برداری قرار می گیرند. اما موتورهای DC گران بوده و به تعمیرات و نگهداری در زمینه کموتاتور و جاروبک نیاز دارد. ولی برعکس موتورهای القائی بویژه نوع قفس سنجابی آن ارزان و چون سخت بوده و کموتاتور نیز ندارد و لذا برای سرعتهای زیاد بسیار مناسب اند.

امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت و پیدایش کنترل کننده های حالت جامد ، کنترل سرعت یا کنترل دور موتورهای القایی رو به تکامل است . اما این کنترل کننده ها نسبتا گران بوده و زمان می طلبد تا بصورت ارزان در دسترس عموم قرار بگیرد .

کنترل ولتاژ


از مباحث قبل دریافتیم که گشتاور موتور القایی سه فاز با مجذور ولتاژ متناسب است . شکل (a-87) مشخصه های گشتاور سرعت موتور القایی سه فاز را تحت ولتاژهای گوناگون نشان میدهد . بار این موتور یک پنکه است . باتوجه به شکل (a-87) با تغییر ولتاژ اعمال به استاتور میتوان پنکه را در سرعتهای n_1 تا n_2 چرخاند . شکل (b-87) مشخصه های گشتاور سرعت یک موتور کلاس D قفس سنجابی را تحت ولتاژهای گوناگون نشان می دهد و مشاهده میشود در طیف وسیعی کنترل سرعت امکانپذیر است . در این دو شکل محل تلاقی مشخصه های گشتاور سرعت و گشتاور بار ، نقطه کار را مشخص می سازد .

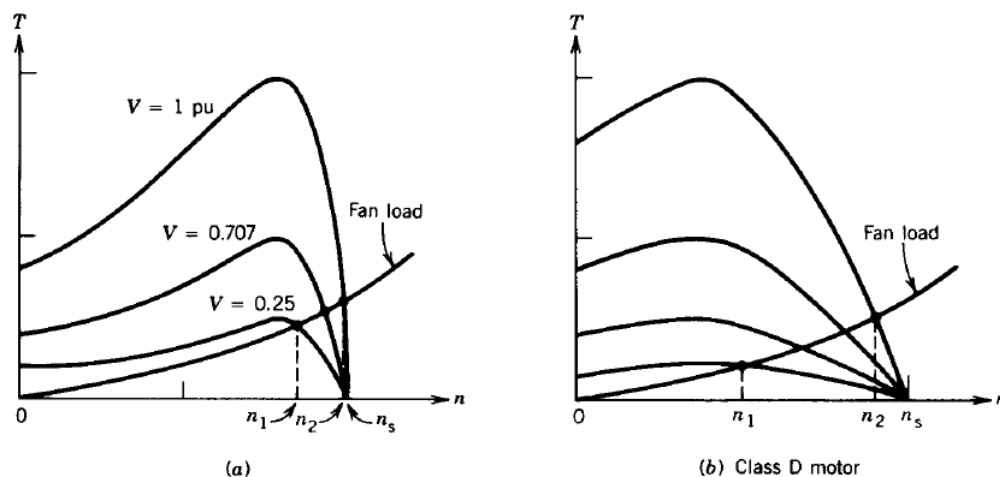

شکل (87) اثر تغییر ولتاژ بر مشخصه گشتاور سرعت

تغییر ولتاژ پایانه استاتور میتواند توسط اتوترانسفورماتور با خروجی متغیر انجام گیرد . (شکل a-88) یکی دیگر از روشهای تغییر ولتاژ استفاده از کنترل کننده های حالت جامد یا الکترونیکی است (شکل b-88) اتوترانسفورماتور به ماشین ولتاژ سینوسی اعمال میکند اما کنترل کننده های حالت جامد ولتاژ غیرسینوسی برای موتور فراهم مینمایند . در ماشینهای کوچک میتوان مستقیما آنها را به کنترل کننده حالت جامد که یک کنترل کننده تریستوری است متصل نمود . اما در موتورهای بزرگ بین کنترل کننده تریستوری و موتور باید صافی قرار داد . زیرا در غیراینصورت جریانهای با هارمونیک بالا در خط تغذیه موتور براه می افتد . در کنترل کننده تریستوری (شکل b-88) سیگنال فرمان برای سرعت خاص از پیش تنظیم شده ای ، تریستورها را در زاویه خاص α روشن مینماید تا ولتاژ مفروضی برای پایانه موتور حاصل گردد . به α زاویه آتش گفته میشود . اگر سیگنال فرمان سرعت عوض شود زاویه آتش تریستورها تغییر کرده و ولتاژ جدیدی به موتور اعمال میگردد در نتیجه به سرعت جدیدی می رسیم . اگر کنترل سرعت دقیق در مدنظر باشد ، سیستم کنترل حلقه باز (شکل b-88) در برخی از کاربردها ارضاء کننده نیست .

شکل (۸۸-۷) یک سیستم کنترل ولتاژ تریستوری با حلقه بسته را نشان میدهد گیریم به علیی سرعت موتور افت کند، در اینصورت تفاضل بین سرعت مرجع و سرعت واقعی موتور باعث تغییر زاویه آتش تریستورها (α) می گردد و در نتیجه ولتاژ پایانه ماشین افزایش می یابد. این امر باعث فزونگی گشتاور شده و سرعت به مقدار قبل از اغتشاش خواهد رسید.

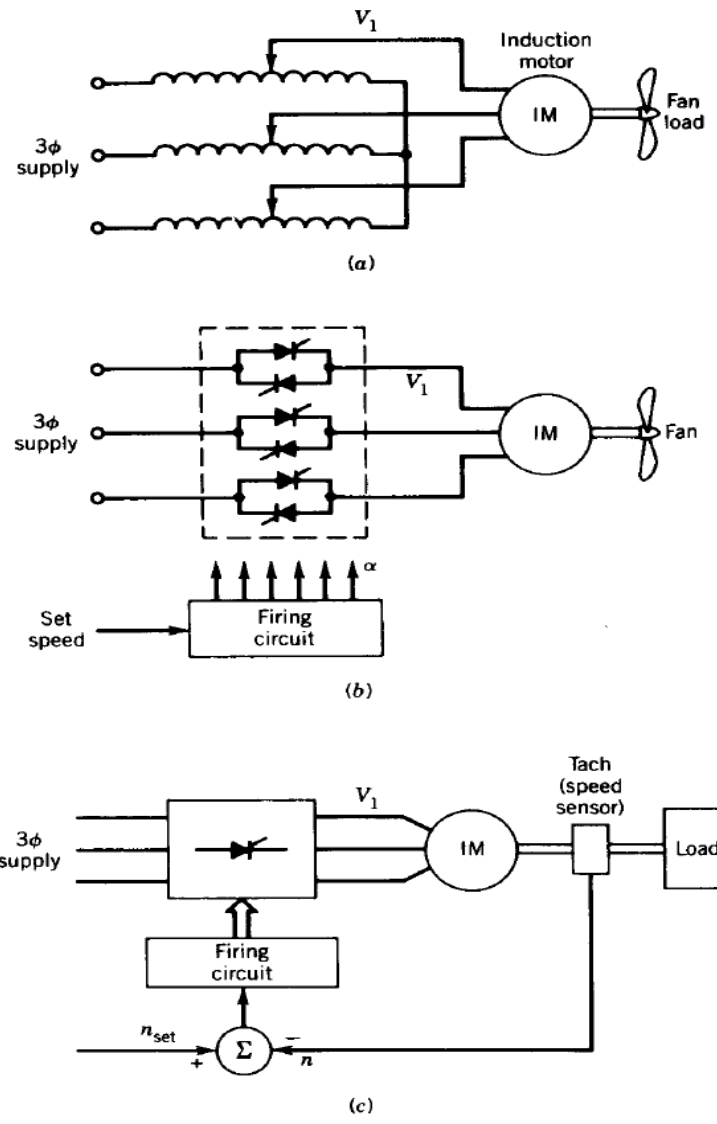

شکل (۸۸) نحوه اعمال ولتاژ به استاتور (a) از طریق اتو ترانس (b) توسط کنترل کننده حالت جامد (تریستوری) با حلقه باز (a) توسط کنترل کننده حالت جامد (تریستور) با حلقه بسته

کنترل فرکانس

می دانیم سرعت سنکرون بقرار زیر است و سرعت موتور در حوالی سرعت سنکرون می باشد.

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

یکی از راههای تغییر n_s و در نتیجه n ، تغییر فرکانس منبع تغذیه است. لذا به یک تغییر دهنده فرکانس در سر راه موتور نیاز داریم. شکل (۸۹) نمودار جعبه ای یک سیستم کنترل حلقه باز را نشان میدهد که فرکانس منبع تغذیه موتور را تغییر خواهد داد. این سیستم شامل یک یکسو ساز کنترل شده AC/DC بوده و از

عناصر نیمه هادی تشکیل شده است . علاوه بر یکسو ساز ، این سیستم حاوی یک اینور تور DC/AC میباشد و اینور تور نیز از عناصر نیمه هادی تشکیل گردیده است . بطور خلاصه داریم :



۱. یکسو ساز ولتاژ سه فاز AC را به ولتاژ DC تبدیل میکند .
۲. اینور تور ولتاژ DC را به ولتاژ AC با فرکانس جدید تبدیل مینماید .

بسهولت داریم :

$$\phi_p \propto \frac{E}{f} \quad (224)$$


اگر در شکل (۷۳) از افت ولتاژ در دوسر R_1, X_1 صرف نظر کنیم در اینصورت $V_1 \approx E_1$ شده و داریم :

$$\phi_p \propto \frac{V}{f} \quad (225)$$

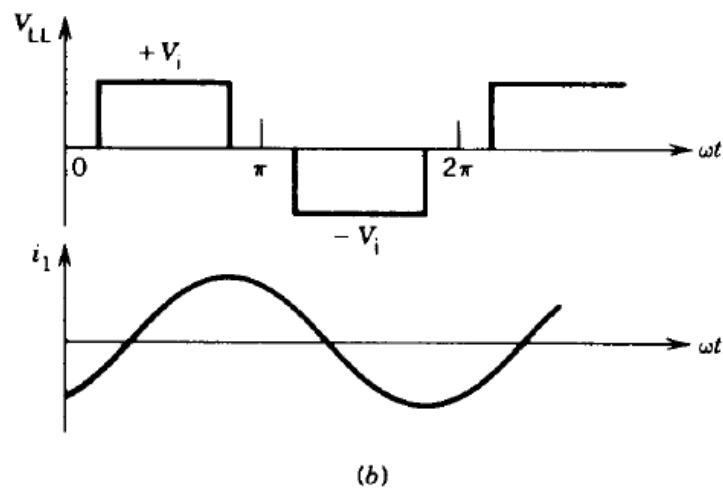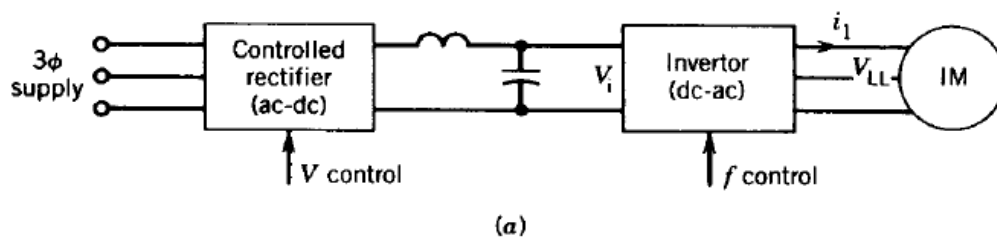

شکل (۸۹) مدار کنترل حلقه باز جهت کنترل سرعت موتور القایی (ولتاژ و فرکانس قابل تغییر


لذا برای پرهیز از اشباع زیاد در سیستم مغناطیسی باید ولتاژ پایانه موتور متناسب با فرکانس تغییر نماید . این نحوه کنترل را $\frac{V}{f}$ ثابت نام نهاده اند . در اینجا باید گفت در فرکانسهای پائین افت ولتاژ در دو سر R_1, X_1 در شکل (۷۳) در مقابل V_1 قابل صرف نظر نیست و لذا دیگر رابطه (۲۲۵) معتبر نمی باشد . لذا برای تأمین و برقراری چگالی شار مشابه ، نسبت $\frac{V}{f}$ در فرکانسهای پائین افزایش داده میشود . شکل (۹۰) تغییرات مورد نیاز ولتاژ بر حسب فرکانس را نشان میدهد .

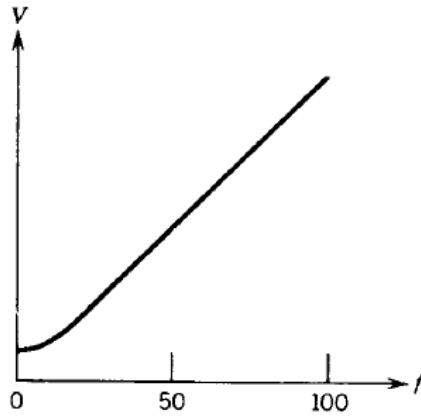

شکل (۹۰) ولتاژ مورد نیاز در قبال تغییرات فرکانس جهت تامین چگالی شار ثابت در شکاف هوایی

در شکل (۸۹) ولتاژ موتور را میتوان تغییر داد ، بشرطی که ولتاژ ورودی به اینورتور تغییر کند . تغییر V_i بوسیله تغییر زاویه آتش یکسوساز کنترل شده امکانپذیر است . گفتنی است اگر ولتاژ خروجی اینورتور بتواند توسط خود اینورتور تغییر کند (اینورتورهای PWM یا مدولاسیون پهنای پالس) ، در اینصورت یکسوساز کنترل شده را میتوان با یکسوساز دیود جایگزین نمود . در اینحالت V_i ثابت مانده و خروجی اینورتور توسط خود اینورتور تغییر میکند . شکل (۹۱) مشخصه گشتاور سرعت موتور القایی سه فاز را تحت فرکانس های متغیر نشان میدهد . در فرکانس مبنا ، ولتاژ پایانه موتور حداکثر مقداریست که توسط اینورتور حاصل میشود . در فرکانسهای زیر شار شکاف هوایی با تغییر V_1 نسبت به f_1 ثابت نگه داشته میشود . لذا در ناحیه زیر فرکانس گشتاور ماکزیمم ثابت باقی می ماند . در ناحیه فرکانسهای بیش از f_{base} دیگر V_1 را نمیتوان متناسب با فرکانس افزایش داد . در اینحالت شار در شکاف هوایی کاهش یافته و در نتیجه گشتاور ماکزیمم کاهش می یابد . عملکرد در این ناحیه مترادف به سیستم کنترل تضعیف میدان در موتورهای DC است . در این ناحیه توان ثابت میسر خواهد بود . بطور کلی باید گفت :


۱. از فرکانس صفر تا f_{base} ناحیه گشتاور ثابت میسر می گردد .
۲. از فرکانس f_{base} به بالا ناحیه توان ثابت ممکن میشود .

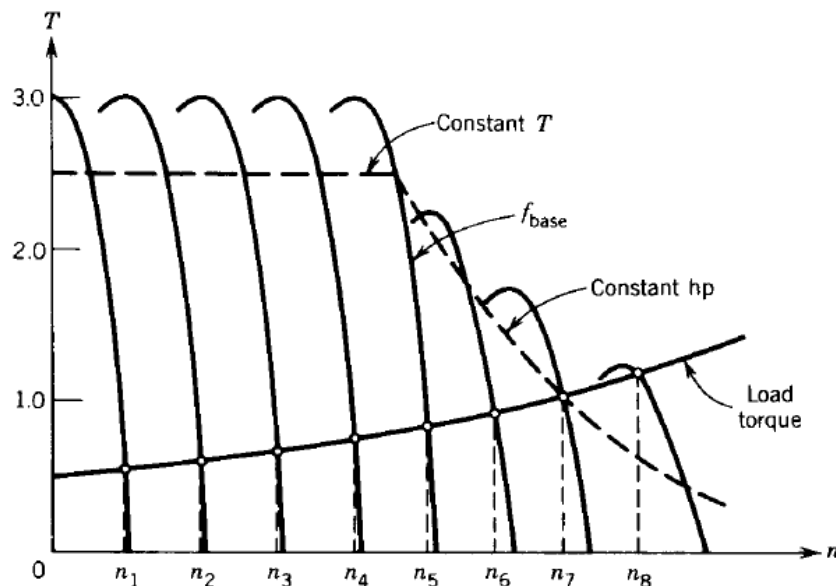


شکل (۹۱) ولتاژ مورد نیاز در قبال تغییرات فرکانس جهت تامین چگالی شار ثابت در شکاف هوایی

در شکل (۹۱) گشتاور بار نیز نشان داده شده و باید گفت سرعت‌های n_1 تا n_8 خیلی به سرعت‌های سنکرون مربوطه نزدیک هستند لذا در این روش کنترل سرعت، لغزش عموماً کوچک است و بازده بسیار بالاست. اینورتر شکل (۸۹) یک اینورتر منبع ولتاژ محسوب میشود و به آن اینورتر ولتاژ یا VSI می‌گویند. در این سیستم ولتاژ خط-خط در پایانه موتور یک موج شبه چهار گوش با پهنا یا عرض 120° درجه است. باید گفت بخاطر اندوکتانس موتور جریان موتور اساساً میتواند بصورت یک جریان سینوسی محسوب شود.


شکل (۸۹-b) ولتاژ خط-خط موتور و شکل (۸۹-c) جریان موتور را نشان میدهند. البته اینورترهای منبع جریان نیز وجود دارند که ما فعلاً وارد جزئیات مار و نحوه کار آنها نمی‌شویم. از این اینورترهای منبع جریان جهت کنترل سرعت موتورهای القایی نیز استفاده میشود. نمودار جعبه‌ای چنین سیستم کنترل در شکل (۹۴) نشان داده شده است و این سیستم کنترل از نوع حلقه باز است. در این سیستم جریان ورودی به اینورتر توسط یکسوساز کنترل میشود. همانطور که از شکل (۹۲-b) پیداست جریان ورودی به موتور موج شبه چهارگوشی است که پهنا یا عرض 120° درجه است. باید دانست ولتاژ پایانه موتور اساساً میتواند یک موج سینوسی محسوب شود (شکل ۹۲-c). مشخصه‌های گشتاور سرعت موتورهای القایی که توسط اینورتر جریان تغذیه میشوند مطابق شکل (۹۲-c) است. مشاهده میشود شیب این منحنی‌ها در حوالی سرعت سنکرون خیلی تند است.

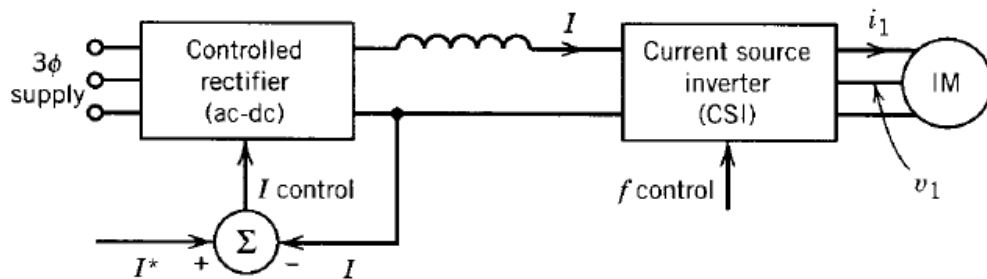

(a)

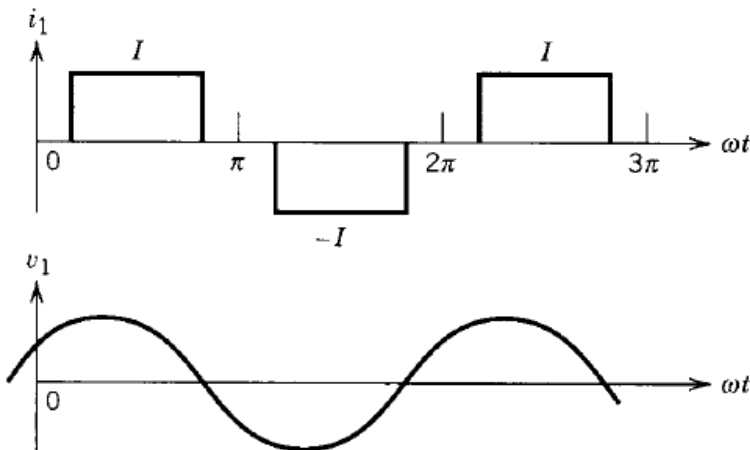

(b)

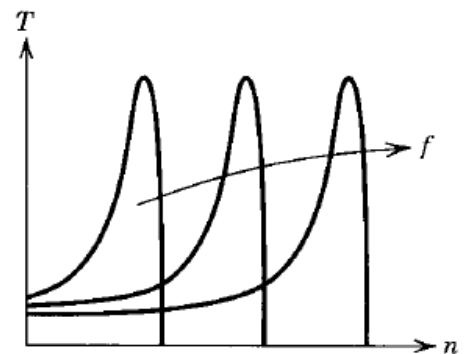

(c)


شکل (۹۲) موتور القایی سه فاز که توسط اینورتر جریان تغذیه می‌شود

عملکرد موتور القایی سه فاز تحت فرکانس لغزشی ثابت


جهت عملکرد پربازده موتور، مطلوب آنست که در تحت فرکانس لغزشی ثابت یا کنترل شده ای کار کند. فرکانس لغزشی درحقیقت همان فرکانس روتور است بازده و ضریب توان بالا موقعی حاصل میشود که فرکانس لغزش (f_2) کمتر از f_{2b} باشد باید دانست f_{2b} فرکانس روتور در هنگام پدید آمدن گشتاور ماکزیمم است. به f_{2b} فرکانس فروپاشی یا پرتگاهی گفته میشود. نمودار جعبه ای شکل (۹۳) را در نظر می گیریم. سیگنال f_n نمایانگر فرکانس متناظر با سرعت روتور است. به زیگنال f_n زیگنال f_2 که نمایانگر فرکانس لغزشی یا فرکانس روتور است افزوده میشود. البته گاهی f_2 از f_n کسر می گردد. باید دانست در حالت موتوری f_n با f_2 جمع میشود و تفریق f_2 از f_n به حالت ترمز مربوط میشود. بطور کلی داریم:

$$f_1 = f_n \pm f_2 \quad (۲۲۶)$$

در رابطه اخیر f_1 فرکانس استاتور می باشد باید گفت در تحت هر سرعت f_2 نمایانگر فرکانس مدار روتور یا فرکانس لغزشی است.

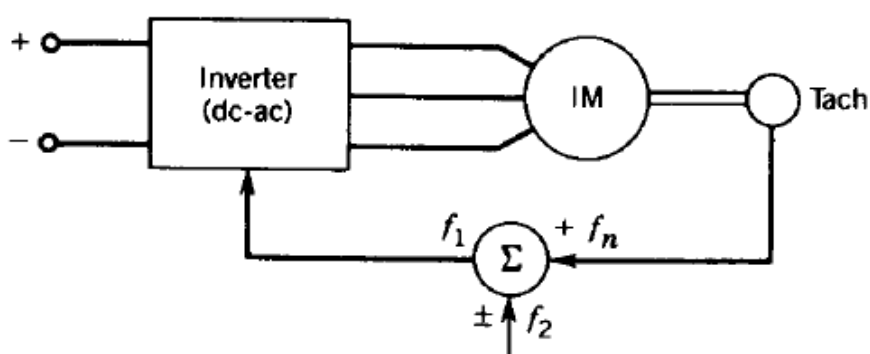

شکل (۹۳) کنترل فرکانس (f_2) سیستم از نوع حلقه باز

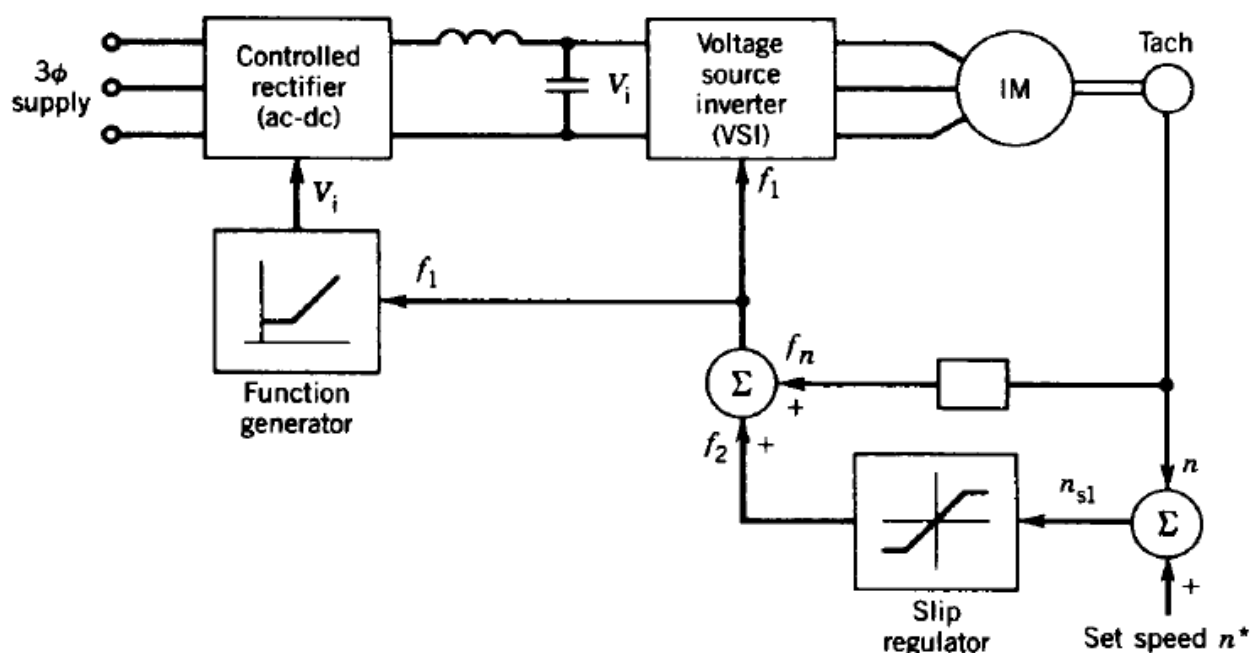


شکل (۹۴) سیستم کنترل حلقه بسته جهت تنظیم فرکانس لغزش و عملکرد موتور با v/f ثابت

کنترل سرعت با تغییر مقاومت روتور


در موتور القایی روتور سیم پیچی شده، هادیهای روتور از جنس سیم لاکه است که درون شیارهای روتور به گونه ای مشابه سیم پیچی استاتور قرار می گیرند. سیم پیچی روتور حتما سه فاز و معمولا بصورت ستاره متصل می شود و باید برای تعداد قطب یکسان با استاتور پیچیده شود. مقاومت های خارجی را میتوان از طریق حلقه های لغزان و جاروبکها به سیم پیچی روتور مطابق شکل (۹۵) متصل ساخت. لازم به گفتن است که برای داشتن تقارن کامل بین سه فاز روتور، سه مقاومت متغیر خارجی از نظر مکانیکی قفل میشوند تا در هر موقعیت اندازه های مساوی داشته باشند. اکنون با تغییر مقاومت روتور نه تنها لغزش خارج کننده تغییر میکند بلکه تحت گشتاور بار مفروضی میتوان لغزش را تغییر داد. با تقریب خوب میتوان گفت:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{R_{21}}{R_{22}} \quad (227)$$

یعنی نسبت لغزشها در دو حالت مختلف متناسب با مقاومت روتور در این دو حالت است. شکل (۹۶) اثر تغییر مقاومت روتور بر روی منحنی گشتاور-لغزش را نشان می دهد از این شکل به روشنی درمی یابید که با تغییر مقاومت روتور میتوان سرعت موتور را تحت بار مفروض تغییر داد. بطور کلی نقاط قوت و ضعف موتور حلقه لغزان را اینچنین میتوان خلاصه نمود.

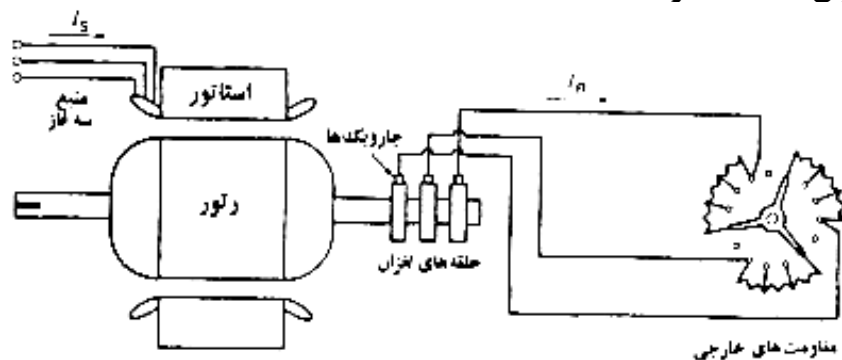


شکل (۹۵) موتور القایی حلقه لغزان با مقاومت های خارجی روتور

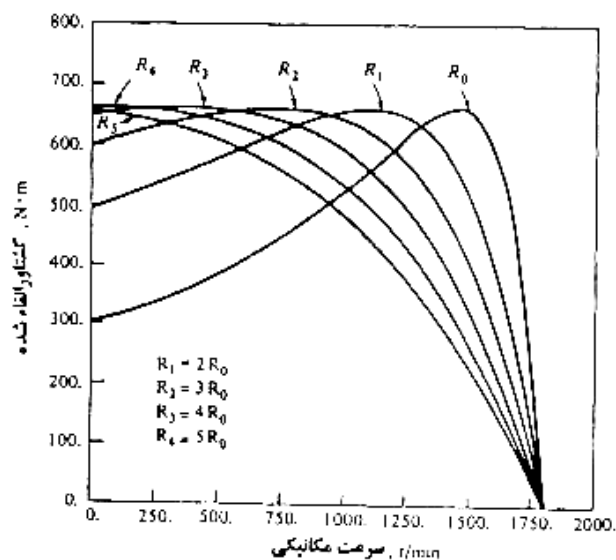

شکل (۹۶) کنترل سرعت با تغییر مقاومت روتور در ماشین حلقه لغزان

کنترل سرعت با تغییر تعداد قطب

روشهای استاتور چند سیم پیچه ، سیم بندی قطب پشت سرهم و تعدیل دامنه قطب ، سه راه اصلی جهت تغییر تعداد قطبهای استاتور یک ماشین القایی هستند . قطبهای استاتور در یک ماشین القایی توسط آرایش مناسب هادیهای سیم پیچی بوجود می آیند . در این ماشین برخلاف ماشینهای جریان مستقیم ، قطبها قابل دیدن نیستند . بنابراین یک استاتور با تعداد استانداردی از شیارها ممکن است برای دو ، چهار ، شش و یا هشت قطب ، تنها با عوض کردن اتصالات انتهایی کلافها پیچیده شود . اگر دو سیم پیچی کاملا مستقل روی استاتور ، یکی برای چهار قطب و دیگری برای شش قطب پیچیده شود در اینصورت تحت فرکانس تغذیه ۵۰ هرتز به ترتیب سرعت سنکرون ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه را بوجود می آورند . البته توجه دارید که سیم پیچی که استفاده نمیشود باید توسط کلیدی کاملا باز و یا حداقل بصورت ستاره رها شده باشد ، در غیر اینصورت به دلیل عمل ترانسفورمری، ولتاژی در سیم پیچ بلا استفاده بوجود می آید که در نتیجه زیاد گرم شدن دستگاه را به دلیل جاری شدن جریانهای گردشی به دنبال خواهد داشت . لازمه این روش تغییر تعداد قطب استاتور بزرگ تر است تا بتوان سیم بندی اضافه را در ماشین جای داد که در نتیجه هزینه ابتدایی ماشین بالا خواهد رفت . در روش سیم پیچی قطب پشت سرهم که یک روش کنترل سرعت قدیمی است از این حقیقت استفاده میشود که تعداد قطبهای استاتور یک ماشین متناوب را براحتی میتوان به نسبت یک به دو تنها با تغییر اتصالات انتهایی کلافها افزایش داد . معمولا در موتور یک سرعتی گروههای کلاف طوری بهم متصل می گردند که بر روی محیط داخلی استاتور یک در میان قطبهای شمال و جنوب توسط کلافها بوجود می آیند . شکل (۹۷) این مطلب را برای فاز a یک ماشین چهار قطبی نشان می دهد

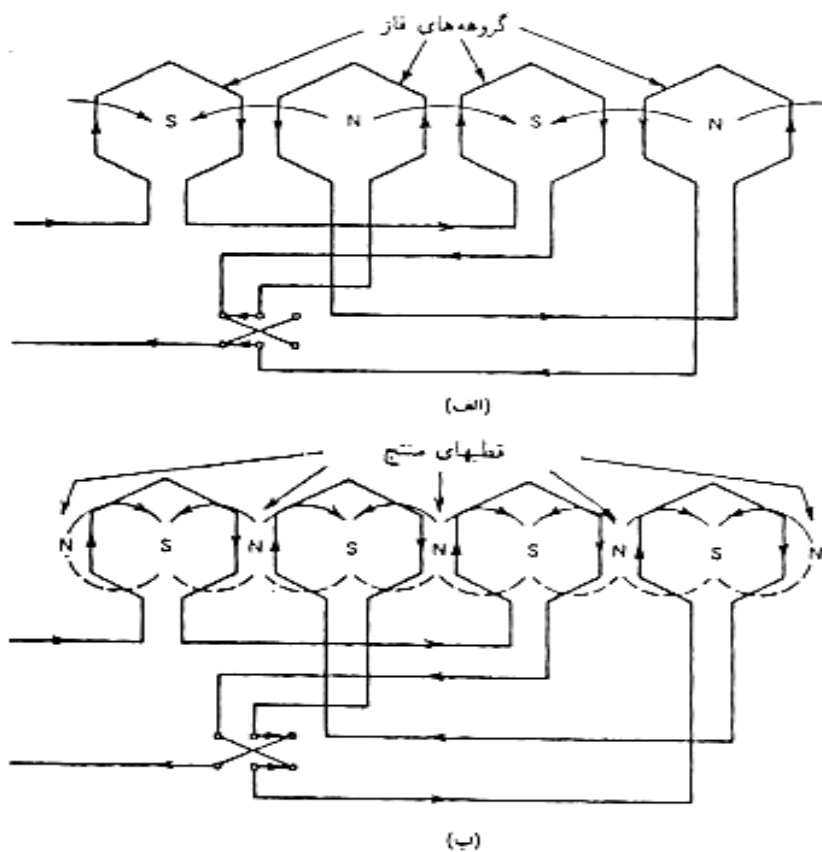

شکل (۹۷) تغییر اتصالات جهت افزایش تعداد قطبهای استاتور

اکنون اگر تنها اتصالات انتهایی این کلافها را مطابق شکل (۹۷) عوض نمایید ، کلافهایی پشت سرهم با میدان یکسان خواهید داشت . بطور مثال با این عمل میدان مغناطیسی هر چهار گروه کلاف ، از استاتور خارج میشوند و بنابراین هرکدام یک قطب جنوب خواهد بود . فوران مغناطیسی این ماشین باید از طریق فضای بین این چهار گروه کلاف به استاتور برگردد که در نتیجه چهار قطب مغناطیسی شمال در این بین بوجود خواهد آمد به این ترتیب تعداد قطبهای استاتور به نسبت یک به دو افزایش می یابد که در نتیجه سرعت ماشین دو به یک کاهش پیدا میکند . گام قطب را در سیم پیچهای با تعداد قطب متغیر ، معمولا یا بسیار کوتاه یا بسیار بلند انتخاب می کنند .


روتور موتوری است که سرعت آن باید توسط تغییر قطب کنترل شود تقریبا همیشه قفس سنجابی است زیرا که این نوع روتور بطور خودکار برای هر تعداد قطب روی استاتور تنظیم می گردد . با ترکیب دو روش استاتور دو سیم پیچه و سیم پیچی قطب پشت سر هم، میتوان موتورهای چهار سرعتی مثلا با سرعتهای ۴۷۵/۷۱۵/۹۵۰/۱۴۲۵ دور در دقیقه ساخت. از اینجا کاملا روشن است که کنترل سرعت پیوسته آنگونه که در مورد موتور القایی با تغییر تعداد قطب به ثمر نخواهد نشست. بعنوان مثال ، موتور چهار سرعتی بالا میتواند در بی باری با سرعت ۹۹۰ دور در دقیقه بچرخد و در بار کامل سرعت به ۹۵۰ دور در دقیقه برسد. برای این موتور ، کمترین سرعت بعدی در بار کامل ۷۱۵ دور در دقیقه است و موتور نمیتواند بین این دو سرعت عمل نماید مگر آنکه شدیداً بار اضافه بر روی آن اعمال شود . از طرف دیگر موتورهای شانت با دامنه سرعت بین ۱۴۲۵ تا ۴۷۵ دور در دقیقه که سرعت آنها بطور پیوسته قابل کنترل است بسیار معمولند . زمانیکه موتور القایی چند فاز برای بهره برداری دو سرعتی با استفاده از روش سیم پیچی قطب پشت سرهم ساخته میشود سه نوع موتور دو سرعتی استاندارد برحسب آرایش سیم پیچهای استاتور بدست خواهد آمد .

۱. موتور توان ثابت که از آن معمولا برای ماشینهای ابزار مانند ماشین تراش ، اره ، رنده و ... استفاده میشود . در این کاربرد سرعت پایین تر لازم است تا گشتاور بار را براند و گشتاور با وارون سرعت متناسب است . بعنوان مثال یک موتور چهار کیلو وات ، ۵۰ هرتز در سرعتهای نامی بالا و پایین ۱۴۲۵ و ۷۱۲ دور در دقیقه به ترتیب گشتاور خروجی ۲۷ و ۵۴ نیوتن متر را حاصل می نماید . نحوه اتصالات موتور در شکل (الف-۹۸) به نمایش درآمده است .

۲. موتور گشتاور ثابت که اغلب برای کاربردهایی مانند نقاله ها و پمپهای با حرکت تناوبی لازم است ، گشتاور برای هر دو سرعت یکسان است و بنابراین توان خروجی این موتور با سرعت زیاد دو برابر توان خروجی با سرعت کم خواهد بود (شکل ب-۹۸) .


۳. موتور توان متغیر - گشتاور متغیر که برای بادبزنها و پمپهای گریز از مرکز بجای پمپهای حرکت متناوب استفاده میشود . در این نوع موتور گشتاور متناسب با سرعت است . بنابراین توان در سرعت زیاد چهار برابر توان در سرعت کم خواهد بود (شکل ج-۹۸) .

روش تعدیل دامنه قطب برای تغییر تعداد قطب ، روش دیگری است که در سال ۱۹۵۷ میلادی در انگلستان اختراع گردید . در این روش تعداد قطبها را با نسبتی متفاوت از یک به دو میتوان تغییر داد .

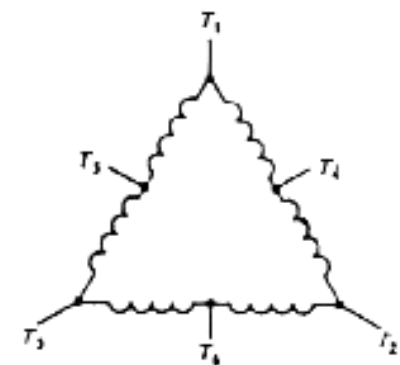


سرعت	خطوط			
	L ₁	L ₂	L ₃	
کند	T ₄	T ₅	T ₆	T ₁ , T ₂ , T ₃ هم متصل
تند	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄ , T ₅ , T ₆ هم متصل

(ب)

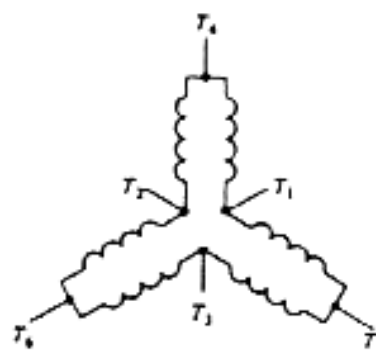


سرعت	خطوط			
	L ₁	L ₂	L ₃	
کند	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄ , T ₅ , T ₆ هم متصل
تند	T ₄	T ₅	T ₆	T ₁ , T ₂ , T ₃ هم متصل

(الف)

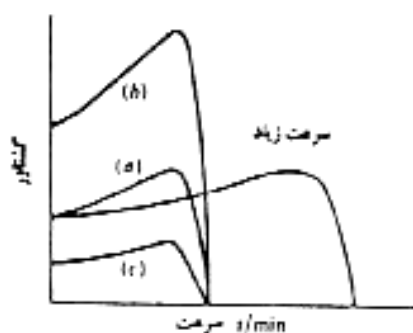

(د)

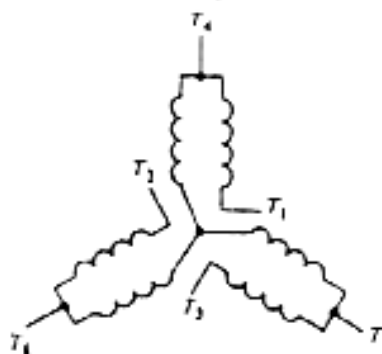

سرعت	خطوط			
	L ₁	L ₂	L ₃	
کند	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄ , T ₅ , T ₆ هم متصل
تند	T ₄	T ₅	T ₆	T ₁ , T ₂ , T ₃ هم متصل


(ج)

شکل (۹۸) نحوه اتصالات کلافهای استاتور برای تغییر تعداد قطب (الف) توان ثابت (ب) گشتاور ثابت (ج) گشتاور متغیر - توان متغیر

تئوری این روش بر این اساس است که خروجی برآیند از ترکیب دو موج سینوسی با فرکانسهای متفاوت، همنه هایی با فرکانس مساوی مجموع و تفاضل دو فرکانس اصلی خواهد داشت.

$$\cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) = \frac{1}{2} \cos(\omega_1 + \omega_2)t + \frac{1}{2} \cos(\omega_1 - \omega_2)t \quad (228)$$

در روش تعدیل دامنه قطب همین اصل، با توزیع فضایی موجهای N م استاتور ماشین اعمال میشود. اگر سیم پیچی ماشینی که P قطبی است با K کلیدزنی در اتصالات گروههای کلاف یکفاز تعدیل شود در اینصورت دو موج با تعداد قطبهای P+K و P-K حاصل میگردند. در عمل، تابع تعدیل گر تاحدی ناهنجار یعنی یک موج مستطیلی با دامنه یک است و این تعدیل با وارونگی اتصالاتی نیمی از گروه کلافهای قطب در هر سیم پیچ فاز انجام میشود.

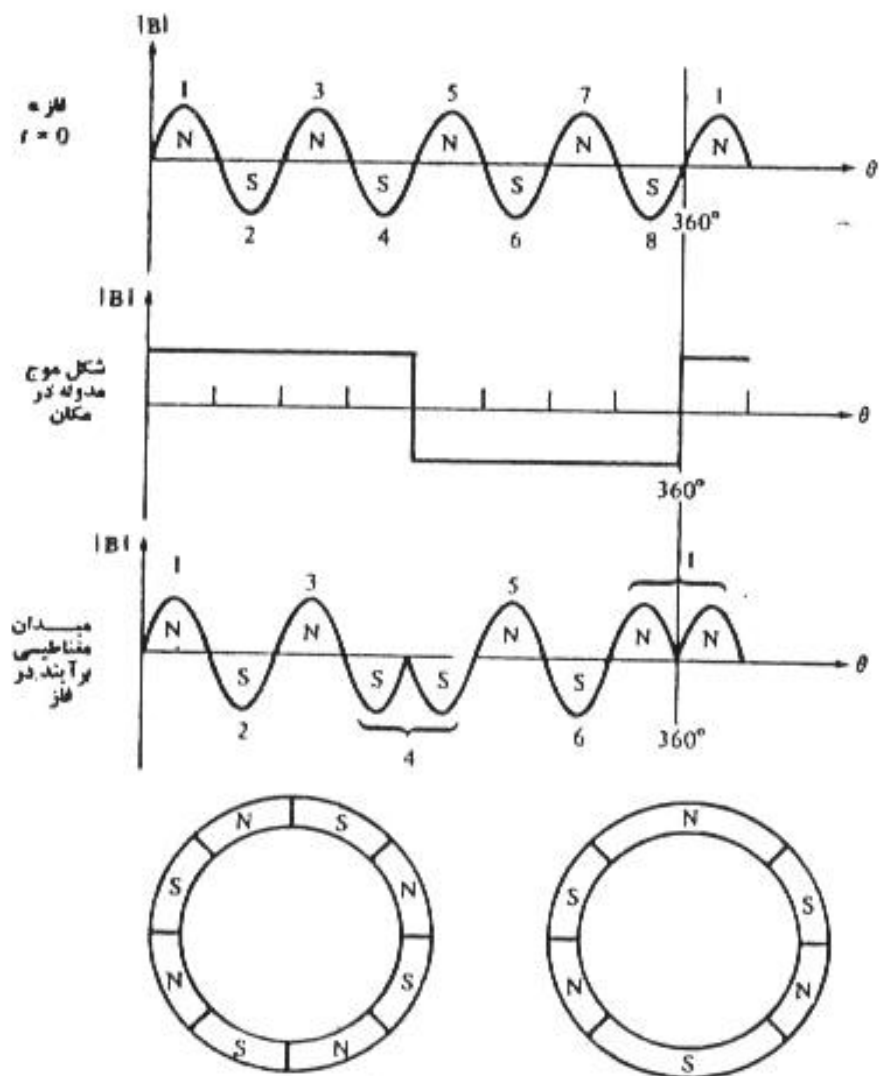

شکل (۹۹) تعدیل دامنه قطب فاز a استاتور یک ماشین القایی هشت قطب


بعنوان مثال در شکل (۹۹) ملاحظه می نمایید که با این شیوه تعداد قطبهای اصلی ماشین از عدد ۸ به عدد $(۸-۲)$ یعنی ۶ و یا $(۸+۲)$ یعنی ۱۰ عدد میتواند تغییر پیدا کند .

کدام سرعت همزمان جامه عمل می پوشد؟ برای پی بردن به آن باید میدان سیم پیچهای دو فاز دیگر بحساب آیند . میدان شش قطب نسبت به تابع تعدیل گر ، تابع کسینوسی و میدان ده قطب منفی تابع کسینوسی است . تابع تعدیل گر ، ۳۶۰ درجه مکانیکی گسترش دارد . تابعهای تعدیل گر دو فاز دیگر نسبت به این تعدیل گر ، به ترتیب ۱۲۰ درجه مکانیکی پس فاز و پیش فاز است . برای میدان شش قطبی ، این جابجایی برابر ۳۶۰ درجه الکتریکی است . یعنی همنه های شش قطبی میدانهای سه سیم پیچ فاز در فضا همفازند اما در زمان همفاز نیستند . سه میدان شش قطب با جریانهای سه سیم پیچ فاز متناسبند و اگر این جریانها متعادل باشند (یا اگر ماشین اتصال ستاره شده باشد) مجموع لحظه ای آنها صفر است پس مجموع همنه های شش قطبی محرکه های مغناطیسی سه فاز ، به میدان کل برابر صفر منجر می گردد . از سوی دیگر ن م م فاز ده قطبی ، ۶۰۰ درجه الکتریکی از هم فاصله دارند بنابراین اگر توالی فاز میدان هشت قطبی abc باشد میدان ده قطب با توالی abc خواهد بود .

برای جلوگیری از گردش وارونه موتور هنگامیکه به ده قطب تعدیل میشود دوتا از پایانه ها باید وارونه گردند درعین حال ، اتصالات کلافهای چهار قطب در هر فاز وارونه میشوند . پیش از کشف این روش ، برای داشتن دو سرعت که به نسبت دو بر یک نبودند، می بایست دو سیم پیچ جداگانه در موتور وجود می داشت . این روش موجب کاهش زیادی در اندازه و بهای موتور شده است .

راه اندازی موتورهای القایی

برای راه اندازی موتورهای القایی از دو روش وصل مستقیم به شبکه و اعمال ولتاژ کاهش یافته استفاده میشود موتور القایی با موتور سیم پیچی شده را میتوان با مقاومتهای مناسب که به کلافهای روتور متصل می شوند مستقیماً به منبع تغذیه وصل نمود . این مقاومتها همانگونه که از قبل هم میدانید نقش افزایش گشتاور راه اندازی و کاهش جریان راه اندازی را ایفا می کنند و با سرعت گرفتن موتور بتدریج از مدار خارج میشوند . موتور القایی چند فاز با وصل مستقیم به شبکه ممکن است جریان راه اندازی بین ۵ تا ۱۰ برابر مقدار نامی را از منبع بکشد . در موتورهای قفس سنجابی بدلیل محکمی ساختار ، این جریان بالا در یک مدت کوتاه صدمه ای به خود موتور وارد نمی کند اما ممکن است افت ولتاژ غیرقابل قبولی در شبکه تغذیه محلی بوجود آورد . نمونه بارز و معمول آن کم نور شدن چراغهای منزل در هنگام راه افتادن موتور یخچال است . اگر شبکه محلی قوی باشد یعنی مقاومت ظاهری منبع بسیار کوچک باشد ، موتورهای القایی چند مگاواتی را نیز میتوان با اتصال مستقیم به شبکه راه اندازی کرد . بطور کلی برای موتورهای بزرگتر از پنج کیلووات برای کاهش جریان تازشی راه اندازی ، بهتر است احتیاط نمود و هرکجا که ممکن باشد ، موتور باید از بار جدا شود زیرا کاهش گشتاور بار و لنگر لختی ، مدت دور گرفتن موتور را کوتاه میکند . البته اندازه موتور به تنهایی روش راه اندازی را معلوم نمی سازد ، ظرفیت منبع تغذیه ، خطوط تغذیه گر موتورها ، سایر دستگاههای تغذیه شده توسط منبع و ماهیت بار همگی بر انتخاب نوع راه اندازی اثر می گذارند .

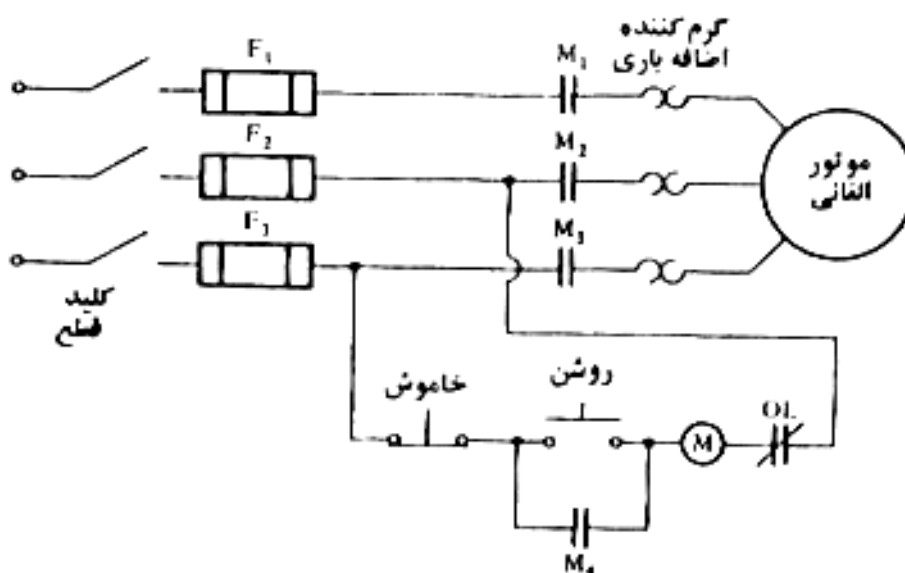

شکل (۱۰۰) راه انداز مغناطیسی موتور القایی سه فاز با وصل مستقیم به شبکه همراه با مدار کنترل

یک نمونه از مدار راه انداز مغناطیسی خودکار موتور القایی تحت ولتاژ کامل در شکل (۱۰۰) به نمایش درآمده است. در این راه انداز بعضی نکات ایمنی مانند حفاظت در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار و کاهش ولتاژ در نظر گرفته شده است.

کار با اینگونه راه اندازها بسیار ساده است. هرگاه کلید اصلی سه پل برای اعمال ولتاژ کامل به موتور و مدار کنترل متصل بین خط L_1 , L_2 بسته شود و دکمه روشن فشار داده شود مراحل زیر بطور خودکار انجام می شوند:

۱. با فشار دکمه روشن، مدار با خط L_1 از میان دکمه معمولاً بسته ایست، سیم پیچ M سه اتصال معمولاً بسته اضافه باری OL_1 , OL_2 , OL_3 به خط L_2 کامل می گردد.

۲. با برق دار شدن سیم پیچ رله M ، اتصالهای آن M_1 , M_2 , M_3 , M_4 بسته میشوند. M_4 که اتصال نگه دارنده نامیده میشود به بهره دار اجازه میدهد تا انگشت خود را از روی دکمه روشن بردارد بدون آنکه رله M بی برق شود.

۳. با بسته شدن اتصالهای M_1 , M_2 , M_3 ولتاژ کامل خط به پایانه های T_1 , T_2 , T_3 موتور اعمال میگردد. بنابراین موتور روشن میشود و شتاب می گیرد.

۴. سه رله اضافه باری OL معمولاً با گرما عمل میکنند مگر در مورد موتورهای بزرگ که ممکن است مغناطیسی بسته باشند. این رله ها با یک تأخیر زمانی عمل می کنند و بنابراین دوره راه اندازی عادی موتور اثر چندانی بر آنها ندارد. اگر پس از راه اندازی، موتور تحت اضافه باری قرار بگیرد به گونه ای که جریان خط تقریباً ۱۲۵٪ جریان نامی شود یک عدد یا بیشتر، از این رله ها گرم میشود و اتصالهای اضافه باری مربوط به مدار کنترل باز می گردند و بنابراین رله M را قطع می نمایند. قطع M همان اثر فشار دادن دکمه خاموش را دارد. در اینصورت هر چهار اتصال M باز میشوند و موتور را از شبکه جدا می سازند. قبل از دوباره روشن کردن موتور، رله های گرمایی باید خنک و بطور دستی دوباره آماده گردند تا اتصالهای آنها دوباره بسته شوند.

۵. اگر ولتاژ خط به زیر ۹۰٪ مقدار نامی کاهش یابد و یا کلاً قطع شود رله M نمیتواند اتصالهای خود را نگه دارد و این نیز سبب قطع شدن موتور از شبکه می گردد. حفاظت در برابر کاهش ولتاژ یکی از خصوصیات بارزش راه اندازهای مغناطیسی است زیرا از دوباره راه اندازی موتور جلوگیری میکند مگر آنکه بهره دار دوباره دکمه روشن را فشار دهد. از این ویژگی در بهره برداری از ماشینهای ابزار استفاده میشود.

۶. اگر دکمه خاموش را فشار دهید، واضح است که مدار رله M قطع می گردد و تمام اتصالها باز میشوند که در اینصورت ماشین به حالت سکون باز خواهد گشت.

حفاظت در برابر اتصال کوتاه موتور توسط فیوزها فراهم می گردد. اگر یک اتصال کوتاه ناگهانی در موتور رخ دهد و سبب عبور جریانی با چندین برابر مقدار نامی شود فیوزها می سوزند و موتور را با جداسازی از منبع تغذیه از سوختن نجات می دهند. البته این فیوزها نباید در هنگام راه اندازی عادی موتور بسوزند بنابراین آنها طوری طراحی میشوند که قبل از سوختن، چندین برابر جریان نامی را از خود عبور دهند. این بدان معنی است که این فیوزها در هنگام اتصالی از طریق مقاومت بالا و یا اضافه باری شدید موتور را حفاظت نمی کنند. موقعیتهایی وجود دارند که اعمال ولتاژ کاهش یافته برای راه اندازی حتی در مورد موتور کوچک و متوسط لازم است. مانند زمانی که در یک مجتمع، موتوری از بقیه موتورها بطور قابل ملاحظه ای بزرگ تر باشند.

بنابراین اگر چندین موتور 1KW و یک موتور 10KW همگی از یک منبع تغذیه شوند ، معمول است که ولتاژ کاهش یافته در مورد موتور بزرگتر اعمال شود . همچنین بنابر قاعده سرانگشتی ، موتوری که برای راه اندازی نیاز به مدت طولانی دارد معمولاً با ولتاژ کاهش یافته روشن میشود . اگرچه اغلب در این موارد از یک موتور القایی حلقه لغزان با اعمال ولتاژ کامل استفاده می گردد . باید بخاطر سپرد که هدف اصلی از کاهش ولتاژ در راه اندازی ، کاهش جریان راه اندازی است اگرچه گاهی اوقات ممکن است هدف کاهش گشتاور راه اندازی هم باشد . چهار روش برای کاهش جریان راه اندازی موجودند که همگی آنها تحت گروه بندی کلی راه اندازی با ولتاژ کاهش یافته قرار می گیرند .

راه اندازی با مقاومت ظاهری اضافی در استاتور

در این روش مقاومت و یا القاگری بین پایانه های موتور و منبع تغذیه قرار می گیرد . در لحظه راه اندازی ، مقاومت ظاهری اضافی سبب افت ولتاژ میشود و بنابراین تنها کسری X از ولتاژ منبع تغذیه در پایانه موتور ظاهر می گردد . در نتیجه جریان راه اندازی X برابر و گشتاور راه اندازی X^2 برابر خواهد شد . این روش بسیار شبیه راه اندازی موتورهای جریان مستقیم با مقاومت اضافی در مدار آرمیچر است با این تفاوت که در موتورهای DC گشتاور راه اندازی X برابر میشود .

همچنین باید بخاطر داشت که ولتاژ موتور جریان متناوب ، تفاوت فیزیوری بین ولتاژ خط و ولتاژ دو سر مقاومت و یا القاءگر است . به دلیل ضریب توان بسیار پائین موتور القایی در راه اندازی ، مقاومت زیادی در مقایسه با موتور DC با ضریب توان یک در راه اندازی موتور آسنکرون لازم است . از اینرو معمولاً بجای مقاومت از القاءگر استفاده میشود . البته القاءگرها گران ترند اما باید توجه داشت که تلفات انرژی آنها بسیار کمتر است .

راه اندازی با نصف سیم پیچ استاتور


بعضی موتورهای القایی چندفاز با دو گروه یکسان سیم پیچی سه فاز ساخته میشوند . در اینصورت بین دو مقدار نامی برای ولتاژ مثلاً ۴۴۰/۲۲۰ ولت حق انتخاب خواهیم داشت . در ولتاژ پایین و بالا دو گروه کلاف به ترتیب موازی و سری باهم متصل می گردند . اگر موتور دو ولتاژ برای بهره برداری ولتاژ پایین متصل شده باشد در اینصورت میتوان از راه اندازی با نصف سیم پیچ استاتور سود جست .

به دلیل این حقیقت که در ابتدا تنها یک سیم پیچ برای حصول میدان گردان برق دار میشود مقاومت ظاهری سیم پیچ استاتور ، بزرگتر از حالتی است که دو سیم پیچ موازی شده باشند و بنابراین جریان راه اندازی تقریباً به $\frac{1}{2}$ و گشتاور راه اندازی تقریباً به $\frac{1}{4}$ کاهش می یابد . بعد از سرعت گرفتن موتور ، سیم پیچ دیگر هم متصل میشود و در اینصورت در حال کار عادی هر سیم پیچ نصف جریان خط را از خود عبور خواهد داد .

راه انداز ستاره- مثلث

یکی از روشهای متداول زمانی که موتور برای کار در حالت مثلث طراحی شده باشد استفاده از راه انداز ستاره- مثلث است . مطابق شکل (۱۰۱) با استفاده از کلید سه تیغه دوطرفه ، ابتدا استاتور بصورت ستاره در

می آید و ولتاژ کامل به پایه های موتور اعمال می گردد . در اینصورت ولتاژ فاز $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ولتاژ خط است . چون در لحظه راه اندازی موتور مانند یک ترانس اتصال کوتاه عمل میکند و درحقیقت یک مقاومت ظاهری سه فاز است ، جریان فاز نیز $\frac{1}{\sqrt{3}}$ زمانی که ولتاژ کامل خط به هر فاز اعمال می گشت (اتصال مثلث) خواهد شد . هنگامیکه موتور بصورت مثلث وصل شده باشد جریان خط $\sqrt{3}$ برابر جریان فاز است بنابراین راه اندازی موتور بطریق ستاره ، جریان راه اندازی خط $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ یا $\frac{1}{3}$ جریان خط نسبت به زمانی که اتصال مثلث باشد خواهد بود . بعلاوه گشتاور راه اندازی متناسب با مجذور ولتاژ فاز است و بنابراین گشتاور حالت ستاره نیز $\frac{1}{3}$ گشتاور راه اندازی حالت مثلث است .

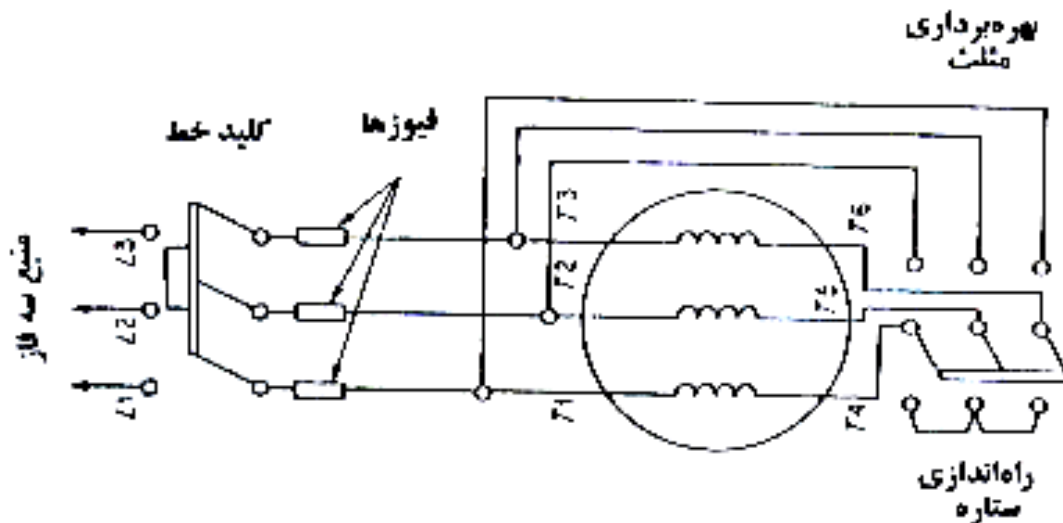


شکل (۱۰۱) روش راه اندازی با کلید ستاره- مثلث

هنگامیکه موتور تقریباً به ۸۰٪ سرعت نامی اش رسید یک اتصال مخصوص (یا توسط همان کلید سه تیغه دوطرفه) سیم پیچها را برای کار دائم بصورت مثلث در مدار قرار میدهند . راه انداز ستاره- مثلث ارزان است و بنابراین با ولتاژهای خط کمتر از ۳۳۰۰ ولت ، زیاد بکار گرفته میشود در ولتاژهای بالاتر بدلیل آنکه سیم پیچی استاتور مثلث شکل تعداد دور بیشتری نسبت به ستاره شکل لازم دارد و بنابراین موتور گران درمی آید دیگر از راه انداز ستاره- مثلث استفاده نمی شود .

راه اندازی با اتوترانس

در راه اندازی موتورهای بزرگ برای کاهش جریان راه اندازی از اتوترانسها استفاده میشود . اتوترانس ممکن است دارای یک یا چند سر ثابت باشد که در زمان دور گرفتن موتور بترتیب مورد استفاده واقع میشوند شکل (۱۰۲) کسری X از ولتاژ تغذیه در موقع راه اندازی توسط اتوترانس به پایه های استاتور اعمال میشود کاهش ولتاژ اعمالی کاهش جریان راه اندازی به داخل موتور را بدنبال دارد باتوجه به اینکه نسبت جریانها در اتوترانس به نسبت وارون ولتاژهاست بنابراین جریان خط در طرف شبکه X برابر آن در طرف موتور است از

اینرو جریان راه اندازی در سمت شبکه X^2 برابر آن نسبت به زمانی است که موتور مستقیماً با شبکه راه اندازی می‌شود. در راه اندازی گشتاور متناسب با مجذور ولتاژ است و بنابراین گشتاور راه اندازی نیز X^2 برابر آن نسبت به وصل مستقیم به شبکه است. X برای موتورهای تا ۴۰ کیلووات معمولاً ۰/۵، ۰/۶۵ و ۰/۸۰. انتخاب می‌گردد. در استفاده از اتوترانس برای راه اندازی موتور القایی دو حالت گذرای مدار باز (که در هنگام رفتن از ولتاژ کاهش یافته به ولتاژ کامل خط ولتاژ از موتور قطع می‌شود) و گذرای مدار کوتاه (که در هنگام رفتن از ولتاژ کاهش یافته به کامل ولتاژ از موتور قطع نمی‌گردد) امکانپذیر است. بعنوان مثال در شکل (۱۰۲) در هنگام ولتاژ کاهش یافته به موتور اتصالات A, C برای هر دو حالت بسته میشوند در هنگام برداشتن ولتاژ کاهش یافته و اعمال ولتاژ کامل به موتور اتصالات A, C باز و اتصال B در گذرای مدار باز بسته میشوند درحالی‌که در گذرای مدار کوتاه اتصال C باز و اتصال B بسته و سپس اتصال A باز میشود البته هزینه دستگاههای کنترلی در حالت گذرای مدار کوتاه از هزینه آن در حالت گذرای مدار باز بیشتر است.

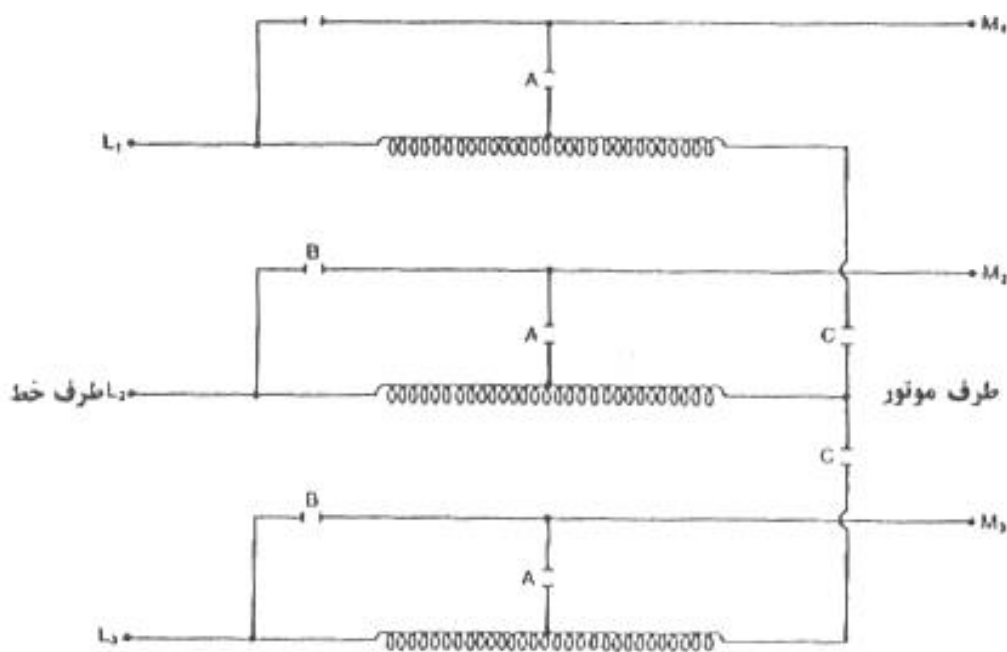

شکل (۱۰۲) راه اندازی با اتوترانس


در اینجا میتوان گفت که اگر ولتاژ اعمالی به $57/7\%$ ولتاژ خط کاهش یابد هم جریان و هم گشتاور راه اندازی به $\frac{1}{3}$ مقدار آن در زمان ولتاژ کاهش می‌یابد این درست همان شرایط راه انداز ستاره- مثلث است البته روش ستاره- مثلث تنها این نسبت را داراست و فقط در صورتیکه شش پایانه سیم پیچها از ماشین بیرون آمده باشند میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در پایان باید گفت که اغلب برای پایین آوردن هزینه بجای بکار گرفتن اتوترانس سه فاز از دو اتوترانس بصورت مثلث باز برای راه اندازی موتورهای القایی استفاده میشود.

توقف سریع موتورهای القایی

همانگونه که در بخش قبلی گفته شد اگر دکمه خاموش (stop) فشار داده شود ماشین مرحله متوقف شدن را طی میکند تا بالاخره بایستد. در موتورهای بزرگ چون لنگر لختی ماشین زیاد است لذا مدتی طول میکشد تا توقف کامل موتور حاصل شود اگر دوران ماشین برای مدتی ادامه یابد و این دوران برای وسایل جنبی یا افراد خطراتی را بدنبال داشته باشد در اینصورت دوران اضافی تا رسیدن به حالت سکون مجاز نیست. در اینحالت باید از روشی استفاده شود که توقف روتور با سرعت و بطور ناگهانی رخ دهد.

ترمز با اعمال فشار مخالف

یکی از روش هایی که میتوان برای توقف سریع موتور القایی از آن استفاده نمود روش اعمال فشار مخالف (plugging) است. این روش را میتوان به خودرویی تشبیه کرد که هنگام حرکت به جلو ناگهان راننده دنده عقب بگیرد در اینصورت جعبه دنده خودرو از بین میرود ولی موتور آن سالم میماند اعمال فشار مخالف را اینگونه انجام میدهند که در شرایطی که بخواهید ماشین توقف نماید قطبها را دو پایانه از سه پایانه آرمیچر (استاتور) را عوض می نمایند درحقیقت با جابجایی دو پایانه جهت چرخش میدان گردان و ارون جهت چرخش روتور میشود و سرعت دوران بشدت کاهش می یابد. مطابق شکل (۱۰۳) در مدت زمان اعمال فشار مخالف موتور در ناحیه ترمزی عمل میکند ماشین انرژی جنبشی اجزاء در حال چرخش را جذب میکند و به اینصورت سرعت کاهش می یابد. توان مربوطه نیز کاملاً بصورت گرما در روتور به هدر میرود متأسفانه روتور در اینحالت نیز به دریافت توان از استاتور ادامه میدهد که بصورت گرما به هدر خواهد رفت در نتیجه ترمز با روش اعمال فشار مخالف تلفات RI^2 را در روتور سبب میگردد که مقدارش از این تلفات در حالت روتور قفل شده بزرگتر است.

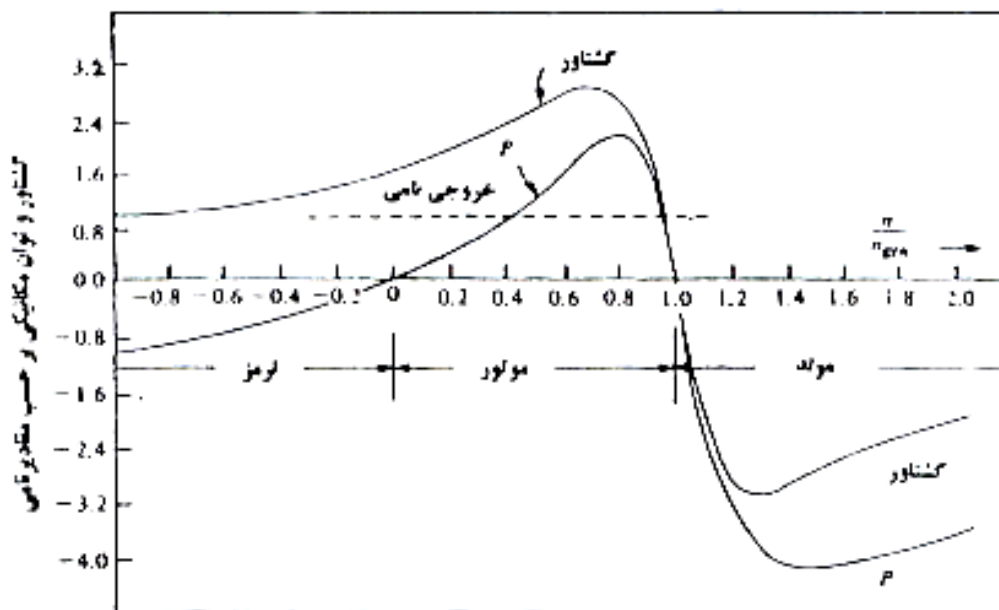

شکل (۱۰۳) منحنی گشتاور-لغزش ماشین القایی با نمایش نواحی ترمزی-موتوری-مولدی

بهمین دلیل باید با استفاده مکرر این روش بر روی موتور اجتناب نمود زیرا که دمای بالای روتور ممکن است میله های روتور را جذب نماید یا سبب اضافه گرم شدن سیم پیچ استاتور گردد بعنوان یک قاعده باید بخاطر سپرد که در مدت اعمال فشار مخالف (سرعت نامی تا توقف کامل) سه برابر انرژی جنبشی ابتدایی تمام قسمت‌های دوار گرما در روتور ایجاد خواهد شد برای شتاب و یا توقف سریع بارهای سنگین استفاده از موتورهای روتور سیم پیچی شده توصیه میشود زیرا که بیشتر انرژی گرمایی جذب شده در مدار روتور توسط مقاومت‌های خارجی به هدر خواهد رفت .

ترمز با جریان مستقیم


یکی دیگر از روش‌های موجود برای توقف سریع موتورهای القایی ترمز با جریان مستقیم است موتور القایی و بار سنگین آن را میتوان با بگردش درآوردن جریان مستقیم در هر دو پایانه سیم پیچ استاتور سریعاً متوقف نمود جریان مستقیم قطب‌های ساکن شمال و جنوب را بر روی استاتور بوجود می آورد تعداد این قطبها مساوی تعداد قطب‌های استاتور در شرایط عادی است ازاینرو در یک موتور القایی سه فاز چهارقطبی بدون توجه به آنکه منبع جریان مستقیم چگونه به پایانه ها متصل شده است چهار قطب DC بوجود خواهد آمد با عبور روتور از میدان ساکن حاصل از جریان مستقیم ولتاژی متناوب در میله های روتور القاء میشود این ولتاژ جریان متناوبی را بوجود می آورد و انرژی جنبشی قسمت‌های دوار بصورت گرما RI^2 در روتور به هدر خواهد رفت . با بهدر رفتن تمام انرژی جنبشی بصورت گرما در روتور موتور به توقف کامل میرسد مزیت ترمز جریان مستقیم آنست که از روش اعمال فشار مخالف گرمای کمتری بوجود می آورد بطور مؤثر میتوان ادعا کرد که انرژی تلف شده در روتور تنها مساوی انرژی جنبشی ابتدایی توده های دوار و نه سه برابر آن (در حالت فشار مخالف) است . انرژی هدر رفته در روتور مستقل از اندازه جریان مستقیم است اما جریان DC کوچکتر زمان توقف را افزایش میدهد و در نتیجه خیز دمای روتور مقداری کاهش می یابد معمولاً درعمل از جریان مستقیم به اندازه دو یا سه برابر مقدار نامی استفاده میشود در صورتیکه استاتور زیاد گرم نشود از مقادیر بزرگتری نیز میتوان استفاده کرد . گشتاور ترمزی متناسب با مجذور جریان مستقیم ترمزی است .

تکفاز شدن یک موتور سه فاز

اگر ناگهان یک پایانه از یک موتور سه فاز قطع شود و یا آنکه در حال کار یک فیوز بسوزد ماشین بصورت تکفاز به دوران ادامه خواهد داد جریان کشیده شده از دو پایانه دیگر تقریباً دو برابر میشود و موتور شروع به اضافه گرم شدن خواهد کرد البته رله های گرمایی محافظ موتور سرانجام مدارشکن را باز میکنند و بنابراین موتور از خط جدا خواهد شد .

منحنی گشتاور- سرعت موتور سه فتز زمانیکه موتور بصورت تکفاز مورد بهره برداری قرار گیرد بشدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت از جمله گشتاور بیشینه که به حدود ۴۰٪ مقدار اصلی کاهش می یابد و موتور توانایی تولید گشتاور راه اندازی را از دست می دهد در نتیجه امکان ایستادن موتور سه فاز با بار کامل زمانیکه یکی از خطوط ناگهان باز میشود بسیار زیاد است شکل (۱۰۴) یک نمونه از منحنی های گشتاور- سرعت یک موتور

سه فاز را در حالت کار عادی و در حال تکفاز کار کردن نشان میدهد. از روی این شکل ملاحظه می‌نمایید که منحنی‌ها تا حدود ۵۰٪ گشتاور بیشینه بر روی هم منطبق هستند.

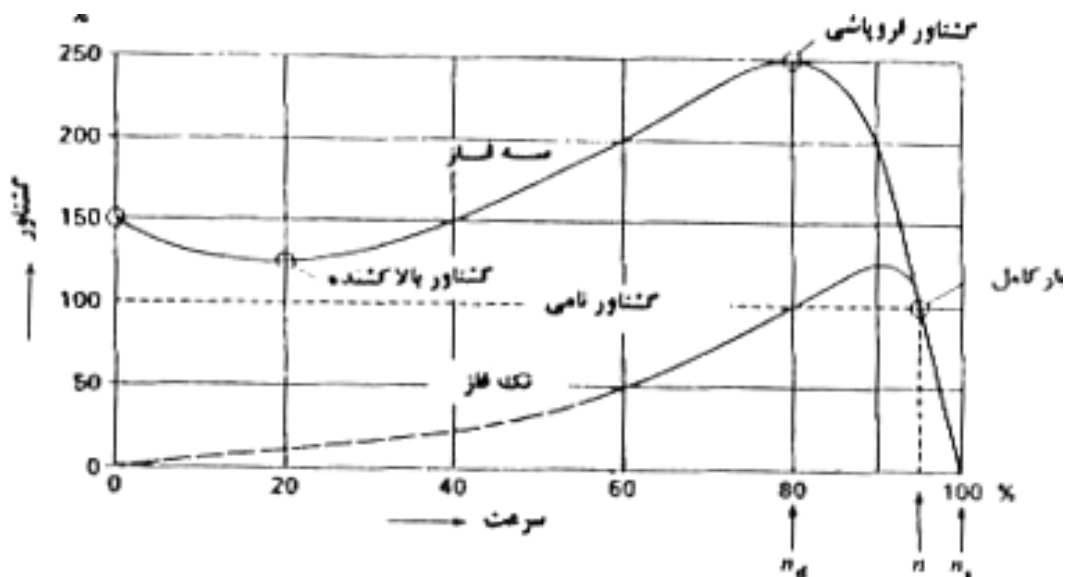

شکل (۱۰۴) منحنی گشتاور-سرعت نمونه برای موتور سه فاز در حالت کار عادی و تک فاز

مولد القایی (آسنکرون)

یک ترن الکتریکی که توسط یک موتور القایی رانده میشود را تصور نمایید هنگامیکه ترن از ریل شیبدار بالا میرود موتور با سرعت اندکی کمتر از سرعت سنکرون می چرخد و گشتاور کافی جهت غلبه بر اصطکاک بر نیروی جاذبه بوجود می آورد در نوک تپه و سطوح هموار نیروی جاذبه اثری ندارد و موتور تنها باید بر اصطکاک ریلها و جریان هوا غلبه نماید در اینحالت موتور تقریباً بی بار است و خیلی نزدیک به سرعت سنکرون کار میکند. درصورت رسیدن ترن به سرآشویی چه رخ میدهد؟ نیروی جاذبه ترن را شتاب میدهد و سرعت آن (حتی بدون موتور) ممکن است براحتی از سرعت در سطح هموار فراتر رود.

با جفت بودن موتور به چرخها سرعت موتور به بالاتر از سرعت سنکرون افزایش می یابد همین که سرعت موتور از سرعت سنکرون بالاتر رود ماشین برای مخالفت با افزایش سرعت ضد گشتاوری ایجاد میکند این ضدگشتاور همان اثر ترمز کردن را دارد اما اکنون بجای آنکه انرژی بصورت گرما از دست رود توان ترمزی مکانیکی چرخها را میتوان به خطوط تغذیه به شکل انرژی الکتریکی برگرداند بنابراین موتور آسنکرونی که با سرعت بالاتر از سرعت سنکرون به گردش ادامه دهد همانند یک مولد عمل خواهد کرد. این مولد انرژی مکانیکی دریافتی از چرخها را به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید و از طریق استاتور به بیرون انتقال می دهد چنین ماشینی یک مولد القایی نامیده میشود گرچه از موتور القایی بندرت برای راندن ترنها استفاده میشود اما چندین کاربرد صنعتی وجود دارد که سبب افزایش سرعت موتور به بالاتر از سرعت سنکرون میشود بعنوان نمونه در جرثقیل در مدت زمان پایین آوردن بار موتور توان مکانیکی بار را دریافت میکند و به خطوط تغذیه برمی گرداند با متصل کردن یک ماشین قفس سنجابی سه فاز جفت شده با یک موتور بنزینی یا پروانه بادی به شبکه براحتی میتوان از ماشین بعنوان یک مولد القایی بهره گرفت همینکه سرعت موتور بنزینی

فراتر از سرعت سنکرون شود ماشین القایی یک منبع تغذیه میشود و توان حقیقی را به سیستم الکتریکی متصل به آن تحویل میدهد. اگرچه این مولد می بایست جهت تولید میدان مغناطیسی لازم توان واکنشی از شبکه جذب نماید در صورت استفاده از ماشین القایی در سیستم قدرت بادی از آن بیشتر برای تأمین توان اضافی برای بارهایی در یک ناحیه دوردست که با خط انتقال ضعیف تغذیه میشود سود می جویند.



برتریهای آن در این کاربرد اینست که محکم و نسبتاً ارزانند و موتور یا آسیاب بادی که مولد را میراند لازم نیست درست در سرعت همزمان کار کند هرچند ماشین باید بالای سرعت همزمان رانده شود و پیشرانه مکانیکی باید مجهز به کنترلی باشد که وقتی بار الکتریکی افزایش می یابد بتواند سرعت را افزایش دهد. خط انتقال علاوه بر رساندن آن بخشی از توان بار که مولد آن را فراهم نمی کند فرکانس را ثابت نگاه میدارد و جریان مغناطیسی مولد القایی را فراهم می آورد اگر مولد بیش از آنچه بار بدان نیاز دارد توان تولید کند مازاد آن به خط تزریق میشود باید بین دارنده مولد و سازمان نیرو توافق از این بابت وجود داشته باشد که چه کسی بهای توان اضافی را خواهد پرداخت و نیز باید دقت کرد که وقتی کارکنان بر روی خط کار می کنند از مولد محلی تغذیه نشود. هنگامیکه فرکانس و ولتاژ ثابت لازم نیست مولد آسنکرون میتواند بدون اتصال به خط قدرت کار کند (برای مثال اگر بخواهیم توان تولید شده را برای تلمبه زدن آب یا فراهم آوردن گرما بکار گیریم ولتاژ و فرکانس ثابت لازم نیست) این را بهره برداری جداگانه مینامند مطابق شکل (۱۰۳) توان حقیقی تحویلی مستقیماً با لغزش (بالتر از سرعت سنکرون) متناسب است و معمولاً توان خروجی نامی را میتوان با لغزشهای کمتر از ۳٪ بدست آورد.

بهره برداری از مولد القایی بصورت جداگانه

بررسی مولد القایی جداگانه پیچیده تر از هنگامی است که مولد به شبکه متصل میشود زیرا فرکانس ثابت نیست و تحریک را خازنهای متصل به پایانه ها باید فراهم آورند فرکانس هم به سرعت پیشرانه مکانیکی بستگی دارد و هم به لغزش که خود تابع مقدار توانی است که بار الکتریکی به آن نیاز دارد چنین مولد القایی جداگانه ای در شکل (۱۰۶) به نمایش درآمده است.


هنگامیکه مولد آسنکرون ب سرعت بالاتر از سنکرون رسانده میشود تولید ولتاژ پایانه به دو شرط نیاز خواهد داشت. هسته روتور باید پسماند مغناطیسی داشته باشد و خازن تحریک کافی باید به پایانه ها متصل گردد جریان مغناطیس کنندگی I_m برای یک ماشین القایی بصورت تابعی از ولتاژ پایانه توسط گرداندن ماشین بصورت موتوری در فرکانس نامی در بی باری و اندازه گیری ولتاژ پایانه اعمالی متغیر و جریان خط بدست می آید. بمنظور آنکه ولتاژ در یک مولد القایی به یک اندازه معین برسد خازنهای خارجی متصل شده به پایانه های مولد می بایست جریان مغناطیس کنندگی متناظر با آن سطح ولتاژ را به مولد تغذیه نمایند. جریان واکنشی حاصل از یک خازن مستقیماً با ولتاژ اعمالی به آن متناسب است در نتیجه مکان هندسی تمام نقاط ممکن برای ولتاژ و جریان ورودی به یک خازن یک خط راست است اگر یک گروه سه فاز از خازنها به پایانه های یک مولد القایی متصل شوند ولتاژ بی باری مولد از تقاطع منحنی مغناطیس شوندگی مولد با خط بار خازن بدست می آید ولتاژ پایانه بی باری یک مولد القایی برای سه مقدار متفاوت از ظرفیت خازنی در شکل (ج-۱۰۶) ملاحظه می گردد.

شکل (ج-۱۰۶) بسیار شبیه منحنی مغناطیس شونده یک مولد DC است که در حقیقت خازنهای اضافی مولد القایی جایگزین مقاومت میدان در مولد DC شده اند این تشابه در موارد دیگری هم به چشم میخورد بعنوان مثال زمانی که یک مولد شنت DC گردانده میشود پسماند مغناطیسی موجود در میدان ولتاژ پسماندی تولید مینماید این ولتاژ جریان تحریک را حاصل میسازد که سبب ولتاژ بیشتر و در نتیجه جریان تحریک بیشتر میگردد تا اینکه ولتاژسازی بطور کامل انجام پذیرد

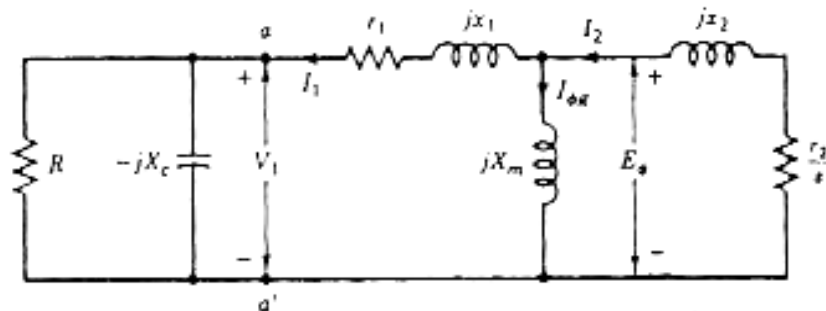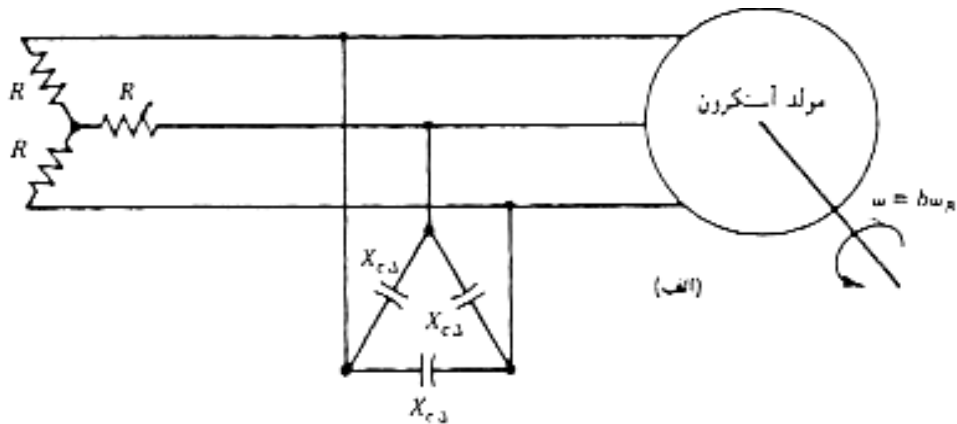

$$X_c = \frac{X_{c\Delta}}{3} \quad E_g = -E_1$$

$$I_{\phi g} = -I_g$$

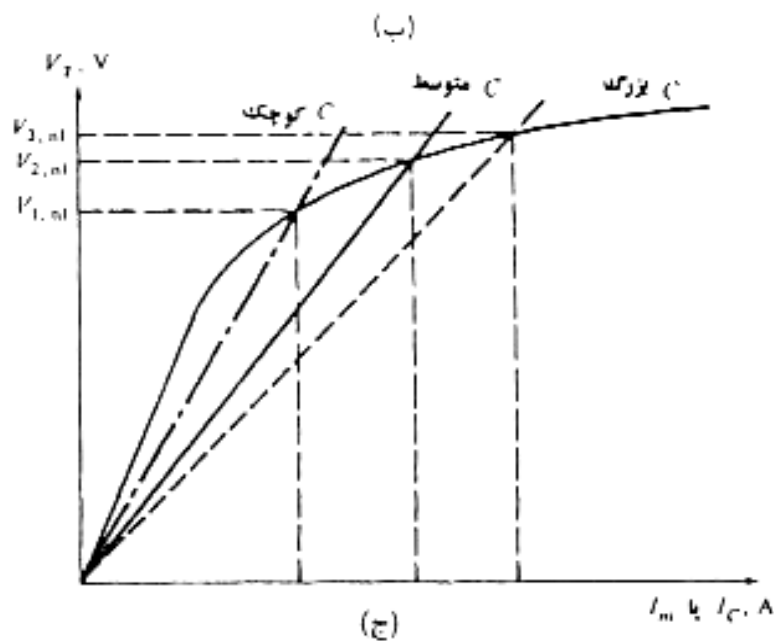

شکل (۱۰۶) مولد القایی منفرد (ب) مدار معدل یکفاز در فرکانس نامی (ج) تعیین ولتاژ بی باری با استفاده از منحنی مغناطیس شونده و مشخصه ولتاژ-جریان یک بانک خازنی


میدان ولتاژ کوچکی تولید میکند این ولتاژ کوچک جریان خازنی تولید میکند که ولتاژ را افزایش میدهد و در نتیجه خازنی افزایش می یابد تا اینکه ولتاژسازی کامل شود اگر فوران پسماند در ماشین DC موجود نباشد ولتاژسازی نیز انجام نمی گیرد. بهمین ترتیب اگر فوران پسماند در روتور مولد القایی موجود نباشد ولتاژسازی انجام نمی شود جهت رفع این مشکل می بایست ماشین را برای لحظه ای بصورت موتوری راه اندازی نمود تا مقداری فوران پسماندی در هسته روتور ایجاد شود .

جدی ترین مشکل یک مولد القایی آنست که ولتاژ مولد با تغییر در بار بویژه در بارهای القایی به مقدار زیادی تغییر میکند مشخصه های نوعی پایانه یک مولد القایی در حال کار مجزا با خازنهای موازی ثابت در شکل (۱۰۷) به نمایش درآمده است . از این شکل به روشنی دیده میشود که در بارهای القایی ولتاژ مولد بسیار افت میکند این به آن علت است که تمام توان واکنشی لازم برای بار و مولد می بایست توسط ظرفیت خازنی ثابت تغذیه شود بنابراین با انحراف هر مقدار توان واکنشی به طرف بار نقطه کار مقابل در امتداد منحنی مغناطیس شوندهی آن به عقب برگردانده میشود که در اینصورت افت ولتاژ شدید در ولتاژ مولد ایجاد می گردد به این سبب راه اندازی یک موتور القایی توسط شبکه تغذیه شده بایک مولد القایی بسیار مشکل است بنابراین باید روشهای ویژه ای برای افزایش ظرفیت مؤثر خازن در هنگام راه اندازی و سپس کاهش ظرفیت در زمان بهره برداری عادی بکار گرفت .

شباهت مولد القایی با مولد DC حتی تا حد مولد DC مرکب افزایشنده نیز دنبال می گردد با قرار دادن یک گروه خازنهای سری علاوه بر خازنهای موازی در شبکه توان واکنشی خازنی با زیاد شدن بار افزایش می یابد و این عمل توان واکنشی مورد نیاز بار را تا حدی جبران مینماید . مشخصه پایانه یک مولد القایی همراه با خازنهای سری لازم نیز در شکل (۱۰۷) به نمایش درآمده است .

فرکانس مولد القایی به علت ماهیت مشخصه گشتاور- سرعت یک ماشین القایی با تغییر بار تغییر میکند اما خوشبختانه این تغییرات فرکانس بدلیل شیب تند مشخصه در پهنه کار عادی به کمتر از ۵۰٪ محدود میشود این مقدار تغییرات فرکانس در بسیاری از کاربردهای مولد اضطراری یا مجزا (تلمبه زدن آب یا فراهم آوردن گرما) قابل قبول است مسئله اصلی در کارکرد مولد القایی یافتن ولتاژ و فرکانسی است که برای بار الکتریکی مفروضی فراهم میشود هنگامیکه واکنشهای خازنی تحریک و سرعت معلومند فرض میشود که مقاومت های ظاهری مدار معادل R_1, R_2', X_1, X_B' در فرکانس نامی تعیین شده اند و منحنی مغناطیسی نیز در فرکانس نامی رسم شده است .

بار الکتریکی باید بر حسب مقاومت R اهم در فاز (اتصال ستاره) بیان شود نه فلان قدر وات . زیرا ولتاژ در ابتدا نامعلوم است مقاومت کور هر فاز خازنهای تحریک باید آنقدر کوچک باشد که ساخت و نگاه داشت ولتاژ را در پهنه مورد نظر بار و سرعت اجازه دهد . مقدار درست مقاومت کور تنها میتواند از راه تجربه یا چندین بار کار بر روی مسئله برای رسیدن به نتیجه مناسب بدست آید .

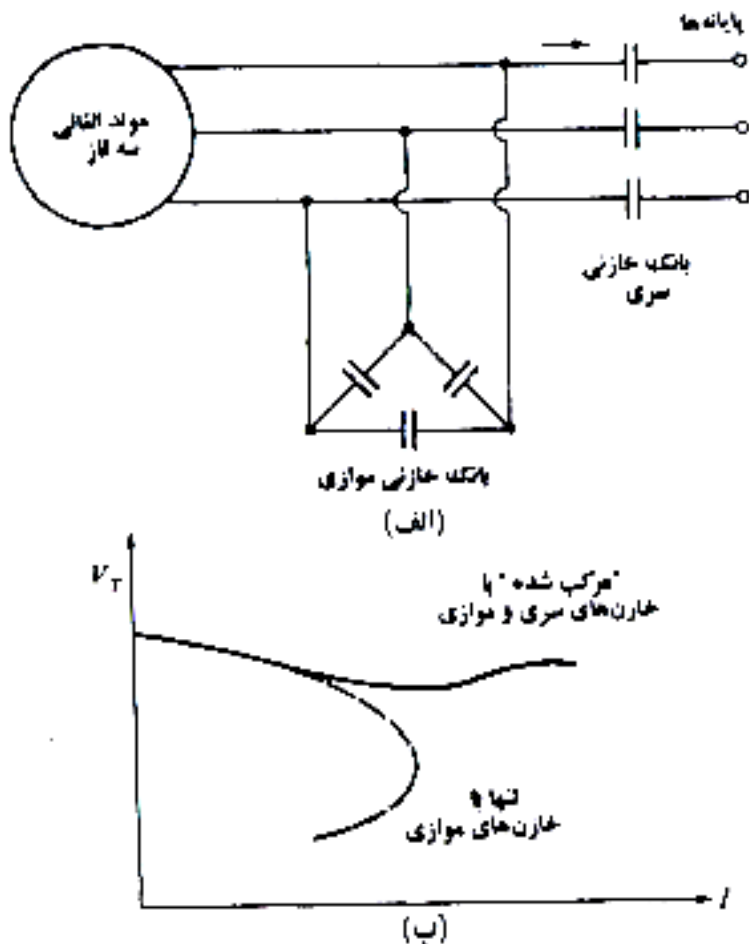

شکل (۱۰۷) الف) مولد القایی مرکب با استفاده از خازن های سری و موازی (ب) مشخصه ولتاژ-جریان این مولد تحت بار با ضریب توان پس فاز ثابت

برای حل مسئله روابط بقای توان و بقای بارها برحسب مقاومت ظاهری مدار نسبت فرکانس a و نسبت b نوشته میشود با معلوم بودن سرعت مقدار b بدست می آید. معادله بقای توان یک چند جمله ای درجه پنجم برحسب a را بدست میدهد که تنها یک ریشه حقیقی دارد این ریشه حقیقی a فرکانس را معین میکند از حل معادله بارها مقدار X_m را میتوان در فرکانس نامی تعیین نمود. با رسم این مقدار بر روی منحنی مغناطیسی ولتاژ تولید شده E پیدا میشود سپس از حل مدار معادل میتوان ولتاژ پایانه، لغزش، توان خروجی یا دیگر مجهولها را بدست آورد مانند حالت موتوری لغزش مولد در بار کامل بسیار کوچک و حدود 0.03 می باشد یعنی X'_B برآستی درمقابل $\frac{R'_2}{S}$ قابل چشم پوشی است از رابطه زیر a بدست می آید:

$$S = \frac{a\omega_B - b\omega_B}{a\omega_B} = \frac{a-b}{a} \Rightarrow a = \frac{b}{1-S} \quad (229)$$

با لغزش کوچک نتیجه میشود که a تقریباً برابر b است این روش تقریبی یافتن a موجه است و بسیار آسانتر از یافتن یک چند جمله ای درجه پنجم است اگر X_1 نیز نادیده گرفته شود مقاومت ظاهری مدار استاتور شکل (۱۰۸) عبارتست از:

$$Z_1 = R_1 + \frac{-jR\left(\frac{X_c}{a}\right)}{R - j\left(\frac{X_c}{a}\right)} \quad (230)$$

$$\Rightarrow g_1 = \operatorname{Re}\left[\frac{1}{Z_1}\right] = \frac{R^2 R_1 + \left(\frac{X_c^2}{a^2}\right)(R_1 + R)}{R_1^2 R^2 + \left(\frac{X_c^2}{a^2}\right)(R_1 + R)^2}$$


با چشم پوشی از X'_B هدایت ظاهری مدار روتور عبارت از $g_2 = \frac{s}{R'_2}$ خواهد بود. از حل معادله بقای توان $|E|^2 g_1 + |E|^2 g_2$ و نشانیدن b بجای a (که تقریباً با هم برابرند) در عبارت g_1 مقدار تقریبی لغزش چنین بدست می آید:

$$S \approx -R'_2 \left[\frac{R^2 R_1 + \left(\frac{X_c^2}{b^2}\right)(R + R_1)}{R^2 R_1^2 + \left(\frac{X_c^2}{b^2}\right)(R + R_1)^2} \right] \quad (231)$$

این لغزش را اینک میتوان در رابطه () گذاشت و a را یافت و آنرا در رابطه زیر نشانند تا X_m بدست آید.

$$X_m = \frac{\left[R_L + \left(\frac{R_1}{a}\right) \right] \left\{ X_2'^2 + \left[\frac{R_2'}{a-b} \right]^2 \right\}}{\left[\frac{R_2'}{a-b} \right] (X_1 - X_L) - \left[R_L + \left(\frac{R_1}{a}\right) \right] X'_B} \quad (232)$$

که در آن $X_L = \frac{R^2 X_c}{a^2 R^2 + X_c^2}$ و $R_L = \frac{X_c^2 R}{a(a^2 R^2 + X_c^2)}$ است.

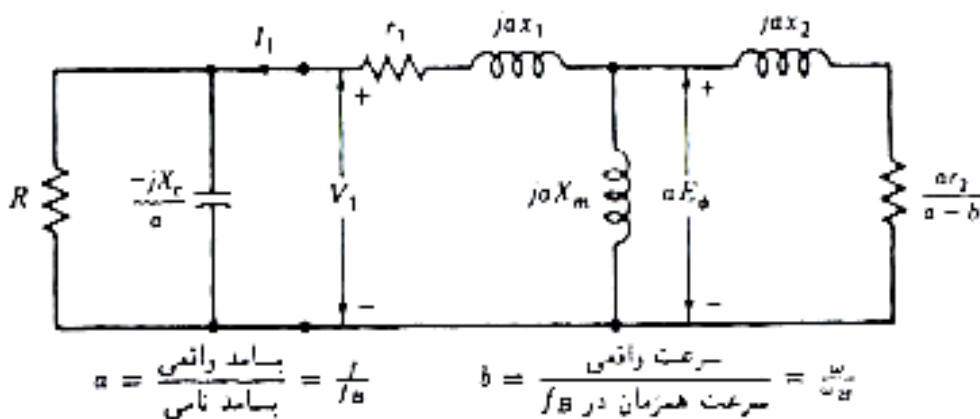

شکل (۱۰۸) مدار معادل تک فاز مولد القایی - باز و خازنهای تحریک با اثر تغییرات سرعت و فرکانس


اکنون اگر خطی به شیب X_m رسم شود محل برخوردش با منحنی مغناطیسی در مقدار ولتاژ درونی $(E_0 = \frac{E}{a})$ ولتاژ تولید شده در فرکانس نامی را بدست میدهد پس از یافتن فرکانس و E حل مدار معادل شکل (۱۰۸) آسان خواهد بود با اینحال بمنظور برنامه نویسی رابطه ای تقریبی برای ولتاژ پایانه مولد بدست آورده

اند که عبارتست از :

$$V_1 = \frac{aE_0}{\left\{ \left[1 - a^2 \left(\frac{X_1}{X_c} \right) \right]^2 + a^2 \left[\left(\frac{X_1}{R} \right)^2 + \left(\frac{R_1}{X_c} \right)^2 \right] + \left[1 + \left(\frac{R_1}{R} \right) \right]^2 - 1 \right\}^{\frac{1}{2}}} \approx \frac{aE_0}{1 - a^2 \left(\frac{X_1}{X_c} \right)} \quad (233)$$

موتور القایی نیم تکه

یک موتور القایی استاندارد سه فازه چهار قطبی را که دارای سرعت سنکرون ۱۵۰۰ دور در دقیقه است در نظر بگیرید اگر هسته و سیم پیچی استاتور نصف شود تنها دو قطب N و S باقی میماند اکنون بدون آنکه تغییری در اتصالهای کلافهای موجود داده شود سه فاز را بصورت ستاره متصل کنید در پایان روتور اصلی را بر روی این قسمت از استاتور مطابق شکل (۱۰۹) سوار نمایید. در صورتیکه پایانه های استاتور به یک منبع سه فاز ۵۰ هرتز متصل شوند روتور دوباره تحت سرعت نزدیک به ۱۵۰۰ دور در دقیقه خواهد چرخید البته جهت جلوگیری از اشباع اندازه ولتاژ می بایست به نصف مقدار نامیش کاهش داده شود (زیرا که تعداد دور سیم پیچی نصف شده است).

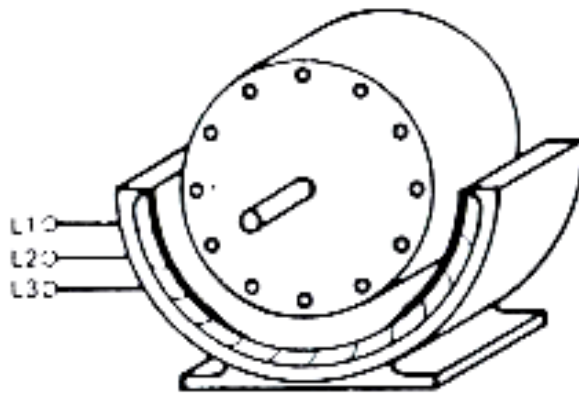

شکل (۱۰۹) موتور القایی دو قطبی نیم تکه

هارمونیکهای زمانی و مکانی (فضایی) در موتورهای القایی سه فاز

در سر راه اغلب موتورهای جهت کنترل سرعت اینورترهای جریان ولتاژ وجود دارد لذا جریان استاتور ماشین غیر سینوسی است این موجهای غیر سینوسی حاوی هارمونیک اصلی و سایر هارمونیکها خواهند بود سایر هارمونیکها غیر از هارمونیک اصلی نیز میدان گردان در شکاف هوایی پدید می آورند و سرعت چرخش آنها بیشتر از سرعت میدان گردان حاصله از هارمونیک اصلی است به این هارمونیکها لفظ هارمونیکهای زمانی اطلاق می گردد و به علت ایجاد میدان گردان گشتاورهای پارازیت ایجاد می کنند. همچنین سیم پیچهای استاتور در طول محیط درون شیارها گسترده و توزیع شده اند در نتیجه هرگاه جریان از سیم پیچی های استاتور بگذرد mmf حاصله در شکاف هوایی توزیع غیر سینوسی خواهد داشت لذا شار شکاف هوایی حاوی هارمونیک اصلی و سایر هارمونیکهای دیگر خواهد بود. به این هارمونیکها لفظ هارمونیکهای مکانی (فضایی) اطلاق می گردد این هارمونیکها نیز گشتاورهای پارازیت پدید می آورند.

هارمونیکهای زمانی

هرگاه بخواهیم اثر هارمونیکهای زمانی را بررسی کنیم فرض مینماییم که توزیع mmf در شکاف هوایی سینوسی است بعبارت دیگر از هارمونیک مکانی صرفنظر میکنیم گیریم جریان فازهای استاتور بقرار زیر باشد

$$i_a = \sum_{h=1}^{\infty} I_{h(\max)} \cos(h\omega t) \quad (234)$$

$$i_b = \sum_{h=1}^{\infty} I_{h(\max)} \cosh(\omega t - 120) \quad (235)$$

$$i_c = \sum_{h=1}^{\infty} I_{h(\max)} \cosh(\omega t + 120) \quad (236)$$

h مرتبه هارمونیک را نشان میدهد و $I_{h(\max)}$ دامنه هارمونیک h ام جریان را نشان میدهد. مقدار mmf در امتداد زاویه θ در اثر مشارکت جریان فاز a بقرار زیر است:

$$F_a = N i_a \cos(\theta) \quad (237)$$

N تعداد دور یا حلقه های هر فاز میباشد از معادلات (234) و (237) داریم:

$$F_a(\theta, t) = \sum_{h=1}^{\infty} N I_{h(\max)} \cos(h\omega t) \cos(\theta) \quad (238)$$

$$= \sum_{h=1}^{\infty} F_{h(\max)} \cos(h\omega t) \cos(\theta) \quad (239)$$

$$F_{h(\max)} = N I_{h(\max)} \quad (240)$$

بطریقی مشابه مشارکت فازهای b, c بقرار زیر است:

$$F_b(\theta, t) = \sum_{h=1}^{\infty} F_{h(\max)} \cosh(\omega t - 120) \cos(\theta - 120) \quad (241)$$

$$F_c(\theta, t) = \sum_{h=1}^{\infty} F_{h(\max)} \cosh(\omega t + 120) \cos(\theta + 120) \quad (242)$$

mmf منتهجه در امتداد زاویه θ بقرار زیر است:

$$F(\theta, t) = F_a(\theta, t) + F_b(\theta, t) + F_c(\theta, t) \quad (243)$$

$$= \sum F_{h(\max)} [\cos(h\omega t) \cos \theta + \cosh(\omega t - 120) \cos(\theta - 120) + \cosh(\omega t + 120) \cos(\theta + 120)] \quad (244)$$

mmf حاصله از هارمونیک اصلی

از معادله (244) داریم:

$$F_1(\theta, t) = F_{1(\max)} [\cos(\omega t) \cos(\theta) + \cos(\omega t - 102) \cos(\theta - 120) + \cos(\omega t + 120) \cos(\theta + 120)] \quad (245)$$

$$= \frac{3}{2} F_{1(\max)} \cos(\theta - \omega t)$$

لذا mmf حاصله از هارمونیک اصلی یک mmf گردان است که با سرعت زاویه ای ω (رادیان بر ثانیه) می چرخد و قبلا به این فرمول رسیده بودیم.

mmf حاصله از هارمونیک سوم

از رابطه (۲۴۴) داریم :

$$F_3(\theta, t) = F_{3(\max)} \{ \cos(3\omega t) [\cos(\theta) + \cos(\theta - 120) + \cos(\theta + 120)] \} = 0 \quad (246)$$

توجه کنید در سیستم سه فاز سه سیمه جریان هارمونیک سوم وجود ندارد و لذا $F_{3(\max)}$ صفر است .

mmf حاصله از هارمونیک پنجم

از رابطه (۲۴۴) داریم :

$$F_5(\theta, t) = \frac{3}{2} F_{5(\max)} \cos(\theta + 5\omega t) \quad (247)$$

مشاهده میشود :

الف: سرعت mmf گردان در این حالت ۵ برابر سرعت mmf گردان هارمونیک اصلی است .

ب : جهت چرخش mmf در اینحالت عکس جهت چرخش mmf گردان هارمونیک اصلی است .

mmf حاصله از هارمونیک هفتم

از رابطه (۲۴۴) داریم :

$$F_7(\theta, t) = \frac{3}{2} F_{7(\max)} \cos(\theta - 7\omega t) \quad (248)$$

مشاهده میشود :

۱. سرعت mmf گردان در اینحالت ۷ برابر سرعت mmf گردان هارمونیک اصلی است .

۲. جهت چرخش mmf گردان در اینحالت با جهت چرخش mmf گردان هارمونیک اصلی مشابه است .

mmf سایر هارمونیکهای فرد

بطور کلی اگر مرتبه هارمونیک بقرار زیر باشد :

$$h = 6m \pm 1 \quad (m \text{ عدد صحیح است})$$

دراینصورت mmf گردان وجود خواهد داشت و فرمول کلی آن بقرار زیر است :

$$F_h(\theta, t) = \frac{3}{2} F_{h(\max)} \cos(\theta \pm h\omega t) \quad (249)$$

mmf گردان مربوط به هارمونیک h ام با سرعت $h\omega$ می چرخد (رادیان بر ثانیه) اگر :

$$h = 6m + 1$$

در اینصورت جهت چرخش mmf گردان هارمونیک h ام با جهت دوران mmf هارمونیک اصلی مشابه است

$$h = 6m - 1$$

اگر :

دراینصورت جهت چرخش mmf گردان هارمونیک h ام مخالف جهت دوران mmf هارمونیک اصلی است .


شکل (۱۱۰) مطالب فوق را برای یک موتور سه فاز چهارقطبی و ۶۰ هرتزی خلاصه میکند .

شکل (۱۱۰)

Current Harmonic	Synchronous Speed (rpm)
1	1800
3	0
5	$-5 \times 1800 = -9000$
7	$7 \times 1800 = 12,600$

اثر هارمونیکهای زمانی بر روی مشخصه های گشتاور-سرعت

همانطور که دیدیم شکل (۱۱۰) برای یک موتور سه فازه چهارقطبی و ۶۰ هرتزی تهیه شده است شکل (۱۱۱) مشخصه های گشتاور-سرعت را برای یک موتور و هارمونیکهای ۷ و ۵ نشان میدهد. T_1 گشتاور هارمونیک اصلی است و T_5, T_7 گشتاورهای پارازیت نشأت گرفته از هارمونیکهای پنجم و هفتم است. با توجه به شکل مشاهده میشود در ناحیه کار عادی ماشین گشتاورهای پارازیت ناچیز است.

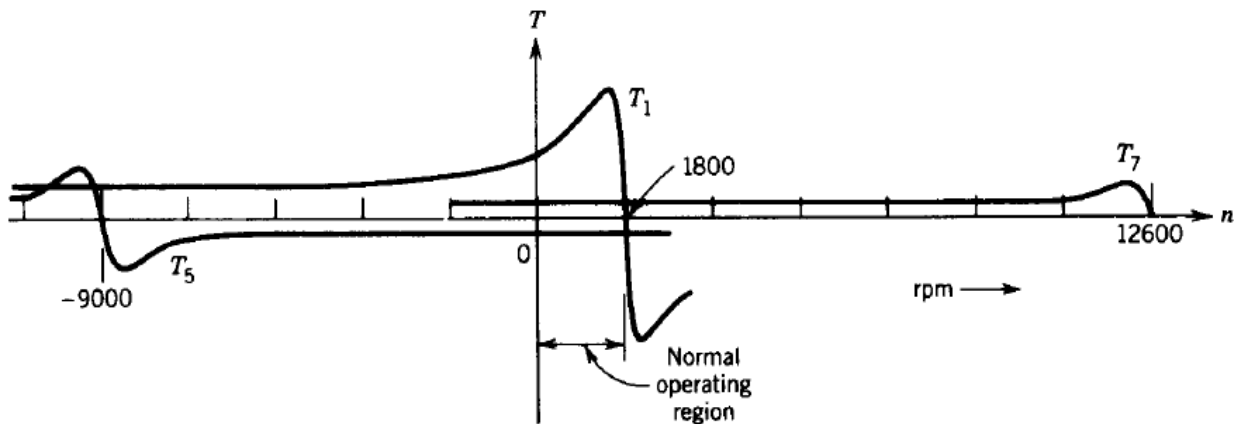

شکل (۱۱۱) مشخصه گشتاور سرعت برای هارمونیک های زمانی گوناگون

هارمونیکهای مکانی (فضایی)

توزیع ایده آل سینوسی mmf موقعی امکانپذیر است که ماشین دارای تعداد بیشماری شیار در طول محیط استاتور بوده و در ضمن سیم پیچها بصورت توزیع سینوسی در شیارها گسترده شده باشد اما این امر ممکن نیست و در عمل سیم پیچها درون تعداد معینی شیار گسترده و پخش شده اند در نتیجه هرگاه از سیم پیچ استاتور جریان بگذرد توزیع مکانی یا فضایی mmf بصورت موج پله ای میباشد.


شکل (۱۱۲) توزیع مکانی mmf حاوی هارمونیک اصلی و سایر هارمونیکها از مرتبه h است و داریم:

$$h = 6m \pm 1 \quad (m \text{ عدد مثبت})$$

در شکل (۱۱۲) هارمونیک اصلی و هارمونیک پنجم نشان داده شده است باید دانست:

- الف : در موتور سه فاز اگر جریان سینوسی از سیم پیچهای استاتور عبور کند mmf ناشی از هارمونیکهای مکانی یا فضایی با سرعتی معادل سرعت موج اصلی تقسیم بر h می چرخند که h مرتبه هارمونیک است .
- ب : اگر $h = 6m + 1$ باشد موج هارمونیک مکانی در جهت موج اصلی می چرخد .
- ج : اگر $h = 6m - 1$ باشد موج هارمونیک مکانی در خلاف جهت موج اصلی می چرخد .
- د : رفتار ماشین P قطبی در مقابل هارمونیک h ام به مثابه یک ماشین hP قطبی بوده و لذا سرعت سنکرون موج هارمونیک مکانی h ام بقرار زیر است :

$$n_{s(h)} = \frac{n_s}{h} = \frac{120f}{hp} \quad (250)$$

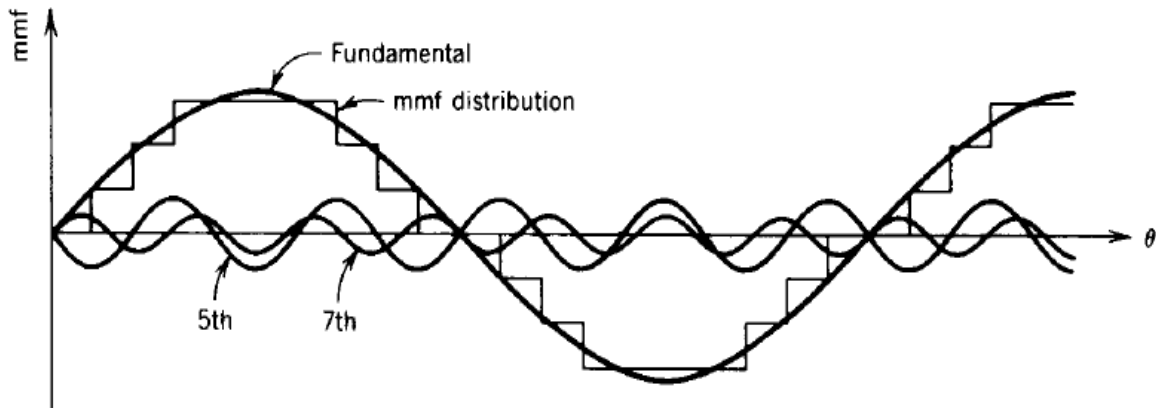

شکل (۱۱۲) توزیع mmf در شکاف هوایی

اثر هارمونیکهای مکانی (فضایی) بر مشخصه گشتاور - سرعت


در اینجا یک موتور چهارقطبی سه فاز و ۶۰ هرتزی را در نظر میگیریم شکل (۱۱۳) سرعت سنکرون هارمونیکهای مکانی را برای این موتور نشان میدهد .

شکل (۱۱۳)

Space Harmonic	Synchronous Speed (rpm)
1	1800
5	$-\frac{1800}{5} = -360$
7	$\frac{1800}{7} = 257.1$
11	$-\frac{1800}{11} = -163.6$
13	$\frac{1800}{13} = 138.5$

شکل (۱۱۴) گشتاور حاصله توسط هارمونیک اصلی و هارمونیکهای پنجم و هفتم را نشان می دهد (هارمونیکهای فضایی یا مکانی) می بینیم اثر هارمونیکهای مکانی قابل ملاحظه است اگر اثر هارمونیک هفتم قابل ملاحظه باشد ممکن است موتور در سرعت کم مستقر شود بعبارت دیگر بجای اینکه نقطه کار مطلوب نقطه B باشد (شکل (۱۱۴)) نقطه A به مثابه نقطه کار عمل مینماید در اینصورت پدیده خزندگی در موتور رخ

میدهد برای کاهش این پدیده که در حقیقت همانا خوابیدن موتور در زیر بار است باید هارمونیکهای پنجم و هفتم کاهش یابند این امر توسط سیم بندی با گام کوتاه در استاتور میسر میشود .

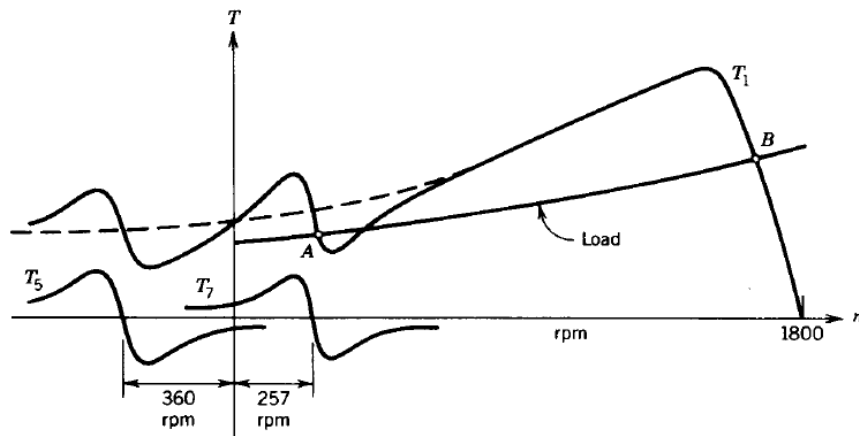

شکل (۱۱۴) گشتاورهای پارازیت بعلت هارمونیک های مکانی یا فضایی. T1 مربوط به هارمونیک اصلی. T5 هارمونیک پنجم T7 مربوط به هارمونیک هفتم

ماشینهای سنکرون سه فاز

ماشینهای سنکرون تحت سرعت ثابتی بنام سرعت سنکرون می چرخند و جزء ماشینهای جریان متناوب (AC) محسوب میشوند . در این ماشینها برخلاف ماشینهای القایی (آسنکرون) میدان گردان شکاف هوایی و روتور با یک سرعت که همان سرعت سنکرون است می چرخند ماشینهای سنکرون سه فاز بر دو نوعند :

۱. ژنراتورهای سنکرون سه فاز یا آلترناتورها


۲. موتورهای سنکرون سه فاز

امروزه ژنراتورهای سنکرون سه فاز ستوان فقرات شبکه های برق را در جهان تشکیل می دهند و ژنراتورهای عظیم در نیروگاهها و وظیفه تولید انرژی الکتریکی را به دوش می کشند موتورهای سنکرون در مواقعی بکار میروند که به سرعت ثابت نیاز داشته باشیم البته موتورهای سنکرون تکفاز کوچکی هم وجود دارند که در فصل بعد راجع به آن اشاره میکنیم . نوع خطی موتورهای سنکرون بنام موتورهای خطی یا LSM در سیستمهای حمل و نقل بکار میروند و در انتهای این فصل به اختصار راجع به آنها صحبت میکنیم یکی از مزایای عمده موتورهای سنکرون اینست که میتواند از شبکه توان راکتیو دریافت و یا به شبکه توان راکتیو تزریق کند ماشینهای سنکرون اعم از ژنراتور و موتور جزو ماشینهای دوتحریکه محسوب میشوند زیرا سیم پیچ روتور آنها توسط منبع DC تغذیه گشته و از استاتور آنها جریان AC می گذرد .

باید دانست ساختمان ژنراتور و موتور سنکرون سه فاز شبیه یکدیگر است شار شکاف هوایی در این ماشینها منتجه شارهای حاصله از جریان روتور و استاتور میباشد . در ماشینهای القایی تنها عامل تحریک کننده جریان استاتور محسوب میشد زیرا جریان روتور رب اثر عمل القاء پدید می آمد لذا موتورهای القایی همواره در حالت پسفاز مورد بهره برداری قرار میگیرند زیرا به جریان پسفاز راکتیوی نیاز داریم تا شار در ماشین حاصل شود اما در موتورهای سنکرون اگر مدار تحریک روتور تحریک لازم را فراهم سازد استاتور جریان راکتیو نخواهد کشید و موتور در حالت ضریب توان واحد کار خواهد کرد . اگر جریان تحریک روتور کاهش

یابد جریان راکتیو از شبکه به موتور سرازیر میشود تا به روتور جهت مغناطیس کنندگی ماشین کمک کند در اینصورت موتور سنکرون سه فاز در حالت پسفاز کار خواهد کرد اگر جریان تحریک روتور زیاد شود (میدان روتور افزایش می یابد) در اینصورت جریان راکتیو پیشفاز از شبکه کشیده میشود تا با میدان روتور به مخالفت برخیزد در اینصورت موتور در حالت پیشفاز کار میکند و توان راکتیو به شبکه می فرستد از گفتار فوق نتیجه میشود که با تغییر جریان تحریک (مدار روتور) که جریان DC است ضریب توان موتور سنکرون سه فاز را میتوان کنترل نمود باید دانست که در تمامی مراحل موتور از شبکه توان اکتیو (P) میکشد اما توان راکتیو موتور (Q) به نحوه تحریک بستگی دارد .

اگر موتور بی بار باشد تغییر جریان تحریک باعث می گردد که موتور گاهی بصورت مقاومت ، گاهی بصورت سلف و گاهی بصورت خازن عمل نماید تا موتور سنکرون بی بار را کندانسور سنکرون مینامند و در سیستم های انتقال انرژی جهت تنظیم ولتاژ مورد استفاده قرار میگیرد در صنعت نیز گاهی برای بهبود ضریب توان بجای خازن از موتورهای سنکرون در حالت پیشفاز استفاده میشود در اینجا لازم است قدری درباره ساختمان ماشینهای سنکرون سه فاز اعم از موتور و ژنراتور بحث شود .

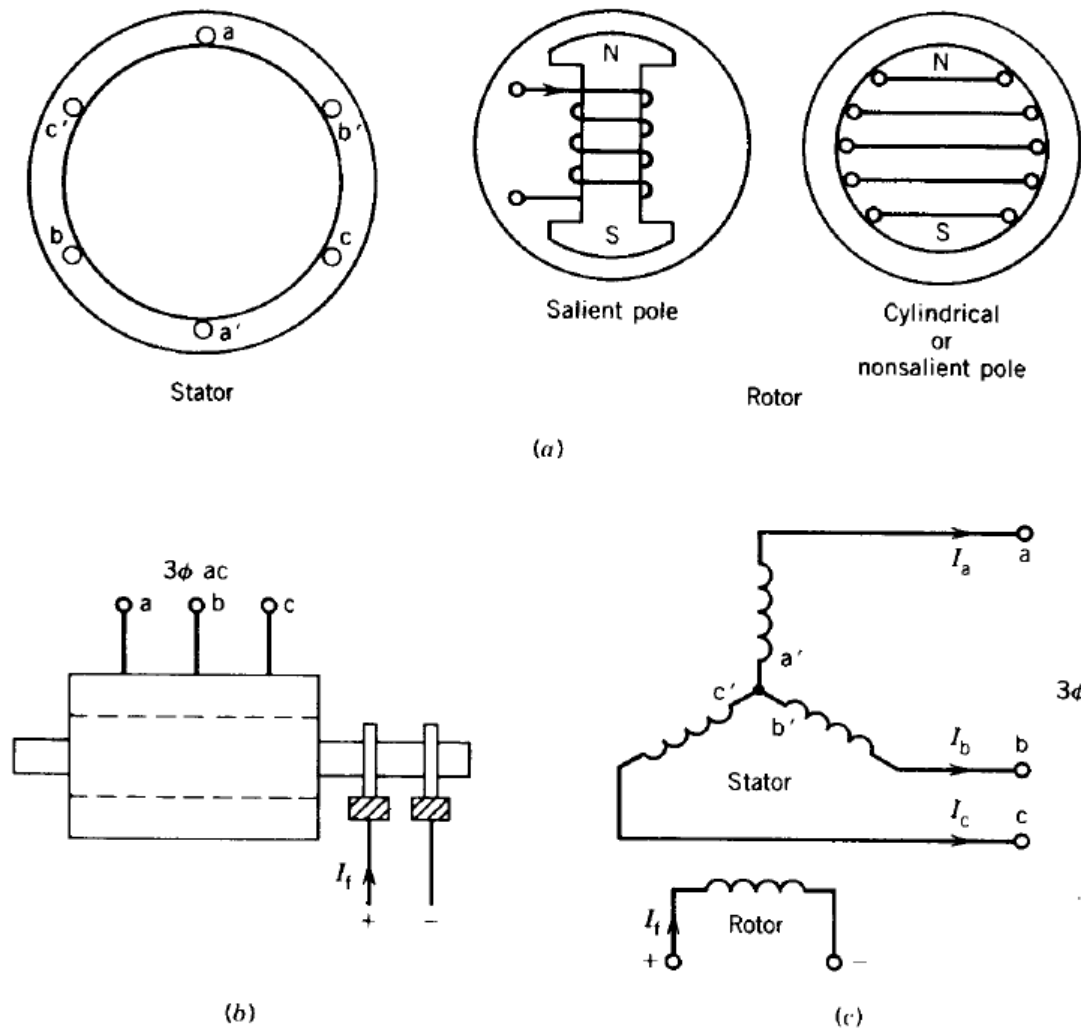

شکل (۱۱۵) ساختمان ماشین های سنکرون

شکل (a-115) شمای استاتور این ماشینها را نشان میدهد. درون شیارهای استاتور سیم پیچی سه فاز استاتور جاسازی شده است و استاتور در این ماشینها شبیه استاتور ماشینهای القایی است. در شکل (a-115) شمای دو نوع روتور برای ماشینهای سنکرون نشان داده شده است.

۱. روتور با قطبهای برجسته که در آن برجستگی قطبها مشهود است و قطبها توسط سیم پیچی تحریک یا سیم پیچی میدان تحریک میشوند واضح است که در این نوع ماشینها شکاف هوایی (فاصله بین روتور و استاتور) غیر یکنواخت است. در زیر قطبها شکاف هوایی کم و در میان قطبها شکاف هوایی زیادی حاصل میشود (شکل (a-115)).

۲. روتور استوانه ای یا روتور غیر برجسته: در این نوع ماشینها شکاف هوایی درون ماشین کاملا یکنواخت است و روتور بصورت یک استوانه نسبتا کامل ساخته میشود (شکل (a-115)).


شکل (b-115) شمای بیرون ماشین سنکرون را نشان میدهد. می بینیم از استاتور سه پایانه خارج میشود که مربوط به سیستم سه فاز استاتور است تغذیه جریان DC تحریک مربوط به روتور (I_f) نیز از طریق حلقه های لغزان موجود بر روی محور ماشین انجام میشود. شکل (c-115) وضعیت سیم پیچی های سه فاز استاتور و سیم پیچ تحریک را نشان میدهد.

ساختمان ماشینهای سنکرون سه فاز


استاتور ماشینهای سنکرون سه فاز (اعم از ژنراتور و موتور) حاوی سیم پیچی سه فازی است که درون شیارهای استاتور جاسازی شده است و در طول محیط آن پخش و توزیع گردیده اند. استاتور ماشینهای سنکرون سه فاز شبیه ماشینهای القایی سه فاز است. استاتور در ژنراتور بار را تغذیه میکند و در موتور سنکرون به شبکه وصل میشود تا جریان به درون موتور سرازیر شود در هر دو حال جریان استاتور یک جریان AC است به سیم پیچی استاتور سیم پیچی آرمیچر گفته میشود و این امر برخلاف ماشینهای DC است زیرا در ماشینهای DC سیم پیچی آرمیچر بر روی روتور قرار دارد. سیم پیچی روتور یا آرمیچر در ماشینهای سنکرون طوری طراحی میشوند که جریان و ولتاژ زیادی را تحمل نمایند. روتور ماشینهای سنکرون حاوی سیم پیچی تحریک یا سیم پیچی میدان است و این سیم پیچی توسط جریان DC تحریک میگردد. شکل (115) شمای کلی ماشینهای سنکرون را نشان میدهد.

همانطور که در شکل (116) دیدیم روتور این ماشینها بر دو نوع است:

۱. روتور قطب برجسته: این روتورها عمدتا در ماشینهایی بکار میرود که سرعت سنکرون آنها کم است.
۲. روتور استوانه ای یا غیربرجسته: این روتورها عمدتا در ماشینهایی بکار میرود که سرعت سنکرون آنها زیاد است. در اینجا بد نیست بدانید در نیروگاههای بخار از ژنراتورهای با روتور استوانه ای استفاده میشود. در نیروگاههای دیگر که سرعت چرخش توربین متصل به محور ژنراتور کم است از روتورهای قطب برجسته استفاده میشود. شکل (116) تصویر یک ژنراتور با قطب استوانه ای عظیم الجثه را نشان میدهد و شکل (117) تصویر یک ژنراتور قطب برجسته را به نمایش میگذارد. در این فصل ابتدا راجع به عملکرد ماشینهای سنکرون با روتور استوانه ای در حالت ماندگار (مانا) بحث میشود و سپس اثر برجستگی قطبها را مطرح میسازیم.

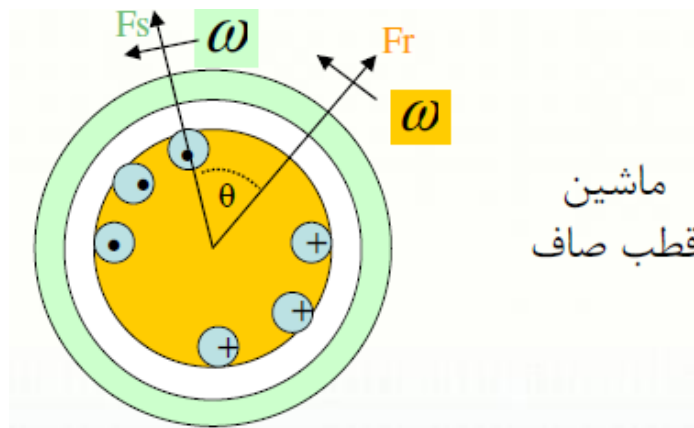

شکل (۱۱۶) تصویر یک ژنراتور سنکرون با قطب استوانه ای

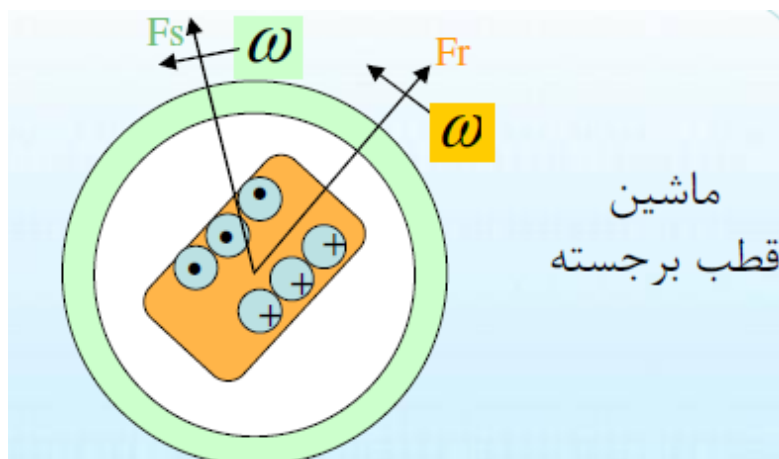

شکل (۱۱۷) تصویر یک ژنراتور سنکرون با قطب برجسته

ژنراتور سنکرون

شکل (۱۱۸) را در نظر میگیریم و فرض میکنیم اگر جریان DC (I_f) از سیم پیچی تحریک (روتور) بگذرد شاری با توزیع سینوسی در شکاف هوایی ایجاد میشود.


حال اگر روتور توسط محرک اولیه مثل موتور دیزل یا توربین یا موتور DC چرخانده شود یک میدان گردان در شکاف هوایی حاصل میشود به این میدان لفظ میدان تحریک نیز اطلاق میگردد. این میدان در سیم پیچهای سه فاز آرمیچر (aa', bb', cc') در شکل (۱۱۸) ولتاژ القاء میکنند و این سه ولتاژ القایی در شکل (۱۱۸) نشان داده شده است. این ولتاژها از نظر دامنه یکسان اما با هم 120° درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند به این ولتاژها نامهای زیر اطلاق میگردد و با علامت E_f مشخص میشوند:

۱. ولتاژ القاء شده

۲. ولتاژ تولید شده

۳. ولتاژ داخلی

۴. ولتاژ تحریک

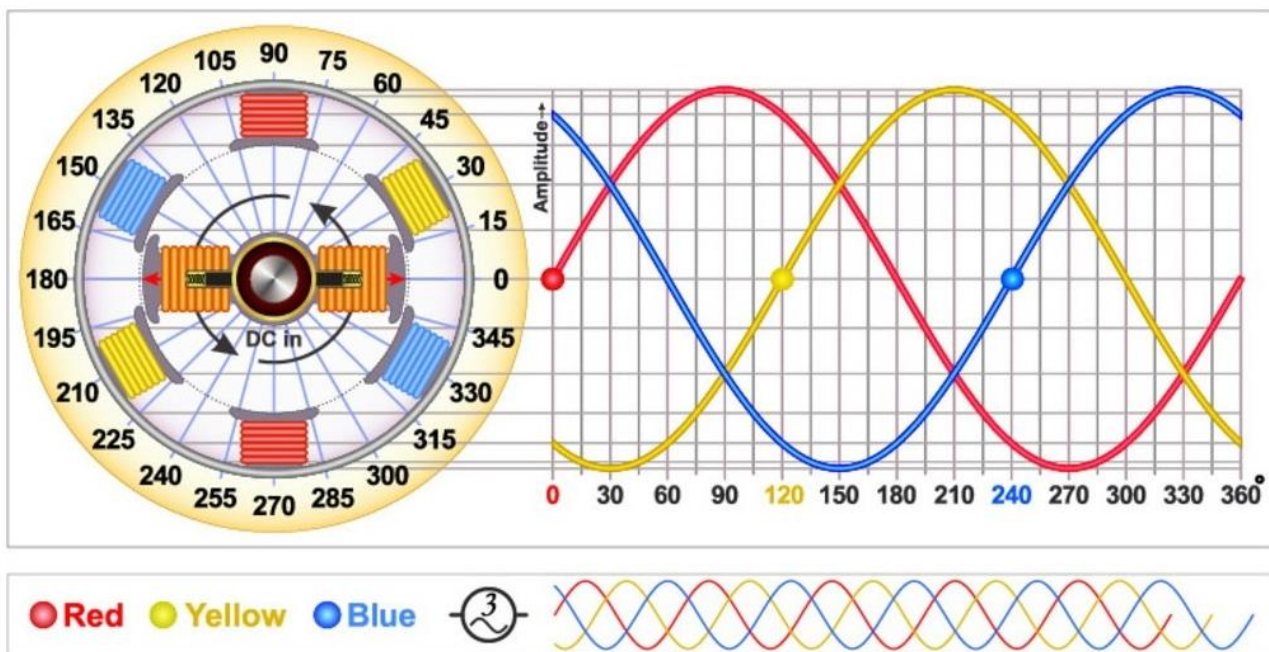

شکل (۱۱۸) ولتاژ تحریک با ولتاژ القا شده در ژنراتور سنکرون سه فاز

گفتنی است که سرعت روتور (سرعت سنکرون) و فرکانس ولتاژهای القایی طبق رابطه زیر بهم مربوط

$$n = 120 \frac{f}{P} \quad (251) \quad \text{میشوند:}$$

$$f = \frac{n \times P}{120} \quad (252) \quad \text{یا:}$$

n سرعت روتور (سرعت سنکرون) بر حسب دور بر دقیقه بوده و P تعداد قطبهای روتور است. مقدار مؤثر ولتاژ تحریک (E_f) از رابطه زیر قابل استهصال است.

$$E_f = 4.44 f \times \Phi_f N \times K_w \quad (253)$$

Φ_f شار هر قطب بخاطر جریان تحریک I_f تعبیر میشود. N تعداد حلقه ها یا دورها در هر فاز بوده و K_w ضریب سیم پیچ نام دارد. از روابط (۲۵۲) و (۲۵۳) داریم:

$$E_f \propto n \Phi_f \quad (254)$$

می بینیم ولتاژ تحریک E_f که همان ولتاژ القایی یا ولتاژ داخلی یا ولتاژ تولید شده میباشد با شار تحریک و سرعت متناسب است. واضح است که شار تحریک Φ_f نیز با جریان تحریک I_f تناسب دارد. تغییرات ولتاژ تحریک E_f بر حسب جریان تحریک I_f تحت سرعت ثابت در شکل (۱۱۹) نشان داده شده است. ولتاژ القایی مربوط به $I_f=0$ بخاطر پدیده پسماند میباشد در ابتدا تغییرات E_f بر حسب I_f خطی است اما پس از عبور از مرحله تغییرات خطی اگر I_f زیاد شود Φ_f دیگر با I_f رابطه خطی ندارد و لذا طبق منحنی شکل (۱۱۹) E_f نیز تقریباً ثابت میشود به منحنی شکل (۱۱۹) مشخصه مدار باز ژنراتور سنکرون سه فاز نیز اطلاق میشود باید دانست در حالت بی باری یعنی درحالتیکه بار به پایانه های استاتور وصل نباشد در اینصورت E_f معادل ولتاژ پایانه ژنراتور است که میتوان آنرا با ولت متر اندازه گیری نمود بهمین دلیل به مشخصه شکل (۱۱۹) مشخصه مدار باز یا OCC اطلاق میشود نام دیگر این منحنی مشخصه مغناطیس شونده است.


اگر در شکل (c-115) پایانه های استاتور ژنراتور سنکرون به بار سه فاز متصل شود جریانهای I_a, I_b, I_c برقرار میگردد فرکانس این جریانها با E_f یکسان است این سه جریان نیز میدان گردان در شکاف هوایی پدید می آورند لذا نتیجه شار در شکاف هوایی از مجموع دو شار گردان روتور و استاتور حاصل می گردد باید دانست سرعت چرخش این دو شار یکسان بوده و همان سرعت سنکرون است (رابطه (251))

گیریم Φ_f شار حاصله توسط جریان تحریک و Φ_a بخاطر جریان استاتور حاصل شود به Φ_a شار عکس العمل آرمیچر نیز گفته میشود . پس :


$$\phi_r = \phi_f + \phi_a = \text{شار منتهی در شکاف هوایی (از اشباع صرفنظر شده است)}$$

باید دانست سرعت دوران هر سه شار فوق الذکر در شکاف هوایی همان سرعت سنکرون است (رابطه (251))

شکل (120) نمودار فازوری فضای این سه شار را نشان میدهد . mmf مربوط به روتور (F_f) که در اثر جریان تحریک حاصل میشود شار Φ_f را تولید میکند و همگی در یک امتداد نشان داده شده اند .

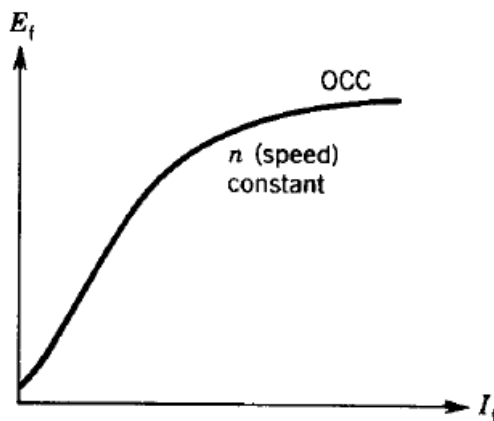

شکل (119) منحنی مغناطیس شونگی ژنراتور سنکرون یا مشخصه مشخصه باز (OCC)

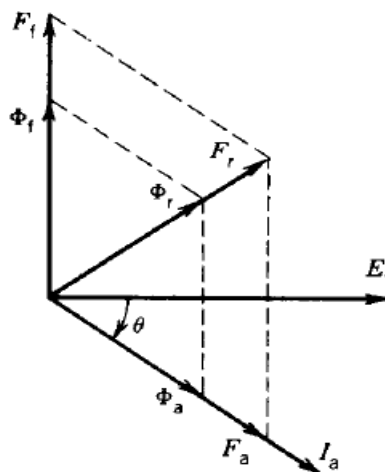

شکل (120) نمودار فازوری فضای


ولتاژ تحریک بخاطر اصل فاراده از Φ_f به میزان 90° درجه عقب می افتد گیریم جریان استاتور از ولتاژ تحریک به میزان θ درجه عقب باشد mmf مربوط به I_a که با F_a نشان داده میشود شار Φ_a را تولید میکند و همگی در امتداد I_a در شکل (120) نشان داده شده اند . mmf منتهی یا F_r بقرار زیر است :

$$F_r = F_f + F_a$$

اگر از اشباع صرف نظر شود در این صورت Φ_r نیز منته Φ_f, Φ_a خواهد بود و باید دانست Φ_r را همان F_r تولید مینماید. در قسمت‌های بعدی درباره رابطه mmf ها و شارها بیشتر صحبت میشود.

شین بینهایت

ژنراتورهای سنکرون سه فاز عمدتاً به سیستم قدرت متصل اند و بندرت بتنهایی بارهای خاص و محلی را تأمین می کنند در صورتیکه ژنراتورهای سنکرون سه فاز به شبکه قدرت وصلند و مشترکند بار مشترکین را تأمین می کنند در این صورت اصطلاحاً می گویند که ژنراتورها به شین بینهایت وصلند. از آنجائیکه تعداد ژنراتورهای متصل به شبکه زیاد بوده و اندازه این ژنراتورها نسبتاً بزرگ و حجیم است لذا ولتاژ و فرکانس شین بینهایت به سختی قابل تغییر است و ثابت میباشد. مصرف کننده ها از نقاط مختلف شین بینهایت توسط انشعابهایی تغذیه میشوند شکل (۱۲۱) یک شین بینهایت را که گاهی نیز به آن شبکه بهم پیوسته نیز اطلاق میشود نشان میدهد.

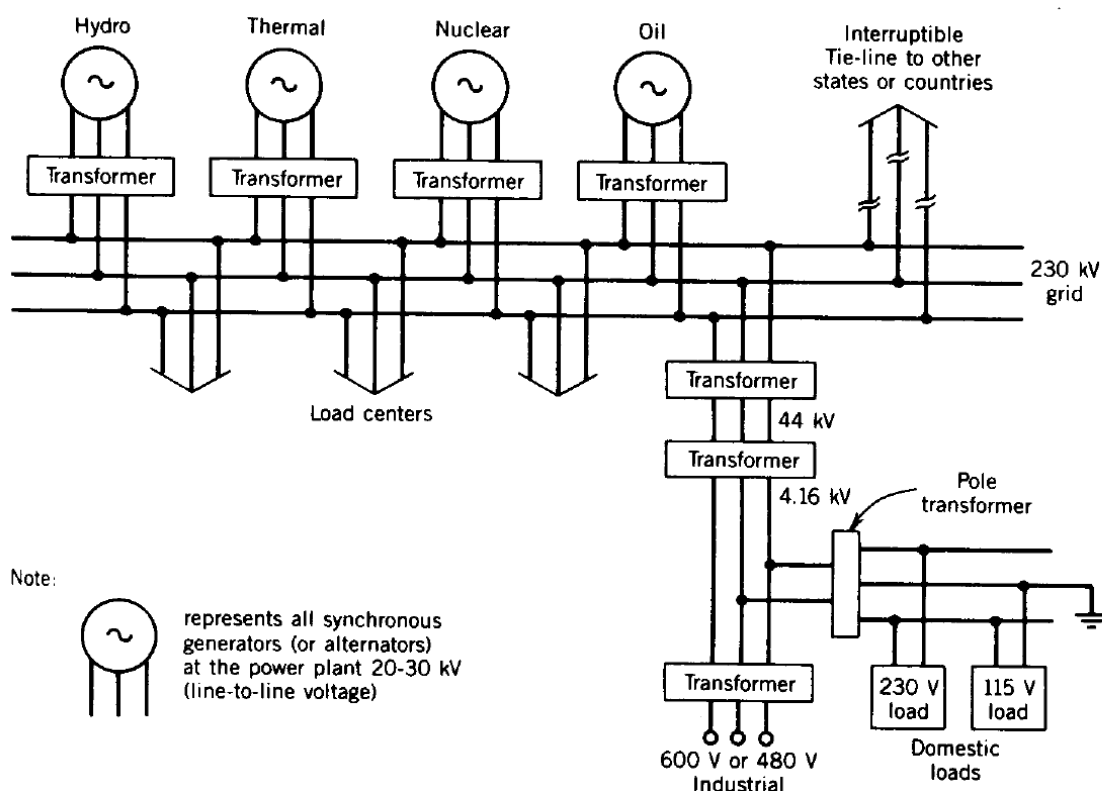

شکل (۱۲۱) شین بی نهایت یا شبکه بهم پیوسته (Grid)

معمولاً ولتاژ پایانه های ژنراتورهای مدرن امروزه حدود ۳۳ کیلو ولت است لذا برای وصل ژنراتورها به شین بینهایت یا شبکه بهم پیوسته از ترانسفورماتور استفاده میشود پس از افزایش ولتاژ ژنراتورها توسط ترانسفورماتورها این ژنراتورها توسط خطوط انتقال انرژی به شین بینهایت یا شبکه بهم پیوسته وصل میشوند علت آنکه ولتاژ خطوط انتقال انرژی بالاست آنست که بازده سیستم افزایش یابد و از تلفات کاسته گردد همانطور که از شکل (۱۲۱) پیداست خطوط انتقال انرژی فشار قوی از شین بینهایت یا شبکه منشعب شده تا مراکز بار تغذیه می نماید در مراکز بار از ترانسفورماتورهای کاهنده استفاده میشود تا بارهای خانگی و بارهای

صنعتی و بارهای تجاری تغذیه شوند در نیروگاه ژنراتورهای سنکرون بسته به شرایط خاص بهره برداری به شین بینهایت وصل و یا از آن جدا میشوند. وصل ژنراتور به شین بینهایت مقوله موازی کردن ژنراتور با شین بینهایت را مطرح می سازد قبل از موازی کردن ژنراتورهای سنکرون با شبکه ژنراتور سنکرون باید مشخصات زیر را دارا باشد:

۱. هم ولتاژ شبکه یا شین بینهایت باشد.

۲. هم فرکانس شبکه یا شین بینهایت باشد.

۳. توالی فاز ژنراتور با توالی فاز شبکه یکسان باشد.

۴. همفاز شین بینهایت یا شبکه باشد.


در نیروگاهها چک کردن صحت شرایط فوق توسط دستگاهی بنام سنکروسکوپ انجام می پذیرد. (شکل (۱۲۲)) وضعیت روشن شدن LED در این دستگاه اختلاف فاز ولتاژ ژنراتور و ولتاژ شبکه را نشان میدهد. جهت حرکت نشان می دهد که ژنراتور بسیار سریع و یا بسیار آرام می چرخد.



شکل (۱۲۲) سنکروسکوپ

بعبارت دیگر این امر مشخص میسازد که آیا فرکانس ژنراتور بیشتر یا کمتر از شبکه میباشد؟ باید دانست مسئله چک کردن توالی فازها توسط این دستگاه امکانپذیر نیست و قبل از موازی سازی باید حتما این امر مورد تأیید قرار گرفته باشد زیرا خطرات جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت. هرگاه عقربه خیلی آرام حرکت می نمود (بعبارت دیگر فرکانسها تقریبا یکسانند) و به نقطه اختلاف فاز صفر رسید (وضعیت عمودی در جهت بالا) مدارشکن (دژنگتور) را می بندیم و ژنراتور را به شبکه بینهایت وصل مینماییم در آزمایشگاه بجای استفاده از سنکروسکوپ میتوان از سه لامپ جهت موازی کردن ژنراتورها با شبکه استفاده نمود. شکل (۱۲۳) شمای مربوط به این آزمایش را نشان میدهد در اینجا محرک اولیه یک موتور DC یا یک موتور القایی است که نقش توربین نیروگاه را ایفا میکند. سرعت چرخش محور را میتوان طوری تنظیم کرد که فرکانس ژنراتور سنکرون با شین بینهایت مساوی گردد بعنوان مثال میتوان گفت اگر ژنراتور سنکرون سه فاز چهارقطبی باشد

باید آنرا با سرعت ۱۸۰۰ دور در دقیقه بچرخانیم تا فرکانس ۶۰ هرتز حاصل گردد. جریان تحریک را میتوان طوری تنظیم نمود که دو ولت‌متر V_1, V_2 یک عدد را نشان دهند (شکل ۱۲۳).

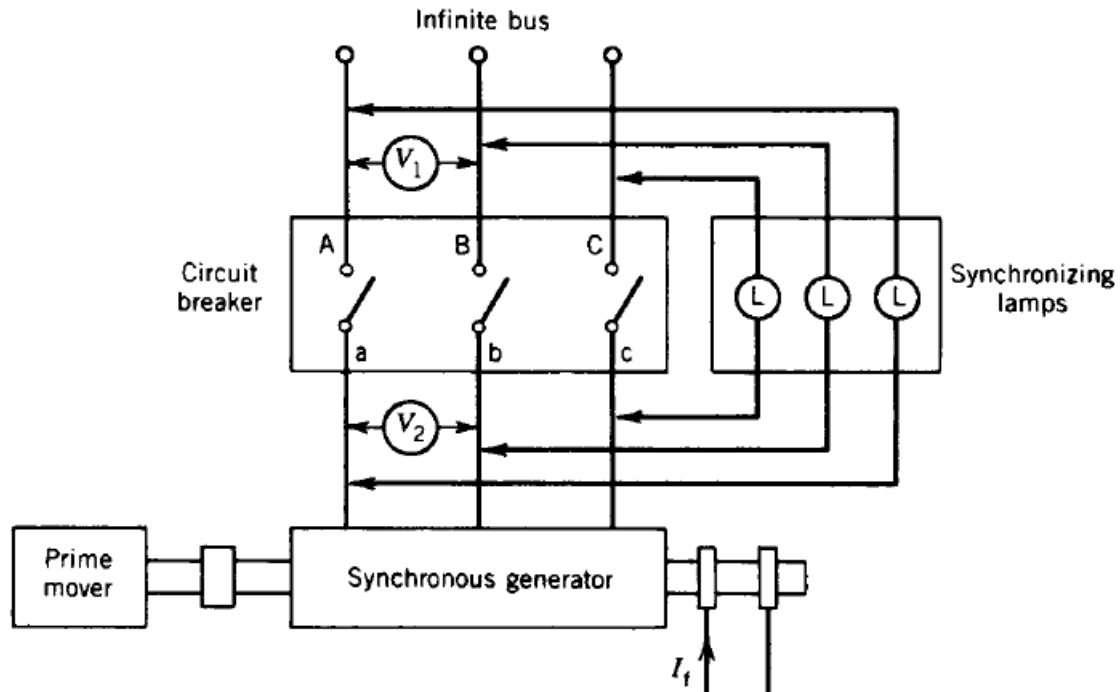

شکل (۱۲۳) آزمایش لامپ برای موازی کردن ژنراتور سنکرون با شبکه

در اینحال اگر توالی فازها یکسان باشند در اینصورت لامپها درخشندگی یکسانی خواهند داشت زیرا هنوز از اختلاف فاز صفر ولتاژها مطمئن نیستیم اگر فرکانسها کاملا یکسان نباشند لامپها همگام با یکدیگر روشن و خاموش میشوند زیرا هنوز از اختلاف فاز صفر مطمئن نیستیم حال ببینیم اگر شرایط فوق برقرار نباشد چه اتفاقی رخ میدهد برای توجیه مطلب از نمودار فازوری استفاده می کنیم. گیریم:

فازورهای ولتاژهای شین بینهایت E_A, E_B, E_C

فازورهای ولتاژهای ژنراتور سنکرون E_a, E_b, E_c

فازورهای ولتاژهای دو سر لامپها. دامنه E_{Aa}, E_{Ab}, E_{Cc}

این فازورها درخشندگی لامپها را مشخص می کنند.

الف: توالی فازها و فرکانسها مشابهند اما ولتاژها یکسان نیستند

شکل (۱۲۴-۱) را در نظر می گیریم در اینصورت با دو مجموعه فازوری روبرو هستیم که این دو مجموعه با سرعت یکسان می چرخند:


۱- E_A, E_B, E_C مربوط به شین بینهایت

۲- E_a, E_b, E_c مربوط به ماشین


ولتاژ دوسر لامپها یعنی E_{Aa}, E_{Bb}, E_{Cc} باهم مساویند و لذا در این شرایط هر سه لامپ روشن و درخشندگی یکسان دارند برای آنکه ولتاژها یکسان شود باید جریان تحریک ژنراتور افزایش یابد.

ب: ولتاژها و توالی فازها یکسانند اما فرکانسها متفاوت میباشند


در اینصورت با دو مجموعه فازوری مطابق شکل (۲-۱۲۴) روبرو هستیم و سرعت چرخش فازورها به فرکانسها بستگی دارد گیریم در $t = t_1$ همچون شکل (۲-۱۲۴) ولتاژها همفاز باشند در اینحالت ولتاژ دو سر لامپها صفر است و همگی خاموشند اگر $f_1 > f_2$ باشد در لحظه ای بعد $t = t_2$ در شکل (۲-۱۲۴) با نمودار فازوری دیگری روبرو میشویم که در شکل (۲-۱۲۴) نشان داده شده است. در اینصورت E_{Aa} , E_{Bb} , E_{Cc} بر دو سر لامپها ظاهر شده و با درخشندگی یکسان روشن میشوند لذا در صورتیکه $f_1 \neq f_2$ باشد لامپها همگام با یکدیگر روشن و خاموش میشوند.

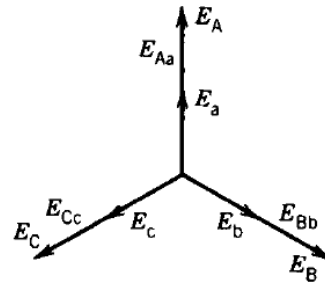

(a)

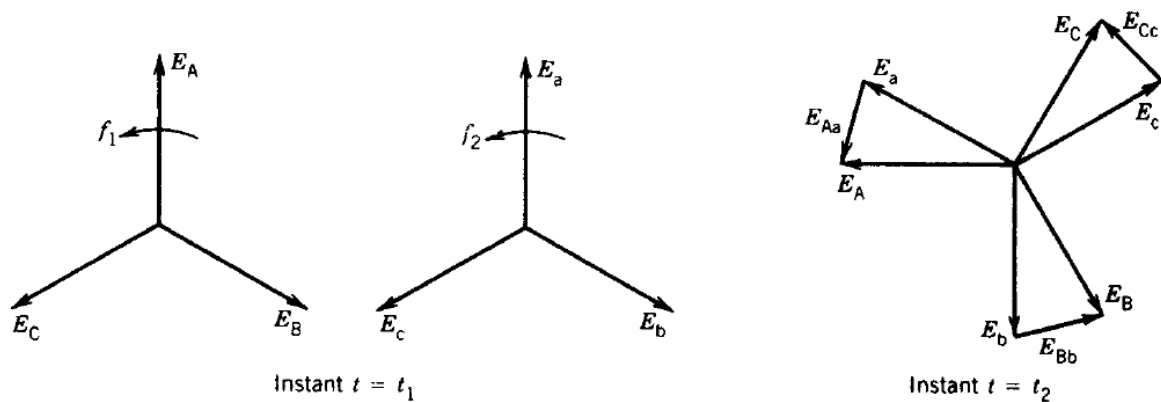

(b)

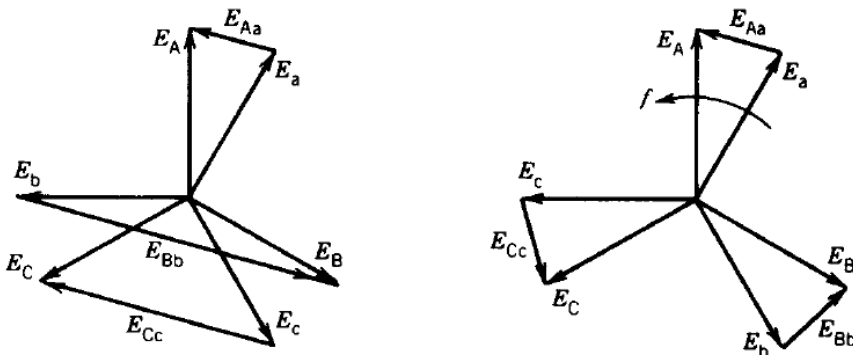

(c)

(d)

شکل (۱۲۴) نمودار فازوری ژنراتور و شین بی نهایت در شرایط مختلف وصل ژنراتور به شبکه

در این شرایط باید سرعت چرخش ژنراتور را افزایش داد تا خاموش و روشن شدن لامپها به آرامی صورت گیرد. باید دانست تغییر سرعت ژنراتور ولتاژهای ماشین را تغییر میدهد لذا باید I_f را تنظیم نمود تا ولتاژهای مشابه باقی بمانند.

ج: فرکانسها و لئاژها برابرند اما توالی فازها مشابه نیستند

در اینصورت با نمودار فازوری شکل (۳-۱۲۴) روبرو هستیم توالی فاز شین بینهایت E_A , E_B , E_C بوده و توالی فاز ژنراتور E_a , E_b , E_c است در اینصورت ولتاژ دو سر لامپها یکسان نبوده و درخشندگی آنها متفاوت است در اینحالت اگر فرکانسها باهم قدری متفاوت باشند در اینصورت خاموش و روشن شدن لامپها همگامی خود را از دست میدهد. برای تصحیح توالی فاز بعنوان مثال میتوان در شکل (۱۲۳) پایانه a را به پایانه B و پایانه b را به A متصل نمود.

د: ولتاژها و فرکانسها و توالی فازها یکسانند اما ولتاژها همفاز نیستند


در اینصورت با نمودار فازوری شکل (۴-۱۲۴) روبرو هستیم و لامپها با درخشندگی یکسان روشن می مانند برای اینکه اختلاف فاز بین ولتاژها را از بین ببریم باید فرکانس ژنراتور را به میزان ناچیزی تغییر دهیم در هنگامیکه اختلاف فاز بین ولتاژها صفر است تمامی لامپها خاموش میشوند اگر در اینحالت (لامپهای خاموش) مدارشکن را ببندیم ماشین به شبکه بینهایت وصل میشود هرگاه ژنراتور وصل شد فرکانس آن از فرکانس شبکه تبعیت می کند باید دانست انتقال توان اکتیو از ماشین به شبکه بینهایت توسط کنترل توان محرک اولیه (توربین) صورت می پذیرد همچنین کنترل راکتیو منتقله از ماشین به شبکه توسط تنظیم جریان تحریک صورت می پذیرد. در اینجا کتذکر می شویم برای موازی کردن ژنراتورها با شبکه همواره پس از یکسری عملیات خود را به بند ((د)) فوق الذکر می رسانیم سپس با همفاز کردن ولتاژها مرحله موازی سازی را کامل میکنیم.

موتور سنکرون سه فاز

همانطور که در بحث موتورهای DC و موتورهای القایی دیدیم با وصل اینگونه موتورها به شبکه آنها چرخش خود را آغاز می کنند بعبارت دیگر این موتورها خود راه انداز هستند اما موتورهای سنکرون سه فاز خود راه انداز نیستند بعبارت دیگر اگر استاتور موتور که شبیه استاتور ژنراتور سنکرون میباشد به شبکه برق سه فاز AC وصل شود و جریان تحریک I_f نیز وارد مدار روتور گردد باز موتور راه اندازی نمی شود بلکه ارتعاش پیدا میکند این امر را میتوان چنین توجیه کرد گیریم استاتور یک موتور سنکرون سه فاز دوقطبی به شبکه سه فاز ۶۰ هرتزی وصل شود در اینصورت استاتور یک میدان گردان ایجاد میکند که با سرعت ۳۶۰۰ دور در دقیقه می چرخد میدان گردان استاتور را با یک آهن ربای دوقطبی چرخان مدلسازی می کنیم (شکل (۱۲۵)) گیریم در ابتدای امر (موقعیت راه اندازی یا $t = 0$) وضعیت روتور مطابق شکل (۱-۱۲۵) باشد در اینصورت به روتور گشتاور T اعمال شده و جهت این گشتاور همان جهت عقربه ساعت است این گشتاور بخاطر این امر پدید می آید که قطبهای غیرهمنام استاتور و روتور یکدیگر را جذب می نمایند لذا روتور در جهت میدان گردان به چرخش درمی آید حال شرایطی را در $t = t_1$ مورد بررسی قرار می دهیم (شکل (۲-۱۲۵)) در اینصورت میدان استاتور نیم دور چرخیده است در این شرایط میدان گشتاوری در جهت خلاف عقربه ساعت به روتور اعمال میشود (چرا؟)

این امر در شکل (۲-۱۲۵) نشان داده شده است با توجه به نکات فوق گشتاور خالص اعمال شده به روتور در طی یک دور کامل از چرخش میدان گردان استاتور صفر خواهد بود در نتیجه در موتورهای سنکرون گشتاور راه اندازی حاصل نخواهد شد گفتنی است که سرعت چرخش میدان گردان استاتور آنقدر سریع است که روتور نمیتواند خود را با آن هماهنگ سازد و در نتیجه ارتعاشاتی در مدار روتور پدید می آید . برای راه اندازی موتورهای سنکرون سه فاز از دو روش استفاده میشود :

۱. استفاده از مبدل فرکانس یا منبع تغذیه با فرکانس متغیر
۲. راه اندازی موتور سنکرون بصورت موتور القایی (آسنکرون)

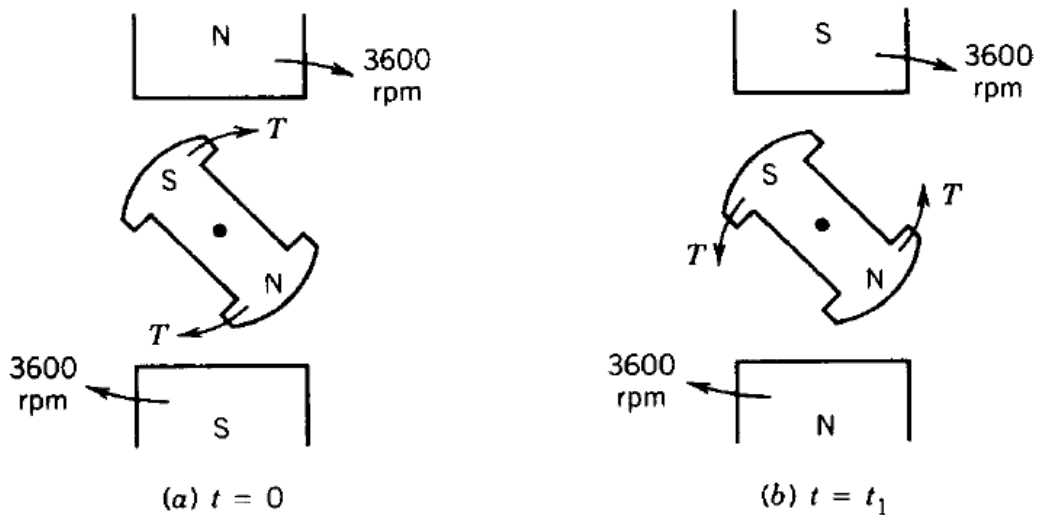

شکل (۱۲۵) گشتاور اعمال شده به روتور در زمان راه اندازی


راه اندازی به کمک منبع تغذیه با فرکانس متغیر (مبدل فرکانس)

مبدل فرکانس قادر است موتور سنکرون سه فاز را از حالت سکون به درآورده و به سرعت مطلوب برساند شکل (۱۲۶) نمودار جعبه ای چنین سیستمی را نشان می دهد که در سر راه موتور قرار دارد . در مرحله راه اندازی فرکانس منبع تغذیه کم است و لذا میدان گردان استاتور با سرعت کمی می چرخد در نتیجه قطبهای روتور قادر به تعقیب قطبهای استاتور است سپس با افزایش تدریجی فرکانس سرعت موتور به حد مطلوب رسانده میشود این سیستم گران است اما اگر بخواهیم سرعت موتور را کنترل کرده و بعبارت دیگر به سرعتهای سنکرون گوناگون دست یابیم استفاده از آن الزامی است .


راه اندازی بصورت موتور القایی سه فاز

اگر مبدل فرکانس در دسترس نباشد یا نخواهیم به سرعتهای سنکرون گوناگون دست یابیم از روش ذکر شده در این قسمت استفاده می کنیم در این روش سیم پیچی اضافی شبیه قفس سنجابی موتور القایی بر روی روتور نصب میشود این سیم پیچها بنام سیم پیچهای میرا کننده معروفند این سیم پیچها در شکل (۱۲۷) نشان داده شده اند برای راه اندازی سیم پیچی تحریک روتور را با جریان I_f تحریک نمی کنیم حال سیم پیچی سه فاز استاتور را به برق AC سه فاز وصل می کنیم موتور بصورت موتور القایی راه اندازی میشود علت این امر آنست که سیم پیچهای میرا کننده به مثابه روتور قفس سنجابی عمل می کنند لذا باوجود سیم

پیچهای میرا کننده گشتاور راه انداز حاصل می گردد . پس از سرعت گیری موتور بالاخره به شرایطی می رسیم که سرعت روتور نزدیک سرعت سنکرون میدان گردان استاتور میشود و جهت چرخش هردو مشابه یکدیگر است حال اگر جریان DC مدار تحریک (I_f) برقرار شود دراینصورت قطبهای روتور و استاتور که یکدیگر را از نزدیک تعقیب می کنند به یکدیگر قفل شده و روتور نیز با سرعت سنکرون به دوران خود ادامه می دهد در این شرایط چون سرعت میدان گردان استاتور و سرعت دوران روتور یکی میشود (سرعت سنکرون)

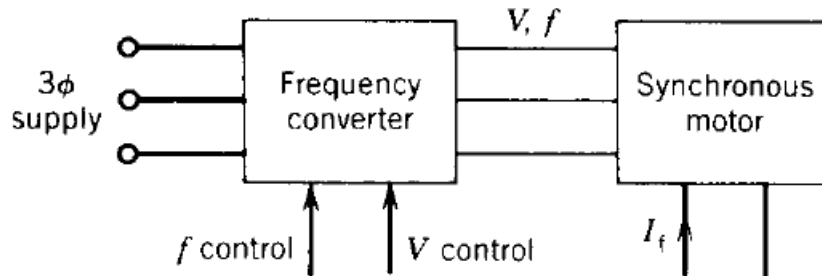

شکل (۱۲۶) راه اندازی موتور سنکرون سه فاز به کمک مبدل فرکانس

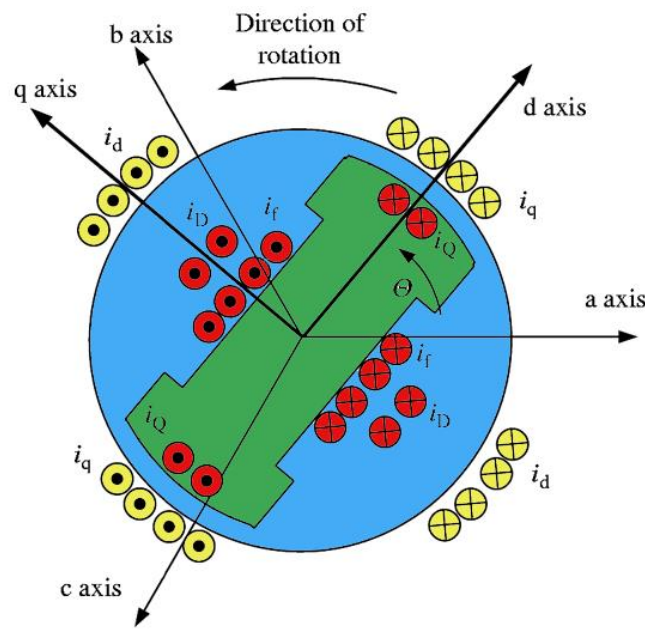

شکل (۱۲۷) سیم پیچ های میرا کننده در روتور ماشین های سنکرون (شبه قفس سنجابی)

لذا دیگر جریان القایی در سیم پیچ میراکننده وجود نخواهد داشت بنابراین این سیم پیچی فقط برای مرحله راه اندازی نقش خود را ایفا میکند گفتنی است که اگر بخاطر تغییرات ناگهانی بار بر روی محور موتور یا شرایط دیگر گذرا سرعت سنکرون روتور تغییر کند دراینصورت در سیم پیچی مستهلک کننده جریان القاء شده و این جریان گشتاوری حاصل میکند تا سرعت سنکرون را مجدداً برقرار نماید علت اینکه نام این سیم پیچ را میراکننده گذاشته اند نیز بهمین خاطر است که نوسانات و حالات گذرا را میرا مینماید باید دانست امروزه هم ژنراتورهای سنکرون سه فاز و هم موتورهای سنکرون سه فاز به این سیم پیچی که بر روی روتور استوار است مجهز می باشند تا نوسانات گذرا زودتر مستهلک و میرا شوند .

مدار معادل

در بخش‌های قبلی ژنراتور و موتور سنکرون سه فاز را بصورت توصیفی مطرح نمودیم حال بهتر است مدار معادل آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا تحلیل ریاضی آنها ساده تر گردد و مشخصه های آنها بهتر درک شود. ما در این بخش توجه خود را به ماشینهای سنکرون با روتور استوانه ای معطوف می داریم و درباره روتورهای قطب برجسته بعدا صحبت میکنیم. ابتدای امر نیز توجه خود را بیشتر به مدل ژنراتور معطوف میداریم و باز یادآور میشویم که این مدل مربوط به حالت ماندگار میباشد لذا میتوان از ثابت زمانی های سیم پیچی تحریک و سیم پیچی میراکننده صرفنظر کرد. گفتنی است از آنجائیکه ماشینهای سنکرون سه فاز عمدتا در حالت متعادل مورد بهره برداری قرار می گیرند لذا مدل ارائه شده بر مبنای یکفاز (معمولا فاز a) استوار است. جریان I_f در شکاف هوایی ماشین شار Φ_f را حاصل می سازد جریان I_a در استاتور شار Φ_a را پدید می آورد که از دو بخش تشکیل شده:

۱. Φ_{al} یا شار ناشی که فقط یم پیچی استاتور را دور میزند و دربر میگیرد و سیم پیچی تحریک روتور را دربر نمی گیرد.

۲. Φ_{ar} که به شار عکس العمل آرمیچر موسوم بوده و در شکاف هوایی شکل می گیرد و سیم پیچ تحریک روتور را نیز دربر میگیرد. بخش اعظم این شار Φ_a و Φ_{al} بخش کوچکی از Φ_a را تشکیل میدهد لذا شار منتجه در شکاف هوایی (Φ_r) از دو مؤلفه تشکیل شده است:

۱. Φ_f بخاطر میدان روتور

۲. Φ_{ar} بخاطر عکس العمل آرمیچر

گفتنی است:

الف: Φ_f در استاتور ولتاژ E_f را القاء میکند.

ب: Φ_{ar} نیز در استاتور ولتاژ القاء میکند.

منتجه دو ولتاژ القایی E_{ar} , E_f بنام ولتاژ منتجه معروف است (E_r) و پرواضح است که E_r توسط شار منتجه Φ_r حاصل شده است همانطور که قبلا گفتیم E_f همان ولتاژ تحریک است و از آزمایش مدار باز (شکل (۱۱۹)) بدست می آید. E_{ar} ولتاژ عکس العمل آرمیچر است و به Φ_{ar} و در نتیجه به I_a بستگی دارد باید دانست به E_r علاوه بر لفظ ولتاژ منتجه ولتاژ شکاف هوایی نیز گفته میشود باتوجه به شکل (۱-۱۲۸) داریم:

$$E_r = E_{ar} + E_f \quad (255)$$


$$E_f = -E_{ar} + E_r \quad (256)$$

از نمودار فازوری شکل (۲-۱۲۸) داریم:

۱. E_{ar} از Φ_{ar} یا I_a به میزان 90° درجه عقب است

۲. I_a بمیزان 90° درجه از $-E_{ar}$ عقب است. لذا در رابطه (۲۵۶) ولتاژ $-E_{ar}$ را میتوان با افت ولتاژ دوسر X_{ar} یزاء عبور جریان I_a مدل نمود. بنابراین رابطه (۲۵۶) بصورت زیر درمی آید:

$$E_f = I_a X_{ar} + E_r \quad (257)$$

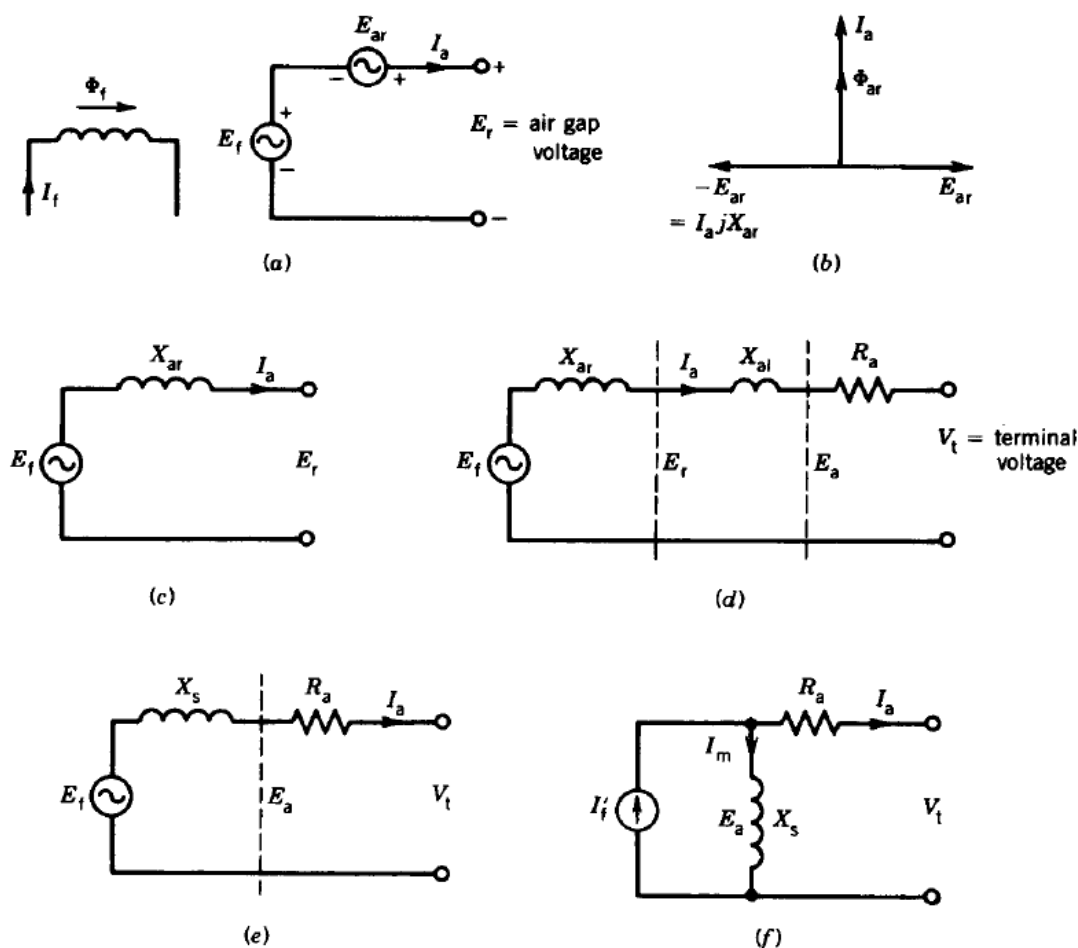

شکل (۱۲۸) مدار معادل ژنراتور سنکرون سه فاز با روتور استوانه ای

شکل (۱۲۹) پارامترهای ماشین های سنکرون سه فاز (PU)

	Smaller Machines (tens of kVA)	Larger Machines (tens of MVA)
R_a	0.05-0.02	0.01-0.005
X_{al}	0.05-0.08	0.1-0.15
X_s	0.5-0.8	1.0-1.5

X_{ar} بنام راکتانس عکس العمل آرمیچر یا راکتانس مغناطیس کنندگی مفروض است و در شکل (۱۲۸-۳) نشان داده شده است. اگر مقاومت استاتور و راکتانس نشتی X_{al} برای مدلسازی شار نشتی مدار معادل افزوده شود در اینصورت مدار معادل شکل (۱۲۸-۴) حاصل میشود گفتنی است که این مدار معادل برای فاز a معتبر است برای فازهای c, b نیز به مدارهای مشابهی همچون شکل (۱۲۸-۴) می رسیم اما کمیتهای ولتاژ و جریان نسبت به شکل (۱۲۸-۴) بمیزان ۱۲۰ و ۲۴۰ درجه اختلاف فاز دارند (سیستم سه فاز متعادل) باید دانست R_a در این مدل مقاومت مؤثر بوده و ۱/۶ برابر مقاومت DC سیم پیچ استاتور میباشد در مقاومت مؤثر اثر پوستی و درجه حرارت خود را نمایان می سازند و مجموع X_{ar} , X_{al} را با X_s نشان میدهم که به نام راکتانس سنکرون ماشین معروف است لذا مدار معادل نهایی مطابق شکل (۱۲۸-۵) خواهد بود. باید دانست:

(راکتانس سنکرون) $X_s = X_{ar} + X_{al}$

(امپدانس سنکرون) $Z_s = R_a + jX_s$

شکل (۱۲۹) جدول پارامترهای ماشینهای سنکرون سه فاز را در سیستم یکایی نشان میدهد مقادیر مبنا همان مقادیر اسمی ماشین فرض شده اند مدار معادل شکل (۵-۱۲۸) بنام مدار معادل تونن ژنراتور سنکرون معروف است. شکل (۶-۱۲۸) مدار معادل نورتون ژنراتور سنکرون را نشان میدهد. در مدار نورتون داریم:

$$I'_f = \frac{E_f}{X_s}$$

$$|I'_f| = \frac{X_{ar}}{X_s} \times n I_f$$

اما:

$$n = \frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{N_{re}}{N_{se}}$$


بدانید:

که N_{re} تعداد حلقه های مؤثر سیم پیچی تحریک و N_{se} تعداد حلقه های مؤثر سیم پیچی استاتور (فاز a) است باز متذکر میشویم که کلیه مدارهای معادل فوق مربوط به ژنراتور سنکرون سه فاز با روتور استوانه ای است.

تعیین راکتانس سنکرون (X_s)

آزمایش مدار باز یا بی باری

گیریم ژنراتور سنکرون سه فاز در حالت مدار باز تحت سرعت سنکرون چرخانده شود (شکل (۱-۱۳۰)) حال با تغییر جریان تحریک میتوان ولتاژ پایانه (V) و در نتیجه E_f را اندازه گیری کرد زیرا در بی باری داریم: $V = E_f$ در اینصورت میتوان به مشخصه مدار باز یا OCC ژنراتور دست یافت (شکل (۳-۱۳۰)) این منحنی تغییرات E_f را بر حسب I_f نشان می دهد اثر اشباع خود را در این منحنی مشخصه نمایان میسازد خطی که بر قسمت خطی این منحنی مماس میشود خط شکاف هوایی نام دارد گفتنی است اگر از اثر اشباع صرف نظر شود E_f بر طبق این خط تغییر خواهد کرد.

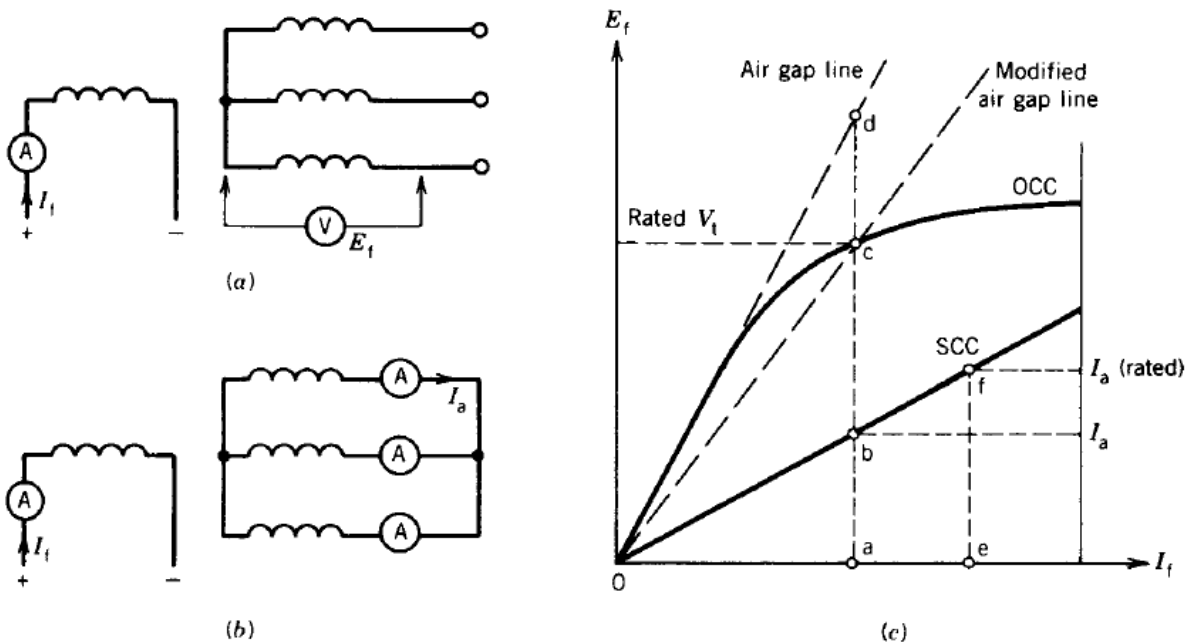

شکل (۱۳۰) (a) آزمایش مدار باز یا بی باری (b) آزمایش اتصال کوتاه (c) مشخصه ها

آزمایش اتصال کوتاه

در این آزمایش با مدار شکل (b-۱۳۰) روبرو هستیم گیریم پایانه های ژنراتور سنکرون سه فاز اتصال کوتاه شده باشند و ماشین تحت سرعت سنکرون چرخانده شود حال جریان مدار تحریک را تغییر می دهیم و تغییرات I_a بر حسب I_f را رسم می کنیم (شکل (c-۱۳۰)). باید دانست:


$$I_a = \frac{\text{مجموع اعداد سه آمپر متر در شکل (۲-۱۳۰)}}{۳} = \text{متوسط جریانهها}$$

تغییرات I_a بر حسب I_f بنام مشخصه اتصال کوتاه معروف است (SCC) این مشخصه تغییرات جریان آرمیچر را بر حسب جریان تحریک در شرایط اتصال کوتاه نشان می دهد مشخصه SCC خطی است زیرا در شرایط اتصال کوتاه با اشباع روبرو نمی شویم علت این امر آنست که در شرایط اتصال کوتاه شار شکاف هوایی کم است این موضوع را میتوان چنین توجیه کرد مدار معادل ژنراتور در شرایط اتصال کوتاه مطابق شکل (a-۱۳۱) است

عمدتا داریم:

$$R_a \ll X_s \quad (\text{شکل (۱۲۹)})$$

پس I_a بمیزان تقریبا ۹۰ درجه از E_f عقب است

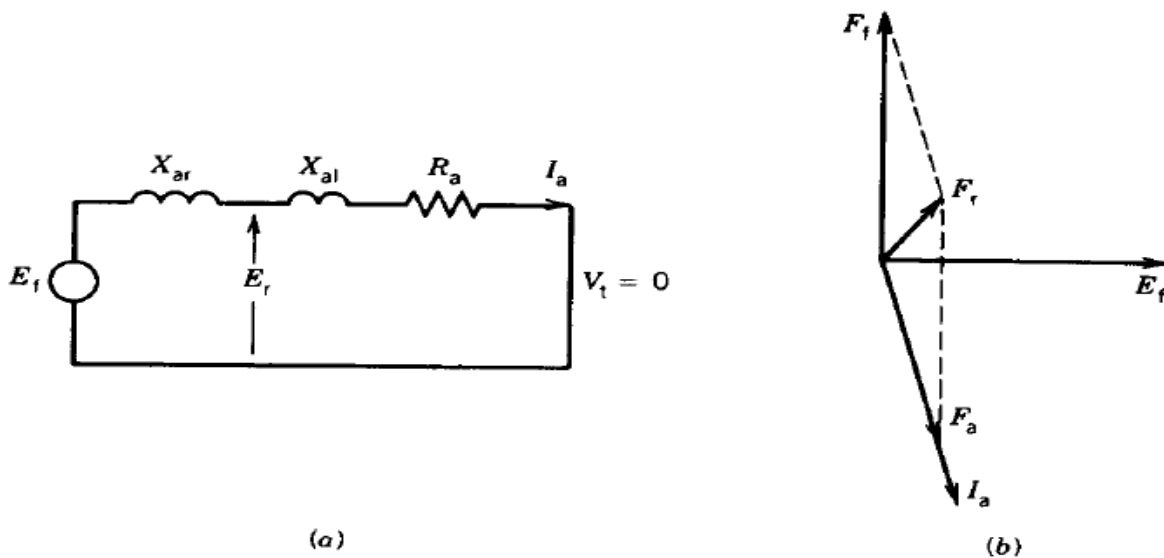

شکل (۱۳۱) عملکرد ژنراتور سنکرون در شرایط اتصال کوتاه

لذا عکس العمل آرمیچر F_a تقریبا در جهت مخالف F_f قرار می گیرد و شار منتهجه در شکاف هوایی F_r خیلی کم است (شکل (b-۱۳۱)) لذا اگر I_a و I_f زیاد باشند اشباع حاصل نمی شود.

راکتانس سنکرون اشباع نشده

این راکتانس از قسمت خطی منحنی OCC و مشخصه SCC قابل استحصال است از شکل (۳-۱۳۰) داریم:

$$Z_{s(unsat)} = \frac{E_{da}}{I_{ba}} = R_a + jX_{s(unsat)} \quad (۲۵۸)$$

$$X_{s(unsat)} = \frac{E_{da}}{I_{ba}} \quad (۲۵۹)$$

اگر از R_a چشم پوشی کنیم داریم:

راکتانسی سنکرون اشباع شده


قبل از وصل ژنراتور سنکرون به شین بینهایت یا شبکه E_f را در حد ولتاژ اسمی ماشین تنظیم میکنیم از شکل (c-130) این ولتاژ با E_{ca} نشان داده شده که معادل ولتاژ اسمی پایانه ماشین یا V_t است مشاهده میشود که در این شرایط مسئله اشباع خود را نمایان میسازد اگر ژنراتور به شبکه وصل شود ولتاژ پایانه معادل ولتاژ شین بینهایت خواهد بود حال اگر جریان تحریک تغییر کند E_f نیز تغییر میکند اما دیگر این تغییرات در راستای خط OC صورت میگیرد (شکل (c-130))

خط OC را خط شکاف هوایی تعمیم یافته مینامند این خط درحقیقت اثر اشباع را مدلسازی مینماید این موضوع را میتوان چنین توجیه کرد از مدار معادل شکل (d-129) داریم:



$$E_r = V_t + I_a(R_a + jX_{al}) \quad (260)$$

$$E_r \approx V_t$$



اگر از افت ولتاژهای دوسر R_a , X_{al} صرفنظر کنیم داریم:

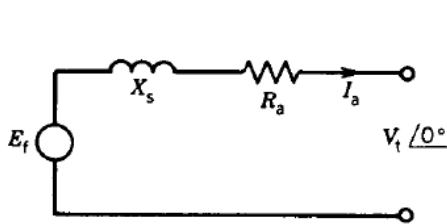


(a)

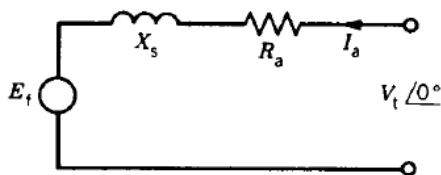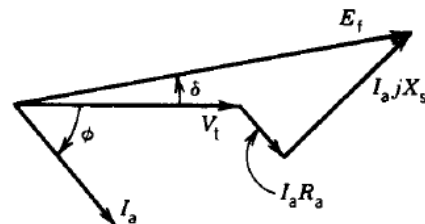

(b)

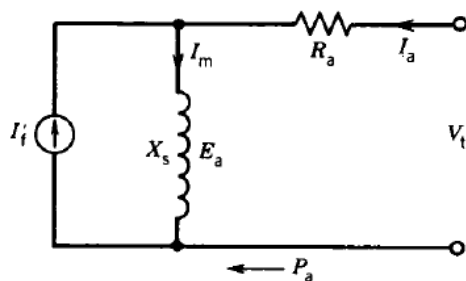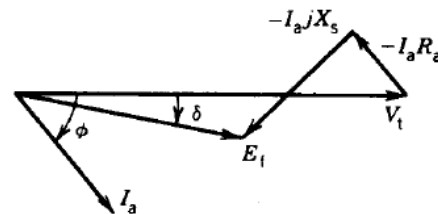

(c)

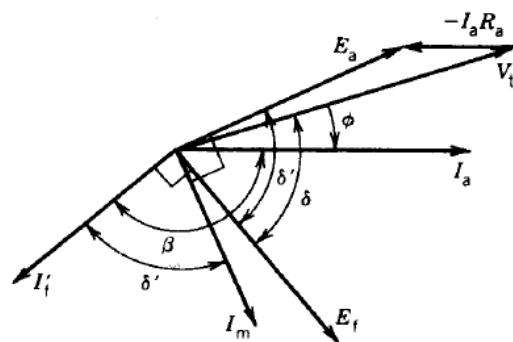

شکل (132) (a) مدار معادل تکفاز ژنراتور سنکرون سه فاز با روتور استوانه ای و نمودار فازوری (b) مدار معادل تکفاز موتور سنکرون سه فاز با روتور استوانه ای و نمودار فازوری مربوطه (c) مدار معادل نورتن موتور سنکرون و نمودار فازوری مربوطه

از آنجائیکه V_t ثابت است ولتاژ شکاف هوایی نیز اساساً ثابت می ماند و درقبال تغییرات I_f از خود واکنشی نشان نمی دهد این امر نشان دهنده آنست که شار در شکاف هوایی یا در نتیجه اشباع مغناطیسی در قبال تغییرات جریان تحریک تقریباً ثابت می ماند و لذا بسیار منطقی است که فرض کنیم E_f در راستای خط OC

در شکل (۳-۱۳۰) تغییر میکند پس بطور خلاصه اثر اشباع را نیز با خط شکاف هوایی تعمیم یافته مدل مینماییم .

بسهولت از شکل (۳-۱۳۰) داریم :

$$Z_{s(sat)} = \frac{E_{ca}}{I_{ba}} = R_a + jX_{s(sat)} \quad (261)$$

$$X_{s(sat)} \approx \frac{E_{ca}}{I_{ba}} \quad (262)$$

اگر از R_a چشم پوشی شود داریم :

نمودار فازوری

شکلهای (۱-۱۳۲) و (۲-۱۳۲) مدار معادل ژنراتور سنکرون سه فاز و موتور سنکرون سه فاز را نشان میدهند در این شکلها نمودارهای فازوری مربوطه نیز نشان داده شده اند باید دانست :

۱. این مدارهای معادل مربوط به ماشینهای با روتور استوانه ای هستند .
۲. جهت جریان I_a در موتور از طرف شبکه به سمت ماشین و در ژنراتور از طرف ماشین به سمت شبکه است .
۳. این مدارهای معادل مربوط به فاز a در ماشین هستند زیرا سیستم را سه فاز متعادل در نظر گرفته ایم و تحلیل یک فاز کافی است .

۴. ولتاژ پایانه ماشینها V_t بعنوان فازور مرجع در نظر گرفته شده است .

۵. این مدارهای معادل همان مدار معادل تونن ژنراتور و موتور است .

۶. مدار معادل نورتون ژنراتور را قبلا دیده ایم . حال باتوجه به شکل (۳-۱۳۲) مدار معادل نورتون موتور سنکرون را معرفی میکنیم . در این شکل نمودار فازوری مدار نورتون نیز نشان داده شده است برای ژنراتور سنکرون باتوجه به مدار معادل شکل (۱-۱۳۲) داریم :

$$E_f = V_t + I_a R_a + I_a jX_s = |E_f| \angle \delta \quad (263)$$

باید دانست که V_t ولتاژ شبکه بوده و به بار متصل به ژنراتور اعمال میشود و بعنوان مرجع در نظر گرفته شده است . شکل (۱-۱۳۲) مربوط به حالتی است که بار ژنراتور پسفاز است یا بعبارت دیگر جریان I_a از V_t عقب افتاده است . برای موتور سنکرون باتوجه به مدار معادل شکل (۲-۱۳۲) داریم :

$$V_t = E_f + I_a R_a + I_a jX_s \quad (264)$$

$$E_f = V_t \angle 0 - I_a R_a - I_a jX_s = |E_f| \angle -\delta \quad (265)$$

باید دانست که V_t ولتاژ شبکه بوده و به موتور اعمال میشود و بعنوان مرجع در نظر گرفته شده است .

شکل (۲-۱۳۲) مربوط به حالتی است که بار موتور پسفاز است یا بعبارت دیگر جریان I_a از V_t عقب افتاده است

در اینجا زاویه δ زاویه بین V_t, E_f است . باید گفت :

۱. در حالت ژنراتوری زاویه δ مثبت است .

۲. در حالت موتوری زاویه δ منفی است .

δ نقش مهمی در انتقال توان از ماشین به شبکه و بالعکس ایفا میکند و نقش آن در پایداری ماشین انکارناپذیر است .

مشخصه های توان و گشتاور

معمولا ژنراتورهای سنکرون به شبکه بینهایت با ولتاژ ثابتی متصل اند و تحت سرعت ثابت سنکرون چرخانده میشوند البته باید در نظر داشت همواره محدودیتی برای توان منتقله از ژنراتور به شبکه وجود دارد برای موتورهای سنکرون سه فاز هم وضع بهمین منوال است. یعنی موتورها به شبکه سه فاز و AC متصل میشوند و تحت سرعت ثابت سنکرون می چرخند اما در موتورها با محدودیت گشتاور بار روبرو هستیم زیرا ممکن است گشتاور بار آنقدر زیاد شود که دیگر موتور قادر به چرخش در سرعت سنکرون نباشد و اصطلاحاً می گوئیم سنکرونیزم خود را از دست داده است. در این بخش روابط تحلیلی برای ماشینهای سنکرون از نقطه نظر گشتاور را ارائه می دهیم و متذکر میشویم این روابط در حالت ماندگار صادقند. شکل (۱۳۳) را در نظر میگیریم که در آن مدار معادل یک ژنراتور سنکرون با روتور استوانه ای را نشان می دهد و همانطور که می دانیم این مدار معادل مربوط به هر فاز ژنراتور می گردد گیریم ولتاژ پایانه ماشین (شبکه بینهایت) فازور مرجع باشد پس:


$$V_t = |V_t| \angle 0 \quad (266)$$

$$E_f = |E_f| \angle \delta \quad (267)$$


$$Z_s = R_a + jX_s = |Z_s| \angle \theta_s \quad (268)$$

توان مختلط مربوط به هر فاز در پایانه ماشین بقرار زیر است: (۲۶۹)

$$S = V_t I_a^*$$

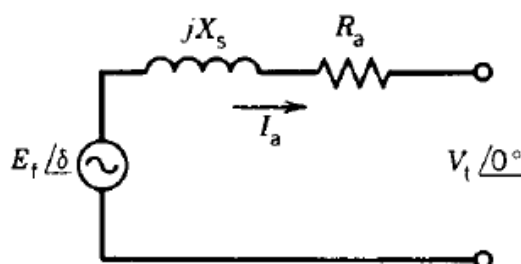

شکل (۱۳۳) مدار هر فاز ژنراتور سنکرون با روتور استوانه ای

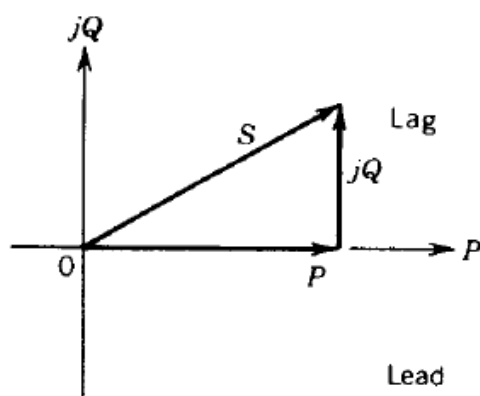

شکل (۱۳۴) توان مختلط

در اینجا از مزدوج جریان استفاده شده است و باید دانست فرض بر آنست که توان راکتیو پسفاز مثبت و توان راکتیو پیشفاز منفی اختیار میشود شکل (۱۳۴) مثلث توان را برای حالت پسفاز نشان میدهد در این مثلث P توان اکتیو، Q توان راکتیو و S توان مختلط است قدرمطلق S را توان ظاهری گویند. از شکل (۱۳۳) داریم:

$$I_a^* = \left| \frac{E_f - V_t}{Z_s} \right|^* = \frac{E_f^*}{Z_s^*} - \frac{V_t^*}{Z_s^*}$$

$$= \frac{|E_f| \angle -\delta}{|Z_s| \angle -\theta_s} - \frac{|V_t| \angle 0}{|Z_s| \angle -\theta_s} \quad (270)$$

$$= \frac{|E_f|}{|Z_s|} \angle \theta_s - \delta - \frac{|V_t|}{|Z_s|} \angle \theta_s$$

از معادلات (۲۶۹) و (۲۷۰) داریم:

$$S = \frac{|V_t| |E_f|}{|Z_s|} \angle \theta_s - \delta - \frac{|V_t|^2}{|Z_s|} \angle \theta_s \quad (271)$$

توان راکتیو و اکتیو هر فاز از قسمت حقیقی و موهومی رابطه اخیر بدست می آید:

$$P = \frac{|V_t| |E_f|}{|Z_s|} \cos(\theta_s - \delta) - \frac{|V_t|^2}{|Z_s|} \cos(\theta_s) \quad (272)$$

$$Q = \frac{|V_t| |E_f|}{|Z_s|} \sin(\theta_s - \delta) - \frac{|V_t|^2}{|Z_s|} \sin(\theta_s) \quad (273)$$

$$Z_s = X_s \quad \theta = 90^\circ$$

اگر از R_a صرفنظر شود در اینصورت:

در اینصورت از روابط (۲۷۲) و (۲۷۳) برای ژنراتور سه فاز داریم:

$$P_{3\phi} = \frac{3|V_t| |E_f|}{|X_s|} \sin \delta = P_{\max} \sin \delta \quad (274)$$

$$P_{\max} = \frac{3|V_t| |E_f|}{|X_s|} \quad (275)$$

$$Q_{3\phi} = \frac{3|V_t| |E_f|}{|X_s|} \cos \delta - \frac{3|V_t|^2}{|X_s|} \quad (276)$$

از آنجائیکه از تلفات استاتور صرفنظر شده است لذا توان در پایانه ماشین همفاز توان شکاف هوایی خواهد بود گشتاور حاصله توسط ژنراتور بقرار زیر است:

$$T = \frac{P_{3\phi}}{\omega_{syn}} \quad (277)$$

$$= \frac{3}{\omega_{syn}} \frac{|V_t| |E_f|}{X_s} \sin \delta \quad (278)$$


$$= T_{\max} \sin \delta N \cdot M \quad (279)$$

$$T_{\max} = \frac{3}{\omega_{\text{syn}}} \frac{|V_t| |E_f|}{X_s} = \frac{P_{\max}}{\omega_{\text{syn}}} \quad (1-279)$$


$$\omega_{\text{syn}} = \frac{n_{\text{syn}}}{60} 2\pi$$

n_{syn} = سرعت سنکرون بر حسب دور در دقیقه

مشاهده میشود که توان و گشتاور تابع سینوسی زاویه δ است (شکل (۱۳۵)) لذا به زاویه δ زاویه توان یا زاویه گشتاور اطلاق میشود باید دانست گشتاور فوق در ژنراتور سنکرون همان گشتاور الکترومغناطیسی است و پرواضح است که با گشتاور اعمال شده به محور از طریق توپین برابر است اما جهت این دو گشتاور متضاد یکدیگر میباشد بار ژنراتور را میتوان آرام آرام افزود تا آنکه به T_{\max} , P_{\max} برسد این دو کمیت حد پایداری ایستا ژنراتور سنکرون میباشد اگر زاویه δ در ژنراتور بیش از 90° درجه گردد ژنراتور سنکرونیزم خود را از دست میدهد و ناپایدار میشود توجه کنید که $\delta=90^\circ$ مربوط به شرایط T_{\max} , P_{\max} است که به آنها توان و گشتاور پرتگاهی نیز گفته میشود.

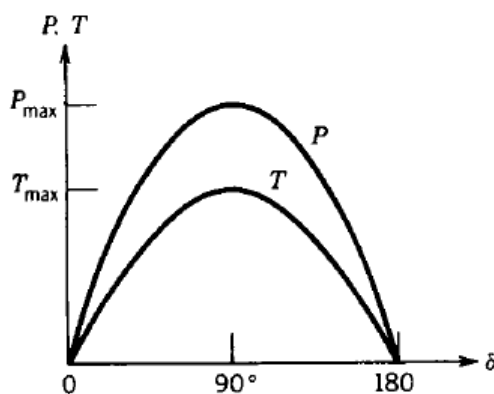

شکل (۱۳۵) تغییرات توان و گشتاور بر حسب زاویه بار

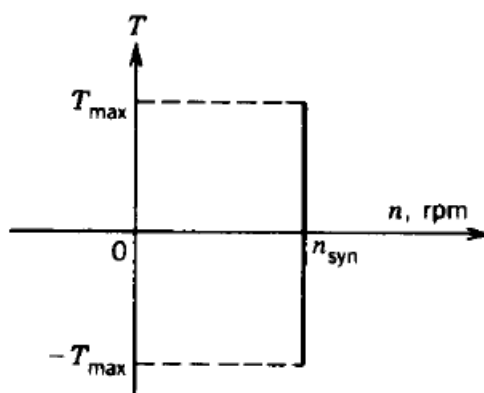

شکل (۱۳۶) مشخصه گشتاور-سرعت

باید دانست منحنی های شکل (۱۳۵) را میتوان برای موتورهای سنکرون در نظر گرفت و چون در حالت موتورها δ منفی است لذا این منحنی ها در ربع سوم مختصات مورد توجه قرار می گیرند در حالت موتوری نیز T_{\max} و P_{\max} از دست رفتن سنکرونیزم موتور در $\delta = -90^\circ$ مطرح است. در ماشینهای سنکرون اعم از موتور و ژنراتور از آنجائیکه در حالت پایدار در بارهای گوناگون سرعت همواره معادل سرعت سنکرون است لذا

مشخصه گشتاور - سرعت اینگونه ماشینها مطابق شکل (۱۳۶) است حال بیابید باتوجه به مدار معادل نورتون موتور سنکرون رابطه ای برای گشتاور بدست آوریم . شکل (۳-۱۳۲) را در نظر می گیریم توان مختلط در

$$S_a = I_a E_a^* \quad (279-2) \quad \text{شکاف هوایی بقرار زیر است :}$$

$$I_a = |I_a| \angle 0^\circ \quad (279-3) \quad \text{گیریم :}$$

اکنون :

$$E_a = jX_s I_m = jX_s (I_a + I_f') = |X_s| |I_a| \angle 90 + |X_s| |I_f'| \angle 90 + \beta \quad (279-4)$$

$$E_a^* = |X_s| |I_a| \angle -90 + |X_s| |I_f'| \angle -90 - \beta \quad (279-5)$$

از معادلات (۲۷۹-۲) و (۲۷۹-۳) و (۲۷۹-۵) داریم :

$$S_a = |X_s| |I_a|^2 \angle -90 + |X_s| |I_a| |I_f'| \angle -90 - \beta \quad (279-6)$$

از رابطه (۲۷۹-۶) توان اکتیو شکاف هوایی بدست می آید :

$$P_a = \text{Re}[S_a] = X_s I_a^2 \cos(-90) + |X_s| |I_a| |I_f'| \cos(-90 - \beta) = -\omega L_s I_a I_f' \sin \beta \quad (279-7)$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$T = \frac{3P_a}{\omega_{syn}} \quad (279-8) \quad \text{گشتاور حاصله بقرار زیر است :}$$

$$\omega_{syn} = \frac{n_{syn} 2\pi}{60} = \frac{120f}{P} \frac{2\pi}{60} = \frac{4\pi f}{P} = \frac{2}{P} \omega \quad (279-9) \quad \text{اکنون :}$$

$$T = -\frac{3P}{2} L_s I_a I_f' \sin \beta \quad (279-10) \quad \text{از روابط (۲۷۹-۸) و (۲۷۹-۹) داریم :}$$

گشتاور و توان تابع سینوسی زاویه β هستند .

مکان هندسی توان مختلط

یک مختصات موهومی در نظر می گیریم محور حقیقی این مختصات توان اکتیو (P) و محور موهومی آن توان راکتیو (jQ) میباشد به این مختصات صفحه S (توان مختلط) نیز اطلاق می گردد باید دانست :

۱. اگر P و Q بر روی دو محور مربوط به توانهای سه فاز باشد توان مختلط نیز بیانگر سیستم سه فاز خواهد بود .

۲. اگر P و Q در روی دو محور مربوط به توانهای هر فاز باشد توان مختلط S نیز مربوط به هر فاز خواهد بود حال اگر P و Q حاصله از روابط (۲۷۴) و (۲۷۶) در مختصات موهومی یا صفحه S مربوط به هر فاز رسم شوند در اینصورت مکان هندسی توان مختلط دایره خواهد بود و داریم :

$$\text{الف : شعاع این دایره } \frac{|V_t| |E_f|}{|X_s|} \text{ است .}$$

$$\text{ب : مختصات مرکز این دایره } -\frac{|V_t|^2}{|X_s|} \text{ و صفر می باشد . این دایره در شکل (۱۳۷) رسم شده است برای نقطه}$$

عملیاتی X زاویه توان (δ) و زاویه ضریب توان (Φ) بر روی این شکل مشخص شده است . دایره های مختلف بر روی این شکل مربوط به مقادیر مختلف E_f میباشد مکان هندسی توان ماکزیمم که حد پایداری ایستا را مشخص میکند بر روی شکل (۱۳۷) با خط افقی خط چین نشان داده شده و پرواضح است که در این شرایط

$\delta=90$ است. به P_{max} حد پایداری ماندگار نیز اطلاق می گردد همانطور که پیداست شکل (۱۳۷) هم برای ژنراتور و هم برای موتور صادق است.

منحنی های توانایی

ماشین سنکرون نمی تواند در تمامی نقاط داخل منطقه محصور شده توسط دایره شکل (۱۳۷) مورد بهره برداری قرار گیرد علت اینست که با محدودیتهایی در هنگام بهره برداری روبرو هستیم. این محدودیتهای بقرار زیرند:

الف: گرم شدن آرمیچر (استاتور) بخاطر جریان آرمیچر


ب: گرم شدن مدار تحریک بخاطر جریان تحریک

ج: حد پایداری ماندگار یا P_{max} در $\delta=90$

حال میتوان این محدودیتهای را اعمال نمود و ناحیه عملیاتی مطلوب را بدست آورد در شکل (۱۳۸) دایره ای بشعاع $S=V_t I_a$ رسم شده و مرکز این دایره مبدأ مختصات است (نقطه O) این دایره ناحیه ای را تعریف میکند که در آن گرم شدن آرمیچر از حد مجاز فراتر نمیرود. حال دایره ای به مرکز Y رسم میکنیم (شکل (۱۳۸)) مشخصات این دایره بقرار زیر است:

۱. شعاع دایره $\frac{|V_t| \times |E_f|}{|X_s|}$ است.


۲. مختصات مرکز این دایره $-\frac{|V_t|^2}{|X_s|}$ و صفر است.

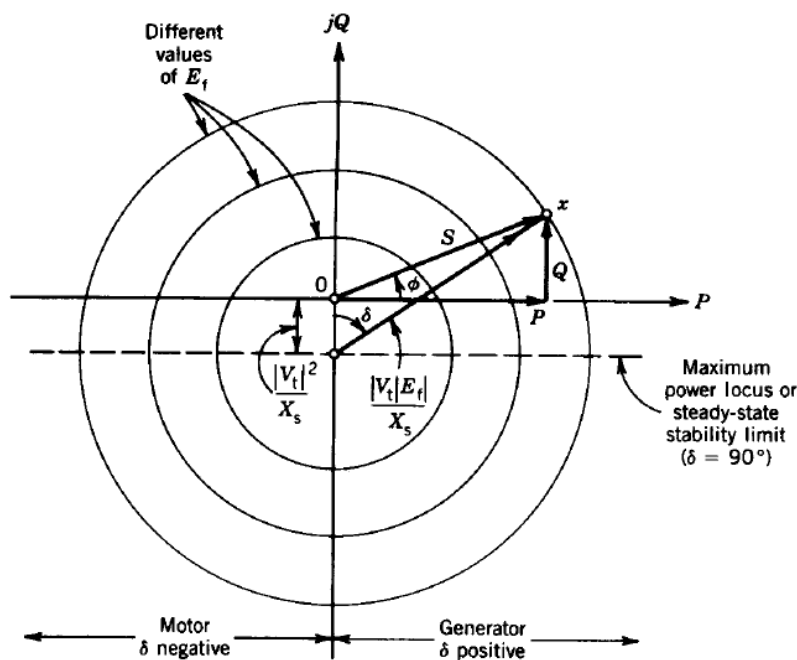

شکل (۱۳۷) مکان هندسی توان مختلط هر فاز

این دایره ناحیه ای را مشخص میکند که در آن گرم شدن مدار تحریک از حد مجازی فراتر نمی رود خط افقی XYZ حد پایداری ماندگار را مشخص میسازد. به این سه منحنی یعنی دایره به مرکز O و دایره به مرکز Y و

خط XYZ در شکل (۱۳۸) منحنی های توانایی ماشین سنکرون اطلاق می گردد. ناحیه هاشورزده که توسط این سه منحنی در شکل (۱۳۸) محصور است ناحیه عملیاتی ماشین سنکرون را مشخص میکند در شکل (۱۳۸) ناحیه عملیاتی موتور و ژنراتور مشخص شده است. نقطه تلاقی دو دایره در شکل (۱۳۸) نقطه بهره برداری بهینه را مشخص میکند باید دانست نقطه M مربوط به حالت ژنراتوری و نقطه N مربوط به حالت موتوری میباشد علت بهینه بودن این نقاط آنست که حداکثر بهره وری از مدار تحریک و استاتور در این نقاط حاصل میشود.

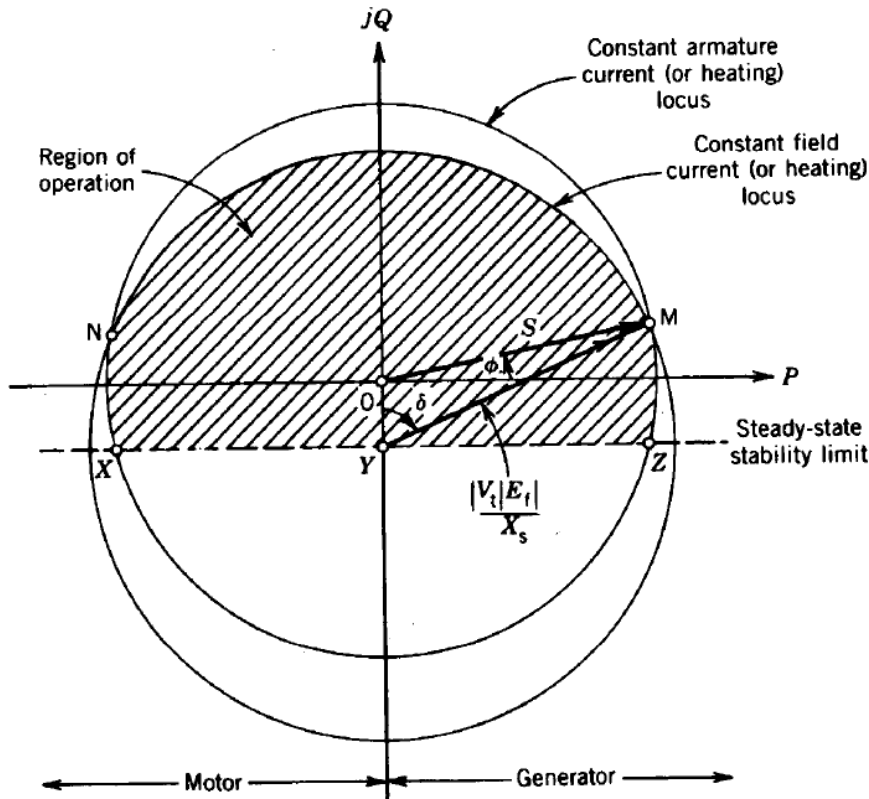

شکل (۱۳۸) منحنی توانایی ماشین سنکرون

کنترل ضریب توان


یکی از مزایای عمده موتورهای سنکرون سه فاز آنست که ضریب توان موتور را میتوان با تغییر جریان تحریک کنترل نمود بعبارت دیگر تغییر جریان تحریک باعث می گردد که جریان موتور از حالت پسفاز به حالت پیشفاز برود و بالعکس. این امر را میتوان توسط نمودار فازوری توجیه نمود گیریم موتور سنکرونی به شبکه بینهایت وصل باشد و توان اکتیو آن ثابت باشد (بار موتور ثابت است) شکل (۱۳۹-a) مدار معادل موتور را نشان میدهد و فرض بر آنست که مقاومت استاتور ناچیز است در شکل (۱۳۹-b) نمودار فازوری موتور نصب شده است.

برای موتور سه فاز توان اکتیو بقرار زیر است:

$$P = 3V_t I_a \cos \phi \quad (280)$$

از آنجائیکه V_t ثابت است لذا برای آنکه موتور تحت شرایط توان اکتیو ثابت مورد بهره برداری قرار گیرد باید $I_a \cos \Phi$ عدد ثابتی باشد عبارت دیگر مؤلفه ای از I_a که همفاز V_t است باید همواره ثابت باقی بماند لذا مکان هندسی I_a خط عمودی است که از نقطه مربوط به ضریب توان واحد میگذرد (از نوک فازور I_{a2} در شکل (b-۱۳۹)).

شکل (b-۱۳۹) برای سه جریان مختلف استاتور رسم شده است.

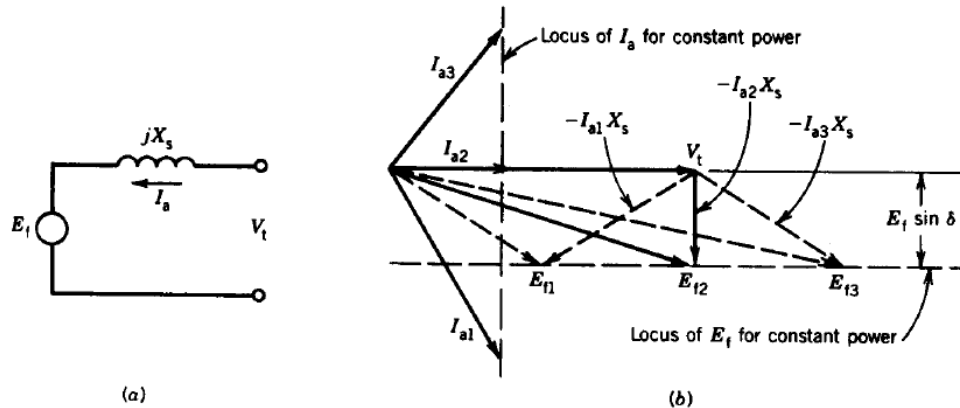

شکل (۱۳۹) مشخصه های ضریب توان موتور سنکرون (a) مدار معادل (b) نمودار فازوری (c) تغییرات I_a ضریب توان بر حسب I_f

این سه جریان بقرار زیرند:

$$\begin{aligned} I_a &= I_{a1} \quad \text{پس‌فاز نسبت به } V_1 \\ &= I_{a2} \quad \text{همفاز } V_1 \\ &= I_{a3} \quad \text{پیش‌فاز نسبت به } V_1 \end{aligned}$$

برای این سه جریان سه ولتاژ E_{f1} , E_{f2} , E_{f3} حاصل میشود این سه ولتاژ نیز متناظر با سه جریان تحریک I_{f1} , I_{f2} , I_{f3} است در شکل (b-۱۳۹) این سه ولتاژ نیز رسم شده است بطور کلی برای موتور سنکرون داریم:

$$E_f = V_t - jI_a X_s \quad (281)$$

$$P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta \quad (282) \quad \text{توان اکتیو را چنین نیز نوشت:}$$

اگر بخواهیم توان اکتیو ثابت بماند باید $E_f \sin \delta$ عددی ثابت باشد لذا مکان هندسی $E_f \sin \delta$ و در نتیجه I_f نیز خطی است این خط مستقیم موازی V_t بوده و در شکل (b-۱۳۹) نشان داده شده است بطور خلاصه میتوان گفت اگر جریان تحریک I_f تغییر کند E_f تغییر میکند فازور E_f همواره بر روی خط افقی موازی V_t یا مکان

هندسی مربوطه قرار دارد با تغییر E_f طبق رابطه (۲۸۱) جریان I_a تغییر میکند اما همواره نوک فازور I_a بر روی خط عمودی یا مکان هندسی مربوطه قرار دارد (شکل (b-۱۳۹)).

تغییر جریان I_a باعث میشود که زاویه ضریب توان موتور (Φ) نیز تغییر کند Φ زاویه جریان استاتور (I_a) و ولتاژ (V_t) است بعنوان مثال میتوان گفت اگر جریان تحریک I_{f1} باشد در اینصورت ولتاژ درون ماشین E_{f1} بوده و جریان استاتور I_{a1} است (شکل (b-۱۳۹)) در اینصورت ماشین در شرایط پسفاز کار میکند زیرا I_{a1} از V_t عقب افتاده است این حالت را حالت زیر تحریک موتور سنکرون مینامند. اگر جریان تحریک I_{f2} طوری باشد که E_{f2} را در ماشین تولید کند در اینصورت جریان استاتور I_{a2} بوده و مشاهده میشود ضریب توان واحدی برای موتور حاصل میشود زیرا V_t با I_{a2} همفاز است. به این شرایط حالت تحریک عادی یا تحریک نرمال میگویند. اگر جریان تحریک I_{f3} طوری باشد که E_{f3} را در ماشین تولید کند در اینصورت جریان استاتور I_{a3} بوده و مشاهده میشود موتور در ضریب توان پیشفاز کار میکند زیرا I_{a3} از V_t جلو می افتد به این شرایط حالت فوق تحریک می گویند از گفتار بالا نتیجه میشود که با تغییر جریان تحریک موتور سنکرون تحت توان اکتیو ثابت میتواند ضریب توانهای مختلف از خود بروز دهد. باید گفت:

۱. در حالت زیر تحریک موتور از شبکه P و Q میکشد (حالت پسفاز)

۲. در حالت فوق تحریک موتور از شبکه P میکشد ولی Q به شبکه تزریق میکند (حالت پیشفاز)

۳. در حالت تحریک عادی یا تحریک نرمال موتور فقط از شبکه P میکشد (ضریب توان واحد)

شکل (۳-۱۳۹) تغییرات جریان استاتور و ضریب توان موتور را برحسب جریان تحریک تحت توان اکتیو ثابت نشان میدهد باید گفت:

الف: منحنی تغییرات جریان استاتور (I_a) برحسب جریان تحریک (I_f) به منحنی V معروف است زیرا شبیه حرف V است.

ب: منحنی تغییرات ضریب توان (PF) برحسب جریان تحریک (I_f) به منحنی V وارونه معروف است. از این مزیت موتور سنکرون میتوان استفاده کرد و ضریب توان کارخانجات را بهبود بخشید زیرا در حالت فوق تحریک موتور همانند خازن عمل میکند و میتواند Q به شبکه تزریق کند. اگر موتور سنکرون در حالت بی باری مورد استفاده قرار گیرد (توان اکتیو صفر) در اینصورت با جریان تحریک میتوان آنرا بصورت یک خازن و یا یک سلف مورد بهره برداری قرار داد.

در شرایط فوق تحریک و زیر تحریک ضریب توان موتور بی بار صفر است. موتورهای سنکرون بی بار را کندانسور سنکرون مینامند و برای تنظیم ولتاژ انتهای خطوط انتقال انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

ژنراتورهای سنکرون مستقل

همانطور که قبلا گفتیم ژنراتورهای سنکرون عمدتاً به شبکه بینهایت وصلند و شبکه بهم پیوسته را تغذیه می کنند اما ژنراتورهای کوچکی هم یافت میشوند که بار محلی و مستقلی را تغذیه مینمایند مثال بارز در این رابطه ژنراتورهای اضطراری در کارخانجات، ادارات، بیمارستانها و غیره است. در اینگونه ژنراتور موتور دیزل اغلب جهت چرخاندن محور بکار میرود و محور را تحت سرعت ثابت سنکرون بچرخش درمی آورد با تغییر بار ژنراتور مستقل ولتاژ پایانه V_t آن تغییر میکند و از روی این ژنراتورها معمولاً تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک


نصب میشود تا جریان تحریک را جهت حصول به V_t ثابت کنترل نماید. برای دستیابی به مشخصه پایانه ژنراتورهای مستقل (تغییرات V_t برحسب I_a) مدار معادل شکل (a-۱۴۰) را در نظر می‌گیریم که در آن از مقاومت استاتور (آرمیچر) صرف‌نظر شده است. در حالت بی‌باری یا مدار باز داریم:

$$E_f = V_t, I_a = 0$$

$$V_t = 0, I_{sc} = \frac{E_f}{X_s}$$

در حالت اتصال کوتاه داریم:

اگر جریان بار بین صفر و $\frac{E_f}{X_s}$ تغییر کند در اینصورت ولتاژ پایانه بین E_f و صفر تغییر میکند لذا اگر جریان تحریک در اجزاء تغییرات جریان بار ثابت بماند ولتاژ پایانه در محدوده بسته‌ای تغییر خواهد کرد و تنظیم ولتاژ جالبی حاصل نمی‌شود.

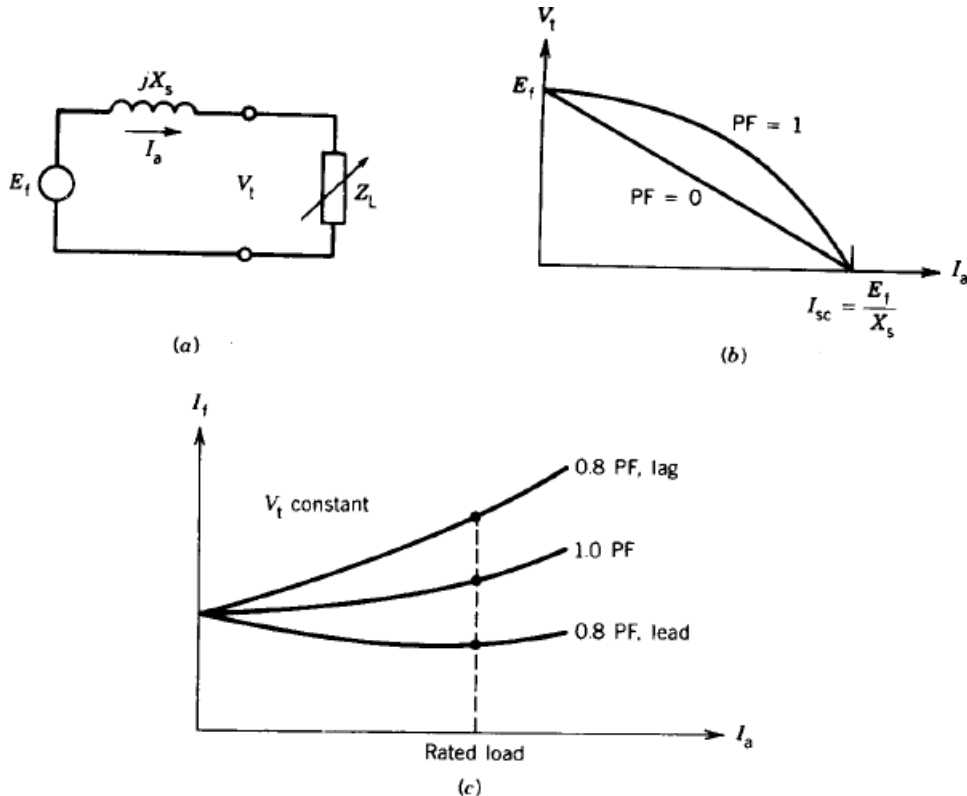

شکل (۱۴۰) مشخصه‌های ژنراتور سنکرون مستقل (a) مدار معادل (b) تغییرات V_t برحسب I_a در تحت V_t ثابت (c) تغییرات I_f برحسب I_a در تحت V_t ثابت

$$Z_L = X_L$$

برای بار اندوکتیو یا سلفی داریم:

$$V_t = E_f - I_a X_s = I_{sc} X_s - I_a X_s = X_s (I_{sc} - I_a) \quad (283)$$

برای بار مقاومتی داریم:

$$I_a = \frac{E_f}{\sqrt{R_L^2 + X_s^2}} = \frac{X_s I_{sc}}{\sqrt{R_L^2 + X_s^2}} \quad (284)$$

$$V_t = I_a R_L \quad (285)$$

از روابط (۲۸۴) و (۲۸۵) داریم:

$$\frac{V_t^2}{(X_s I_{sc})^2} + \frac{I_a^2}{I_{sc}^2} = 1 \quad (286)$$

رابطه (۲۸۳) تغییرات خطی V_t بر حسب I_a را نمایان میسازد و معادله (۲۸۶) یک ربع بیضی را نشان می‌دهد. این دو رابطه در شکل (b-۱۴۰) رسم شده اند این منحنیها نشان می‌دهد که در تحت ضریب توانهای کم اگر I_a زیاد شود ولتاژ پایانه بشدت سقوط میکند برای ثابت نگه داشتن V_t در بارهای مختلف جریان تحریک را تغییر می‌دهیم و در نتیجه E_f را کنترل می‌نمائیم. شکل (c-۱۴۰) تغییرات جریان تحریک مورد نیاز جهت ثابت نگه داشتن V_t در اِزاء جریانهای مختلف استاتور را نشان می‌دهد.


تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک ولتاژ پایانه ژنراتور را حس کرده و جریان تحریک I_f را طوری تغییر می‌دهد تا ولتاژ پایانه ماشین ثابت نگه داشته شود.

ماشینهای سنکرون قطب برجسته


ماشینهای سنکرون چند قطبی و کم سرعت حاوی قطبهای برجسته هستند در این ماشینها سرعت سنکرون کم است و با شکاف هوایی غیریکنواخت روبرو هستیم لذا عکس العمل آرمیچر یا mmf آرمیچر شار بیشتری در امتداد محور قطبها که به محور مستقیم یا محور d معروف است تولید می‌کنیم علت این امر آنست که طول شکاف هوایی در این امتداد بسیار کم است. پرواضح است که عکس العمل آرمیچر یا mmf آرمیچر شار کمتری در امتداد محور متعامد که به محور عرضی یا محور q معروف است تولید میکند زیرا طول شکاف هوایی در این امتداد نسبتا زیاد است. در ماشینهای با روتور استوانه ای که قبلا مورد بحث قرار گرفت شار در کلیه نقاط شکاف هوایی یکسان است زیرا در این ماشینها شکاف هوایی یکنواخت می‌باشد در نتیجه راکتانس X_{ar} که مدل عکس العمل آرمیچر در ماشینهای با روتور استوانه ای است دیگر جهت مدلسازی عکس العمل آرمیچر در ماشینهای قطب برجسته قابل قبول نخواهد بود. شکل (a-۱۴۱) را در نظر میگیریم که در آن جریان آرمیچر با E_f همفاز است mmf ناشی از میدان قطبها یا F_f و شار وابسته به آن یعنی Φ_f در امتداد محور d عمل خواهد نمود mmf آرمیچر یا F_a و شار وابسته به آن Φ_{ar} در امتداد محور q عمل مینمایند باید دانست طبق قانون فاراده اگر میدان روتور در جهت محور d باشد ولتاژ E_f در امتداد محور q خواهد بود. در شکل (b-۱۴۱) فرض بر آنست که جریان آرمیچر بمیزان ۹۰ درجه از E_f عقب است در این شرایط Φ_{ar} , F_a در امتداد محور d عمل میکنند اما جهت آنها مخالف F_f و Φ_f است گیریم F_a در هر دو شکل (a-۱۴۱) و (b-۱۴۱) یکسان باشد باید دانست در شکل (a-۱۴۱) چون F_a در امتداد محور q عمل میکند شار عکس العمل آرمیچر کمتر خواهد بود زیرا در امتداد محور q طول شکاف هوایی بیشتر است. در شکل (b-۱۴۱) چون F_a در امتداد محور d عمل میکند شار عکس العمل آرمیچر بیشتر خواهد بود زیرا در امتداد محور d طول شکاف هوایی کمتر است لذا راکتانسی که عکس العمل آرمیچر را مدل مینماید دیگر یک راکتانس واحد نخواهد بود.

جریانها و راکتانسهای d , q :


mmf آرمیچر یعنی F_a و در نتیجه جریان I_a را میتوان به دو مؤلفه تجزیه کرد مؤلفه F_a بر روی محور d همان F_d است که در امتداد محور d عمل میکند مؤلفه دیگر F_a همان F_q است که در امتداد محور q عمل میکند.

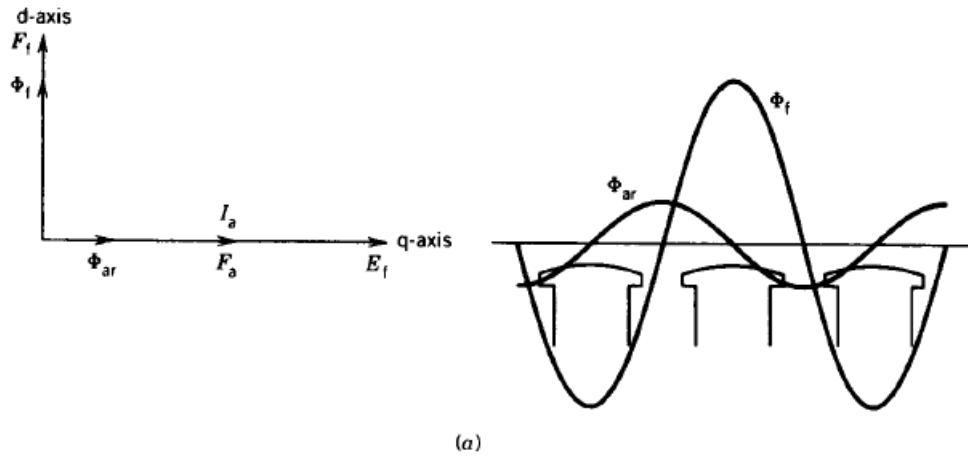

(a)

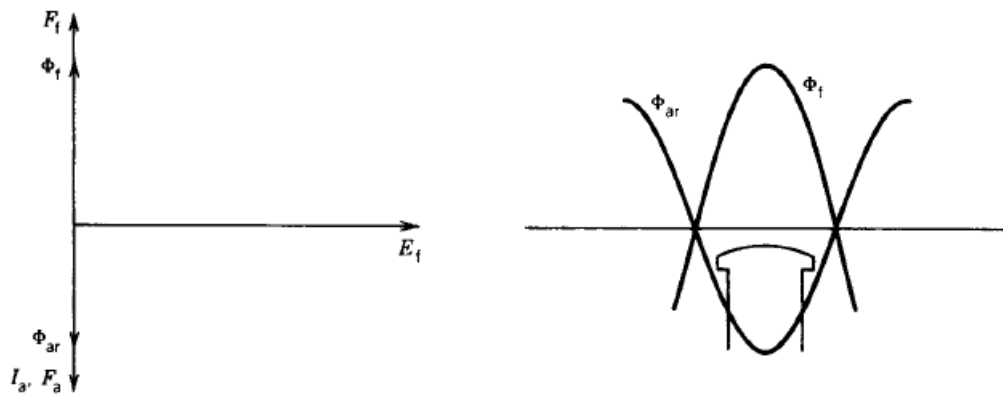

(b)

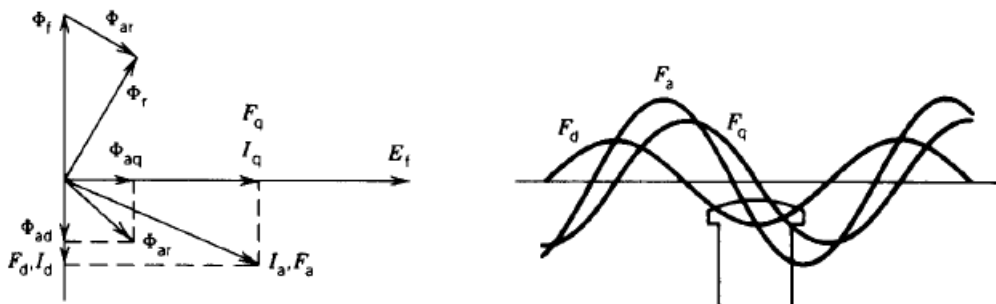

(c)

شکل (۱۴۱) mmf و شارها در ماشین سنکرون قطب برجسته

F_d, F_q یا جریانهای I_d, I_q شارهای Φ_{ad}, Φ_{aq} را ایجاد میکند (شکل (c-۱۴۱)) در این شکل فرض بر اینست که I_a از E_f عقب است Φ_{ad} یا شار عکس العمل آرمیچر در امتداد محور d با راکتانس X_{ad} مدلسازی میشود Φ_{aq} یا شار عکس العمل آرمیچر در امتداد محور q با راکتانس X_{aq} مدلسازی میشود اگر راکتانس نشتی استاتور فرض شود در اینصورت داریم:

$$X_d = X_{ad} + X_{al} \quad \text{راکتانس سنکرون محور } d \quad (287)$$

$$X_q = X_{aq} + X_{al} \quad \text{راکتانس سنکرون محور } q \quad (288)$$


در اینجا فرض بر اینست که راکتانس نشتی (X_{al}) برای جریانهای I_d, I_q یکسان است باید دانست: $X_d > X_q$ زیرا رلوکتانس شکاف هوایی در امتداد محور q بیشتر از محور d است معمولاً داریم:

$$X_q = (0.5 - 0.8)X_d$$

در مدار معادل ماشینهای سنکرون قطب برجسته X_d , X_q باید در مدل ظاهر شوند شکل (a-142) مدار معادل ژنراتور سنکرون قطب برجسته را نشان داده و نمودار فازوری مربوطه در شکل (b-142) نشان داده شده است واضح است که این مدار معادل مربوط به یک فاز ماشین میباشد زیرا در سیستمهای سه فاز متعادل تحلیل یک فاز کافی است . معادلات ژنراتور با قطب برجسته بقرار زیر است :

$$E_f = V_t + I_a R_a + I_d jX_d + I_q jX_q \quad (289)$$

$$I_a = I_d + I_q \quad (290)$$

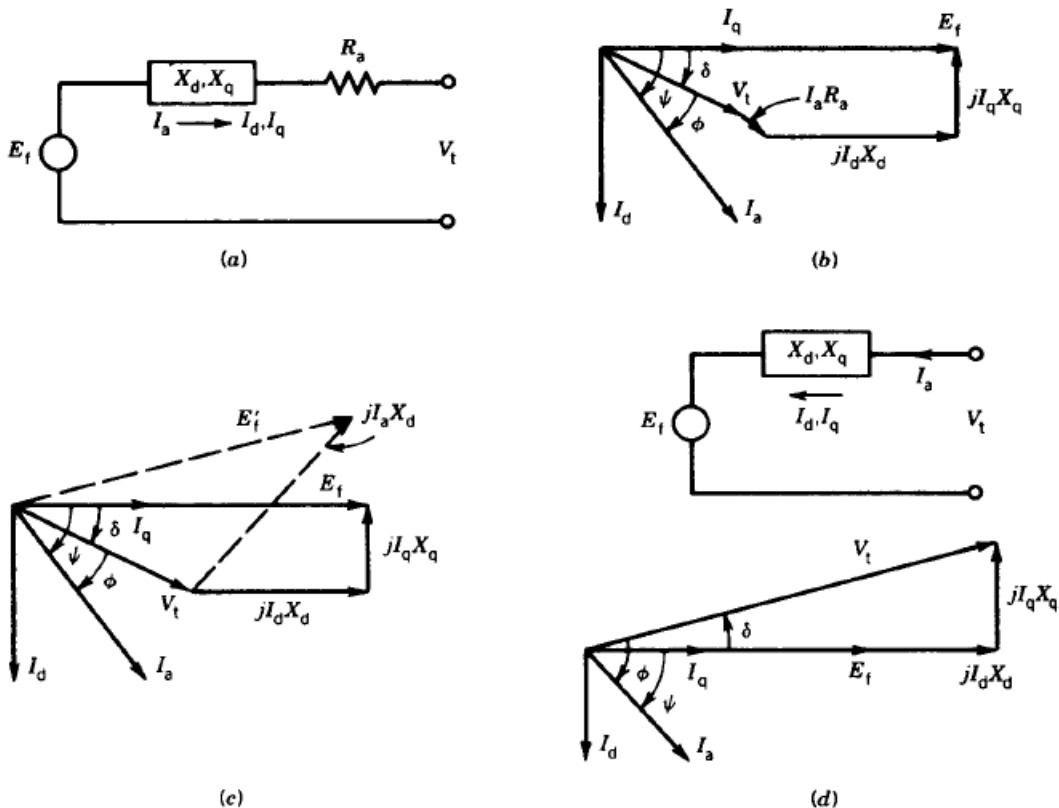

شکل (142) مدار معادل و نمودارهای فازوری ماشین سنکرون قطب برجسته (a) ژنراتور (b) ژنراتور (c) ژنراتور (d) موتور

شکل (c-142) نمودار فازوری ژنراتور سنکرون قطب برجسته را نشان میدهد که در آن از مقاومت استاتور (آرمیچر) صرفنظر شده است . شکل (d-142) مدار معادل و نمودار فازوری مربوط به موتور سنکرون قطب برجسته را نشان میدهد و فرض براینست که مقاومت آرمیچر ناچیز است . برای موتور سنکرون داریم : $(R_a = 0)$

$$V_t = E_f + I_d jX_d + I_q jX_q \quad (291)$$

از نمودار فازوری شکلهای (c-142) و (d-142) داریم :

$$\Psi = \phi \pm \delta \quad (292)$$

$$I_d = I_a \sin \Psi = I_a \sin(\phi \pm \delta) \quad (293)$$

$$I_q = I_a \cos \Psi = I_a \cos(\phi \pm \delta) \quad (294)$$

$$V_t \sin \delta = I_q X_q = I_a X_q \cos(\phi \pm \delta) \quad (295)$$

$$\tan \delta = \frac{I_a X_q \cos \phi}{V_t \pm I_a X_q \sin \phi} \quad (296)$$

$$E_f = V_t \cos \phi \pm I_d X_d \quad (297)$$

روابط اخیر برای موتور و ژنراتور سنکرون قطب برجسته در حالت پسفاز صادقند برای موتور در این حالت داریم

$$\Psi = \phi - \delta$$

$$\Psi = \phi + \delta$$

برای ژنراتور داریم :

کلا در روابط فوق علامت (+) مربوط به حالت ژنراتوری و علامت (-) مربوط به حالت موتوری است .

روابط توان در ماشینهای سنکرون قطب برجسته

برای سهولت در امر محاسبات مربوط به توان در ماشینهای سنکرون با قطب برجسته از مقاومت استاتور (R_a) صرفنظر می کنیم و همچنین تلفات هسته را ناچیز می شماریم با توجه به شکل (c-142) برای ژنراتور سنکرون داریم :

$$S = V_t I_a^* = |V_t| \angle -\delta (|I_q| - j|I_d|)^* = |V_t| \angle -\delta (|I_q| + j|I_d|) \quad (298)$$

در این رابطه فرض براینست که E_f فاز مرجع بوده و محاسبات برای یک فاز (a) انجام گرفته است . از شکل (c-142) داریم :

$$|I_d| = \frac{|E_f| - |V_t| \cos \delta}{X_d} \quad (299)$$

$$|I_q| = \frac{|V_t| \sin \delta}{X_q} \quad (300)$$

با جایگزینی این مقادیر در رابطه (298) داریم :

$$S = \frac{|V_t|^2}{X_q} \sin \angle -\delta + \frac{|V_t||E_f|}{X_d} \angle 90 - \delta - \frac{|V_t|^2}{X_d} \cos \angle 90 - \delta = P + jQ \quad (301)$$

بسهولت داریم :

$$P = \frac{|V_t||E_f|}{X_d} \sin \delta + \frac{|V_t|^2 (X_d - X_q)}{2X_d X_q} \sin 2\delta = P_f + P_r \quad (302)$$

$$Q = \frac{|V_t||E_f|}{X_d} \cos \delta - |V_t|^2 \left[\frac{\sin^2 \delta}{X_q} + \frac{\cos^2 \delta}{X_d} \right] \quad (303)$$

اگر $X_d = X_q$ فرض شود داریم :

$$P = \frac{|V_t||E_f|}{X_d} \sin \delta \quad (304)$$


$$Q = \frac{|V_t||E_f|}{X_d} \cos \delta - \frac{|V_t|^2}{X_d} \quad (305)$$

این روابط مشابه روابط مربوط به ژنراتور سنکرون با روتور استوانه ای است و واضح است در روتور استوانه ای داریم :

$$X_d = X_q = X_s$$

باتوجه به رابطه (302) درمی یابیم در ژنراتور سنکرون قطب برجسته توان اکتیو تحویلی از طرف ماشین به طرف شبکه از دو مؤلفه تشکیل شده است :

۱. P_f که در حقیقت توان اکتیوی است که E_f تأمین میکند و مشابه رابطه ژنراتور با قطب استوانه ای است .

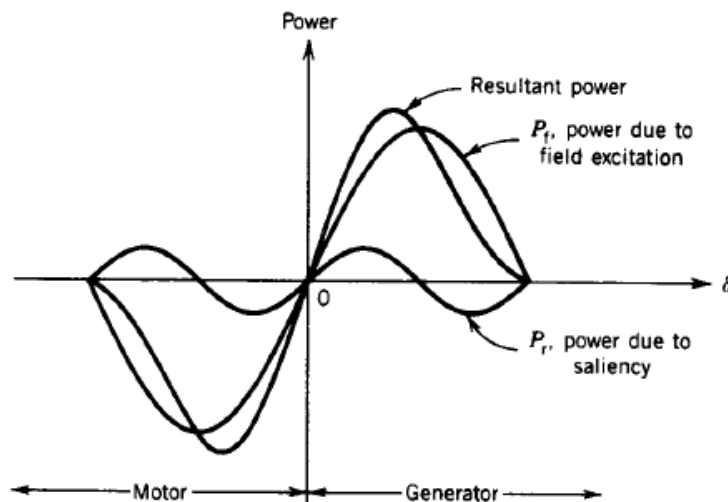

شکل (۱۴۳) مشخصه زاویه توان ماشین سنکرون قطب برجسته


۲. P_r توان رلوکتانسی نام دارد و بخاطر برجستگی قطبها حاصل میشود و به E_f بستگی ندارد باید دانست در روتور استوانه ای $X_d = X_q$ بوده و توان رلوکتانسی محو خواهد شد . شکل (۱۴۳) مشخصه زاویه توان ژنراتور سنکرون را در ربع اول مختصات نشان میدهد . برای موتورهای سنکرون نیز همچون مشخصه ای در ربع سوم مختصات قابل استحصال است در این شکل P_f و P_r و نتیجه آنها یعنی P رسم شده است . در حالت ژنراتوری P از طریق ژنراتور به شبکه تحویل شده و در حالت موتوری P وارد ماشین میشود باید دانست P_{max} در ماشینهای قطب برجسته بیشتر از P_{max} در روتور استوانه ای است و در زاویه ای کمتر از 90° رخ میدهد . شکل (۱۴۴) یکسری منحنی های مربوط به مشخصه زاویه- توان تحت V_t ثابت و E_f متغیر رسم شده است . باید دانست اگر جریان تحریک نیز صفر باشد ماشین بخاطر برجستگی قطبها توان رلوکتانسی (یا گشتاور رلوکتانسی) حاصل میسازد که خود از مزایای عمده ماشینهای با قطب برجسته بشمار میرود . یکی از موارد استعمال این حالت آنست که موتور سنکرون در انتهای خط انتقال انرژی بعنوان کندانسور سنکرون نصب شده باشد و بخواهیم Q از شبکه بکشد تا ولتاژ خط را بهبود بخشد . (در اواخر شب وقتی اثر خازن زیاد میشود) در اینصورت باید کندانسور سنکرون را در حالت زیر تحریک مورد بهره برداری قرار دهیم .

اگر کندانسور از نوع روتور استوانه ای باشد کاهش جریان تحریک برای بردن ماشین به حالت زیر تحریک ممکن است گشتاوری را حادث سازد که از گشتاور چرخشی مورد نیاز کمتر شود و لذا سنکرونیزم موتور از دست میرود . اما در موتور قطب برجسته میتوان جریان تحریک را به صفر رساند تا موتور جریان پسفاز بیشتری بکشد و گشتاور رلوکتانسی سنکرونیزم ماشین را حفظ خواهد کرد .

در ماشینهای قطب برجسته اگر جریان تحریک در طیف متعارف خود تغییر کند اثر برجستگی بر روی توان و گشتاور حاصله آنچنان مشهود نخواهد بود . فقط در تحریک کم است که برجستگی قطبها خود را بیشتر نمایان میسازند . در شکل (۱۴۲- c) اگر از برجستگی قطبها صرفنظر شود در اینصورت ولتاژ تحریک E'_f خواهد بود و باید دانست :

$$E'_f = V_t + jI_a X_d$$

گفتنی است که مقادیر E_f, E'_f تقریباً یکسانند و لذا بجز در موارد تحریک کم و یا در مواقعی که دقت زیاد مدنظر است تئوری ماشینهای با روتور استوانه ای را میتوان برای ماشینهای با قطب برجسته نیز بکار برد .

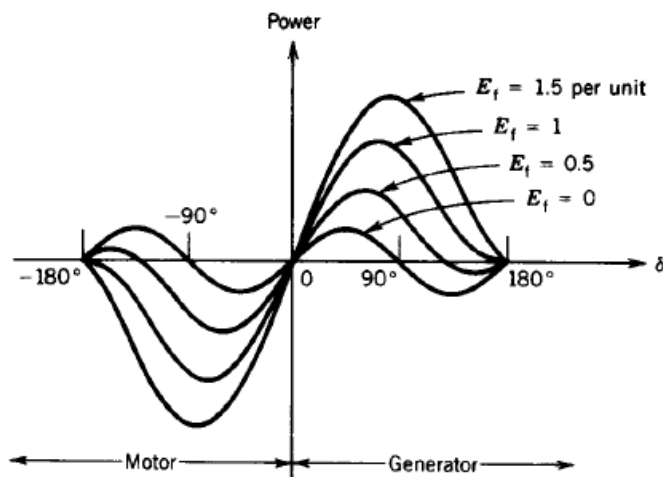

شکل (۱۴۴) مشخصه زاویه توان ماشین های سنکرون تحت جریان های تحریک گوناگون

تعیین X_d, X_q

همانطور که قبلاً گفتیم X_d, X_q بترتیب بیشترین و کمترین راکتانسهای ناشی از عکس العمل آرمیچر در وضعیتهای مختلف روتور میباشند. X_d, X_q را توسط آزمایش لغزش میتوان بدست آورد. در این آزمایش مدار تحریک را باز نگه میداریم ($I_f = 0$) و روتور را تحت سرعتی که قدری کمتر از سرعت سنکرون است می چرخانیم. در اینحال استاتور را به برق سه فاز AC وصل مینمائیم باید توجه داشت که در این آزمایش جهت چرخاندن روتور باید همجهت چرخش میدان گردان استاتور باشد از آنجائیکه مدار روتور باز است ($I_f = 0$) لذا E_f یا ولتاژ القاء شده در استاتور صفر خواهد بود بنابراین در این آزمایش ولتاژ شبکه اعمال شده به استاتور (V_t) باید کاهش یابد تا به ماشین آسیب نرسد در غیراینصورت از استاتور جریان شدیدی خواهد گذشت نظریه برجستگی قطبها در این آزمایش اسیلوگرام جریان استاتور (جریانی که از شبکه کشیده میشود) مطابق شکل (۱۴۵) خواهد بود با توجه به حداقل و حداکثر جریانها راکتانسهای X_d, X_q را اینچنین حساب میکنیم:


$$X_d = \frac{V_t}{I_{\min} / \sqrt{2}} \quad (306)$$

$$X_q = \frac{V_t}{I_{\max} / \sqrt{2}} \quad (307)$$

کنترل سرعت موتورهای سنکرون

سرعت موتورهای سنکرون را میتوان با تغییر فرکانس منبع تغذیه منترل نمود و در تحت هر فرکانسی خاص به سرعت سنکرون جدیدی دست یافت باید دانست با این ترتیب میتوان حتی با تغییر بار سرعت چرخش را ثابت نگه داشت مگر آنکه با آنقدر شدید باشد تا موتور سنکرونیزم خود را از دست بدهد زیرا برخلاف موتورهای القایی تلفات توان بخاطر لغزش در آنها پدید نمی آید معمولاً برای کنترل سرعت موتورهای سنکرون از دو دوش استفاده میشود:

۱. روش اول استفاده از تغییر ولتاژ و فرکانس خروجی اینورتر یا سیکلوکنورتور میباشد
۲. در روش دوم فرکانس بصورت اتوماتیک بوسیله سرعت موتور تنظیم میشود و در این روش موتور را خودکنترل گویند.

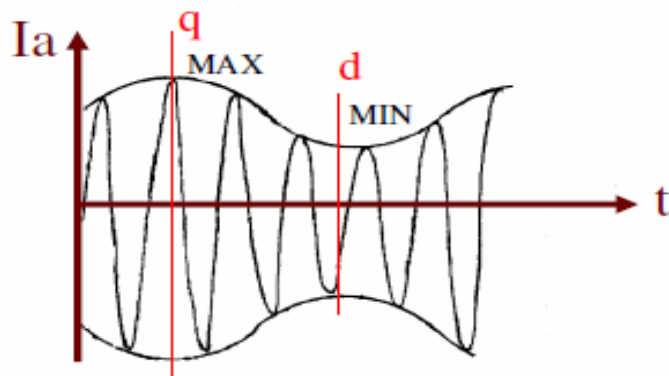

شکل (۱۴۵) جریان استاتور (آرمیچر) در آزمایش لغزش

کنترل فرکانس

شکل (۱۴۶) نمودار جعبه ای یک سیستم کنترل از نوع حلقه باز مربوط به کنترل سرعت موتور سنکرون سه فاز را نشان میدهد در این روش یا از اینورتر و یا از سیکلوکنورتور استفاده میشود تا ولتاژ و فرکانس ورودی موتور تنظیم گردد در سیستم اینورتوری طیف تغییرات فرکانس وسیع است (شکل (۱۴۶-ا) اما در سیستم سیکلوکنورتوری تغییرات فرکانس ورودی موتور در کمتر از ثلث فرکانس اسمی میسر خواهد گردید باید دانست برای حصول به گشتاوری مشابه در کل محدوده تغییرات سرعت و همچنین برای جلوگیری از اشباع در ماشین باید ولتاژ ورودی نیز همگام با فرکانس ورودی تغییر نماید از رابطه (۲۷۴) برای ماشین سنکرون سه

$$P = T\omega_m = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin(\delta) \quad (308) \quad \text{فاز داریم:}$$

$$\omega_m = \frac{4\pi f}{P} \quad (309) \quad \text{اکنون:}$$

$$X_s = 2\pi f L_s \quad (310) \quad \text{گیریم:}$$



$$E_f = K_1 f \quad (311) \quad \text{اگر جریان تحریک (I_f) ثابت باشد در اینصورت E_f متناسب با سرعت است لذا:}$$

$$T = K \frac{V_t}{f} \text{shi}(\delta) \quad (312) \quad \text{K}_1 \text{ عددیست ثابت. از روابط (308) تا (311) داریم:}$$

K عددی است ثابت. سرعت مبنا را میتوان برای شرایط V_t و f اسمی تعریف کرد اگر در سرعتهای کمتر از سرعت مبنا نسبت $\frac{V_t}{f}$ با تغییر فرکانس و سرعت ثابت نگه داشته شود لذا گشتاور ماکزیمم یا گشتاور


پرتگاهی $(K \frac{V_t}{f})$ یکسانی در سرعتهای زیر سرعت مبنا حاصل میشود. مشخصه گشتاور- سرعت موتورهای

سنکرون در فرکانس و ولتاژ متغیر در شکل (۱۴۷) رسم شده است در این شکل n_b سرعت مبنا و T_{max} گشتاور ماکزیمم است در حالت ترمز جهت توان فرق میکند و از موتور به سمت شبکه میرود.

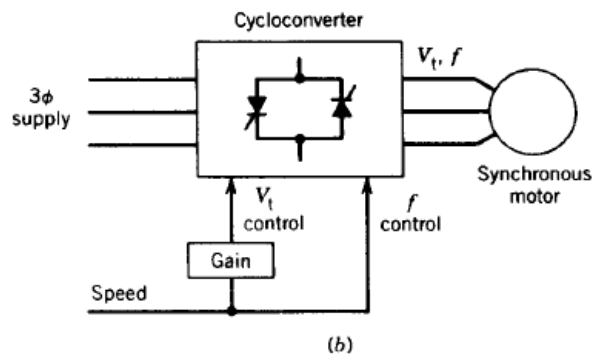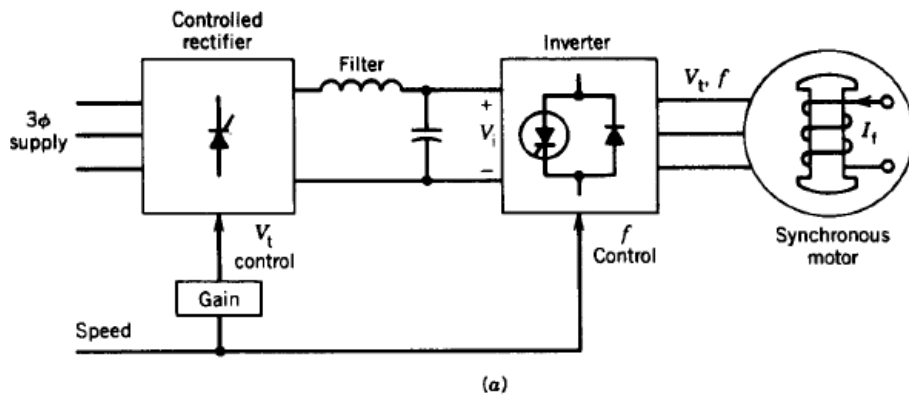


شکل (۱۴۶) سیستم کنترل فرکانس از نوع حلقه باز

در سیستم شکل (۱۴۶-ا) بخاطر وجود دیودها امکان برگشت توان وجود ندارد و باید از مدل دوگانه جهت امکان برقراری جریان برگشتی استفاده کرد (شکل ۱۴۸))

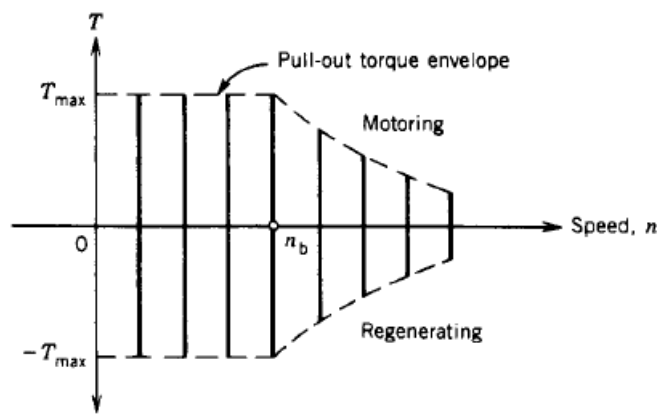

شکل (۱۴۷) مشخصه گشتاور سرعت موتور سنکرون تحت فرکانس و ولتاژمتغیر

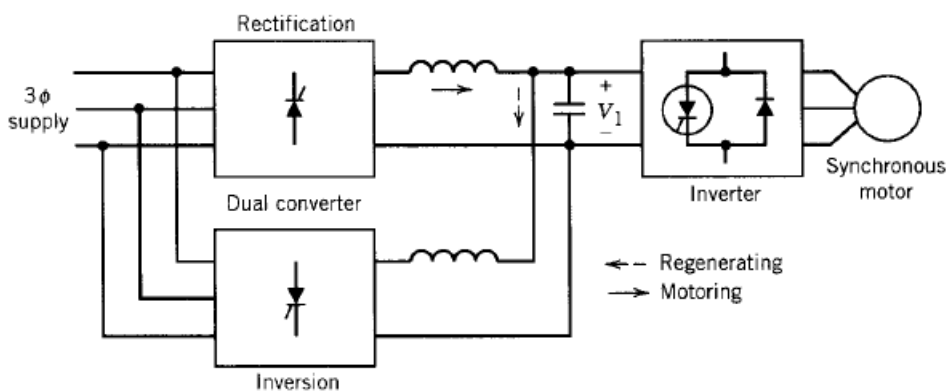

شکل (۱۴۸) کنترل سرعت با در نظر گرفتن امکان برقراری توان برگشتی

اما در سینکلوکنور تورها امکان برقراری جریان برگشتی وجود دارد باید دانست در حالت ترمز که توان از موتور به شبکه میرود موتور اساساً نقش ژنراتور را ایفا میکند و این وضعیت را ترمز - تولید نامیده اند اگر بخواهیم سرعت را بیشتر از سرعتهای مبنا کنیم فرکانس را افزایش داده اما ولتاژ را در حد ولتاژ اسمی نگه میداریم این عمل باعث میگردد که در سرعتهای زیاد گشتاور پرتگاهی کاهش یابد (شکل (۱۴۷)) در شکل (۱-۱۴۶) اگر یکسوساز کنترل شده با پل یکسوساز دیود جایگزین شود در اینصورت ورودی اینورتور (V_i) ثابت خواهد بود. در این حال باید از اینورتور PWM یا اینورتور با مدولاسیون عرض پالس استفاده کرد تا فرکانس و ولتاژ خروجی توسط خود اینورتور تغییر یابد. باید توجه کرد که اگر فرکانس ناگهانی تغییر کند یا نرخ تغییرات آن شدید باشد در اینصورت روتور قادر به تعقیب میدان گردان استاتور نخواهد بود و موتور سنکرونیزم خود را از دست میدهد لذا نرخ تغییرات فرکانس باید محدود باشد همچنین اگر بار ناگهان به محور موتور اعمال شود این امکان وجود دارد که سنکرونیزم موتور از دست برود لذا سیستم کنترل حلقه باز برای حالاتی که بار ناگهانی اعمال میشود مناسب نیست.


موتور سنکرون خودکنترل

در هنگام اعمال بارهای ناگهانی به موتور امکان از دست رفتن سنکرونیزم وجود دارد و موتور بحالت ناپایدار سوق داده میشود در سیستم کنترل حلقه باز اگر بار ناگهانی اعمال شود موقتا سرعت موتور کاهش می یابد و ممکن است δ از ۹۰ زیادتر شود و سنکرونیزم مختل گردد اما اگر وضعیت روتور در هنگام آهسته گردیدن حس گردد و از این اطلاعات جهت کاهش فرکانس استاتور استفاده شود سنکرونیزم حفظ می گردد (حالت پایدار) در این روش سرعت روتور فرکانس استاتور را تنظیم میکند لذا موتور را خودکنترل می گویند. شکل (۱-۱۴۹) شمای این سیستم کنترل را نشان میدهد در این سیستم از دو یکسوساز کنترل شده استفاده میشود یکی از آنها در قسمت منبع تغذیه و دیگری در سر راه موتور قرار دارد در حالت موتوری یکسوساز نزدیک منبع تغذیه همان نقش یکسوساز را ایفا میکند اما یکسوساز نزدیک موتور نقش اینورتور را ایفا میکند در حالت ترمز یا ترمز - تولید وظیفه این دو یکسوساز جابجا میشود در این سیستم یک حس کننده وضعیت روتور بر روی محور نصب شده و سیگنال در رابطه با وضعیت روتور حاصل میسازد این سیگنال به مدار کنترل دیجیتالی اعمال گشته از آن برای آتش تریستورهای اینورتور سر موتور استفاده میشود لذا هرگونه تغییری در سرعت موتور فرکانس آتش کردن تریستورها را تغییر میدهد و در نتیجه فرکانس استاتور تصحیح میشود و از ناپایدار شدن موتور یا از دست رفتن سنکرونیزم جلوگیری می گردد در این سیستم همچنین در قسمت یکسوساز متصل به منبع تغذیه یک حلقه کنترل جریان تعبیه شده است تا بتوان جریان ماشین را در حد مطلوب نگهداری کرد در این سیستم جریان ارتباط DC یا I_d که با جریان ماشین متناسب است با جریان مرجع مقایسه شده و سیگنال خطا زاویه آتش تریستورهای یکسوساز را بنحوی تنظیم میکنند که جریان آرمیچر در حد مطلوب جریان مرجع قرار گیرد از رابطه (۱۰-۲۷۹) در می یابیم که گشتاور به زاویه β بستگی دارد زاویه β در سیستم کنترل دیجیتالی موجود در سر ماشین قابل کنترل است علت این امر آنست که سیگنال مربوط به وضعیت روتور وضعیت محور میدان روتور را مشخص کرده و زمان آتش شدن تریستورها محور میدان آرمیچر را مشخص میکند اگر β در میزان معینی تنظیم شده باشد و جریان تحریک ثابت نگه


داشته شود لذا گشتاور و در نتیجه سرعت توسط جریان آرمیچر کنترل میشود. این جریان توسط حلقه کنترل جریان در یکسوساز منبع تغذیه کنترل می گردد هر دو یکسوساز موجود در این سیستم ساده و ارزان هستند و به مدار کموتاسیون برای انجام فرآیند کموتاسیون اجباری نیاز ندارند.

سیستم کنترل با حلقه بسته

در سیستم شکل (a-149) اگر بار تغییر کند سرعت نیز تغییر میکند اگر بخواهیم سرعت ثابت باقی بماند باید جریان DC (I_d) را طوری تنظیم کنیم که گشتاور بار را ارضاء کند برای انجام اینکار از یک حلقه کنترل دیگر مطابق شکل (b-149) استفاده میکنیم. حس کننده وضعیت روتور اطلاعاتی درباره محور میدان روتور و سرعت روتور ارائه می دهد اگر در اثر افزایش بار سرعت کاهش یابد خطای سرعت (ϵ) زیاد شده و I_d^* زیاد میشود لذا زاویه آتش تریستورها طوری تغییر می یابد تا جریان I_d زیاد شود و گشتاور بیشتری در موتور حاصل گردد بنابراین سرعت نهایتاً به مقدار اولیه خود باز می گردد.

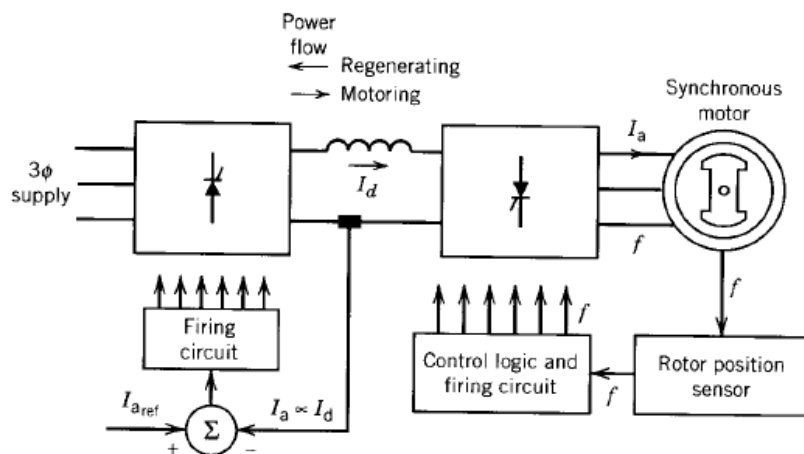

(a)

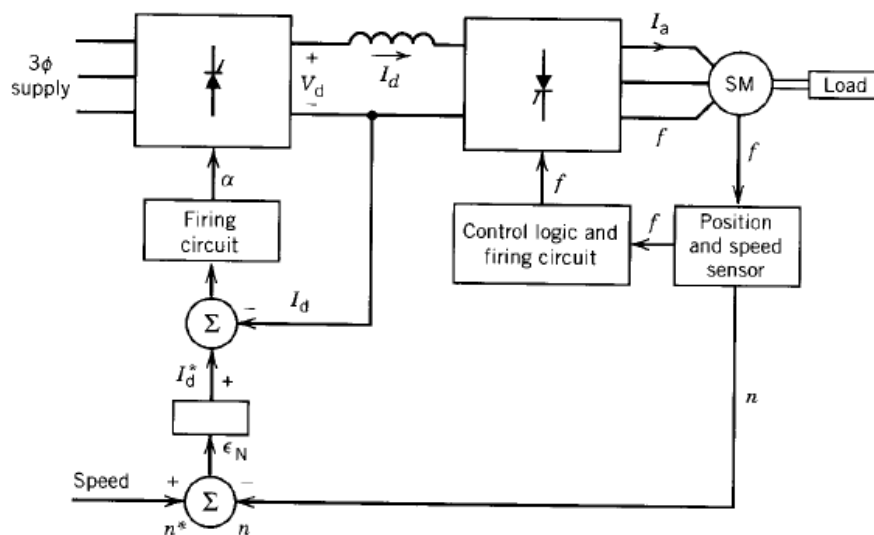

(b)

شکل (149) سیستم خود کنترل برای کنترل سرعت موتور سنکرون (a) سیستم حلقه باز (b) سیستم حلقه باز

کاربرد ماشینهای سنکرون سه فاز

کاربردهای ماشین سنکرون سه فاز را می توان چنین برشمرد :

۱. ژنراتورهای سنکرون سه فاز در نیروگاهها انرژی الکتریکی تولید می کنند .

۲. موتورهای سنکرون در کارخانجاتی که به سرعت ثابت نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرند .

۳. ضریب توان موتورهای سنکرون با تغییر جریان تحریک قابل تغییر است لذا میتوان از آن در حالت فوق تحریک به مثابه خازن استفاده کرد و Q به شبکه تزریق نمود و بنابراین میتوان از این موتورها برای بهبود ضریب توان استفاده کرد . یکی از مشخصات بارز این موتورها آنست که در حین اینکه کار مکانیکی انجام میدهد میتواند Q به شبکه تزریق کند و ضریب توان کل کارخانه را بهبود بخشد .

۴. موتورهای سنکرون بی بار کندانسور سنکرون نام دارند و هم میتوانند Q از شبکه بگیرند و هم Q به شبکه تزریق کنند از کندانسورهای سنکرون برای تنظیم ولتاژ خطوط انتقال انرژی استفاده میشود .

۵. نکته منفی در رابطه با موتورهای سنکرون آنست که برای تغذیه روتور به منبع DC نیاز داریم اما امروزه از سیستمهای تحریک بدون جاروبک استفاده کرده و مسئله منبع DC جداگانه را حل نموده اند در این سیستمها تحریک کننده مدار تحریک روتور یک ژنراتور کوچک AC است که بر روی محور روتور استوار است و همراه محور می چرخد خروجی این ژنراتور AC توسط یکسوسازهای الکترونیکی که آنهم بر روی محور موتور قرار دارد وبا موتور می چرخد یکسو میشود لذا به جاروبک و حلقه لغزان برای تغذیه روتور نیاز نداریم و خروجی یکسوساز مستقیما روتور را تغذیه مینماید . شکل (۱۵۰) شمای یک موتور سنکرون را که به سیستم تحریک بدون جاروبک مجهز است نشان میدهد . باید توجه داشت امروزه این نوع سیستم تحریک برای ژنراتورهای سنکرون نیز بکار میرود .


۶. هزینه ساخت موتورهای سنکرون بیشتر از موتور القایی است لذا در سرعتهای بالا یا در سرعتهای متوسط با توان کمتر از ۵۰ اسب بخار موتورهای سنکرون مناسب نمی باشند در کاربردهایی که به سرعتهای کم و توان زیاد نیاز است موتور القایی ارزاتر از موتورهای سنکرون نخواهد بود زیرا به آهن بسیار زیاد جهت ایجاد چگالی شار بالا در شکاف هوایی نیاز است (حدود یک تسلا).

باید متذکر شد که موتور سنکرون دارای خواص زیر است که مسئله گرانی آنرا می پوشاند :

الف : سرعت بالا

ب : بازده زیاد


ج : قابلیت کنترل ضریب توان

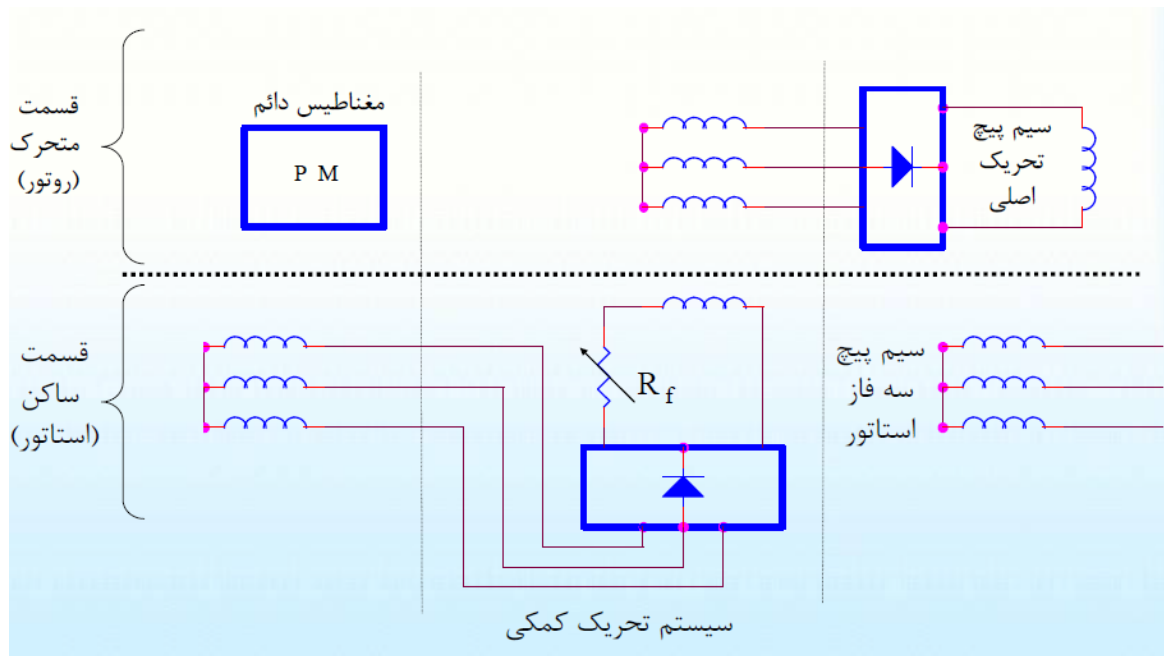

شکل (۱۵۰) سیستم تحریک بدون جاروبک همراه با دیودهای گردان جهت تغذیه روتور ماشین سنکرون

شکل (۱۵۱) محدوده ای را که میتوان با توجه به آن موتور سنکرون یا آسنکرون را برای کاربردی خاص انتخاب نمود نشان میدهد

۷. در سیستمهای کنترل سرعت امروزه موتورهای سنکرون که توسط سیستمهای الکترونیکی کنترل میشوند جدا مورد توجه قرار گرفته اند مبدلهای موجود در سیستم شکل (۱۴۹) که به سیستم خودکنترل معروف است بسیار ساده و ارزان هستند زیرا کموتاسیون تریستورها توسط خود ماشین انجام میگردد. امروزه این سیستم به طرز چشمگیری جای خود را در صنعت باز میکند بخصوص تحقیقات وسیعی در جریان است که از این سیستم در ترنهای برقی استفاده شود تا بتوانند موتورهای سنکرون را بجای موتورهای DC و القایی وارد سیستم حمل و نقل نمایند.

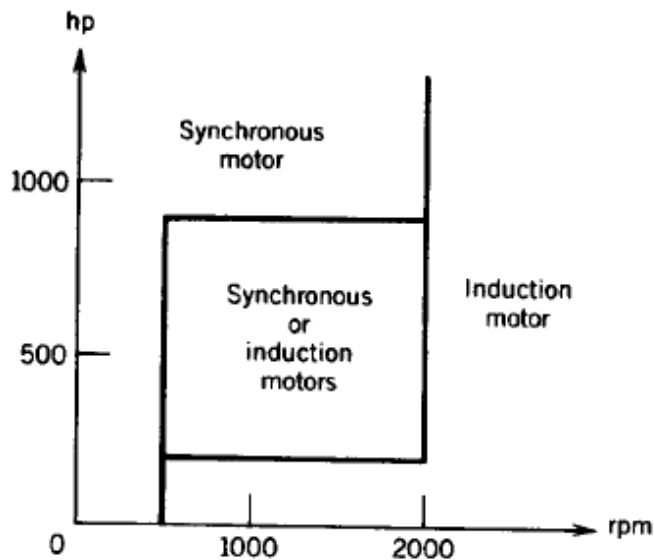

شکل (۱۵۱) کاربرد موتورهای سنکرون و القایی (آسنکرون)

منابع این جزوه آموزشی برگرفته از کتابهایی مختلف از جمله پ-س-سن می باشد

پایان

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان

دکتر حسن زارع