

يا حق

جزوه ماشين DC

فصل اول

آهن ربای طبیعی:

آهن ربای طبیعی دارای دو قطب مغناطیسی شمال (N) و جنوب (S) می باشد و اطراف آن را میدان مغناطیسی احاطه کرده است.


- برای تعیین مسیر خطوط میدان اطراف آهنربای طبیعی می توان از براده آهن استفاده نمود اما برای تعیین جهت این خطوط از عقربه های مغناطیسی استفاده می شود.

- سمتی که قطب جنوب عقربه مغناطیسی بطرف آن می ایستد قطب شمال (N) آهنربا را نشان می دهد و برعکس.

- جهت خطوط میدان مغناطیسی را همیشه از سمت قطب N بطرف قطب S در نظر می گیرند یعنی خطوط میدان از قطب N خارج و به قطب S وارد می شوند.




نمایش جهت خطوط میدان

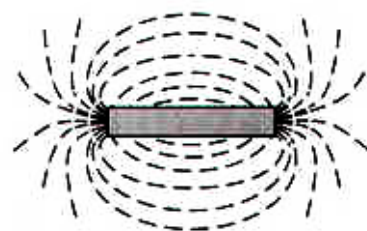

نمایش امتداد خطوط میدان

میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان:


در اطراف سیم حامل جریان یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود. شکل خطوط میدان بصورت دایره های هم مرکز است. جهت میدان به جهت جریان الکتریکی بستگی داشته و نیز قطب شمال عقربه مغناطیسی جهت خطوط میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان از قانون پیچ راستگر تعیین می شود.

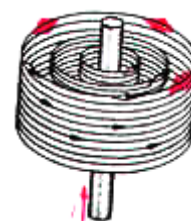

- در اطراف سیم حامل جریان متناوب نیز میدان مغناطیسی ایجاد می‌گردد، اما همچنان که جریان متناوب تغییر جهت می‌دهد جهت میدان آن نیز تغییر می‌کند.

نیروی بین دو سیم حامل جریان موازی:

بین دو سیم موازی حامل جریان با جهت جریان یکسان، نیروی جاذبه و با جهت جریان مخالف نیروی دافعه بوجود می‌آید.

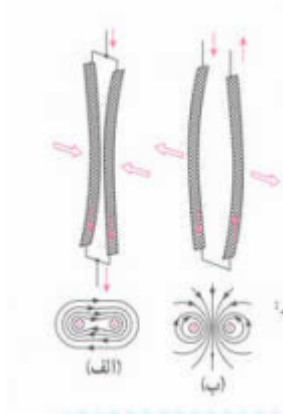


- مقدار نیروی مغناطیسی بین دو سیم حامل جریان به سه عامل بستگی دارد:

1- شدت جریان الکتریکی عبوری از سیمها ، 2- طول سیمها ، 3- فاصله بین دو سیم

الف) جریان‌ها موافق - نیرو جاذبه ، ب) جریان‌ها مخالف - نیرو دافعه

میدان مغناطیسی سیم پیچ حاصل جریان:

خطوط میدان مغناطیسی در داخل سیم پیچ بطور موازی و در یک جهت و با چگالی یکنواخت حرکت می‌کند و لذا این میدان را یکنواخت یا همگن می‌نامند. محلی را که خطوط میدان مغناطیسی از آن خارج می‌شوند قطب شمال (N) و

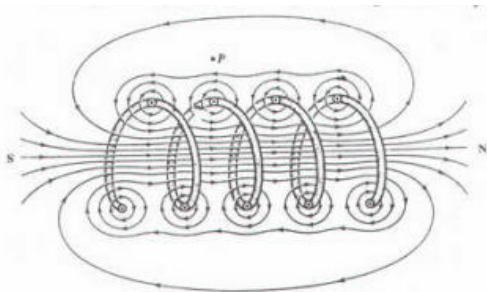

محلی را که خطوط میدان به آن وارد می‌شوند قطب جنوب (S) می‌نامند.

- برای تعیین قطبهای S, N یک سیم پیچ حامل جریان از قانون سیم پیچها استفاده می‌شود.

قانون سیم پیچ ها: اگر دست راست خود را طوری دور یک سیم پیچ

قرار دهیم که انگشتان نیم بسته جهت جریان الکتریکی را نشان دهند انگشت شست باز شده جهت خطوط میدان یا قطب N را نشان می‌دهد.

کمیت‌های مغناطیسی:

1- نیروی محرکه مغناطیسی: حاصلضرب شدت جریان در تعداد حلقه‌ها را نیروی محرکه مغناطیسی نامیده و آن را با

$$\theta = N.I \quad , \quad [\theta] = A \quad \theta \text{ نمایش می‌دهند.}$$

$I =$ شدت جریان بر حسب آمپر ، $N =$ تعداد دور سیم پیچ ، $\theta =$ نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر

2- شدت میدان مغناطیسی: نیروی محرکه مغناطیسی را که به واحد طول سیم پیچ می‌رسد شدت میدان مغناطیسی می‌نامند و با H نمایش می‌دهند.

شدت میدان مغناطیسی را می‌توان از تقسیم نیروی محرکه مغناطیسی به طول متوسط خطوط میدان بدست آورد.

$$H = \frac{\theta}{L} = \frac{N.I}{L}$$

θ = نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر


$$[H] = \frac{A}{M} \quad \begin{matrix} \text{آمپر} \\ \text{متر} \end{matrix}$$

L = طول متوسط خطوط میدان بر حسب متر

H = شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر بر متر

مثال: یک سیم پیچ 1000 دوری بر روی هسته ای به شکل زیر پیچیده شده است و جریان 4 آمپر از آن می‌گذرد مطلوب

است محاسبه ی: الف) نیروی محرکه مغناطیسی ب) شدت میدان مغناطیسی

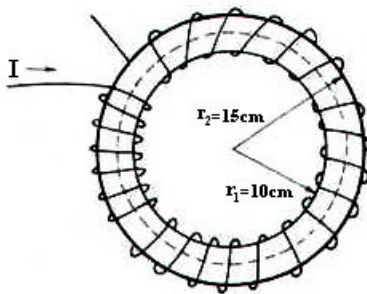

$$\theta = N.I = 1000 \times 4 = 4000 \text{ [A]}$$

حل: الف)

$$L = 2\pi r = 2\pi \left(\frac{r_1 + r_2}{2} \right) =$$

ب)

$$2 \times 3.14 \times \left(\frac{10 + 15}{2} \right) = 78.5 \text{ cm}$$

$$H = \frac{\theta}{L} = \frac{4000}{78.5 \times 10^{-2}} = 5095.5 \text{ [} \frac{A}{M} \text{]}$$

3- فوران مغناطیسی: به مجموع خطوط میدان مغناطیسی که از قطب N سیم پیچ خارج می‌شوند را فوران یا شار یا

فلوی مغناطیسی می‌گویند و آن را با Φ (فی) نشان می‌دهند. (واحد فوران ولت- ثانیه (V.S) یا وبر (wb) می‌باشد.)

4- چگالی فوران مغناطیسی: مقدار فورانی که از واحد سطح هسته عبور می‌کند را چگالی شار یا چگالی فوران یا

اندوکسیون مغناطیسی می‌نامند و با B نمایش می‌دهند.

- واحد چگالی فوران وبر بر مترمربع یا ولت ثانیه بر مترمربع یا تسلا می‌باشد.

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

Φ = فوران مغناطیسی بر حسب وبر

A = سطحی که فوران از آن می‌گذرد بر حسب متر مربع

$$[B] = \frac{wb}{m^2} = \frac{v.s}{m^2} = T$$

B = چگالی فوران بر حسب تسلا

5- ضریب نفوذ مغناطیسی: نسبت چگالی فوران (B) به شدت میدان مغناطیسی (H) را ضریب نفوذ مغناطیسی جسم گویند و با علامت (M) نشان می دهند.

- این ضریب همبستگی به جنس جسم داشته و تا حد زیادی خواص مغناطیسی مواد مختلف را تعیین می کند.

$$\mu = \frac{B}{H} \quad [\mu] = \frac{\frac{wb}{m^2}}{\frac{A}{m}} = \frac{wb \cdot m}{a \cdot m^2} = \frac{wb}{A \cdot m} \quad \text{یا} \quad \frac{v \cdot s}{A \cdot m} \quad \text{یا} \quad \frac{T \cdot m}{A}$$

B = چگالی فوران مغناطیسی بر حسب تسلا ، H = شدت میدان مغناطیسی بر حسب آمپر بر متر

μ = ضریب نفوذ مغناطیسی بر حسب وبر بر آمپر متر

نکته 1: مقدار شدت میدان (H) برای یک سیم پیچ معین تابع جریانی است که از آن عبور می کند.

منظور از یک سیم پیچ معین سیم پیچی است که تعداد دور و طول آن ثابت و معین باشد.

نکته 2: در مواد با ضریب نفوذ بیشتر مقدار مشخصی از شدت میدان (H) باعث ایجاد چگالی فوران (B) بیشتری می گردد.

6- ضریب نفوذ خلاء: نسبت چگالی فوران یک سیم پیچ با هسته خلاء به شدت میدان مغناطیسی سیم پیچ با هسته خلاء را که مقداری ثابت و برابر با $(4 \cdot \pi \cdot 10^{-7})$ می باشد ضریب نفوذ خلاء گفته و با μ_0 نشان می دهند.

$$\mu_0 = 4 \pi 10^{-7} \left[\frac{wb}{A \cdot m} \right]$$

نکته 1: ضریب نفوذ سیم پیچهای بدون هسته آهنی مثلاً با هسته هوا یا پلاستیک یا چوب، چینی، مس، آلومینیم و غیره نزدیک به ضریب نفوذ خلاء می باشد که تقریباً با آن در نظر می گیریم.

$$\mu_0 = \frac{\text{چگالی فوران سیم پیچ بدون هسته آهنی}}{\text{شدت میدان سیم پیچ بدون هسته آهنی}} = \frac{B}{H} \rightarrow B = \mu_0 \times H$$

نکته 2: اگر در یک سیم پیچ با هسته هوا، هسته آهنی قرار دهیم فوران یا چگالی فوران سیم پیچ شدیداً افزایش می یابد که این ناشی از پدیده فرومغناطیسی می باشد.

نکته 3: بواسطه حرکت وضعی و انتقالی الکترونها اطراف هسته اتمها میدانهای مغناطیسی ایجاد می شود اما چون همه الکترونها در یک جهت نمی چرخند اثر مغناطیسی یکدیگر را خنثی می کنند ولی حدوداً در 1/3 عناصر شناخته شده میدانهای مغناطیسی الکترونها بطور کامل خنثی نمی شوند ولی در این عناصر ترتیب قرار گرفتن اتمها به گونه ای است که

اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند تنها در 5 عنصر که نام آنها در زیر آورده شده اتمها توسط یکدیگر خنثی نشده اند که به این مواد، مواد فرو مغناطیسی می‌گویند. 1- آهن ، 2- نیکل ، 3- کبالت ، 4- دیسپورسیم ، 5- گادولینوم

بنابراین می‌توان گفت که مواد فرومغناطیسی از ذرات آهنربایی کوچکی که قطبهای مغناطیسی آنها در جهات مختلف قرار دارند تشکیل می‌شوند که تحت تأثیر میدانهای خارجی قرار گیرند در جهت میدان مرتب شده و میدان را تقویت می‌نمایند.

نکته 4: اگر از یک بوبین با هسته آهنی جریان عبور کند میدان مغناطیسی ناشی از آن باعث نظم گرفتن تعدادی از ذرات مغناطیسی هسته می‌شود و فوران تقویت می‌شود اگر جریان سیم پیچ را افزایش دهیم ذرات بیشتری نظم گرفته و میدان قوی تر خواهد شد اما اگر جریان را تا حد آن افزایش دهیم که تمام ذرات شکل منظمی بگیرند از آن به بعد افزایش جریان دیگر موجب افزایش فوران نخواهد شد و می‌گویند هسته اشباع شده است.

7- **ضریب نفوذ نسبی:** برای سادگی مقایسه، مقدار ضریب نفوذ هر جسم را با ضریب نفوذ خلاء مقایسه کرده و این نسبت را ضریب نفوذ مغناطیسی می‌نامند و با μ_r نمایش می‌دهند.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \rightarrow \mu = \mu_0 \times \mu_r \quad \mu_r \text{ بدون واحد می‌باشد.}$$

نکته 1: براساس مقدار ضریب نفوذ نسبی، مواد در سه گروه عمده دسته بندی می‌شوند:

1- مواد فرومغناطیسی با ضریب نفوذ نسبی حوالی چند هزار

2- مواد پارامغناطیسی با ضریب نفوذ نسبی کمی بیشتر از واحد

3- مواد یا مغناطیسی با ضریب نفوذ نسبی کمی کمتر از واحد

(ضریب نفوذ نسبی خلاء به عنوان مقدار مبنا برابر واحد است) $(\mu_r = 1 \text{ خلا})$

نکته 2: مواد فرومغناطیسی وقتی درون یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند میدان را با شدت تقویت می‌کنند اما مواد

پارامغناطیسی تا حدی کم میدان را تقویت می‌کنند ولی مواد یا مغناطیسی علاوه بر آن که میدان را تقویت نمی‌کنند کمی میدان را تضعیف هم می‌نمایند.

نکته 3: مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی هر ماده تا حد زیادی خواص مغناطیسی آن را مشخص می‌کند.

نکته 4: خواص مغناطیسی یک جسم به فرکانس و درجه حرارت نیز بستگی دارد با افزایش فرکانس و زیاد شدن درجه حرارت ضریب نفوذ مغناطیسی کاهش می یابد.

نکته 5: حداکثر دمای مجاز کار مواد مغناطیسی بین 100 الی 600 درجه سانتی گراد محدود می شود.


منحنی مغناطیسی: در سیم پیچهای با هسته آهنی بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی فوران مغناطیسی رابطه ساده

ریاضی وجود ندارد در حالی که در سیم پیچهای با هسته هوایی بین این دو کمیت رابطه خطی $B = \mu_0 H$ همواره

برقرار است. بنابراین رابطه بین چگالی فوران و شدت میدان را اغلب به کمک یک منحنی موسوم به منحنی مغناطیسی یا

منحنی مغناطیس شونددگی و یا منحنی مغناطیسی نشان می دهند.

منحنی مغناطیسی دارای سه ناحیه مشخص همانند شکل زیر می باشد.

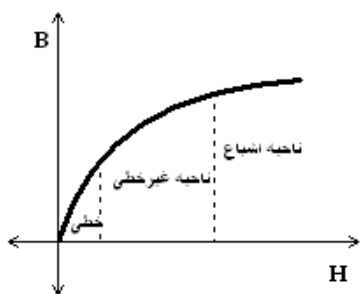

نکته 1: در تمام اجسام مغناطیسی مورد استفاده در ترانسفورماتورها و ماشینهای الکتریکی،

در صورت افزایش میدان مغناطیسی از یک حد معین پدیده اشباع مغناطیسی ظاهر می گردد.

نکته 2: در اجسام فرومغناطیسی شروع حالت اشباع در محدود 1 الی 1/6 تسلا و در اجسام فری مغناطیسی که شیب

منحنی اشباع آنها کمتر است شروع حالت اشباع از حدود 3 می باشد.

پس ماند مغناطیسی (اثر هیستریزیس): اگر یک سیم پیچ با هسته آهنی را توسط جریان مستقیم تغذیه کرده و پس از


مدتی جریان آن را قطع نمائیم ملاحظه می شود که با وجود قطع جریان مقداری فوران در هسته باقی مانده است. به

مقداری از چگالی فوران که در هسته باقی می ماند پس ماند چگالی فوران (Br) می گویند.

اگر در این حالت جهت جریان در سیم پیچ را عوض نمائیم و مقداری جریان به آن بدهیم شدت میدانی به نام شدت

میدان خشی کننده (HC) تولید شده که سبب از بین رفتن چگالی فوران پسماند می شود.

نمایش حلقه هیستریزیس مواد فرو مغناطیسی:

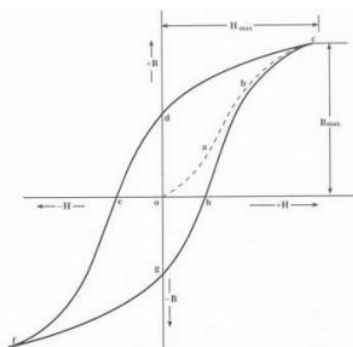

نکته 1: اگر سیم پیچ توسط جریان مستقیم تغذیه شود مقادیر معینی از H , B را دارا

خواهد شد و در یک نقطه از حلقه هیستریزیس قرار خواهد داشت. اما اگر سیم پیچ

به جریان متناوب وصل شود در هر سیکل جریان، یک بار مسیر رفت و برگشت حلقه هیستریزیس طی می‌شود که برای این کار مقداری انرژی تلف می‌شود. مقدار این انرژی تلف شده در یک ثانیه را تلفات هیستریزیس می‌نامند.

نکته 2: تلفات هیستریزیس به دو عامل بستگی دارد: 1- فرکانس، 2- سطح حلقه هیستریزیس


نکته 3: واحد سطح محصور حلقه هیستریزیس ژول بر مترمکعب می‌باشد. که از حاصلضرب واحدهای شدت میدان و

$$[H] \cdot [B] = \frac{A}{m} \times \frac{V \cdot S}{m^2} = \frac{V \cdot A \cdot S}{m^3} = \frac{W \cdot S}{m^3} = \frac{J}{m^3}$$

چگالی فوران مغناطیسی بدست می‌آید.

نکته 4: مدارهای مغناطیسی که با جریان متناوب کار می‌کنند باید دارای هسته ای با سطح حلقه هیستریزیس کوچک باشند و برعکس در ماشینهایی که با جریان مستقیم کار کرده و هدف داشتن قطبهای ثابت است از هسته ای با سطح حلقه

هیستریزیس بزرگ استفاده می‌شود.

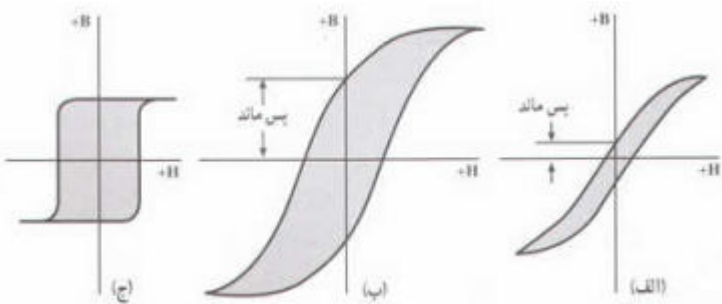

نکته 5: اجسام مغناطیسی با حلقه هیستریزیس کوچک را

اجسام نرم مغناطیسی و اجسام با حلقه هیستریزیس بزرگ

را اجسام سخت مغناطیسی گویند.


از بین بردن پس مانده مغناطیسی: برای از بین بردن پس مانده مغناطیسی باید عملی انجام شود تا ذرات مغناطیسی

منظم شده از نظم خارج شوند. برای این کار باید قطعات را داخل یک میدان مغناطیسی متناوب قرار داده و کم کم جریان

الکتریکی را کم نمود تا به صفر برسد و یا اینکه قطعه را آرام آرام از میدان مغناطیسی متناوب خارج کرد.


مدارهای مغناطیسی: مسیر بسته ای را که خطوط میدان مغناطیسی در آن برقرار می‌شود، مدار مغناطیسی می‌نامند. مانند

مدارهای زیر:

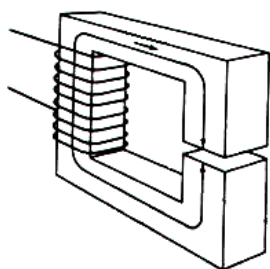

مدار مغناطیسی آهنی

با فاصله هوایی

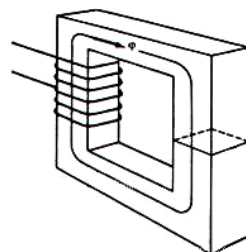

مدار مغناطیسی آهنی

مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس: مخالفت اجسام در مقابل عبور فوران مغناطیسی را مقاومت مغناطیسی یا ولوکتانس

$$R_m = \frac{L}{\mu A} = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A} \quad , \quad [R_m] = \frac{\frac{m}{A \cdot m}}{\frac{Wb}{A \cdot m^2}} = \frac{A \cdot m^2}{Wb \cdot m^4} = \frac{A}{Wb}$$

می‌نامند و با (Rm) نمایش می‌دهند.

L : طول متوسط مدار مغناطیسی بر حسب متر، $A =$ سطح مقطع عبور فراوان بر حسب مترمربع، $\mu =$ ضریب نفوذ هسته

بر حسب وبر آمپر متر، R_m : مقاومت مغناطیسی بر حسب آمپر بر وبر

نکته: چون ضریب نفوذ مغناطیسی هسته آهنی مقدار ثابتی ندارد مقاومت مغناطیسی هسته آهنی نیز با تغییر شدت میدان تغییر می کند. اما برای مواد غیرمغناطیسی مانند خلاء و هوا چون ضریب نفوذ ثابت است مقاومت مغناطیسی نیز ثابت می ماند.

مقاومت مغناطیسی مدار های با فاصله هوایی:

$$R_c = \frac{L_c}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$R_g = \frac{L_g}{\mu_0 A}$$

$$R_m = R_c + R_g$$

$L_c =$ طول متوسط هسته بر حسب متر

$R_c =$ مقاومت مغناطیسی هسته $(\frac{A}{wb})$

$L_g =$ طول فاصله هوایی بر حسب متر

$R_g =$ مقاومت مغناطیسی فاصله هوایی $(\frac{A}{wb})$

$A =$ سطح مقطع هسته بر حسب متر مربع

$R_m =$ مقاومت مغناطیسی کل مدار $(\frac{A}{wb})$

نکته: فاصله هوایی با وجود کوچک بودن به دلیل کمی ضریب نفوذ مغناطیسی دارای مقاومت مغناطیسی بزرگی می باشد که موجب افت قابل توجهی از نیروی محرکه مغناطیسی مدار می گردد.

$$\phi = \frac{\theta}{R_m}$$


قانون اهم مغناطیسی:

$\phi =$ فوران بر حسب وبر، $\theta =$ نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر، $R_m =$ مقاومت مغناطیسی بر حسب آمپر بر وبر

تحلیل مدارهای مغناطیسی به کمک مدار معادل الکتریکی آن: مانند قانون اهم در مدارهای الکتریکی $(I = \frac{E}{R})$

می توانیم فوران را مشابه جریان، نیروی محرکه مغناطیسی را مشابه نیروی محرکه الکتریکی و مقاومت مغناطیسی را مشابه مقاومت الکتریکی فرض کنیم.


نکته: تحلیل مدار های مغناطیسی به کمک مدار معادل الکتریکی آنها فقط در مواردی کاربرد دارد که مقدار ضریب نفوذ

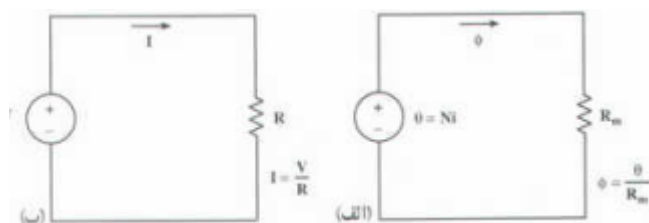

هسته ثابت فرض شود و هسته دارای نقطه کار مشخص باشد.

$$I = \frac{E}{R}, \phi = \frac{\theta}{R_m} \Rightarrow I \rightarrow \phi, R \rightarrow R_m, E \rightarrow \theta$$

مثال: در مدار مغناطیسی شکل زیر فوران، چگالی فوران و شدت میدان مغناطیسی در هسته و در فاصله هوایی را محاسبه کنید. ($\mu_r = 1400$)

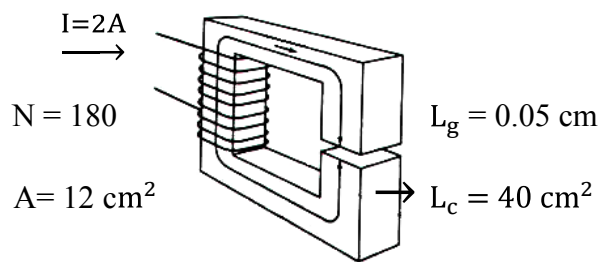

$$\theta = N.I = 180 \times 2 = 360 \text{ A} \quad R_c = \frac{L_c}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A} = \frac{40 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 1400 \times 12 \times 10^{-4}} = 189566 \frac{\text{A}}{\text{wb}}$$

$$R_g = \frac{L_g}{\mu_0 \cdot A} = \frac{0.05 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 12 \times 10^{-4}} = 331741 \frac{\text{A}}{\text{wb}}, \quad R_m = R_c + R_g = 189566 + 331741 = 521307 \frac{\text{A}}{\text{wb}}$$

$$\varphi_c = \varphi_g = \varphi = \frac{\theta}{R_m} = \frac{360}{521307} = 0.69 \times 10^{-3} \text{ wb} = 0.69 \text{ mwb}$$

$$B_c = B_g = B = \frac{\varphi}{A} = \frac{0.69 \times 10^{-3}}{12 \times 10^{-4}} = 0.57 \text{ T}, \quad H_c = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0.57}{4\pi \times 10^{-7}} = 453821 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

تحلیل مدارهای مغناطیسی به کمک قانون نیروی محرکه مغناطیسی (قانون آمپر دور):

چون هسته های آهنی دارای نقطه کار مشخصی نمی باشند از روش مدار معادل الکتریکی نمی توان آنها را تحلیل کرد

بنابراین از این روش که اساس آن جمع نیروهای محرکه در مغناطیسی قسمت های مختلف مدار می باشد استفاده می کنیم که در زیر آورده شده است.

$$\theta = \theta_c + \theta_g, \quad H_c = \frac{\theta_c}{L_c} \rightarrow \theta_c = H_c \cdot L_c, \quad H_g = \frac{\theta_g}{L_g} \rightarrow \theta_g = H_g \cdot L_g \Rightarrow \theta = H_c \cdot L_c + H_g \cdot L_g$$

$\theta_g =$ نیروی محرکه مغناطیسی در فاصله هوایی، $\theta_c =$ نیروی محرکه مغناطیسی هسته

در حالت کلی اگر مدار مغناطیسی مرکب از چندین قسمت باشد خواهیم داشت.

$$\theta = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \dots = H_1 \cdot L_1 + H_2 \cdot L_2 + H_3 \cdot L_3 + \dots = \varphi (R_{m_1} + R_{m_2} + R_{m_3} + \dots)$$

نکته 1: نیروی محرکه مغناطیسی در قسمت های مختلف به نسبت مقاومت مغناطیسی آنها توزیع می شود.

نکته 2: در یک مدار مغناطیسی با نیروی محرکه مغناطیسی ثابت هر قدر فاصله هوایی کوچکتر باشد، فوران بیشتر خواهد بود.

نیروی لورنس:

اگر سیم حامل جریان الکتریکی در یک میدان مغناطیسی عمود بر خطوط میدان قرار گیرد نیرویی بر سیم اثر می‌کند که بر چهار عامل بستگی دارد: 1- طول مؤثرهای هادی ، 2- جریان عبوری از هادی ، 3- چگالی فوران میدان ، 4- زاویه ای که جریان هادی با میدان می‌سازد (جهت جریان در امتداد طول هادی فرض می‌شود).

بنابراین می‌توان مقدار این نیرو را از رابطه زیر بدست آورد:

$$F = I.L.\sin \alpha$$

I = جریان هادی بر حسب آمپر ، L = طول موثر هادی بر حسب متر ، B = چگالی فوران بر حسب تسلا ، α = زاویه بین امتداد جریان هادی با میدان ، F = نیروی وارد بر سیم بر حسب نیوتن

نکته: برای افزایش نیرو می‌توان به جای یک هادی از یک سیم پیچ با تعداد هادیهای بیشتر استفاده نمود. پس در حالت

کلی نیروی وارد بر سیم پیچ از رابطه زیر بدست می‌آید. (Z = تعداد هادی ها)

$$F = Z.I.L.B.\sin \alpha$$

نکته 1: جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان درون میدان مغناطیسی به سه عامل بستگی دارد:

1- جهت خطوط میدان ، 2- وضعیت سیم در داخل میدان ، 3- جهت جریان

نکته 2: اگر سیم بر میدان عمود باشد می‌توان با استفاده از قانون دست چپ (قانون موتوری) جهت نیروی تولید شده را بدست آورد.

قانون دست چپ: اگر دست چپ خود را طوری نگه داریم که خطوط میدان مغناطیسی وارد کف دست شوند و

انگشتان کشیده جهت جریان الکتریکی را نشان دهند، انگشت شست باز شده جهت نیرو را نشان خواهد داد.

تعریف الکتریکی نیروی لورنس: نیرویی که در میدان مغناطیسی بر بارهای الکتریکی در حال حرکت اثر می‌کند را نیروی لورنس می‌نامند.

نکته 3: نیروی لورنس زمانی حداکثر مقدار خود را دارا خواهد شد که امتداد جریان هادی بر خطوط میدان عمود باشد اما اگر امتداد جریان هادی موازی خطوط میدان شد هیچ نیرویی بر سیم اثر نخواهد کرد.

$$\alpha = 90 \rightarrow \sin 90 = 1 \rightarrow F = I.L.B.\sin \alpha = I.L.B$$

$$\alpha = 0 \rightarrow \sin 0 = 0 \rightarrow F = I.L.B.\sin \alpha = 0$$

پدیده القاء: تولید نیروی محرکه الکتریکی توسط میدان مغناطیسی را القاء می‌نامند و به دو روش زیر صورت می‌گیرد:

1- القاء از طریق حرکت ، 2- القاء از طریق تغییرات فوران

1- القاء از طریق حرکت: اگر یک هادی در داخل یک میدان مغناطیسی طوری حرکت کند که خطوط میدان را قطع

نماید در هنگام حرکت ولتاژی در آن القاء می‌گردد. مقدار این ولتاژ نیز به چهار عامل بستگی دارد.

1- چگالی فوران ، 2- طول مؤثر هادی ، 3- سرعت حرکت هادی ، 4- زاویه بین امتداد بردار سرعت هادی با میدان

بنابراین می‌توان از رابطه زیر مقدار ولتاژ القایی درون هادی را بدست آورد.

$$E = V.B.L.\sin \alpha$$

V = سرعت حرکت هادی بر حسب تسلا ، B = چگالی فوران بر حسب تسلا ، L = طول مؤثر هادی بر حسب متر

α = زاویه بین امتداد سرعت با میدان

نکته: برای داشتن یک ولتاژ القایی بزرگتر می‌توان به جای یک سیم پیچ N دوری استفاده نمود که ولتاژ

القایی درون آن از رابطه زیر بدست خواهد آمد: ($Z = 2N$ = تعداد هادی ها)

$$E = Z.V.B.L.\sin \alpha$$

نکته: $V = V.\sin \alpha$ را مؤلفه سرعت حرکت هادی در جهت عمود بر خطوط میدان می‌نامند.

نکته: اگر هادی به موازات میدان حرکت نماید ولتاژ القایی صفر خواهد شد و اگر عمود بر میدان حرکت نماید ولتاژ

القایی حداکثر خواهد شد. $E = Z.V.B.L.\sin \alpha = 0$ \Rightarrow $\alpha = 0 \rightarrow \sin \alpha = 0$

$E = Z.V.B.L$ \Rightarrow $\alpha = 90 \rightarrow \sin \alpha = 1$

نکته: اگر ولتاژ القایی در یک مدار بسته موجب جاری شدن جریان گردد جهت این جریان را می‌توان با استفاده از قانون

دست راست (قانون مولدی) تعیین کرد.

قانون دست راست یا قانون مولدی: اگر دست راست خود را به گونه ای نگه داریم که فوران مغناطیسی از قطب

شمال به کف دست وارد شود و انگشت شست باز شده جهت حرکت هادی را نشان دهد چهار انگشت کشیده جهت


جریان القایی را نشان خواهند داد.

2- القاء از طریق تغییرات فوران: با توجه به شکل زیر وقتی جریان از سیم پیچ اول عبور می‌کند یک میدان مغناطیسی

در اطراف آن بوجود می‌آید که قسمتی از آن سیم پیچ دوم را نیز در بر می‌گیرد. در هنگام وصل و قطع کلید که میدان

مغناطیسی افزایش و فروکش می‌نماید و تغییرات میدان خواهیم داشت و این تغییرات میدان مغناطیسی موجب القای ولتاژ

در سیم پیچ می گردد.

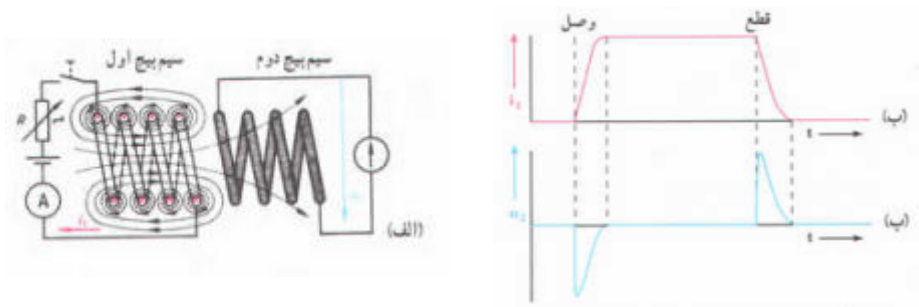

نکته: هر قدر تغییرات میدان سریعتر باشد به همان نسبت دامنه ولتاژ القایی بیشتر می شود. پس بیشترین القای ولتاژ در

حالتی اتفاق می افتد که سریعترین تغییرات جریان را داشته باشیم.

ولتاژ القایی با استفاده از قانون فاراده از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$E = - N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad \Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \text{تغییرات فوران بر حسب وبر} , E = \text{ولتاژ القایی بر حسب ولت}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \text{تغییرات زمان بر حسب ثانیه} , \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \text{سرعت تغییرات فوران بر حسب وبر بر ثانیه یا ولت}$$

پس بطور کلی ولتاژ القایی ناشی از تغییرات فوران در یک سیم پیچ ساکن متناسب با تعداد دورسیم پیچ و نیز سرت

تغییرات فوران می باشد.

قانون لنز: جهت جریان القایی به گونه ای است که با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می کند بنابراین علامت منفی در

فرمول فاراده به دلیل رعایت قانون لنز می باشد.

نکته: در یک سیم پیچ اگر تغییرات فوران نداشته باشیم ولتاژی در سیم پیچ القاء نمی شود یعنی فوران کم یا زیاد اگر ثابت

باشد ولتاژ در سیم پیچ القاء نمی کند همچنین اگر فوران افزایش یابد ولتاژ القایی در جهت خلاف یعنی منفی خواهد شد

اما اگر فوران کاهش یابد ولتاژ القایی مثبت خواهد شد.

جریانهای القایی گردابی (فوکو): اگر از یک سیم پیچ با هسته آهنی یکپارچه جریان متناوب عبور کند هسته آهنی در

زمان کوتاهی به شدت گرم می شود زیرا هسته آهنی ضمن اینکه از نظر مغناطیسی فوران را بخوبی عبور می دهد، اگر

یکپارچه باشد از نظر الکتریکی برای عبور جریان الکتریکی هادی خوبی هم محسوب می شود. در واقع فوران مغناطیسی

متناوب در هر نقطه از هسته آهنی یکپارچه جریانی جاری می کند که چون این جریانها به صورت گرداب وار می باشند به

آنها جریانی گردابی می گویند.

نکته: برای کاهش جریانهای گردابی یا فوکو هسته های آهنی را به صورت ورقه ورقه و عایق از هم می سازند.

خود القایی: اگر یک سیم پیچ توسط فوران خود قطع شود در آن القای ولتاژ صورت می‌گیرد که چون منشأ این ولتاژ

فوران خود سیم پیچ بوده است ولتاژ خودالقایی نامیده می‌شود و طبق رابطه فاراده نیز قابل محاسبه می‌باشد.

نکته: جهت ولتاژ خودالقایی طوری است که با تغییرات جریان مخالفت می‌کند.

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی: برای ایجاد میدان مغناطیسی مقداری کار انجام می‌گیرد که در میدان مغناطیسی

بصورت انرژی ذخیره خواهد شد و از رابطه زیر بدست می‌آید.


$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

L = ضریب خود القایی سیم پیچ بر حسب هانری (H) ، I = شدت جریان سیم پیچ بر حسب آمپر (A) ، W = انرژی

$$[w] = H \times A^2 = \frac{wb}{A} \times A^2 = wb \cdot A = V.S.A = WS = J \quad (J)$$

ذخیره شده در سیم پیچ بر حسب ژول (J)

مثال: منحنی تغییرات فوران نسبت به زمان در شکل زیر رسم شده است منحنی تغییرات ولتاژ القایی را رسم نمائید.

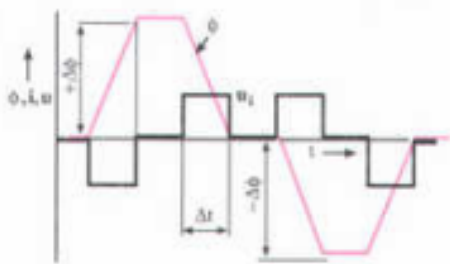

فصل دوم

ماشینهای الکتریکی: وسایل تبدیل انرژی الکترومکانیکی گردان را ماشینهای الکتریکی گویند و برای مطالعه و بررسی بهتر آنها را طبقه بندی می کنند.

بر حسب اهمیت موضوع و عملکرد ماشینهای الکتریکی را به دو طریق زیر تقسیم بندی می کنند:

1- از نظر نوع جریان الکتریکی: 1- ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم (DC) 2- ماشینهای الکتریکی جریان متناوب (AC)

2- از نظر نوع انرژی تبدیلی: 1- مولدهای الکتریکی: که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.


2- موتورهای الکتریکی: که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.

نکته: ماشینهای الکتریکی بطور کلی جزء وسایل تبدیل انرژی غیرخطی هستند. یعنی هر تغییر در ورودی همیشه به یک نسبت در خروجی ظاهر نمی شود.

مولد ساده جریان مستقیم: برای آغاز نحوه ایجاد نیروی محرکه القایی درون یک مولد ساده تک حلقه ای که ابتدا و

انتهای حلقه مسی را دورینگ مسی استوانه ای قرار دارد و این دورینگ به دو جاروسبک در تماس می باشد در نظر می -


گیریم اگر این حلقه سیم مسی را بین دو قطب N , S آهنربای دائمی به گردش در آوریم خطوط a , b مخالف هم می -

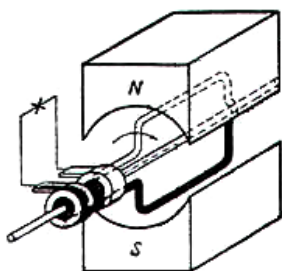

باشد جهت نیروی محرکه القای در هادی a مخالف هادی b می باشد. اما از نظر مقدار با

هم مساوی هستند و چون این دو بازو با هم سری هستند ولتاژهای القایی هر دو با هم

جمع می گردد.

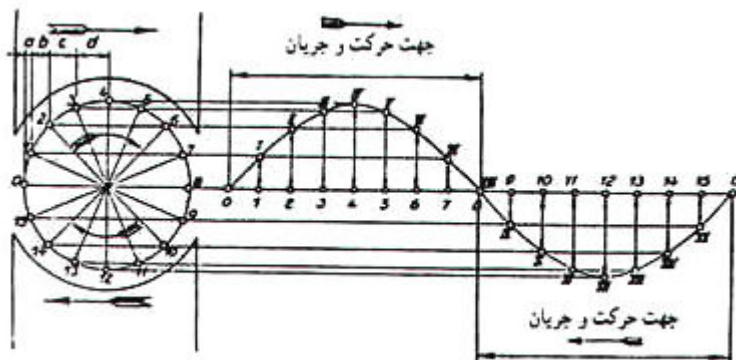

در صورت بسته شدن مدار الکتریکی این مولد در

کلاف آن جریان جاری می شود که دامنه شدت

جریان القایی و جهت آن دائماً در حال تغییرات

بطوریکه این تغییرات را می توان به صورت یک


(در طول مدت یک تناوب جریان القایی در بار جهت خود را تغییر می دهد).

موج سینوسی نشان داد.

نکته 1: ولتاژ القاء شده در یک حلقه یک ولتاژ متناوب است که مقدار دامنه آن را از رابطه $E = B.L.V.\sin \alpha$ می توان به دست آورد.

نکته 2: برای افزایش دامنه ولتاژ و جریان القایی بایستی بجای یک کلاف تک حلقه ای از کلاف چند حلقه ای استفاده نمود. حال به شرح مولد ساده جریان مستقیم می پردازیم: مولد ساده جریان مستقیم از چهار قسمت اصلی زیر تشکیل شده است:

- 1- قطبهای مغناطیسی که نقش آن ایجاد میدان مغناطیسی اصلی مولد است، 2- هادیها که برای ایجاد ولتاژ القایی به کار می روند، 3- کموتاتور یا کلکتور: که در ساده ترین حالت آن از دو نیم استوانه مسی که توسط میکا نسبت به یکدیگر عایق شده اند تشکیل می گردد و وظیفه آن یکطرفه کردن ولتاژ و جریان القایی در خارج از مولد می باشد.
- 4- جاروبک ها: که به منظور انتقال جریان الکتریکی از هادیها به مصرف کننده بکار می روند.

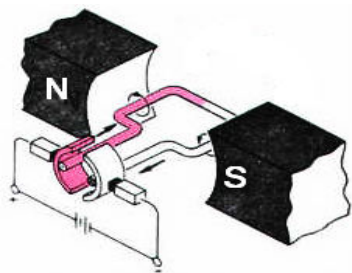


ابتدا و انتهای هادی ی حلقه ای هر کدام به یک نیم استوانه مسی یا یک تیغه

کموتاتور وصل می شود و روی تیغه های کموتاتور دو عدد جاروبک بطور ثابت قرار دارد.


با توجه به شکل مقابل همیشه بازوی بالایی کلاف با جاروبک بالائی مرتبط است و چون سر بازوی دارای پلریته و مثبت است پس ولتاژ القایی همیشه در زیر جاروبک ها ثابت است و ولتاژ متناوب القاء شده در داخل مولد در خروجی توسط کموتاتور یکسو می شود.

 نکته: به قسمت گردان مولد DC آرمیچر می گویند.



نکته: برای افزایش دامنه موج یکسو شده تعداد دور کلاف را افزایش می دهیم اما برای بهبود

یکسوسازی و بدست آوردن ولتاژ القایی با دامنه تقریباً ثابت به جای یک کلاف از کلافهای متعددی استفاده می شود یعنی تعداد کلافها را افزایش می دهند که شمل موج خروجی به صورت زیر خواهد شد.

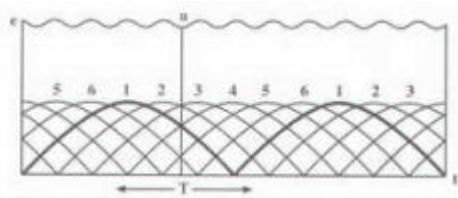

از جمع ولتاژ تک تک کلاف ها ولتاژ خروجی مولد e بدست می آید.

چگونگی تغییر پلاریته ولتاژ القایی مولد ساده: برای تغییر پلاریته و ولتاژ خروجی مولد به دو صورت می توان عمل

کرد: 1- جهت چرخش آرمیچر عوض می شود ، 2- جهت جریان دو سیم پیچ قطبها تغییر کند.



چگونگی تغییر دامنه ولتاژ القایی در مولد ساده: به دو طریق می توان دامنه ولتاژ القایی در مولد را تغییر داد:

1- تغییر در سرعت آرمیچر: چنانچه آرمیچر با سرعت بیشتری چرخانده شود در یک زمان معین خطوط میدانی که توسط

هادیها قطع می شوند بیشتر خواهد شد بنابراین ولتاژ القاء شده بیشتر می گردد.

2- تغییر جریان تحریک: چنانچه جریان تحریک افزایش یابد چگالی شار بیشتر شده و نتیجتاً ولتاژ تولید شده زیادتر

خواهد شد.

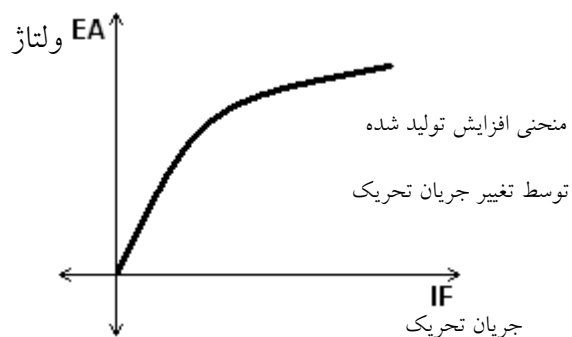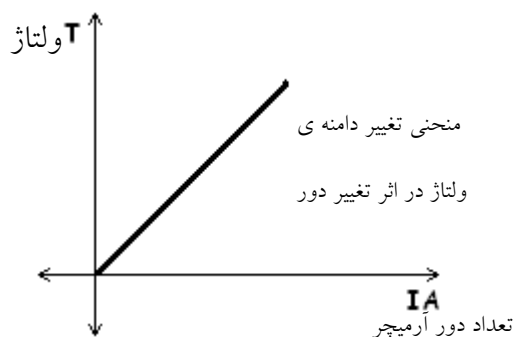

موتور ساده جریان مستقیم: برای شروع موتور ساده بدون کموتاتور را مورد بررسی قرار می دهیم:

اگر یک کلاف تک حلقه ای را طوری بین قطبهای یک مغناطیس قرار دهیم که بتواند حول محورش دوران کند با عبور

جریان الکتریکی از این کلاف به بازوهای آن نیرو وارد می شود و کلاف می خواهد حول

محورش بچرخد درآید. یعنی وارد آمدن زوج نیرو موجب ایجاد گشتاور در کلاف می گردد.

جهت وارد آمدن نیروها و به عبارتی جهت گشتاور وارده را می توان توسط قانون دست چپ


تعیین نمود.

معایب موتور ساده بدون کموتاتور

1- گشتاور ایجاد شده پس از نیم دور گردش تغییر جهت می دهد. پس حرکت دورانی مداوم نخواهیم داشت.

2- به محض اینکه صفحه حامل کلاف در صفحه و خنثی (بین دو قطب) قرار گرفت گشتاور وارده به آن صفر می شود

بنابراین اگر صفحه کلاف در صفحه خنثی قرار داشته باشد و آنرا به برق وصل کنیم موتور به راه نمی افتد چون گشتاور

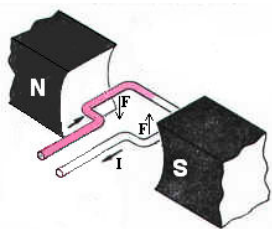

صفر است.

رفع عیب: برای اینکه حرکت دورانی مداوم در یک جهت داشته باشیم باید کاری کنیم که پس از عبور کلاف از صفحه


خنثی گشتاور وارده به آن برعکس نشود که به دو صورت زیر این امر ممکن می‌شود:

1- جای قطب‌ها را در این صفحه عوض کنیم.

2- جهت جریان الکتریکی کلاف را در دست در لحظه عبور کلاف از صفحه خنثی برعکس کنیم.

- که روش دوم را توسط کموتاتور ممکن می‌سازیم. بنابراین کموتاتور در مولد ساده رفتار یکسو کردن جریان و در موتور

ساده یکسو کردن گشتاور را بعهده دارد.

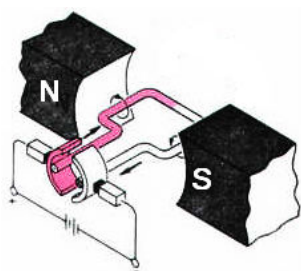


- مشکل دیگری که هنوز موتور فوق دارد این است که اگر کلاف در صفحه خنثی باشد

و به برق وصل شود گشتاوری بر آن اثر نکرده و به راه نمی‌افتد و حتی اگر آنرا از این

وضعیت خارج کرده و بحرکت در آوریم گشتاور وارد بر کلاف یکنواخت نخواهد بود. برای رفع این عیب باید تعداد

کلافها را در سطح آرمیچر افزایش دهیم مثلاً بجای استفاده از یک کلاف از دو یا بیشتر کلاف استفاده نماییم.

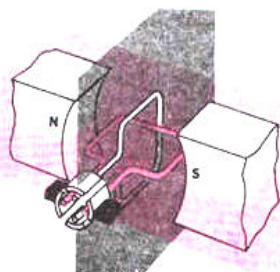

- لازم به ذکر است که چون تعداد کلافها افزایش یافته است باید تعداد تیغه

های کلکتور را نیز افزایش دهیم.

نکته: از بحث بالا به این نتیجه می‌رسیم که کلکتور دو وظیفه مهم در موتور

ساده جریان مستقیم بعهده دارد:

1- جهت جریان را در کلاف طوری عوض کند که گشتاور ایجاد شده همیشه در یک جهت بماند.

2- جریان را توسط جارویک به کلافی وصل کند که در وضعیت گشتاور حداکثر قرار می‌گیرد.

نکته 2: برای آنکه تمام کلافها بوجود آوردن گشتاور نقش داشته باشند و در هر لحظه از تمام آنها جریان عبور کند آنها را

طبق قواعدی به صورت سری یا موازی اتصال می‌دهند.

تغییر جهت گردش در موتور ساده DC: برای تغییر وضعیت گردش موتور DC در کار می‌توان کرد:

1- جهت جریان در کلاف را با عوض کردن پلاریته منبع از خارج موتور تغییر داد.

2- جهت جریان در سیم پیچی قطبها (تحریک) را عوض نمود تا قطبهای N , S عکس شوند.

چگونگی ایجاد گشتاور در موتور ساده:

اگر در یک موتور ساده دو هادی که تشکیل یک حلقه را داده اند بر روی استوانه به شعاع r قرار گرفته باشند در اثر عبور جریان I از کلاف به هر کدام از بازوها نیروی F_1 وارد می شود لذا به کلاف تک حلقه ای نیرویی طبق رابطه زیر وارد می -

$$F = 2 F_1 = 2.I.L.B.\sin \alpha \quad \text{گردد:}$$

$$T = F . r = 2.I.L.B.r.\sin \alpha \quad \text{و گشتاور ایجاد شده در کلاف از رابطه ی روبرو بدست می آید:}$$

نکته: اگر Z تعداد هادی های کلاف باشد رابطه ی گشتاور در حالت کلی به صورت زیر خواهد بود.


$$T = Z.I.L.B.r.\sin \alpha \quad I = \text{جریان عبوری از هادی بر حسب آمپر}$$

L = طول موثر هادی بر حسب متر، B = چگالی فوران بر حسب تسلا، r = فاصله هادی از مرکز دوران بر حسب متر

α = زاویه ی بین جهت هادی جریان دار و خطوط میدان بر حسب درجه یا رادیان

T = گشتاور تولید شده در هادی بر حسب نیوتن - متر (N.m)

نکته 1: از رابطه بالا نتیجه گرفته می شود که گشتاور ایجاد شده با چگالی فوران (B)، جریان کلاف (I) تعداد هادیهای

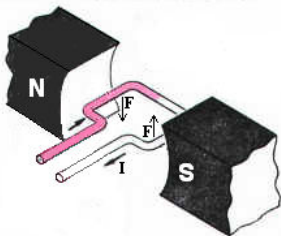

کلاف (Z)، طول موثر هادی در داخل میدان مغناطیسی (L) و سینوس زاویه بین جهت

حرکت هادی جریان دار و جهت خطوط قوای میدان رابطه مستقیم دارد.

ساختمانهای ماشینهای جریان مستقیم:

ماشینهای جریان مستقیم از سه قسمت عمده تشکیل می شود: 1- قسمت ساکن شال قطبها و بدنه، 2- قسمت گردان

(آرمیچر)، 3- مجموعه جارویک و جارویک نگهدارها

1- قسمت های ساکن شامل اجزاء زیر می باشد:

A- قطبهای اصلی: که وظیفه تأمین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین را بعهده دارد و روی استاتور نصب می شوند

و شامل سه قسمت می گردد. هسته قطبها- کفشک قطبها- سیم پیچ تحریک که هسته قطبها را به صورت ورقه ورقه به

ضخامت 0/5 تا 0/65 میلیمتر از جنس آهن یا فولاد الکتریکی می رساند.

نکته: علت استفاده از کفشک های قطبی:

1- فوران وارد شده به آرمیچر بیشتری را اشغال می نماید.

2- با کم شدن شدن سطح مقطع در هسته قطب، سیم های مسی کمتری برای سیم پیچی میدان مصرف می گردد.

3- مقاومت مغناطیسی فاصله هوایی بین قطب اصلی و هسته آرمیچر تقلیل می یابد.

4- امکان سیم پیچی قطب در خارج از ماشین فراهم می شود.

B- قطبهای کمکی: که از دو قسمت هسته و سیم پیچ تشکیل شده است و هسته آن معمولاً از فولاد یکپارچه می سازند

اما در ماشینهای جریان مستقیمی که تغییر باز ناگهانی دارند از هسته های ورقه ورقه استفاده می کنند.

نکته: سیم پیچی قطب کمکی با تعداد دور کم و سطح مقطع زیاد پیچیده می شود.

C- بدنه: قطبهای اصلی، کمکی و جاروبک نگهدارها روی بدنه نصب می شود. قسمتی از بدنه را هسته آهنی تشکیل می -

دهد که برای هدایت فوران مغناطیسی قطبهای اصلی و کمکی بکار می رود و این قسمت طوق نام دارد. جنس بدنه از

چدن یا آلومینیوم می باشد.

2- قسمت گردان یا آرمیچر یا القاء شونده:

قسمتهای اصلی آرمیچر به صورت زیر می باشد:

A- هسته آرمیچر: که از ورقه های فولادی به ضخامت 0/5 میلیمتر ساخته می شود.

نکته: آرمیچر ماشینهای کوچک دارای شیارهای تهویه محوری و آرمیچر ماشینهای با قدرت زیاد، دارای شیارهای تهویه

شعاعی می باشند.

B- سیم پیچی آرمیچر:

C- کلکتور یا یکسو کننده مکانیکی: که از تیغه های مسی سخت که توسط میکا نسبت به یکدیگر و محور ماشین عایق

شده اند تشکیل شده است.

D- محور: محور آرمیچر باید از فولادی ساخته شود که خاصیت مغناطیسی آن کم اما استحکام مکانیکی کافی در مقابل

تنش های برش، کششی و پیچشی را دارا باشد.

E- پروانه خنک کننده: که سبب تهویه و ازدیاد عمر مفید ماشین می گردد.

3- جاروبک و جاروبک نگهدار: جاروبک ها قطعاتی از جنس زغال یا گرافیت می باشند که برای گرفتن جریان از

کلکتور یا دادن جریان به آن مورد استفاده قرار می گیرد و ماشینهای با قدرت زیاد از جاروسک با مخلوطی از گرافیت و مس استفاده می شود.


سیم پیچی آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم: بطور کلی در سیم پیچی آرمیچر باید نکات زیر مدنظر قرار گیرد:

1- سیم پیچی را طوری طراحی کرد که ضمن صرفه جویی در مواد اولیه به بهترین وجهی از آن استفاده شود.

2- سیم پیچی باید از استحکام مکانیکی و حرارتی کافی برخوردار باشد.

3- به هنگام گرفتن جریان از کلکتور جرقه زیادن آوری ایجاد نگردد.

4- حداکثر گشتاور، جریان و ولتاژ را با حداقل نوسان بوجود آورد.

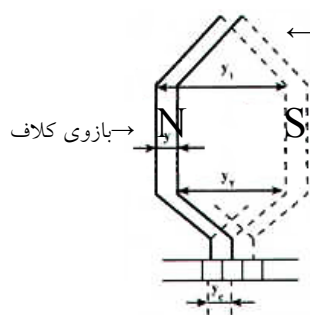

نکته: در سیم پیچی آرمیچر فاصله دو ضلع یک کلاف باید طوری باشد که وقتی یک ضلع

زیر قطب N قرار می گیرد ضلع دیگر آن کلاف، زیر قطب S قرار بگیرد تا نیروی محرکه

القایی در هر کلاف حداکثر شود.

روشهای سیم پیچی آرمیچر:

1- سیم پیچی حلقوی (درهم): 1- حلقوی ساده ، 2- حلقوی مرکب

2- سیم پیچی موجی: 1- موجی ساده ، 2- مرکب

3- سیم پیچی پای قورباغه ای

1- سیم پیچی حلقوی ساده:

گام قطبی (y_p): فاصله بین مرکز دو قطب مجاور هم را گام قطبی گویند و یا به عبارت دیگر تعداد و شیارهای آرمیچر

$$Y_p = \frac{Z}{2p}$$

که زیر یک قطب قرار می گیرند.

Z = تعداد شیارهای آرمیچر ، $2p$ = تعداد قطب های ماشین ، Y_p = گام قطبی

گام رفت یا گام اول کلاف (y_1): فاصله بین بازوهای یک کلاف را برحسب شیار گام رفت گویند.

در این رابطه ε (اپسیلن) مقدار کسری است که باید به حاصل $\frac{Z}{2p}$ اضافه یا کم شود.

$$Y = y_p \pm \varepsilon = \frac{Z}{2p} \pm \varepsilon$$

$+ \varepsilon$ زمانی بکار می رود که گام کلاف از گام قطبی بیشتر باشد. (گام اضافی) ($y_1 > y_p$)

$- \varepsilon$ زمانی بکار می رود که گام کلاف از گام قطبی کمتر باشد. (گام کسری) ($y_1 < y_p$)

$\varepsilon = 0$ سیم پیچی با گام کامل است. ($y_p = y_1$)

گام کلکتور (y_c): فاصله سرو ته یک کلاف را روی کلاکتور گام کلکتور گویند و در سیم بندی حلقوی ساده از رابطه

زیر بدست می آید.

$$y_c = \pm 1$$

اگر y_c مثبت باشد سیم پیچی را راستگرد و اگر y_c منفی باشد سیم پیچی را چپگرد گویند.

گام برگشت (y_2): فاصله بین بازوی دوم یک کلاف و بازوی اول کلاف بعد از برحسب برآمدگی بین شیار گام برگشت

یا گام دوم سیم پیچی گویند.

$$Y_2 = y_c - y_1$$

نکته: گام برگشت در سیم بندی حلقوی همیشه منفی بدست می آید.

گام سیم پیچی (y): فاصله بین دو بازوی اول در کلاف متوالی را گام سیم پیچی گویند و از نظر مقدار با گام کلکتور

برابر می باشد.

$$y = y_c$$

تعداد راه های جریان ($2a$): تعداد راههای جریان که بین دو جاروبک مثبت و منفی قرار دارد و در سیم بندی حلقوی

ساده با تعداد قطبها برابر است.

$$2a = 2p$$


تعداد جاروبک ها: تعداد جاروبک ها در سیم بندی حلقوی با تعداد قطبها برابر می باشد.

$$\text{تعداد جاروبک ها} = 2p$$

پهنای هر جاروبک: پهنای هر جاروبک در سیم بندی حلقوی ساده به اندازه پهنای یک تیغه کلکتور می باشد.

مثال: مطلوب است محاسبه و رسم دیاگرام گسترده آرمیچر یک مولد دو قطب با 6 شیار در آرمیچر و 6 تیغه کلکتور به

طریقه حلقوی ساده را ستگرد. (دیاگرام خطی آنرا نیز رسم کنید).

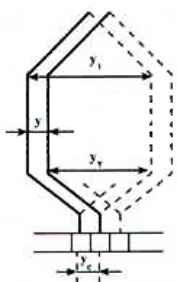

$$y_p = \frac{Z}{2p} = \frac{6}{2} = 3$$

$$y_1 = y_p \pm \varepsilon = 3+0 = 3 \text{ گام کامل}$$

$$Y_c = +1 \text{ راستگرد}$$


$$Y_2 = y_c - y_1 = 1 - 3 = -2$$

$$Y = y_c = 1$$


$$2p = 2 \text{ تعداد جاروبک ها}$$

$$2a = 2p = 2$$

پهنای هر جاروبک = به اندازه ی یک تیغه کلکتور

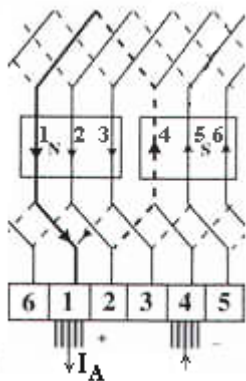

دیاگرام گسترده آرمیچر

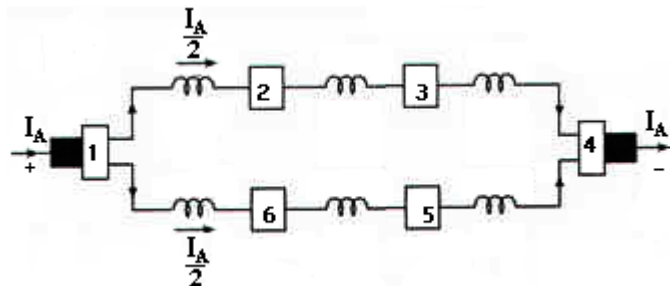

دیاگرام خطی سیم پیچی آرمیچر

نکته: برای تعیین محل جاروبک ها ابتدا جهت جریان در کلافها را در زیر قطبها مشخص می کنیم سپس تیغه هایی را که در جریان به آنها وارد یا دو جریان از آنها خارج می شوند را بعنوان محل جاروبک ها در نظر می گیریم.

2- سیم پیچ حلقوی مرکب:

این سیم پیچی از m سیم پیچی حلقوی ساده تشکیل شده است و در ماشینهایی که ولتاژ کم و جریان زیاد دارند استفاده می شود.

$$\text{گام قطبی} = Y_p = \frac{Z}{2p}$$

$$\text{گام رفت} = Y_1 = y_p \pm \varepsilon = \frac{Z}{2p} \pm \varepsilon$$

$$\text{گام سیم پیچی} = Y = y_c$$

$$\text{گام برگشت} = Y_2 = y_c - y_1$$

$$\text{گام کلکتور} = Y_c = \pm m$$

$2a = 2p.m$ = تعداد راه های جریان ، $2p$ = تعداد جاروبک ها ، به اندازه ی m تیغه کلکتور = پهنای هر جاروبک

3- سیم پیچی موجی ساده:

$$\text{گام قطبی} = Y_p = \frac{Z}{2p}$$

$$\text{گام رفت} = Y_1 = y_p \pm \varepsilon = \frac{Z}{2p} \pm \varepsilon$$

c = تعداد تیغه های کلکتور

$$\text{گام کلکتور} = Y_c = \frac{c \pm 1}{p}$$

p = تعداد جفت قطبها ، + برای سیم پیچی راستگرد ، - برای سیم پیچی چپ گرد

$$\text{گام برگشت} = Y_2 = y_c - y_1$$

$$\text{گام سیم پیچی} = Y = y_c$$

$2a = 2$ تعداد راه های جریان

2 = تعداد جاروبک ها

پهنای هر جاروبک = به اندازه ی یک تیغه کلکتور

مثال: مطلوب است رسم دیاگرام گسترده و محاسبه سیم پیچی آرمیچر با 6 شیار و 6 تیغه کلکتور به طریقه موجی ساده
چپگرد بطوریکه مولد فوق 2 قطب باشد دیاگرام خطی آنرا نیز رسم کنید.

4- سیم پیچی موجی مرکب:

این سیم پیچی تشکیل شده از m سیم پیچی موجی ساده و معمولاً در ماشینهای با ولتاژ زیاد و جریان کم استفاده می شود.

$$Y_p = \frac{Z}{2p} = \text{گام قطبی} , Y_1 = \frac{Z}{2p} \pm \epsilon = y_p \pm \epsilon = \text{گام رفت} , Y_c = \frac{c \pm m}{p} = \text{گام کلکتور} , Y_2 = y_c - y_1 = \text{گام برگشت}$$

$$2a = 2m = \text{تعداد راه های جریانی}$$


$$Y = y_c = \text{گام سیم پیچی}$$

به اندازه ی m تیغه کلکتور = پهنای هر جاروبک

2 = تعداد جاروبک

نکته 1: سیم پیچی موجی در مقایسه با سیم پیچی حلقوی قابلیت ولتاژ خروجی بیشتر و جریاندی کمیتر را دارد.

نکته 2: تفاوت سیم پیچی راستگرد و چپ گرد در شکلهای زیر نشان داده شده است:

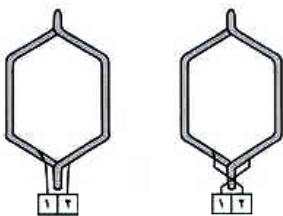

مثال: یک مولد 8 قطبی با سیم پیچی حلقوی مرکب دوگانه ای دارای 400 دور سیم که

مقاومت هر دور 0/004 اهم می باشد مطلوب است محاسبه:

الف) مقاومت کل آرمیچر

ب) جریان هر مسیر جریان آن اگر $I_A = 320A$ باشد.

$$R_t = N \times R_N = 400 \times 0.004 = 1.6 \Omega \quad \text{الف)}$$

$$2a = 2.p.m = 8 \times 2 = 16 \quad \text{تعداد راه های جریانی}$$

$$R_1 = \frac{R_t}{2a} = \frac{1.6}{16} = 0.1 \Omega \quad \text{مقاومت هر مسیر جریان موازی}$$


$$R_A = \frac{R_1}{2a} = \frac{0.1}{16} = 0.00625 \Omega \quad \text{مقاومت آرمیچر (معادل مسیر های موازی)}$$

$$I_1 = \frac{I_A}{2a} = \frac{320}{16} = 20 A \quad \text{جریان هر مسیر جریان آرمیچر} \quad \text{ب)}$$

در یک ماشین جریان مستقیم خطوط قوای مغناطیسی را که از قطب N به سمت قطب S

گسیل می شوند را میدان طولی یا اصلی ماشین می نامند.

میدان عرضی آرمیچر: اگر یک ماشین جریان مستقیم زیر بار قرار گیرد از آرمیچر آن

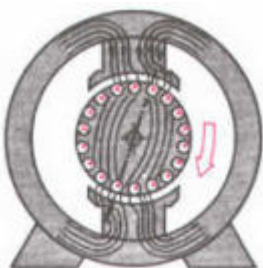

جریان عبور می کند و در اثر عبور این جریان از هادیهای آرمیچر یک میدان مغناطیسی دیگری بوجود می آید که جهت آن عمود بر میدان اصلی می باشد. این میدان را میدان عرضی آرمیچر گویند.

عکس العمل مغناطیسی آرمیچر: تأثیر میدان آرمیچر بر میدان اصلی قطبها را عکس العمل آرمیچر می نامند.

نکته 1: هر قدر ماشین بیشتر زیر بار برود میدان عرضی آرمیچر قوی تر خواهد شد.

نکته 2: عکس العمل مغناطیسی آرمیچر: تأثیر میدان آرمیچر بر میدان اصلی قطبها را عکس العمل آرمیچر می نامند.

نکته 1: هر قدر ماشین بیشتر زیر بار برود میدان عرضی آرمیچر قوی تر خواهد شد.

نکته 2: عکس العمل مغناطیسی آرمیچر باعث می شود که اولاً میدان اصلی ماشین تضعیف شده و ثانیاً منطقه خنثی در

مولدها در جهت چرخش و در موتورها در خلاف جهت چرخش آرمیچر تغییر مکان دهد این تغییر مکان ستگی به تارما ماشین دارد.

نکته 3: در ماشینهای جریان مستقیم چون پهنای ذغال بزرگتر از پهنای عایق بین دو تیغه کلکتور است. در لحظاتی دو تیغه

مجاور توسط جاروبک بهم متصل می شوند به همین دلیل مثلاً در سیم پیچی حلقوی سروته یک کلاف که به دو تیغه کنار

هم وصل است اتصال کوتاه می شود. برای اینکه در این حالت جرعه ای صورت نگیرد. محل جاروبک ها را به نحوی

تعیین می کنند تا بازوهای کلاف اتصال کوتاه شده در ناحیه خنثی قرار داشته باشند و ولتاژی در آنها القا نشود از آنجا که

عکس العمل آرمیچر سبب انحراف محور خنثی می شود. در اینصورت کلافی که اتصال کوتاه می شود دیگر در ناحیه خنثی

نبوده و در آن ولتاژ القاء می شود بنابراین در زیر جاروبک ها ایجاد جرعه خواهیم داشت.

نکته 4: برای از بین بردن و یا کم کردن اثر عکس العمل آرمیچر در ماشینهای DC می توان از قطبهای کمکی و یا در

ماشینهای بزرگتر از قطبهای کمکی و سیم پیچ جبرانگر استفاده نمود.

قطب های کمکی: قطبهایی می باشند که بین قطبهای اصلی یعنی در منطقه خنثی قرار می گیرند و میدانی در خلاف جهت

میدان آرمیچر ایجاد می کنند که اثر میدان عرضی آرمیچر را از بین می برد بنابراین قطبهای کمکی در ماشینهای جریان

مستقیم این امکان را فراهم می کنند تا منطقه خنثی در طول زمان بارداری ماشین تغییر نکند و در نتیجه بین کلکتور و

جاروبک دیگر جرعه ایجاد نگردد.

سیم پیچ های جبرانگر یا تعدیل: فصلهای کمکی نمی توانند اثر میدان عرضی آرمیچر را در ناحیه زیرقطبها کاملاً از بین ببرند. بنابراین در ماشینهای بزرگ سیم پیچهای در پیشنای قطبهای اصلی قرار می گیرد تا اثرعکس العمل عرضی آرمیچر را در زیرفصلها از بین ببرد.

نکته 1: از سیم پیچ جبرانگر بیشتر در ماشینهای صنعتی که تغییرات بار آنها به صورت ضربه ای است استفاده می شود.
نکته 2: سیم پیچ قطب کمکی و همچنین سیم پیچی جبرانگر را با سیم پیچ آرمیچر به طور سری به هم وصل می کنند تا جریان آرمیچر از آنها عبور کرده و میدان مغناطیسی آنها همیشه متناسب با میدان مغناطیسی آرمیچر باشد.
نکته 3: جهت جریان در سیم پیچ جبرانگر مخالف جهت جریان در بازوهای از سیم پیچ آرمیچر است که در مجاورت آن قرار می گیرد.

کموتاسیون: تغییر تماس جاروبک از یک تیغه کلکتور به تیغه دیگر به طوریکه از تغییر جهت جریان در مدار خارجی جلوگیری کند را کموتاسیون گویند.

زمان کموتاسیون: مدت زمانی را که طول می کشد تا اتصال جاروبک از یک تیغه به تیغه دیگر تغییر کند زمان کموتاسیون نامیده می شود. هرچه جاروبک پهن تر و سرعت ماشین کمتر باشد مدت زمان کموتاسیون طولانی تر خواهد بود.

نکته 1: در هنگام عمل کموتاسیون وقتی که یک کلاف از زیر یک قطب (N) به زیر قطب بعدی (S) می رود در این هنگام جهت جریان در آن عکس می شود و چون سیم پیچ خاصیت خود القایی دارد در آن ولتاژ القاء می گردد که موجب جرقه در زیر جاروبک ها و کلکتور می گردد که با قرار دادن قطب کمکی در ناحیه بین دو قطب متوالی (S, N) صرف نظر از اینکه عکس العمل مغناطیسی آرمیچر از بین می رود اثر خودالقایی آرمیچر را نیز از بین می برد و در نتیجه عمل کموتاسیون بدون جرقه صورت خواهد گرفت.

نکته 2: از نظر پلاریته قطب های کمکی موند باید در جهت چرخش مولد و مخالف قطب اصلی باشد. مثلاً در کنار یک قطب S با توجه به جهت چرخش مولد باید یک قطب کمکی با پلاریته N باشد و در موتورها عکس آن است.

نکته 3: در ماشینهایی که قطب کمکی ندارند بهبود عمل کموتاسیون در صورت امکان با تغییر محل جاروبک ها و گردان آنها (در جهت گردش در مولدها و در جهت خلاف گردش در موتورها) انجام می گیرد.

رابطه اساسی نیروی محرکه القایی در ماشینهای DC واقعی:

ولتاژ تولید شده در هر ماشین به سه عامل بستگی دارد:

1- فوران مغناطیسی ماشین (ϕ) برحسب وبر (wb) ، 2- سرعت زاویه ای روتور ماشین (W) برحسب رادیان برثانیه

3- ضریب ثابت که به ساختمان ماشین بستگی دارد (K) (Rad/s)

$$E_A = K \cdot \phi \cdot W \quad Z = \text{تعداد هادیهای ماشین}$$

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} \quad P = \text{زوج های قطبها یا جفت قطبها}$$

$$W = \frac{2\pi \cdot n}{60} \quad a = \text{زوج راه های جریان یا جفت راه جریان}$$

$$n = \text{تعداد دور های محور ماشین بر حسب دور بر دقیقه (R.P.M)} , E_A = \text{نیروی محرکه ی القایی ماشین بر حسب ولت (v)}$$

نکته: با جایگذاری رابطه سرعت زاویه ای در رابطه نیروی محرکه القایی به رابطه زیر می رسیم که می توان برای محاسبه

$$E_A = K' \cdot \phi \cdot n \quad K' = \frac{Z \cdot P}{60 \cdot a} \quad \text{مقدار ولتاژ القایی از آن نیز استفاده نمود.}$$

مثال: یک ماشین چهارقطبی که دارای 500 هادی در آرمیچر می باشد با سرعت 3000 دور در دقیقه در حرکت می باشد

اگر فلوی زیر هر قطب 200 میلی وبر باشد و سیم بندی آرمیچر آن از نوع حلقوی ساده باشد. فرار نیروی محرکه القا

شده در آرمیچر چقدر است؟

$$K = \frac{Z \cdot P}{2 \cdot \pi \cdot a} = \frac{500 \times 2}{60 \times 2} = \frac{50}{6} = 25/3 \quad \text{حل: روش اول}$$

$$2a = 2P = 4 \rightarrow a = 2$$

$$W = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = \frac{2\pi \times 3000}{60} = 100 \pi \text{ (rad/s)}$$

$$E_A = K \cdot \phi \cdot W = \frac{250}{\pi} \times 200 \times 10^{-4} \times 100\pi = 5000 \text{ v}$$

$$K' = \frac{Z \cdot P}{60 \cdot a} = \frac{500 \times 2}{60 \times 2} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3} \quad \text{روش دوم}$$

$$2a = 2P = 4 \rightarrow a = 2$$

$$E_A = K' \cdot \phi \cdot n = \frac{25}{3} \times 200 \times 10^{-3} \times 3000 = 5000 \text{ V}$$

رابطه اساسی گشتاور تولیدی در آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم واقعی:

گشتاور تولید شده در ماشینهای جریان مستقیم به سه عامل بستگی دارد: 1- فوران مغناطیسی ماشین (ϕ) برحسب وبر

2- جریان آرمیچر (I_a) برحسب آمپر (A)، 3- یک ضریب ثابت که به ساختمان ماشین بستگی دارد (K)

$$T = K \cdot \phi \cdot I_A \qquad K = \frac{Z \cdot P}{2 \cdot \pi \cdot a}$$

مثال: یک ماشین جریان مستقیم 2 قطبی با 400 هادی در آرمیچر و فوران 0/05 وبر در زیر هر قطب اگر جریان آرمیچر

10 آمپر و سیم پیچی آرمیچر از نوع موجی مرکب دو گانه باشد گشتاور در تولیدی در آرمیچر چقدر می باشد.

$$2a = 2m = 2 \times 2 = 4 \rightarrow a = 2 \qquad (\pi = 3.14)$$

$$k = \frac{Z \cdot P}{2 \cdot \pi \cdot a} = \frac{400 \times 1}{2 \times 3.14 \times 2} = 31.85$$

$$T = K \cdot \phi \cdot I_A = 31.85 \times 0.05 \times 10 = 16 \text{ (N.m)}$$

توان و راندمان در ماشینهای جریان مستقیم: توان ورودی به ماشین را P_1 و توان خروجی آن را P_2 می نامند چون

$P_2 < P_1$ می باشد بنابراین تفاضل این دو توان تلف شده نامیده می شود و با Δp نشان می دهند.



نکته: قدرتی که روی پلاک ماشین نوشته می شود قدرت خروجی (P_2) ماشین است.

راندمان یا ضریب بهره: نسبت توان خروجی به توان ورودی را راندمان یا ضریب

بهره ماشین می نامند و با η (اتا) نمایش می دهند. معمولاً ضریب بهره را به درصد بیان می کنند.

راندمان را با توجه به رابطه Δp می توان به دو صورت زیر نیز محاسبه نمود:

$$\% \eta = \frac{P_1 - \Delta p}{P_1} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta p} \times 100$$

تلفات توان در ماشینهای DC: تلفات ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

1- تلفات مکانیکی یا اصطکاکی (p_{mec}): این تلفات ناشی از اصطکاک بین محور و یاتاقانها و نیز اصطکاک بین

جاروبکها و کلکتور و مقاومت هوا می باشد و تابع دور محور ماشین می باشد.

2- تلفات آهنی یا تلفات هسته (p_{fe}): این تلفات ناشی از تلفات هیستروزیس و فوکو در هسته آرمیچر می باشد و تابع

دور محور و مقدار ولتاژ القایی (E_A) ماشین می باشد.

3- تلفات مسی یا ژولی (P_{cu}): این تلفات ناشی از تلفات عبور جریان از سیم پیچهای تحریک، آرمیچر و دیگر سیم


پیچهای موجود در ماشین از قبیل سیم پیچهای و قطبهای کمکی و همچنین جاروبک های می باشد.

نکته 1: اگر مقاومت کل مسیر سیم پیچ تحریک را با R_F و مقاومت مجموع سیم پیچ آرمیچر، قطبهای کمکی و سیم پیچی جبرانگر و محل تماس جاروبک ها را که از جریان آرمیچر تغذیه می کنند با R_A نشان دهیم خواهیم داشت:

$$P_F = R_F \cdot I_F^2 \quad , \quad P_A = R_A \cdot I_A^2 \quad \text{تلفات مسی آرمیچر}$$

$$P_{CU} = P_F + P_A \quad \text{تلفات مسی کل ماشین}$$

نکته 2: مجموع تلفات آهنی و مکانیکی که از بی باری تا بار کامل تغییر چندانی ندارد تلفات ثابت ماشین نامیده می شود اما تلفات مسی را که در بارهای مختلف متغیر است را تلفات متغیر می نامند.

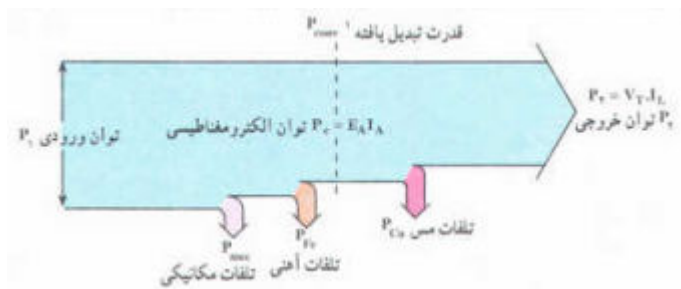

بلوک و دیاگرام توان در مولدهای جریان مستقیم:

برای نمایش توزیع توان در مولدها از روش زیر استفاده می کنند.

P_e - را توان الکترومغناطیسی یا توان ایجاد شده در فاصله هوایی بین قطبها و آرمیچر می گویند و از روابط زیر قابل

$$P_e = E_A \cdot I_A \quad P_e = P_1 - (P_{mec} + P_{Fe}) \quad P_e = P_2 + P_{cu} \quad \text{محاسبه می باشد:}$$


- کل تلفات در مولد را از رابطه $\Delta P = p_{mec} + p_{Fe} + p_{CU}$ بدست می آورند.

- توان خروجی مولد (P_2) را می توان از حاصلضرب ولتاژ خروجی مولد در جریان خروجی آن بدست آورد:

$$P_2 = V_T \cdot I_L$$

$$P_2 = P_e - P_{cu}$$

$$P_2 = P_1 - \Delta P$$

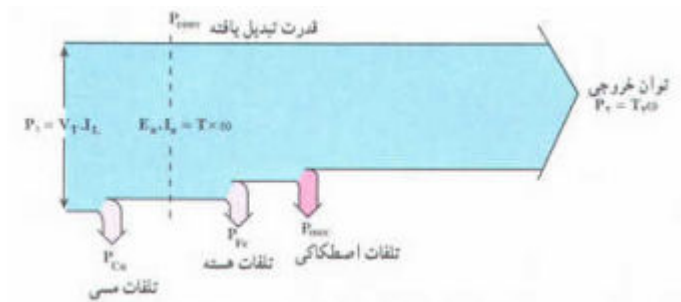

بلوک دیاگرام توان در موتورهای جریان مستقیم:

- (P_e) توان الکترومغناطیسی از روابط زیر بدست می آید:

$$P_e = E_A \cdot I_A \quad , \quad P_e = T_e \cdot W \quad , \quad P_e = P_1 - P_{cu}$$

$$P_e = P_2 + (P_{Fe} + P_{mec})$$

$T_e =$ گشتاور الکترو مغناطیسی (N.m) ، $W =$ سرعت زاویه ای

- توان خروجی (P_2) نیز از روابط زیر قابل محاسبه می باشد:

$$P_2 = T_2 \cdot W$$

$$P_2 = P_e - (P_{Fe} + P_{mec})$$

$$P_2 = P_1 - \Delta P$$

$$\Delta P = P_{cu} + P_{Fe} + P_{mec}$$

- کل تلفات موتور (ΔP) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

مثال: در یک مولد DC 10 kw/2580v تلفات بصورت زیر است:

تلفات مکانیکی 650W، تلفات مسی تحریک یا استاتور 350w، تلفات مسی آرمیچر 300w و تلفات آهنی 50w می-

باشد، مطلوب است محاسبه:

الف) تلفات کل مولد، ب) توان ورودی یا توان مکانیکی، ج) راندمان یا ضریب بهره مولد، د) توان الکترومغناطیسی

$$P_{cu} = P_A + P_F = 300 + 350 = 650 \text{ W}$$

مولد

$$\Delta P = P_{cu} + P_{Fe} + P_{mec} = 650 + 50 + 650 = 1350 \text{ W}$$

$$P_1 = P_2 + \Delta P = 10000 + 1350 = 11350 \text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{10000 \times 100}{11350} = \% 88.1$$

$$P_e = P_2 + P_{cu} = 10000 + 650 = 10650 \text{ W}$$

فصل سوم

مولدهای جریان مستقیم:

ماشینهای DC واقعی دارای دو دسته سیم پیچ هستند:

1- سیم پیچ آرمیچر ، 2- سیم پیچ های تحریک

- مولدهای DC را می توان با توجه به نحوه ارتباط الکترویکی سیم پیچ تحریک و سیم پیچ آرمیچر به چهار دسته تقسیم بندی کرد: 1- مولد تحریک مستقل، 2- مولد شست یا موازی ، 3- مولد سری، 4- مولد سری-موازی یا مختلط (کمپوند)


مولدها را از نظر چگونگی تأمین جریان تحریک به دو دسته تقسیم می کنند:

1- مولدهای تحریک مستقل ، 2- مولدهای خود تحریک

1- مولد تحریک مستقل: در اینگونه مولدها سیم پیچ تحریک از طریق یک منبع تغذیه جریان DC خارجی بنام اکسایتر

تغذیه می شود و ارتباطی با سیم پیچ آرمیچر ندارد.

مدار الکتریکی معادل مولد تحریک مستقل همراه با ولتاژها و جریانهای قسمتهای مختلف آن و روابط بین آنها در زیر

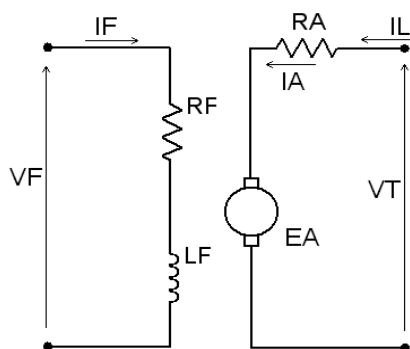

$$I_A = I_L$$

نشان داده شده است.

$$I_F = \frac{V_F}{R_F}$$

$$V_T = E_A - R_A I_A - \varepsilon$$

I_A = جریان آرمیچر ، I_L = جریان بار ، I_F = جریان تحریک

R_A = مقاومت اهمی آرمیچر ، R_F = مقاومت تحریک ،

L_F = اندوکتانس مدار تحریک ، E_A = نیروی محرکه تولیدی مولد ، V_T = ولتاژ خروجی مولد ، V_F = ولتاژ تحریک ،

ε (اسیلون) = افت ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر


2- مولدهای خود تحریک: مولدهای خود تحریک بر حسب اتصال سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر عبارتند از:

الف) مولد موازی یا شست: در این مولد سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر بطور موازی قرار می گیرد و از 2 تا 3

درصد جریان تولیدی آرمیچر برای تغذیه خود استفاده می نماید:

نکته 1: در این مولد چون جریان سیم پیچ تحریک کم می‌باشد برای ایجاد آمپر دور لازم تعداد دور آن زیاد اما قطر آن کم می‌باشد بنابراین مقاومت تحریک زیاد می‌باشد.

نکته 2: ولتاژ خروجی مولد توسط یک مقاومت متغیر که با سیم پیچ تحریک سری می‌شود تنظیم می‌گردد.

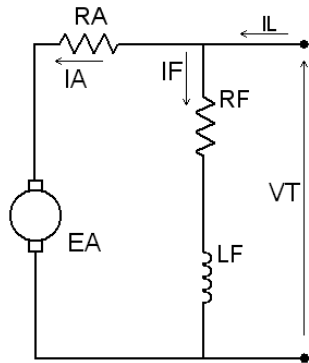


مدار الکتریکی این مولد همراه با فرمولهای مربوطه در زیر آورده شده است:

$$I_A = I_F + I_L \quad , \quad I_F = \frac{V_T}{R_F} \quad , \quad I_L = \frac{P_2}{V_T} \quad , \quad V_T = E_A - R_A I_A - \varepsilon$$

ب- مولد سری: در این مولد سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر بصورت سری اتصال پیدا می‌کند.

نکته: در این مولد چون تمام جریان آرمیچر که جریان زیادی می‌باشد از سیم پیچ تحریک می‌گذرد بنابراین تعداد دور سیم پیچ تحریک را کم اما قطر آن را زیاد انتخاب می‌کنند بنابراین مقاومت تحریک کم می‌باشد.

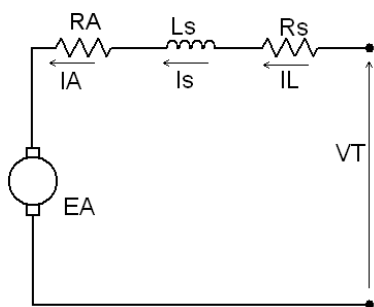

مدار الکتریکی این مولد همراه با فرمولهای مربوطه در زیر آمده است:

$$I_A = I_S = I_L = \frac{P_2}{V_T} \quad , \quad V_T = E_A - I_A (R_A + R_S) - \varepsilon$$


$R_S =$ مقاومت تحریک سری ، $L_S =$ اندوکتانس سیم پیچی سری ، $I_S =$ جریان

تحریک سری

ب- مولد مختلط یا کمپوند: مدار تحریک این مولد از دو سیم پیچ تشکیل شده است یکی بطور سری و دیگری بطور موازی، و به دو صورت این سیم پیچها تغذیه می‌شوند:


1- مولد کمپوند با انشعاب بلند (شست بلند) 2- مولد کمپوند با انشعاب کوتاه (شست کوتاه)

شکل مدار الکتریکی هر دو مولد در زیر آورده شده است:

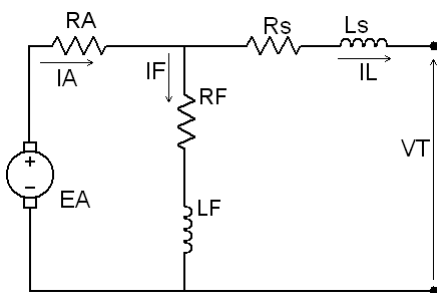

مولد کمپوند

با انشعاب کوتاه

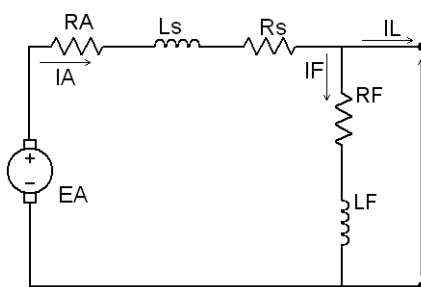

مولد کمپوند

با انشعاب بلند

بدلیل کوچک بودن افت ولتاژ در سیم پیچ سری، اختلاف بین این دو نوع اتصال ناچیز است لذا با تقریب مناسب روابط مربوطه زیر برای هر دو نوع بکار می‌رود.

$$I_A = I_F + I_L \quad , \quad I_F = \frac{V_T}{R_F} \quad , \quad I_L = \frac{P_2}{V_T} \quad , \quad V_T = E_A - I_A (R_A + R_S) - \varepsilon$$

مشخصات اصلی مولدهای جریان مستقیم: کیفیت و خواص مولدهای جریان مستقیم را به کمک مشخصات آنها مورد

تحلیل و بررسی قرار می‌دهند این مشخصات روابط بین مقادیر اصلی زیر را که مبین کار مولدهاست نشان می‌دهند.

$$E_A, V_T, I_A, I_F, W, n \text{ (معمولاً مشخصات مولدها را در دور ثابت بدست می‌آورند).}$$

1- مشخصه بی‌باری: این منحنی تغییرات نیروی محرکه مولد را به ازاء تغییرات جریان تحریک نشان می‌دهد.

$$E_A = f(I_F) \quad , \quad n = \text{const} \quad , \quad I_L = 0$$

2- مشخصه خارجی مولد: این مشخصه ولتاژ خروجی مولد را به ازاء تغییرات بار نشان می‌دهد.

$$V_T = f(I_L) \quad , \quad n = \text{const} \quad , \quad R_F = \text{const}$$

3- مشخصه تنظیم مولد: این مشخصه تغییرات جریان تحریک را به ازاء تغییرات بار نشان می‌دهد.

$$I_F = f(I_L) \quad , \quad n = \text{const} \quad , \quad V_T = \text{const}$$

درصد تنظیم ولتاژ: نسبت تغییرات ولتاژ خروجی را نسبت به ولتاژ بار درصد تنظیم ولتاژ گویند.

$$\% V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$

نکته: در یک مولد هر قدر درصد تنظیم ولتاژ در بار نامی کوچکتر باشد، امکان تنظیم ولتاژ خروجی ساده تر است.

مشخصات مولد با تحریک مستقل:

الف) مشخصه بی‌باری: این مشخصه به ازاء جریان بار صفر و دور ثابت بدست می‌آورند و برای رسم آن از رابطه نیروی محرکه استفاده می‌کنند.

$$E_A = f(I_F) \quad , \quad n = \text{const} \quad , \quad I_L = 0$$

نکته: چون در طول آزمایش بی‌باری w ثابت است و هر تابعی از جریان تحریک است یعنی $\varphi = f(I_f)$ لذا نیروی محرکه

تولیدی تابع جریان تحریک I_f می‌باشد.


$$V_T = E_A - R_A I_A - \varepsilon \quad \rightarrow \quad V_T = E_A = K \cdot \varphi \cdot w$$

برای انجام آزمایش بی‌باری و رسم منحنی آن ابتدا مولد را با دور ثابت بحرکت در می‌آوریم سپس با افزایش جریان

تحریک از صفر تا اینکه ولتاژ خروجی به اندازه $1/1$ تا $1/25$ ولتاژ نامی افزایش یابد سپس نقاط بدست آمده ولتاژ

خروجی را با توجه به جریان تحریک آن به هم وصل می‌کنیم تا منحنی رفت بی‌باری بدست آید حال اگر جریان تحریک را کاهش دهیم تا به صفر رسد و نقاط بدست آمده را نیز بار به هم وصل کنیم.

نکته 1: در حالت بی‌باری E_A با V_T برابر می‌-

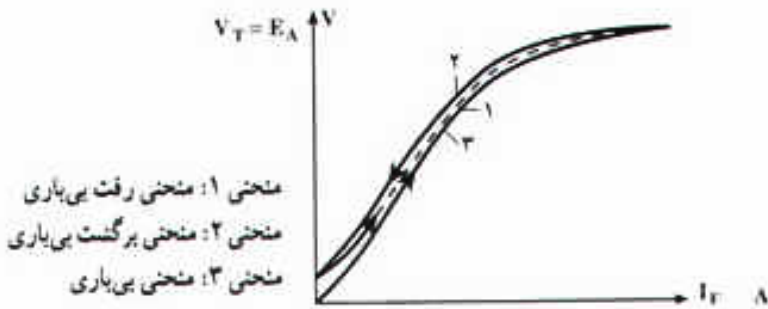

باشد.

نکته 2: منحنی بی‌باری را چون شبیه منحنی

مغناطیسی شوندگی هسته می‌باشد در بعضی


موارد منحنی مغناطیسی هسته نیز نامیده می‌شود.

نکته 3: نقطه مربوط به ولتاژ نامی ماشین باید در قسمت منحنی (شروع اشباع) باشد زیرا اگر ولتاژ نامی ماشین روی

قسمت خطی قرار گیرد به ازاء تغییر جزئی در جریان تحریک ولتاژ بشدت تغییر می‌کند و کار ماشین ناپایدار می‌شود و

چنانچه روی قسمت اشباع شده واقع شود امکان تنظیم ولتاژ ماشین محدود می‌گردد.

نکته 4: اگر منحنی بی‌باری را در دور n داشته باشیم، می‌توانیم مشخصات بی‌باری را در دور n بدست آوریم به شرط آنکه

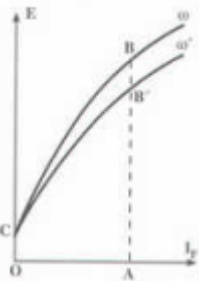

جریان تحریک را ثابت فرض کنیم از رابطه زیر می‌توانیم استفاده نمائیم.

$$\frac{E_A}{E_{A'}} = \frac{K \cdot \phi \cdot \omega}{K \cdot \phi \cdot \omega'} = \frac{W}{W'} = \frac{n}{n'}$$

ب) مشخصه خارجی مولد تحریک مستقل: این مشخصه عبارتست از:


$$V_T = f(I_L) \quad , \quad n = \text{const} \quad , \quad R_F = \text{const}$$

برای بدست آوردن این مشخصه: ابتدا مولد را با دور نامی بحرکت در می‌آوریم سپس مدار تحریک را وصل کرده و با

تغییر رتوستای آن جریان تحریک را به مقدار نامی آن می‌رسانیم. حال با ثابت نگه داشتن دور و جریان تحریک، بار را

وصل کرده و مقدار آن را تا جایی افزایش می‌دهیم تا به ازاء جریان نامی، ولتاژ ترمینال مقدار نامی خود را بدست آورد.

- از کنار هم قرار دادن مقادیر بدست آمده از این آزمایش مشخصه خارجی

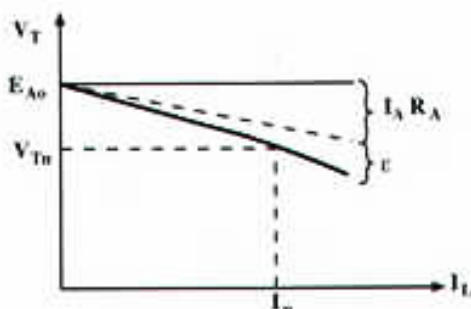

مولد به صورت شکل زیر بدست می‌آید.

- همانطور که از منحنی خارجی پیداست با افزایش بار افت ناشی

از مقاومت اهمی آرمیچر ($R_A I_A$) و افت ناشی از عکس العمل آرمیچر (ε) افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ خروجی کاهش می‌یابد.


- در حالتیکه جریان بار صفر است ولتاژ خروجی مولد با نیروی محرکه القایی (E_A) برابر است. ($V_T = E_{A0}$)

(ج) مشخصه تنظیم مولد تحریک مستقل: در این مشخصه به ازاء

$$I_F = f(I_L), n = \text{const}, V_T = \text{const}$$

می‌باشد که در زیر رسم شده است.

- در واقع مشخصه تنظیم نشان می‌دهد که برای ثابت ماندن ولتاژ خروجی در بارهای مختلف، جریان تحریک چگونه

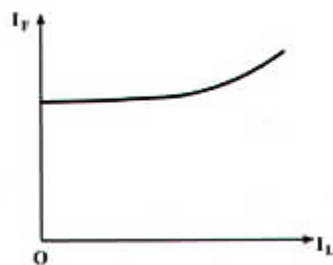

بایستی تغییر کند (زیرا می‌دانیم که با افزایش بار ولتاژ خروجی کاهش می‌یابد ولی می‌توان

با افزایش جریان تحریک جبران این کاهش را نمود).

کاربرد مولد تحریک مستقل:

1- به علت درصد تنظیم بالا در مولدهای 4 تا 24 ولت یا در مولدهای با ولتاژ بیش از 600 ولت که باید ولتاژ آنها در

حدود وسیعی تنظیم گردد. 2- تحریک مولدهای بزرگ نیروگاهی 3- تنظیم دور موتورها

مولد شنت یا موازی (راه اندازی و تعیین نقطه کار آن):

- شرط خود تحریکی مولد موازی آن است که فوران پسماند مغناطیسی در آن 2 تا 3 درصد فوران نامی ماشین باشد.

- شروع کار مولد شنت بر اثر وجود پسماند مغناطیسی در قطبها می‌باشد. یعنی وقتی مولد را به گردش در می‌آوریم، به

علت قطع خطوط قوای پس مانده توسط هادیهای آرمیچر، ولتاژی در آن القاء می‌شود.

این ولتاژ به دو سر مدار تحریک اعمال می‌گردد و جریان کمی از سیم پیچ تحریک قطبها عبور می‌دهند. در نتیجه فوران

قطبها زیاد شده و نیروی محرکه الکتریکی بیشتری در مولد القاء می‌شود و ولتاژ دو سر مدار تحریک بالا می‌رود و مجدداً

جریان تحریک افزایش یافته و ولتاژ القایی بزرگتر می‌شود. بالاخره به حالتی می‌رسیم که ($V_T = R_F \cdot I_F$) می‌شود. در

اینصورت نیروی محرکه القایی ثابت می‌ماند.

- **خط القاء:** اگر مشخصه $V_T = R_F \cdot I_F$ را رسم کنیم خطی بدست می‌آید که در نقطه ای منحنی بی‌باری را قطع می‌کند

به این خط، خط القاء می گویند.

- **نقطه کار مولد شنت:** نقطه تقاطع خط القاء $V_T = R_F \cdot I_F$ و منحنی بی باری $E_A = f(I_F)$ را که ولتاژ مولد در آن

نقطه تثبیت می شود. نقطه کار مولد شنت گویند.

- عمل افزایش جریان تحریک و نیروی محرکه در نقطه کار خاتمه می یابد و ولتاژ در این نقطه ثابت می شود.

- ولتاژ خروجی ترمینال مولد شنت روی خط القاء حرکت می کند و ولتاژ القایی آرمیچر روی منحنی بی باری.

$$R_F = \frac{V_T}{I_F}$$

- شیب خط القاء در واقع مقاومت تحریک مولد را نشان می دهد.

- اگر مقاومت مدار تحریک (RF) زیاد شود

خط القاء منحنی بی باری را زودتر قطع می کند.


در نتیجه نقطه کار به سمت مبدأ مختصات

حرکت می کند (یعنی شیب آن زیادتر می شود)

- بعبارتی دیگر، افزایش مقاومت مدار تحریک،

سبب تغییر مکان خط القاء می شود.

- اگر مقاومت مدار تحریک آنقدر زیاد شود که

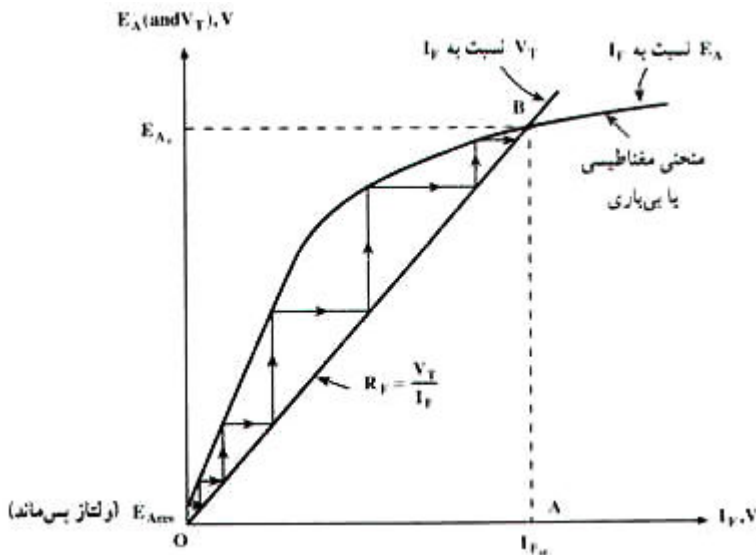


خط القاء بر منحنی بی باری مماس شود، مولد حالت ناپایداری خواهد داشت و نیروی محرکه نمی تواند مقدار معینی باشد

در این حالت می گویند مقاومت مدار تحریک بحرانی است.

- اگر مقاومت مدار تحریک را آنقدر زیاد کنیم که دیگر خط القاء و منحنی بی باری

یکدیگر را قطع نکنند در اینصورت دیگر ولتاژی در آرمیچر القاء نخواهد شد.

عواملی که سبب عدم تحریک یا عدم راه اندازی مولد نشست می شود عبارتند از:

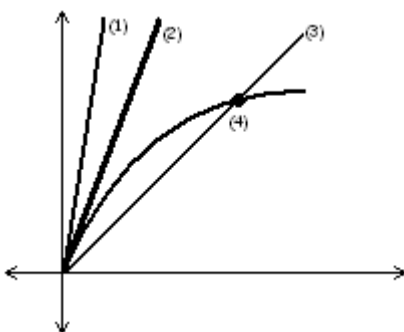


1- پس مانده مغناطیسی ناچیز یا صفر باشد. 2- جهت جریان تحریک طوری باشد که فوران ناشی از آن، فوران پسماند را

خنثی کند. 3- مقاومت مدار تحریک از حد معینی بیشتر باشد. 4- جهت گردش آرمیچر برعکس باشد که سبب عکس

شدن جهت جریان تحریک می شود. 5- دور محور از حد معین کمتر باشد.

الف) مشخصه بی‌باری مولد شنت: این مشخصه همانند مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل می‌باشد که قبلاً رسم گردید. اصولاً برای رسم منحنی بی‌باری مولد شنت آن را به صورت تحریک مستقل راه اندازی می‌کنند.

ب) مشخصه خارجی شنت: این مشخصه، تغییرات ولتاژ ترمینال یا خروجی برحسب جریان بار یعنی $V_T = f(I_L)$

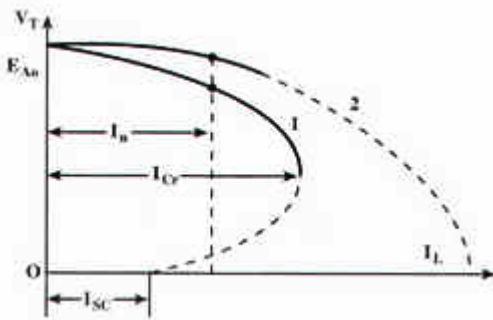

به ازاء $R_F = \text{const}$ و $n = \text{const}$ می‌باشد که در زیر رسم شده است.

- لازم به ذکر است که مشخصه خارجی مولد تحریک مستقل نیز جهت

مقایسه با مشخصه خارجی مولد شنت رسم شده است.

نکته مهم: در مولد تحریک مستقل افت ولتاژ در هنگام بارداری ناشی از دو

عامل بود: 1- افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی آرمیچر $(R_A \cdot I_A)$ -2 افت ولتاژ ناشی از مقاومت عکس العمل

مغناطیسی آرمیچر (\mathcal{E})

اما در مولد شنت کم شدن ولتاژ خروجی در هنگام بارداری ناشی از سه عامل می‌باشد:

1- افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی آرمیچر $(R_A \cdot I_A)$ -2 افت ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر (\mathcal{E})

3- کاهش جریان تحریک به دلیل کاهش ولتاژ خروجی (V_T)

- در مولد تحریک مستقل با کاهش مقاومت بار R_L جریان بار I_L دائماً رو به افزایش است و در حالتیکه $R_L = 0$ یعنی حالت اتصال کوتاه مولد این جریان به حداکثر می‌رسد.

- اما در مولد شنت جریان I_L فقط تا مقدار معینی (I_{SC}) که معمولاً از 2 تا 2/5 برابر جریان نامی تجاوز نخواهد کرد، افزایش می‌یابد و سپس رو به کاهش می‌رود (طبق منحنی)

- در حالت I_{SC} که مربوط به اتصال کوتاه دو سر خروجی است، ($V_T = 0$) لذا جریان تحریک نیز صفر می‌شود. پس جریان اتصال کوتاه فقط ناشی از ولتاژ القایی در اثر پسماند مغناطیسی طبیعی می‌باشد.

ج) مشخصه تنظیم مولد شنت: این مشخصه $I_F = f(I_L)$ به ازاء $V_T = \text{CONST}$ و $n = \text{CONST}$ می‌باشد.

مشخصه تنظیم تمام ماشینهای جریان مستقیم خود تحریک مانند مشخصه تنظیم مولد تحریک مستقل می‌باشد.

کاربرد مولد شنت: درصد تنظیم ولتاژ مولد شنت بالاست البته کمتر از تحریک مستقل است: 1- بعلت درصد تنظیم

بالا در شارژ باطری ها ، 2- تأمین برق روشنایی (اضطراری) ، 3- تغذیه سیستم پیچ تحریک مولدهای نیروگاهی

مشخصات مولد سری: این مولد اصولاً فقط دارای یک مشخصه $V_T = f(I_L)$ به ازاء $n = \text{const}$ می باشد اما می توان

با تحریک مستقل مشخصه مغناطیسی این مولد را نیز بدست آورد.

الف) مشخصه بی باری مولد سری: همانطور که گفته شد با مولد سری نمی توان آزمایش بی باری را انجام داد زیرا در

حالت بی باری دو سر خروجی باز است و در نتیجه جریان تحریک و فوران ایجاد شده توسط آن صفر می باشد و نیروی

محركه ای در آرمیچر القاء نمی شود. بنابراین برای رسم منحنی بی باری مولد را به صورت تحریک مستقل راه اندازی می -

کنند در نتیجه منحنی آن همانند منحنی بی باری مولد تحریک مستقل می باشد.

ب) مشخصه خارجی مولد سری: $n = \text{const}$, $V_T = f(I_L)$

ابتدا مولد را با دور ثابت به گردش در می آوریم. حداکثر مقاومت بار را در مدار قرار می دهیم. در این حالت جریان کمی

از آرمیچر و تحریک می گذرد و فوران پسماند تقویت شده و نیروی محركه القایی زیاد می گردد و بدنبال آن ولتاژ خروجی


افزایش می یابد. با کاهش مقاومت بار جریان بار و جریان تحریک افزایش می یابد تا جایی که قطبها اشباع شوند از آن به

بعد چون فوران قطبها ثابت شده و دور هم ثابت است نیروی محركه ثابت می ماند. اما به دلایل زیر ولتاژ خروجی مقداری

کاهش می یابد.

1- افت ولتاژ در هادیهای آرمیچر ، 2- افت ولتاژ در سیم پیچی تحریک ، 3- افت ولتاژ بر اثر عکس العمل مغناطیسی


القاء شونده (آرمیچر)

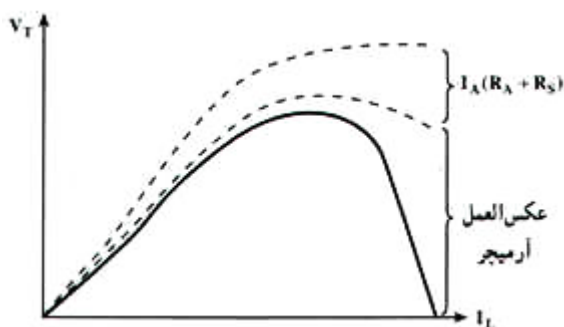

- در زیر مشخصه خارجی و بی باری مولد سری با هم رسم شده اند:

کاربرد مولد سری: مورد استفاده مولد سری خیلی کم است، زیرا ولتاژ دو سر آرمیچر بر اثر تغییر جریان بار بطور قابل

ملاحظه ای تغییر می کند.

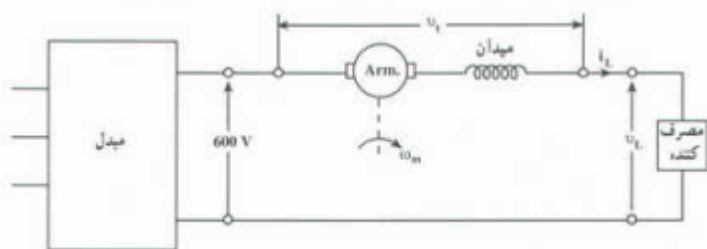


- از این مولد به عنوان جبران کننده افت ولتاژ خط همانند شکل مقابل استفاده می شود.

مولد کمپوند: این مولد اعم از کمپوند با بلند یا شست کوتاه بر دو نوع است:

1- مولد کمپوند اضافی ، 2- مولد کمپوند نقصانی

- در مولد کمپوند اضافی، فوران ناشی از سیم پیچ تحریک سری، فوران سیم پیچ تحریک شنت را تقویت می نماید. در این مولد سیم پیچ تحریک شنت نقش اصلی را به عهده دارد و سیم پیچ تحریک سری در یک بار معین برای جبران افت ولتاژ اهمی و عکس العمل مغناطیسی آرمیچر به کار می رود.

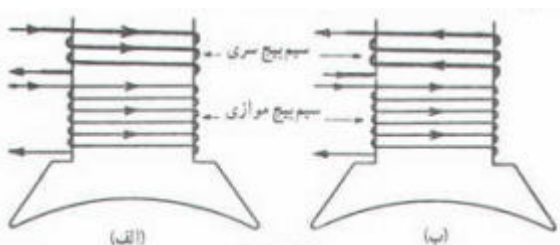

- در مولد کمپوند نقصانی فوران ناشی از سیم پیچ تحریک سری با فوران ناشی از سیم پیچ شنت مخالفت می کند.

مشخصه بی باری مولد کمپوند: در این مولد اعم از اضافی یا نقصانی چون جریان عبوری از سیم پیچ تحریک سری در آزمایش بی باری صفر یا ناچیز است. بنابراین منحنی بی باری آن همانند مولد شنت بدست می آید.

مشخصه خارجی مولد کمپوند اضافی: همانند مولدهای دیگر آزمایش بارداری را روی این مولد انجام داده و شاخص

$$V_T = f(I_L) \text{ را در } R_F = \text{const} \text{ و } n = \text{const} \text{ رسم می کنیم.}$$

برای مولد کمپوند اضافی در حالت بارداری یکی از سه حالت زیر پیش خواهد آمد:

1- با افزایش بار، ولتاژ خروجی نیز زیاد می شود. این حالت را فوق کمپوند می گویند.


- در این حالت، افزایش نیروی محرکه ناشی از سیم پیچ سری بزرگتر از افت ولتاژ در اثر مقاومت و عکس العمل آرمیچر است.

2- با افزایش بار، ولتاژ خروجی ثابت می ماند. این حالت را کمپوند مسطح یا تخت می گویند.

- در این حالت، افت ولتاژ ناشی از مقاومت و عکس العمل آرمیچر، با افزایش نیروی محرکه ناشی از سیم پیچ سری جبران می شود.

3- با افزایش بار، ولتاژ خروجی کاهش می‌یابد. این حالت را زیر کمپوند می‌گویند.

- در این حالت، افزایش نیروی محرکه ناشی از سیم پیچ سری نمی‌تواند افت ولتاژها را جبران کند.

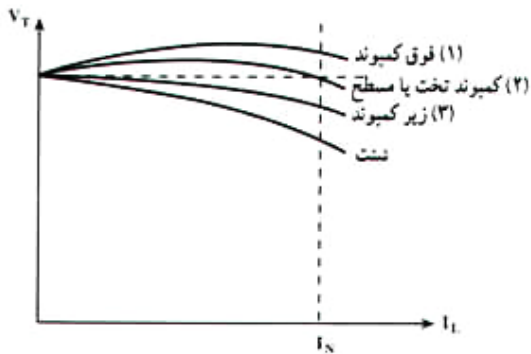

البته در این حالت افت ولتاژ مولد کمتر از افت ولتاژ در مولد شنت است.


نکته: در مولد کمپوند اضافی میتوان با موازی بستن یک مقاومت با سیم

پیچ تحریک سری جریان آن را تنظیم نمود تا در صورت نیاز، یکی از

حالات فوق را برای مولد ایجاد کرد.

منحنی مشخصه مولد کمپوند نقصانی: در این مولد میدان ناشی از تحریک سری هنگامی که از مولد بار گرفته می‌شود

با میدان ناشی از تحریک شست مخالفت کرده و آن را تضعیف می‌کند و ولتاژ خروجی آن بشدت کاهش می‌یابد.

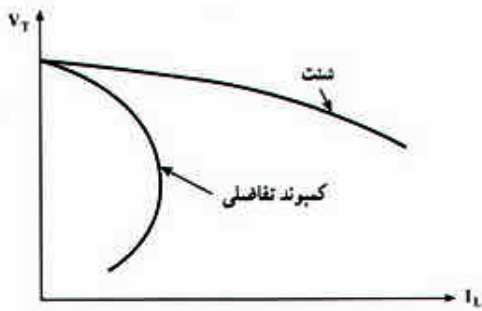

نکته: افت ولتاژ خروجی در این مولد بسیار شدیدتر از مولد شست است. زیرا

در این مولد علاوه بر افت ولتاژهای موجود در مولد شست، مخالفت میدان سیم

پیچی تحریک سری با میدان تحریک شست، سبب تضعیف شدید میدان

مغناطیسی قطبها می‌شود و در نتیجه نیروی محرکه بشدت کاهش می‌یابد.

کاربرد مولد کمپوندها:

1- مولد کمپوند اضافی در تحریک مولدهای نیروگاهی نقش مؤثری دارد.

2- از مولدهای کمپوند تخت، جایی استفاده می‌شود که نیاز به ولتاژ ثابتی باشد و فاصله بین مولد و مصرف کننده کم

باشد.

3- از مولدهای کمپوند اضافی در حالت فوق کمپوند در مواردی استفاده می‌شود که بار نیاز به ولتاژ ثابت دارد ولی

فاصله بین مولد و مصرف کننده زیاد می‌باشد. که در اینصورت ولتاژ اضافی تولید صرف به جبران افت ولتاژ خط می

شود.

4- از مولد کمپوند نقصانی بیشتر در جوشکاری استفاده می‌شود.

فصل چهارم

موتورهای جریان مستقیم:

- موتورهای الکتریکی امکان دسترسی به انرژی مکانیکی در حالت‌های مختلف را با هزینه نسبتاً کم، طول، عمر زیاد، بهره برداری ساده و کم سرو صدا و روش‌های متنوع و کارآمد کنترل، فراهم ساخته اند.
- در حال حاضر موتورهای الکتریکی از قدرتهای بسیار کوچک برای استفاده در ابزار دقیق و مهندسی پزشکی و ... تا قدرتهای بسیار زیاد (صدها کیلو وات) برای استفاده در صنایع سیمان و کارخانجات نورد فولاد و پالایشگاه ها و ... ساخته می شوند.
- دو ویژگی برجسته موتورهای جریان مستقیم که باعث شده هنوز از آنها استفاده شود عبارتند از:
 - 1- امکان کنترل دور دقیق و وسیع ، 2- گشتاور راه اندازی بسیار خوب
- علی رغم مزیت بالا باید در نظر داشت مزیت بالا باید در نظر داشت که موتور DC نسبت به مشابه AC خود به مراتب گرانتر و هزینه بهره برداری و تعمیرات آن نیز غالباً بیشتر است. مضافاً بر اینکه چون شبکه های صنعتی معمولاً AC هستند در صورت استفاده از موتورهای جریان مستقیم بایستی یک منبع تغذیه اختصاصی نیز برای موتور تدارک ببینیم که بر گرانی هزینه آن می افزاید.

کمیت‌های اصلی در موتورهای مستقیم: همانند مولدها عبارتند از:

- جریان آرمیچر (I_A) ، جریان تحریک (I_F) ، سرعت با دور (n) ، نیروی محرکه القایی (E_A) و ولتاژ ترمینالها (V_T)
- در مولدها فرض بر این بود که دور ثابت است و تغییرات 4 کمیت دیگر مورد مطالعه قرار می گرفت اما در موتورها را V_T را ثابت می گیرند.
- در موتورها کمیت‌های مکانیکی خصوصاً دور و گشتاور بیشتر مورد توجه قرار می گیرند اما در مولدهای بحث اصلی روی کمیت‌های الکتریکی خصوصاً ولتاژ و جریان می باشد.

گشتاور در سیستم های دوار:

- حاصلضرب خارجی بردارهای نیرو و فاصله به عنوان گشتاور تعریف می شود. $T = F \times r$

$$|T| = |F| \cdot |r| \cdot \sin \alpha \quad T = \text{بردار گشتاور بر حسب نیوتن متر (N.m)}$$

F = بردار نیرو بر حسب نیوتن (N) ، r = بردار فاصله بر حسب متر ، α = زاویه بین بردار نیرو و فاصله

- اگر امتداد نیرو و فاصله بر هم عمود باشند رابطه بالا مهار شده و به صورت $T = F \cdot r$ در می آید.

- در سیستم های دوار رابطه بین گشتاور با توان و سرعت زاویه ای بصورت زیر تعریف می شود.

$$T = \frac{P}{W} \quad , \quad W = \frac{2\pi n}{60} \quad , \quad T = \frac{60P}{2\pi n}$$

P = قدرت مکانیکی محور دوار بر حسب وات ، W = سرعت زاویه ای محور دوار بر حسب رادیان بر ثانیه

T = گشتاور محور بر حسب نیوتن متر

مثال: در یک موتور هنگام راه اندازی قدرت مکانیکی محور چقدر است؟

$$\rightarrow \text{در راه اندازی} \quad n=0 \quad \rightarrow \quad w=0 \quad \rightarrow \quad P = T.W = T \times 0 = 0$$

پس قدرت مکانیکی سیستم های دوار در زمان راه اندازی صفر است.

انواع گشتاور در موتورهای DC:

الف) گشتاور الکترومغناطیسی: نسبت قدرت تبدیل یافته (قدرت الکترومغناطیسی) به سرعت زاویه ای محور را

$$T_e = \frac{P_e}{w} = \frac{60P_e}{2\pi n} \quad \text{گشتاور الکترومغناطیسی می نامند و با } T_e \text{ نمایش می دهند.}$$

ب) گشتاور مفید: نسبت قدرت خروجی (قدرت مفید) به سرعت زاویه ای محور گشتاور مفید نامیده می شود و با T_2 یا

$$T_U = \frac{P_2}{w} = \frac{60P_2}{2\pi n} \quad T_U \text{ نمایش می دهند.}$$

چون $P_2 < P_e$ می باشد پس $T_2 < T_e$ نیز می باشد.

مشخصه های موتورهای جریان مستقیم:

مشخصه اصلی موتورهای جریان مستقیم عبارتند از:

الف) مشخصه الکترومغناطیسی: $T = f(I_A)$: از این مشخصه می توان نتیجه گرفت که برای تأمین گشتاورهای

مختلف بوسیله الکتروموتور چه مقدار جریان توسط آرمیچر آن از شبکه دریافت می شود.

ب) مشخصه الکترومکانیکی: $n = f(I_A)$: از این مشخصه می فهمیم که درباره های مختلف دور موتور چگونه تغییر خواهد کرد.

ج) مشخصه گشتاور دور: $n = f(T)$ یا $W = f(T)$: مهمترین مشخصه الکتروموتور می باشد و بیان کننده تغییرات دور در گشتاورهای مختلف است.

درصد تنظیم سرعت در موتورهای DC:

تغییرات سرعت از بی باری تا بار کامل را نسبت به سرعت در بار کامل، درصد تنظیم سرعت گویند.

$$\%S_R = \frac{n_0 - n}{n} \times 100, \quad \%S_R = \frac{w_0 - w}{w} \times 100$$

$\% S_R$ = درصد تنظیم سرعت، n_0 = سرعت در بی باری، n = سرعت در بار کامل

- هر قدر درصد تنظیم سرعت کوچکتر باشد امکان تنظیم دور در موتور بیشتر است.

نکته: در رابطه اساسی ماشینهای جریان مستقیم که قبلاً مطرح شده بود کماکان در مورد موتورهای DC نیز مورد استفاده



قرار می گیرند: $(1) E_A = K \cdot \phi \cdot W$, $K = \frac{ZP}{2\pi a}$

$(1) E_A = K' \cdot \phi \cdot n$, $K' = \frac{ZP}{60a}$, $(2) T = K \cdot \phi \cdot I_A$

انواع تحریک موتورهای جریان مستقیم:

1) موتور تحریک مستقل و موتور شست:

- چون این دو نوع موتور از نظر مشخصه های موتوری تفاوت کمی دارند بنابراین در یک گروه مورد بررسی قرار می

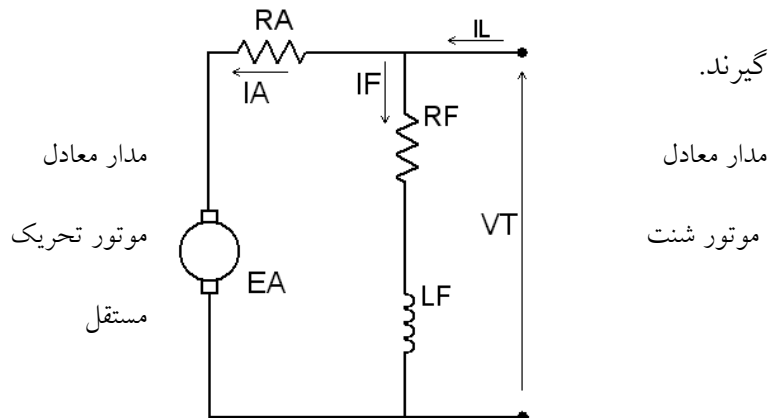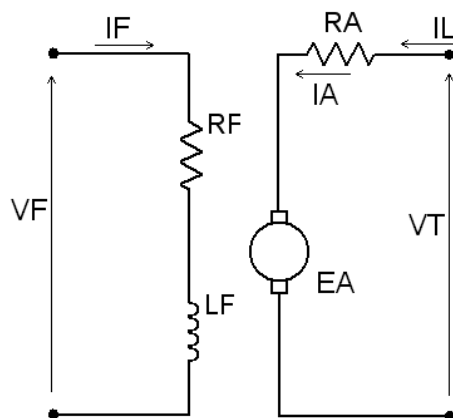


گیرند.

مدار معادل موتور شنت: $I_F = \frac{V_F}{R_F}, I_L = \frac{P_1}{V_T}, I_A = I_L - I_F, V_T = E_A + R_A \cdot I_A$

مدار معادل موتور تحریک مستقل: $I_F = \frac{V_F}{R_F}, I_L = \frac{P_1}{V_T}, I_A = I_L, V_T = E_A + R_A \cdot I_A$


مشخصه الکترومغناطیسی موتور شست و تحریک مستقل: $T = f(I_A)$

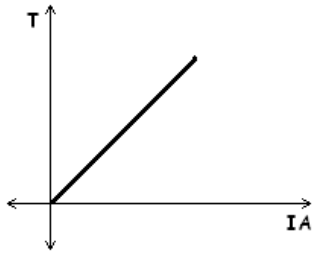

با فرض $V_T = \text{Const}$ و $\phi = \text{const}$ مشخصه $T = f(I_A)$ طبق رابطه ی $T = K \cdot \phi \cdot I_A$ به صورت زیر میباشد.

مشخصه گشتاور دور موتور شست و تحریک مستقل: $W = f(T)$

با جایگزینی روابط اساسی در رابطه ی $V_T = E_A + R_A \cdot I_A$ به رابطه $W = \frac{V_T}{K\phi} - \frac{R_A}{(K\phi)^2} T$ خواهیم رسید که

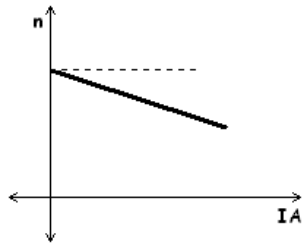

ارتباط بین سرعت زاویه ای و گشتاور را بیان و اگر آن را رسم کنیم نمودار آن خطی با شیب منفی خواهد بود.

- $\frac{V_T}{K\phi}$ را در معادله عرض از مبدا و $\frac{R_A}{(K\phi)^2}$ را شیب خط که منفی هم باشد میگویند.

- دقت در نمودار نشان می دهد که موتور شنت و تحریک مستقل در بارهای مختلف سرعت تقریباً ثابتی دارند.

نکته 1- هنگام افزایش بار مکانیکی محور موتور به دلیل افزایش گشتاور مقاوم باید مطابق رابطه ی $T = K \cdot \phi \cdot I_A$

یکی از کمیت‌های جریان آرمیچر (I_A) یا جریان تحریک (I_F) و یا هر دو به گونه ای افزایش یابند که گشتاور

محرک موتور برابر گشتاور مقاوم بار گردد.

I_F را با تغییر در رئوستای تحریک می توان کنترل کرد اما I_A می تواند با کاهش دور موتور و بدون نیاز به اعمال


کنترل از بیرون موتور کنترل گردد. (خاصیت خود تنظیمی موتور شنت)

نکته 2- در متثر شنت و تحریک مستقل اگر تغییر یدر جریان تحریک موتور نداشته باشیم میتوانیم در بارهای

مختلف مقدار فوران ϕ را ثابت فرض نمود و از رابطه ی زیر نسبت ولتاژ القایی آرمیچر و سرعت را بطور کلی

$$\frac{E_{A1}}{E_{A2}} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

بدست آورد.

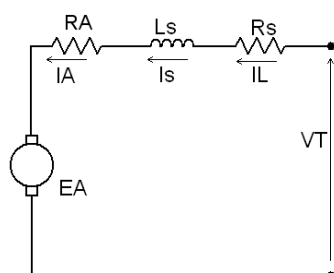

موتور سری:

$$I_A = I_S = I_L = \frac{P_1}{V_T}, \quad V_T = E_A + (R_A + R_S) \cdot I_A$$

مشخصه الکترومغناطیسی در موتور سری $T = f(I_L)$:

$$\phi = K_1 \cdot I_S = K_1 \cdot I_A$$


اگر فرض کنیم که هسته وارد ناحیه اشباع نشده باشد داریم:

$$T = K \cdot \phi \cdot I_A = K(K_1 \cdot I_A) \cdot I_A = K \cdot K_1 \cdot I_A^2 \rightarrow T = K_S \cdot I_A^2$$

$K_S =$ ضریب ثابت موتور سری بر حسب وبر بر آمپر (یا اهم ثانیه)

$I_A =$ جریان موتور سری بر حسب آمپر

$T =$ گشتاور موتور سری بر حسب نیوتن متر

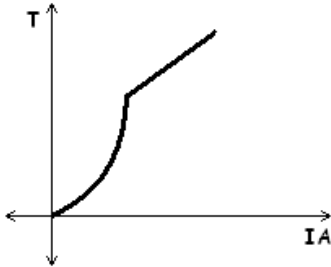

- تا وقتی که هسته وارد ناحیه اشباع نشده مشخصه الکترومغناطیسی موتور سری همانند یک تابع درجه دو می باشد اما وقتی وارد ناحیه اشباع شد به صورت یک تابع خطی خواهد شد.

- رابطه $T = K_S \cdot I_A^2$ نشان میدهد که در موتور سری گشتاور تا وقتی که هسته وارد ناحیه اشباع نشده متناسب با


مجذور جریان است و این خاصیت می تواند ایجاد گشتاور راه اندازی بسیار زیادی را در زمان راه اندازی موتور موجب گردد. چرا که در زمان راه اندازی جریان قابل توجهی از موتور می گذرد.

مشخصه گشتاور دور موتور سری $W = f(T)$:

$$W = \frac{V_T}{\sqrt{K \cdot K_1}} - \frac{1}{\sqrt{T}} - \frac{R_A + R_S}{K \cdot K_1}$$

رابطه ی گشتاور دور موتور سری بصورت می باشد که اگر آن را رسم کنیم به صورت

یک سهمی خواهد شد.

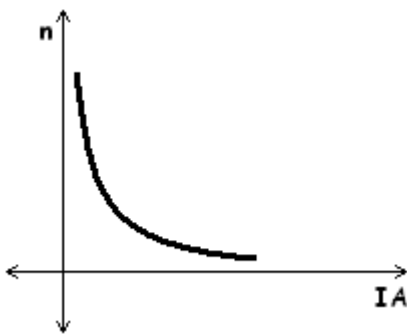

در شکل مقابل مشخصه گشتاور دور یک موتور سری و نقطه کارنامی موتور نشان

داده شده است. این مشخصه نشان می دهد که گشتاور راه اندازی موتور سری بسیار


بزرگ و در عوض در بارهای کم و بی باری دور موتور بسیار زیاد است.

- پس موتور سری برای بارهای با گشتاور راه اندازی زیاد (مانند وسایل حمل و نقل و جراثقالهای برقی) بسیار مناسب


است. اما به هیچ وجه نباید موتور سری بی بار شود چرا که در اینصورت دور آن بسیار زیاد شده قسمتهای گردنده ماشین

آسیب خواهند دید.

موتور مختلط (کمپوند):

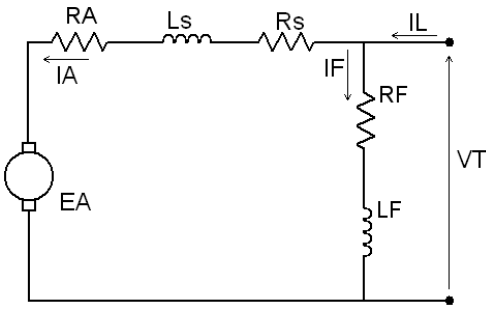

کمپوند با انشعاب بلند

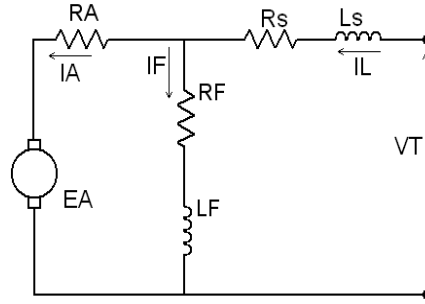

کمپوند با انشعاب کوتاه


نکته: اگر دایره ها را سر اول سیم پیچهای تحریک در نظر بگیریم کمپوند اضافی را در شکل خواهیم داشت اما اگر مربع ها را سر اول سیم پیچهای تحریک در نظر بگیریم کمپوند نقصانی را در شکل خواهیم داشت.

- روابط ولتاژ و جریان برای هر دو شکل به صورت زیر می باشد:

$$I_F = \frac{V_F}{R_F} \quad , \quad I_L = \frac{P_1}{V_T} \quad , \quad I_A = I_L - I_F \quad , \quad V_T = E_A + (R_A \cdot I_A) \cdot I_A$$

مشخصه گشتاور دور موتور کمپوند $W = f(T)$:

در قسمتهای قبل دانستیم که موتور سری نسبت به موتور شنت مشابه خود دارای گشتاور راه اندازی بزرگتری است. اما در مقابل موتور شنت تحمل بی باری را داشته و تغییرات دور آن محدودتر است بنابراین موتور کمپوند دارای ویژگیهای بین موتور سری و شنت می باشد یعنی گشتاور راه اندازی موتور کمپوند بیشتر از موتور شنت و کمتر از موتور سری است و تغییرات دور آن نیز در زیر بار حد وسطی بین موتور شنت و موتور سری است.

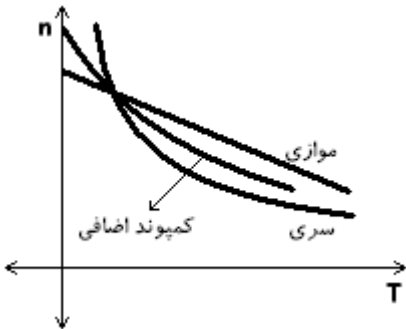

- در موتور کمپوند در بی باری و بارهای کم که اثر سیم پیچی تحریک سری در میدان مغناطیسی ماشین کم است و ایجاد میدان مغناطیسی عمدتاً توسط سیم پیچی تحریک شنت انجام می پذیرد رفتار آن شبیه موتور شنت می باشد اما با افزایش بار

که جریان سیم پیچی تحریک سری زیاد شده موتور کمپوند رفتاری شبیه به موتور سری پیدا می کند.

بنابراین از موتور کمپوند در جاهایی استفاده می شود که نیاز به گشتاور راه اندازی زیاد و در عین حال با تغییرات گسترده بار از حوالی بی باری تا بار کامل مورد نظر باشد.

روشهای راه اندازی موتورهای جریان مستقیم:

در موتورهای DC هنگام راه اندازی که سرعت صفر است. $(w=0)$ ، طبق رابطه $E_A = K \cdot \phi \cdot w$ چون سرعت صفر است ولتاژ آلفایی آرمیچر نیز صفر خواهد بود. $(E_{AS} = 0)$

بنابراین در موتورهای تحریک مستقل و شست جریان راه اندازی بصورت زیر بدست می آید.

$$V_T = E_A + R_A \cdot I_A \quad \rightarrow \quad I_{AS} = \frac{V_T}{R_A}$$

همچنین جریان راه اندازی در موتورهای سری و کمپوندن بصورت زیر بدست می آید.

$$V_T = E_A + (R_A \cdot I_A) \cdot I_A \quad \rightarrow \quad I_{AS} = \frac{V_T}{R_A + R_S}$$

- چون در موتورهای صنعتی R_S ، R_A مقادیر کوچکی هستند جریان راه اندازی تا حوالی 10 برابر جریان نامی (و حتی بیشتر) خواهد شد. که این جریان زیاد مشکلات زیر را در بر خواهد داشت: 1- نیاز به کلیدها و اتصالات با جریان خیلی

بالاتر از جریان نامی، 2- آسیب دیدن سیم پیچی آرمیچر و زغالها، 3- آسیب دیدن قسمتهای مکانیکی تور به دلیل

بزرگی بیش از حد گشتاور راه اندازی، 4- افت ولتاژ زیاد در منبع تغذیه


- برای حل مشکلات راه اندازی در موتورهای صنعتی معمولاً از مقاومتهای پر قدرتی بعنوان راه انداز استفاده می شود.

مقدار این مقاومتها عملاً طوری انتخاب می شوند که جریان راه اندازی از حدود دو برابر جریان نامی بیشتر نشود.

- موتورهای الکتریکی کم قدرت (زیر یک کیلووات) که جریان راه اندازی آنها بدلیل بزرگ بودن مقاومت آرمیچر (R_A)

2 تا 3 برابر جریان نامی می باشند می توانند مستقیماً بدون مقاومت راه انداز به شبکه متصل شوند.

راه اندازهای دستی موتورهای جریان مستقیم:

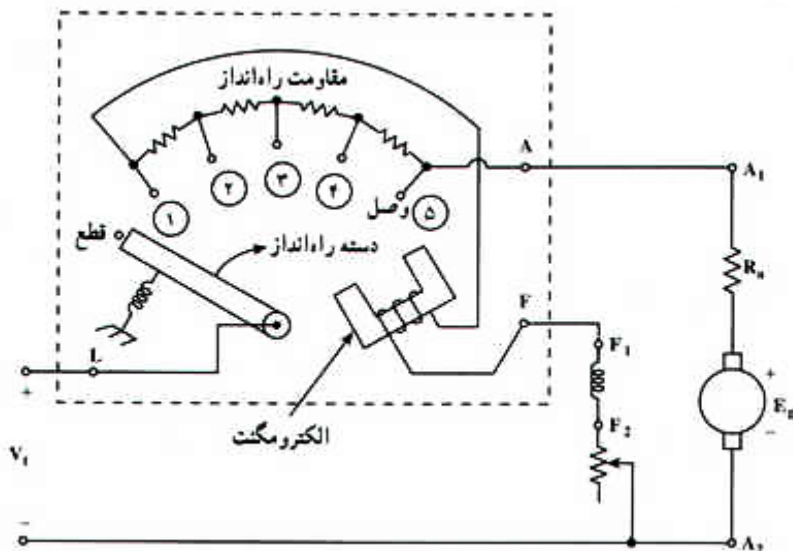

(الف) راه اندازی سه نقطه ای: این نوع راه

اندازی دارای سه ترمینال L و A و F می باشد و

به همین دلیل سه نقطه ای نامیده می شود.

- عملکرد آن بدین صورت است که دسته راه

انداز را در ابتدای راه اندازی بترتیب از شماره 1

تا 5 متناسب با افزایش دور موتور تغییر می دهیم.

در مرحله اول تمام مقاومتها بر سر راه آرمیچر قرار می گیرند و جریان راه اندازی کم است و در مرحله پنجم که سرعت موتور به حد نامی خود رسیده تمام مقاومتهای راه انداز از سر راه آرمیچر برداشته شده اند و دسته راه انداز توسط بوبین مغناطیسی جذب و نگه داشته می شود.


عواملی که سبب قطع دسته راه انداز و خاموش شدن موتور می شوند:

1- قطع برق اصلی: که موجب از بین رفتن خاصیت مغناطیسی هسته شکل شده و دسته راه انداز بوسیله فنر به وضعیت اول خود بر می گردد.

2- قطع جریان تحریک: این خاصیت در واقع حفاظت موتور در برابر قطع تحریک (افزایش شدید دور) است.

عیب راه انداز سه نقطه ای: راه انداز سه نقطه ای برای موتورهای با تنظیم دور وسیع و نیاز به دورهای زیاد مناسب

نیست زیرا برای افزایش دور باید جریان تحریک را کم کنیم که این عامل ممکن است باعث جدا شدن دسته راه انداز از هسته U شکل شود.

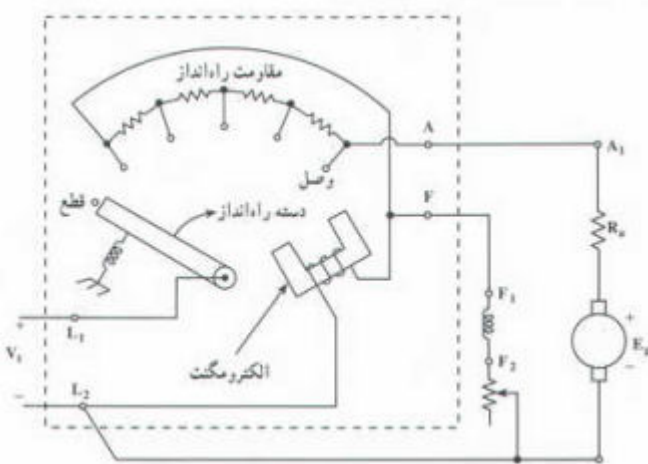

نکته: راه انداز سه نقطه ای برای موتور سری استفاده نمی شود.


ب) راه اندازی چهار نقطه ای: در این نوع راه اندازی امکان

افزایش دور در محدوده وسیع تری وجود دارد. اما قطع مدار

تحریک موجب قطع راه انداز نخواهد شد و برای حفاظت

موتور در برابر قطع تحریک و افزایش دور باید از کلیدهای تابع

دور استفاده نمود.

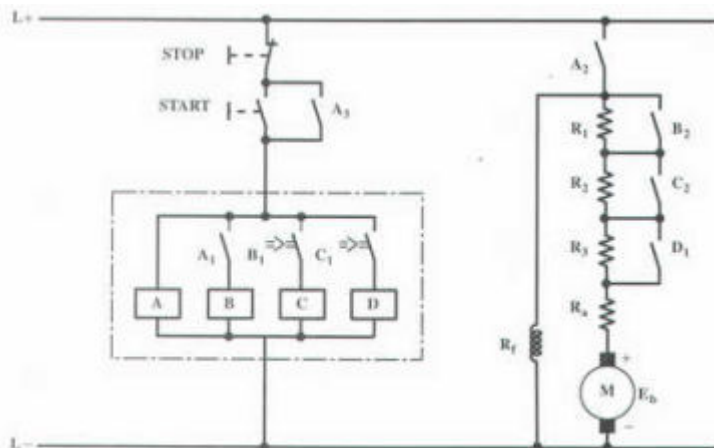

راه اندازی اتوماتیک: در این نوع راه اندازی با

استفاده از چند کنتاکتور و تایمر می توان مداری

طراحی کرد که یکی پس از دیگری مقاومتهای راه

انداز را از مدار خارج کنند. مانند شکل زیر:

تنظیم جریان تحريك در زمان راه اندازی: به علت محدودیت جریان راه اندازی برای بهبود گشتاور و راه اندازی

موتورهای جریان مستقیم آنها را با حداکثر جریان تحريك مجاز راه می اندازند، زیرا طبق رابطه گشتاور تولیدی علاوه بر جریان آرمیچر با جریان تحريك نیز متناسب است.

بنابراین در موتورهای تحريك مستقل، شست و کمپوند مقاومت متغیر مدار تحريك در حداقل مجاز خود قرار می گیرد در حالیکه رئوستای راه انداز مدار آرمیچر حداکثر است.

روشهای کنترل دور موتورهای جریان مستقیم:

با توجه به رابطه اساسی خواهیم داشت: $E_A = K \cdot \phi \cdot \omega \rightarrow \omega = \frac{E_A}{K \cdot \phi}$

1- در موتورهای تحريك مستقل و شست رابطه سرعت به صورت زیر خواهد شد: $(1) \omega = \frac{V_T - R_A \cdot I_A}{K \cdot \phi}$

2- و برای موتورهای سری و کمپوند بصورت زیر می گردد: $(2) \omega = \frac{V_T - (R_S + R_A) \cdot I_A}{K \cdot \phi}$

پس با توجه به دو رابطه بالا به سه روش می توان دور موتورهای DC را تغییر داد:

1- از طریق کنترل فوران ، 2- از طریق کنترل ولتاژ آرمیچر ، 3- از طریق کنترل مقاومت مدار آرمیچر

- از روش سوم بدلیل زیاد بودن تلفات استفاده چندانی نمی شود.

کنترل سرعت از طریق تغییر فوران: مقدار فوران با دو رابطه عکس دارد یعنی با افزایش فوران سرعت کاهش و با کاهش فوران سرعت افزایش می یابد.

- در موتورهای تحريك مستقل، شست و کمپوند تغییر فوران توسط مقاومت متغیر مدار تحريك به سادگی امکان پذیر است.


- در موتوری سری که مدار مستقلی برای سیم پیچی تحريك وجود ندارد، برای تغییر فوران عملاً یک مقاومت متغیر پر قدرت با سیم پیچی تحريك موازی می کنند که به آن (Diverter) می گویند.

- با بکارگیری روش کنترل دور از طریق تغییر فوران در موتورهای تحريك مستقل، شست و کمپوند فقط می توان به دورهای بالاتر از حالتی که رئوستا در مدار تحريك قرار ندارد دست یافت و نمی توان دور موتور را از بین حد کمتر نمود.

کنترل سرعت موتور از طریق کنترل ولتاژ آرمیچر: سرعت موتورهای DC با ولتاژ دو سر آرمیچر آنها تناسب

مستقیم دارد. در این روش برای همه انواع موتورها دور موتور به راحتی و با دقت زیاد در هر دو کاهش یا افزایش قابل تنظیم است. البته بایستی توجه نمود که ولتاژ از حد مجاز ماشین فراتر نرود.

کنترل دور به روش سیستم وارد-لئونارد: در این سیستم که به شکل زیر می باشد از یک موتور سه فاز که برای

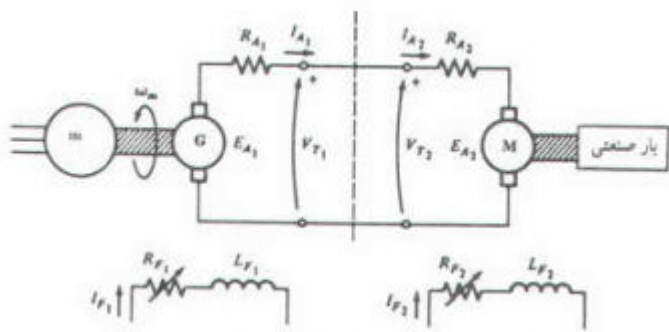

چرخاندن مولد جریان مستقیم می باشد استفاده شده

است. از ولتاژ تولید مولد جریان مستقیم موتور

جریان مستقیم به کثرت در می آید و موتور جریان

مستقیم بار مورد نظر را به حرکت در می آورد.

در این روش سرعت موتور DC به دو صورت تغییر داده می شود.


1- جریان تحریک خود موتور جریان مستقیم ، 2- جریان تحریک مولد که منجر به تغییر ولتاژ ورودی موتور می گردد.

یعنی همزمان هم از طریق کنترل فوران و هم از طریق کنترل ولتاژ سرعت موتور کنترل می شود.

- این مجموعه مفصل و گران قیمت خواهد بود اما به دلیل امکان کنترل دور ساده موتور در یک محدوده وسیع (از یک

حداقل دور تا بیش از 10 برابر این حداقل دور) کاربردهای زیادی در موتورهای پر قدرت دارد.

- در این روش کنترل دور، به دلیل امکان تنظیم ولتاژ ورودی موتور، نیازی به مقاومت راه انداز در مدار آرمیچر موتور نیز نخواهد بود.

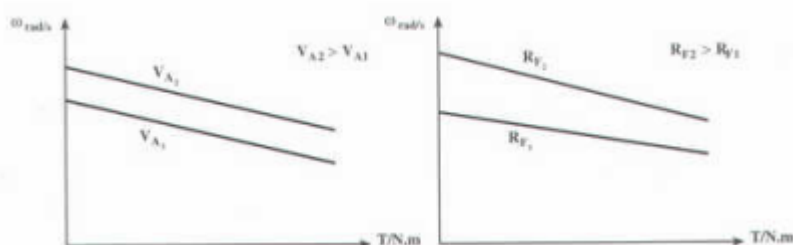

نکته: برای مقایسه تغییر دور بوسیله کنترل

فوران و کنترل ولتاژ بر منحنی مشخصه گشتاور

دور در زیر مشخصه گشتاور دور موتور شست

را که اثرات این دو روش در آنها نشان داده شده رسم کرده ایم.

تغییر مشخصه گشتاور دور موتور شست: الف) با تغییر مقاومت مدار تحریک ، ب) با تغییر ولتاژ آرمیچر

- با توجه به منحنی های رسم شده نتیجه می گیریم که با افزایش مقاومت مدار تحریک شیب مشخصه گشتاور دور و نیز عرض از مبدأ آن افزایش می یابد و مشخصه جدیدی بدست می آید.

در حالیکه با تغییر ولتاژ آرمیچر شیب مشخصه گشتاور دور تغییر نکرده، فقط عرض از مبدأ مشخصه متناسب با تغییر ولتاژ تغییر می کند.

تغییر جهت گردش موتور جریان مستقیم:

- برای تغییر جهت گردش موتورهای جریان مستقیم باید یکی از دو کمیت جریان آرمیچر (I_A) و جریان تحریک (I_F) تغییر جهت بدهند یعنی در یکی از دو سیم پیچی آرمیچر و یا تحریک پلاریته و سیم پیچی عوض شود یا به اصطلاح دو سر سیم پیچی جابجا گردد.

- معمولاً برای تغییر جهت گردش موتورهای جریان مستقیم دو سر مدار آرمیچر را جابجا می کنند. زیرا اگر بخواهیم جهت جریان تحریک را عوض کنیم، مشکلاتی همچون قطع مدار تحریک در لحظه تغییر جهت القای ولتاژهای ناخواسته در مدار آرمیچر پیش خواهد آمد.

- اگر آرمیچر دارای قطب کمکی یا سیم پیچی جبرانگر هم باشد هنگام تغییر پلاریته آرمیچر باید، ورودی و خروجی مدار آرمیچر طوری جابجا شود که جهت جریان در قطبهای کمکی و سیم پیچهای جبرانگر نیز تغییر کند.

روشهای ترمز موتورهای جریان مستقیم:

اساس کار ترمز موتورهای الکتریکی بر این مبنا استوار است که انرژی جنبشی قسمت در حال حرکت، یا به شبک برگشت داده شود و یا سریعاً مستهلک شود، تا محور موتور بایستد.

برای ترمز موتورهای DC، سه روش بکار می رود: 1- ترمز دینامیکی، 2- ترمز با جریان مخالف، 3- ترمز مولدی

ترمز دینامیکی: در این روش مدار آرمیچر از شبکه جدا شده، دو سر آن به یک مقاومت متغیر وصل می گردد تا انرژی


جنبشی محور بوسیله آرمیچر، ابتدا تبدیل به انرژی الکتریکی شده، سپس در داخل مقاومت متغیر تبدیل به گرما شود. یعنی

عملاً آرمیچر رفتار یک مولد را از خود بروز می دهد.

- سیم پیچی تحریک موازی موتورهای تحریک مستقل، شست و کمپوند به شبکه قبلی خود متصل باقی می ماند تا میدان مغناطیسی لازم برای رفتار مولدی آرمیچر را تأمین نماید و پس از توقف کامل محور، مدار تحریک نیز از شبکه جدا می گردد.

- اما در موتور سری و کمپوند سیم پیچی تحریک سری در حالت ترمز همچنان با آرمیچر سری می ماند، با این تفاوت که دو سر سیم پیچی سری در حالت ترمزی جابجا می شود تا جهت جریان آن مانند حالت موتوری باقی بماند و


پسماند هسته از بین نرود.

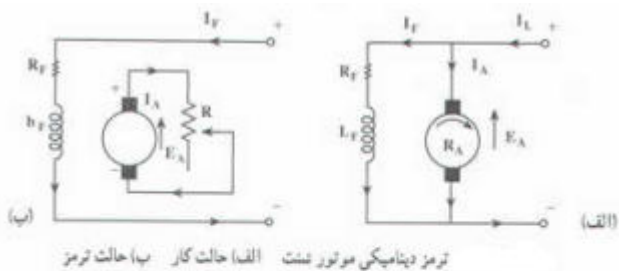

- در روش دینامیکی مقدار نیروی ترمز بستگی به ولتاژ

آرمیچر داشته با کاهش سرعت و کاهش ولتاژ آرمیچر مقدار

نیروی ترمزی نیز کاهش می یابد.

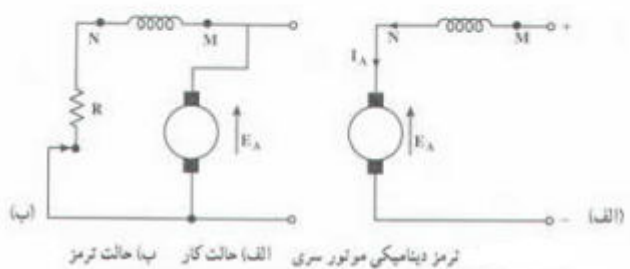

ترمز با جریان مخالف: در این روش برای ایجاد گشتاور

ترمزی در یک لحظه جای دو سر آرمیچر را عوض می کنند. با این کار جهت گشتاور تولیدی برعکس شده موتور سریعاً رو به توقف می رود و نیروی ترمز کننده ای به مراتب بیش از حالت دینامیکی بوجود می آید. البته در این روش موتور پس از ایست کامل باید سریعاً از شبکه جدا شود تا مجدداً در جهت معکوس به راه نیافتد.

ترمز مولدی: در مواردیکه بار موتور تحت تأثیر شتاب حاصل از نیروی وزن خود (مانند وسایل نقلیه در سر پائینی یا

حرکت رو به پایین جراثقالها و آسانسورها) بتواند به بیش از سرعت بی باری خود برسد می توان از روش ترمز مولدی استفاده نمود.

- در این حالت انرژی جنبشی محور به انرژی الکتریکی تبدیل شده و به شبکه جریان مستقیم برگردانده می شود و یا صرف شارژ باتریها و یا روشنایی سیستم می گردد.

نکته: در موتور سری روشن ترمز بکار نمی روند زیرا ولتاژ در آرمیچر آن نمی تواند از ولتاژ شبکه بیشتر شود.